


SHAPE3D X

Manuel Utilisateur

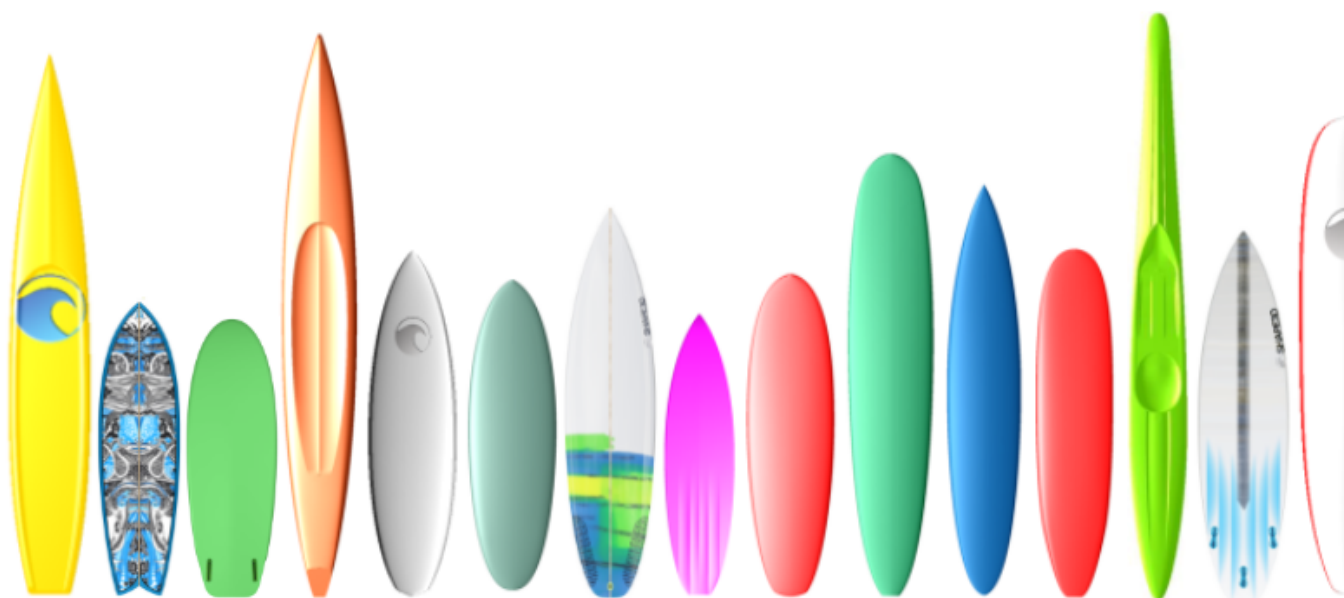

Version 9.1.2.4

01/02/2024

[Démarrage rapide](#)

[Installation](#)

- [Sur un PC](#)
- [Sur un Mac](#)

[S'enregistrer dans Shape3d Lite](#)

[Activer sa Licence](#)

- [Avec Internet](#)
- [Sans Internet](#)
- [Sans Login](#)
- [Désinstaller/Transférer sa licence](#)
- [Transférer Shape3d après le plantage de votre ancien ordinateur](#)

[Les modes généraux](#)

[Concevoir une planche à partir de zéro](#)

[Concevoir une planche à partir de mesures](#)

[Concevoir un blank \(pain de mousse\)](#)

[Le mode Design](#)

[La fenêtre "New board design"](#)

[La fenêtre "File Selector"](#)

[La fenêtre "Size and parameters"](#)

[La fenêtre "Master Scale"](#)

[La fenêtre "Control point"](#)

[La fenêtre "Curves List"](#)

[La fenêtre "Slices List"](#)

[L'édition multi-courbes](#)

[L'Option dessin asymétrique](#)

[Les 3D Layers](#)

[La barre d'outils](#)

[La barre de menus](#)

- [File](#)
- [Board](#)
- [Mode](#)
- [View](#)
- [Components](#)

- [Control points](#)
- [Slices](#)

- [3D Layers](#)
- [Plugs](#)
- [Guidelines](#)
- [Measurement Bars](#)
- [Buoyancy Line](#)
- [Automatic Fitting](#)
- [Actions](#)

- [Display](#)
- [Superpose \(Ghosts\)](#)
- [Windows](#)
- [License](#)
- [Help \(?\)](#)

■ [Le clic droit : le menu contextuel](#)

■ [Les raccourcis](#)

■ [Éviter les erreurs de conception](#)

■ [Le mode 3D](#)

■ [La barre d'outils](#)

■ [Le menu](#)

■ [Le mode Plan](#)

■ [La barre d'outils](#)

■ [Le menu](#)

■ [Le mode CNC](#)

■ [Le fichier machine](#)

■ [La fenêtre propriétés](#)

- [L'onglet "CNC Settings"](#)
- [L'onglet "Right Side"](#)
- [L'onglet "Blank Position"](#)
- [L'onglet "Tool Path"](#)
- [L'onglet "Plugs"](#)
- [L'onglet "3D Layers"](#)
- [L'onglet "Cutter"](#)
- [Bull Nose](#)
- [Bull Nose pour 4-5 axes](#)
- [Disque](#)
- [Bull Nose symétrique](#)

- [Multi-Bull Nose](#)

- [L'onglet "Axis"](#)

- [La barre d'outils](#)

- [L'option Export](#)

- [Export 2D de Courbes](#)

- [Hollow Wood Plan](#)

- [Export 3D Complet](#)

- [L'option Scan](#)

- [Contact](#)


■ Démarrage rapide

■ Installation


Vous pouvez télécharger l'instaleur de Shape3d (PC ou Mac) sur la page [Download page](#). Vous devez d'abord vous **Logger** !

■ Sur un PC

L'instaleur de Shape3d pour PC est un fichier .exe comme Sh3dX_9120.exe. Il fonctionne sous Windows 7 à 11. Pour démarrer l'installation, double-cliquez sur le fichier exe. Ensuite, cette fenêtre apparaîtra :

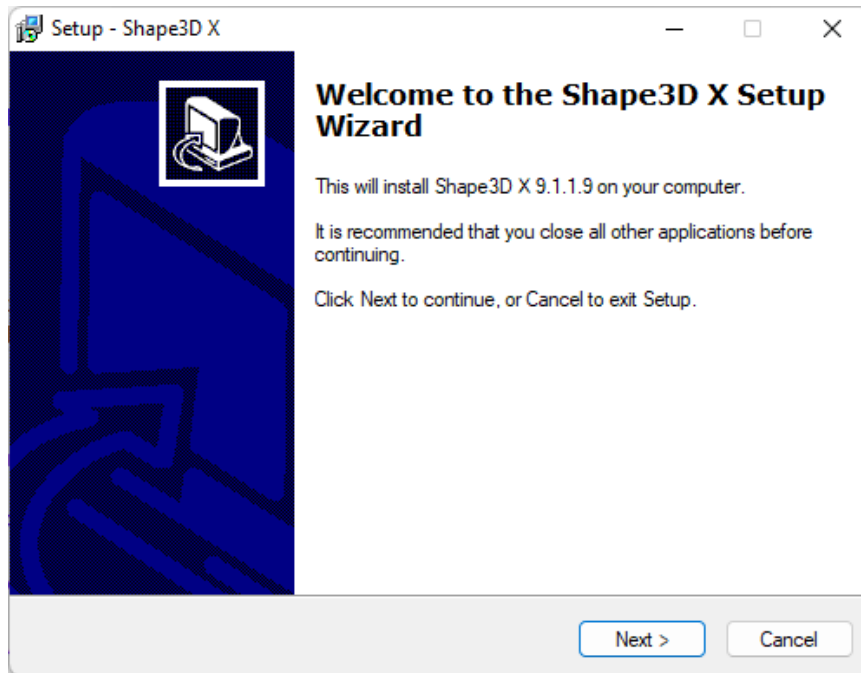


Cliquez **Next** et ensuite cochez **I accept...** pour accepter les accords d'utilisation.

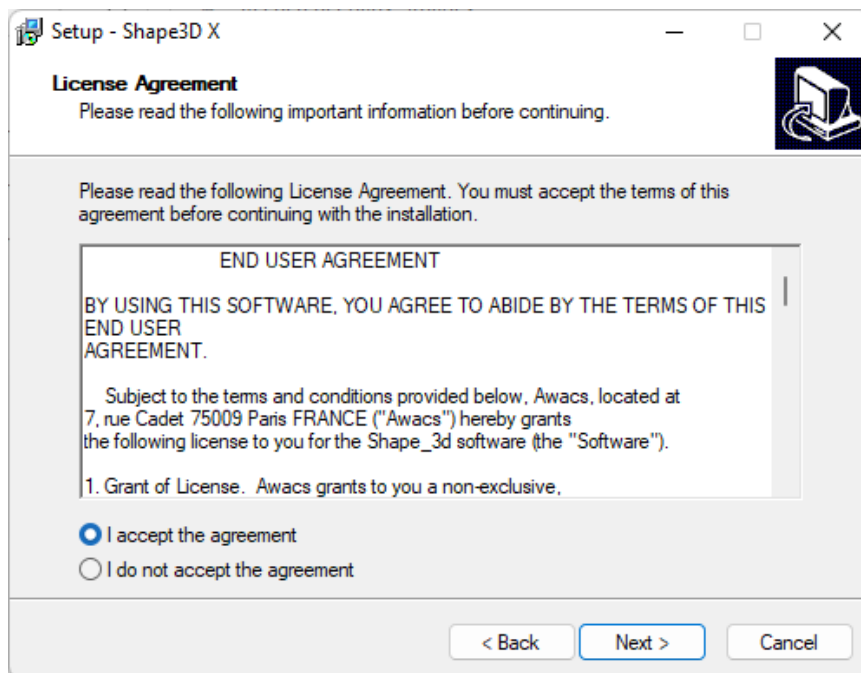

Continuez ensuite à cliquer sur **Next** jusqu'à ce que vous obteniez le bouton **Finish** . Vous avez terminé alors !

Si vous obtenez ce message d'erreur, cela signifie que Shape3d est déjà ouvert sur votre ordinateur.

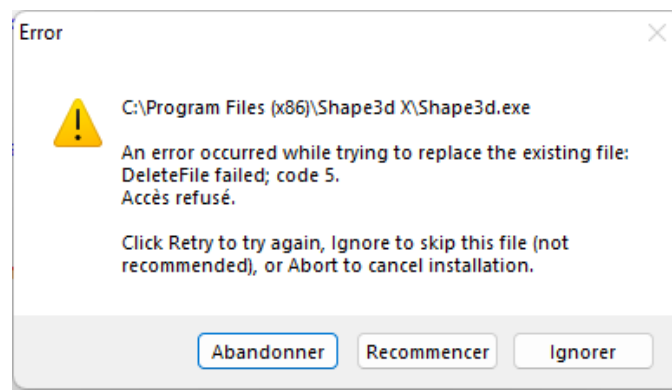


Fermez toutes les instances de Shape3d sur votre ordinateur puis recommencez !

■ Sur un Mac

L'instaleur de Shape3d pour Mac est un fichier .dmg comme Sh3dX_9120.dmg. Notez que les différentes versions de Shape3d ne fonctionnent pas sur toutes les versions d'OS ! Par exemple pour l'OS Captain ou Sierra vous aurez besoin de la version 9.1.0.2, les versions les plus récentes ne fonctionneront pas.


Pour démarrer l'installation, double-cliquez sur le fichier dmg. Ensuite, cette fenêtre apparaîtra :

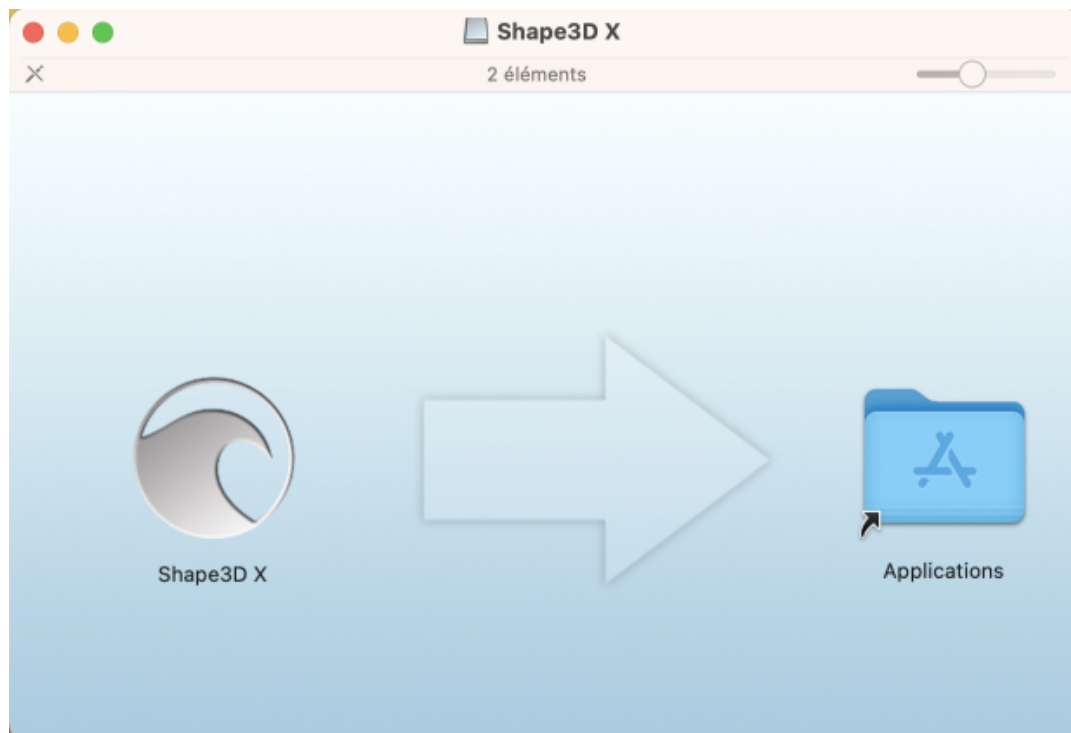


Faites glisser le logo Shape3d et déposez-le dans le dossier Application.



Si Shape3d a été installé avant, une fenêtre apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez remplacer la version précédente. Cliquez sur Remplacer.

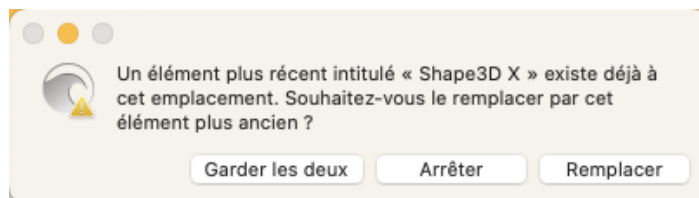

Une fois terminé, allez dans le dossier **Applications** et vous verrez l'application **Shape3d X**. Double-cliquez dessus pour lancer Shape3d.

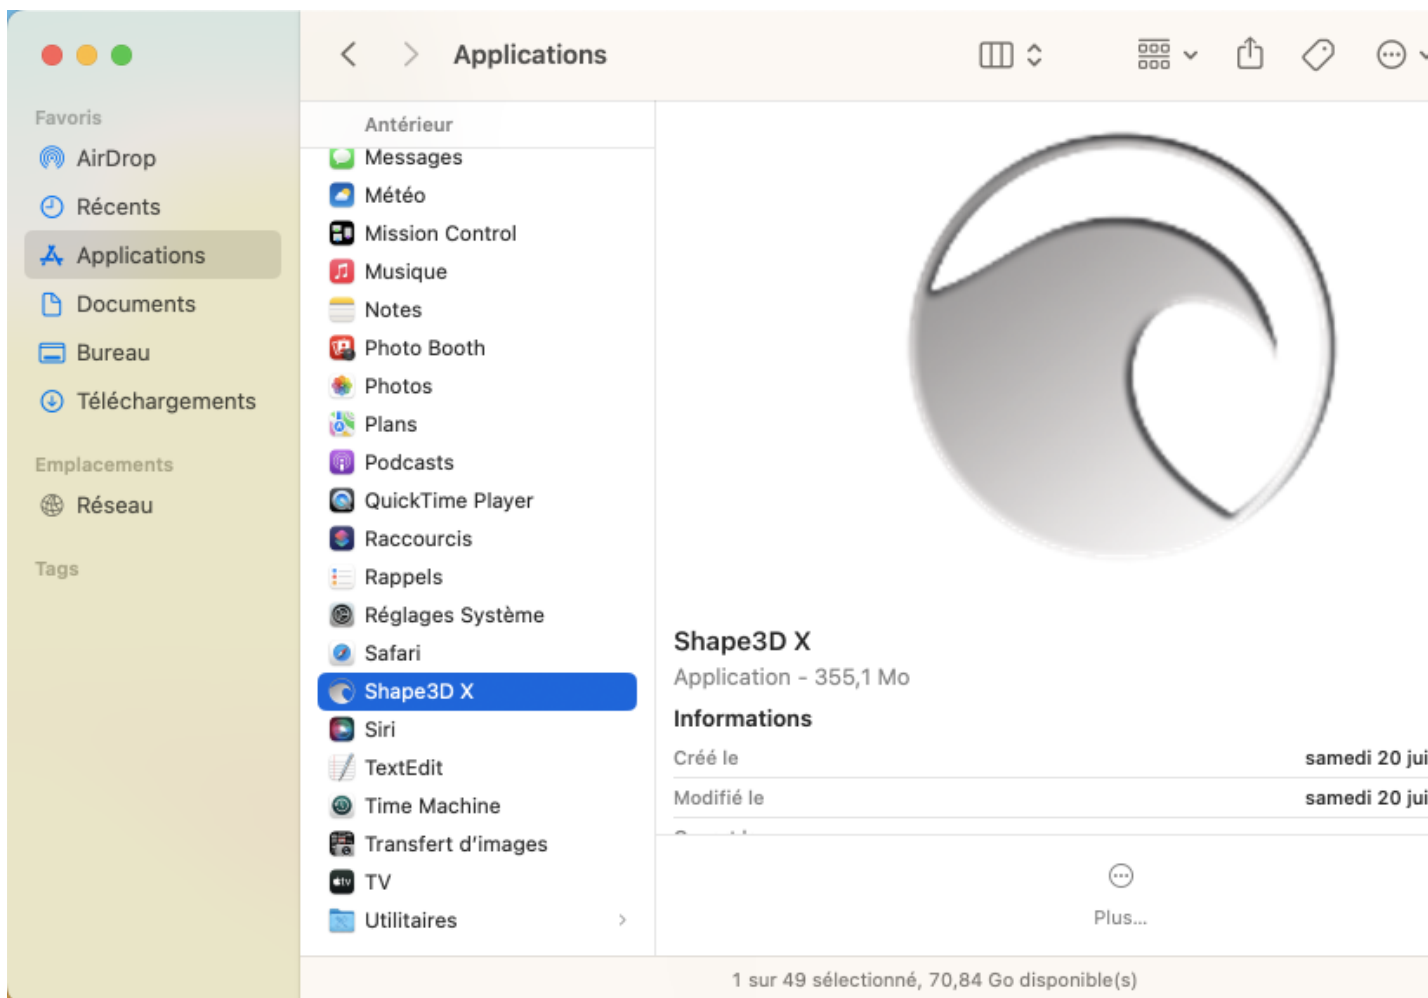

La première fois, on vous demandera si vous voulez vraiment ouvrir Shape 3d X car il s'agit d'une application téléchargée. Cliquez sur **Ouvrir**.



Vous pouvez choisir de conserver le logo Shape3d X dans le **Dock** pour ouvrir facilement Shape3d la prochaine fois.

■ S'enregistrer dans Shape3d Lite

La première fois que vous lancez Shape3d Lite après l'installation, la fenêtre suivante apparaîtra :



Register

Please, enter your email as registered on the website:

Email

thomas@shape3d.com

To register a license please install the full version!


Register Cancel

If you're not connected to the Internet clic here :

Register offline

Si vous êtes connecté à Internet, saisissez votre **E-mail** (et laissez la **Référence de licence** vide si le champ est affiché). Cliquez ensuite sur le bouton **Register**.

Si vous n'avez pas accès à Internet, cliquez sur **Register offline** pour obtenir la fenêtre suivante :



Registration key

To register a license please install the full version of

Please, enter your user name:

User name:

Register Cancel

Saisissez un **Nom d'utilisateur** (et laissez la **Clé d'enregistrement** vide si le champ est affiché). Cliquez ensuite sur le bouton **Register**.


■ Activer sa Licence

Si vous avez installé Shape3d Lite précédemment, vous devez la désinstaller et installer la version complète à la place !

Vous pouvez télécharger l'instaleur de la version complète de Shape3d (PC ou Mac) sur la page [Download page](#). Vous devez d'abord vous **Logger** !

■ Avec Internet

Si Shape3d n'a jamais été utilisé sur votre ordinateur et s'il a accès à Internet, la première fois que vous ouvrez Shape3d, il vous sera demandé de vous connecter. Vous devrez utiliser les mêmes login (votre email) et mot de passe que vous avez utilisés lors de la création de votre compte sur notre site :

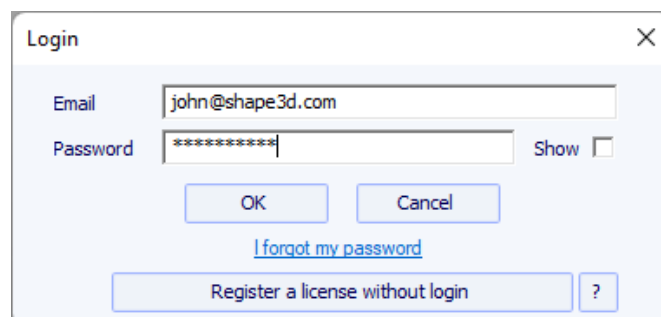

Login

Email john@shape3d.com

Password ***** Show

OK Cancel

[I forgot my password](#)


Register a license without login ?

Une fois connecté, le **License Manager** s'ouvrira, affichant la liste de vos licences valides :

License Manager - THOMAS-X1YOGA - Fingerprint: KFFH-NLIP						
thomas@shape3d.com					Refresh	?
License	Options	End Date	Nb. Comp.	State	Edit	
1800	Design Pro - Export - Import - CNC DSD	Lifetime	6/8	Available	Register >>	
6223	Design Pro - Export - Import	08/09/2023	3/3	Used elsewhere	Register >>	
7690	Design Pro - Export	19/12/2022	0/1	Available	Register >>	

Cliquez simplement sur **Register>>** pour activer votre licence. Ça y est, vous êtes prêt !

Si vous avez déjà installé Shape3d sans enregistrer de licence, la fenêtre de connexion ne s'affichera pas. Allez alors dans le menu **License** et cliquez sur l'élément **License Manager**.

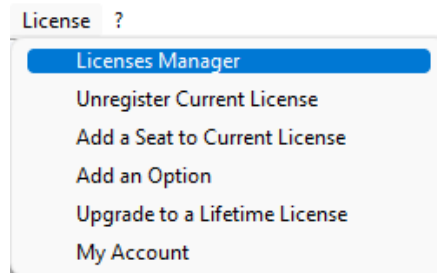

Ensuite, il vous sera demandé de vous connecter et vous pourrez suivre les instructions ci-dessus.

■ Sans Internet

Si Shape3d ne peut pas accéder à Internet, vous devrez suivre la procédure de **Offline registration**. La fenêtre d'enregistrement hors ligne vous donnera le **Fingerprint** de votre ordinateur :

Sélectionnez et copiez le **Fingerprint** dans le presse-papiers, et envoyez le à contact@shape3d.com.

Nous vous renverrons la clé de déverrouillage par e-mail dans les plus brefs délais.

Une fois que vous l'avez reçu, entrez votre nom d'utilisateur tel qu'indiqué dans l'e-mail et la clé de déverrouillage.

La clé est assez longue, faites donc un copier-coller si possible pour éviter les erreurs. Assurez-vous que le Fingerprint est toujours la même, car il peut changer dans certaines circonstances.

■ Sans Login

Si vous voulez utiliser une licence dont vous avez la référence, et l'email du compte mais pas le mot de passe pour le login, vous pouvez activer la licence en cliquant sur le bouton **Register a license without login** dans la fenêtre Login :



Register

Please, enter your email as registered on the website, and the reference of your license if you have one:

Email
thomas@shape3d.com

License reference (let it blank for Shape3d Lite)
EGDGAPAFACBCNMEBEH

Register Cancel


If you're not connected to the Internet clic here :

Register offline


Entrez l'e-mail du compte et la référence de la licence et cliquez sur le bouton **Register**.

■ Désinstaller/Transférer sa licence

Si vous souhaitez transférer votre licence Shape3d vers un nouvel ordinateur, vous devez la désenregistrer de votre ordinateur actuel d'abord. Pour cela, rendez-vous dans le menu **License** de Shape3d, et cliquez sur **Unregister Current License** :

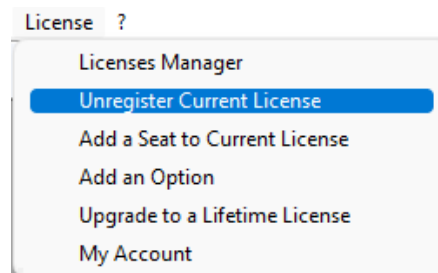


Shape3d vous demandera de confirmer que vous souhaitez supprimer la clé d'enregistrement.

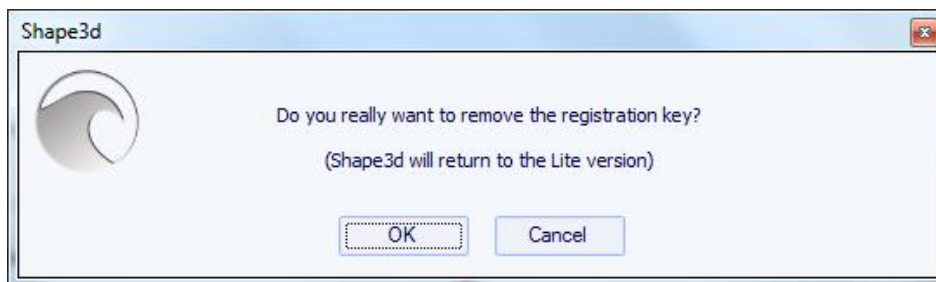

Si vous êtes connecté à Internet, cela supprimera également le Fingerprint de l'ordinateur de notre base de données, afin que vous puissiez immédiatement enregistrer votre licence sur un autre ordinateur. Vous verrez alors cette fenêtre de confirmation :



Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous verrez ceci fenêtre contenant un **code de confirmation**. Envoyez-nous ce code de confirmation à contact@shape3d.com pour que nous sachions que vous n'utilisez plus Shape3d sur cet ordinateur et que vous pouvez activer votre licence sur un autre :

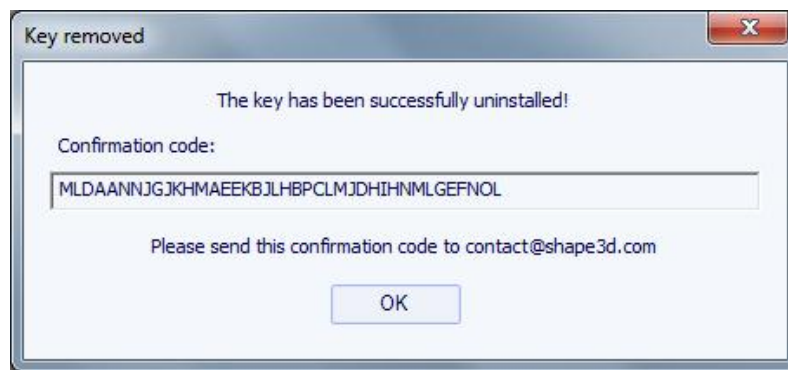

Shape3d reviendra alors à Shape3d Lite.


Notez que si vous avez plusieurs licences enregistrées sur votre ordinateur et que vous ne souhaitez désenregistrer qu'une seule d'entre elles, vous pouvez le faire depuis le **License Manager**.

Ensuite, vous pouvez enregistrer votre licence sur votre nouvel ordinateur en utilisant le **License Manager** comme expliqué ci-dessus.

■ Transférer Shape3d après le plantage de votre ancien ordinateur

Si vous n'avez pas pu désenregistrer votre licence de votre ancien ordinateur, vous pouvez toujours le faire depuis votre nouvel ordinateur, à condition que Shape3d puisse accéder à Internet et que l'ancien ordinateur n'ait pas été utilisé au cours des 2 dernières heures.


Ouvrez Shape3d sur votre nouvel ordinateur, allez dans le menu **License** et cliquez sur l'élément **License Manager** :

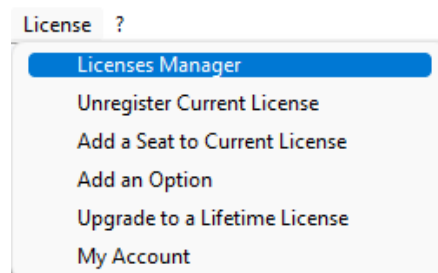


Vous devrez vous connecter en utilisant le même identifiant (votre e-mail) et le même mot de passe que vous avez utilisés lors de la création de votre compte sur notre site Web.

Une fois que vous êtes connecté, le **License Manager** s'ouvrira, affichant la liste de vos licences valides.

Cliquez sur **Register>>** à la fin de la ligne indiquant la licence que vous souhaitez enregistrer :

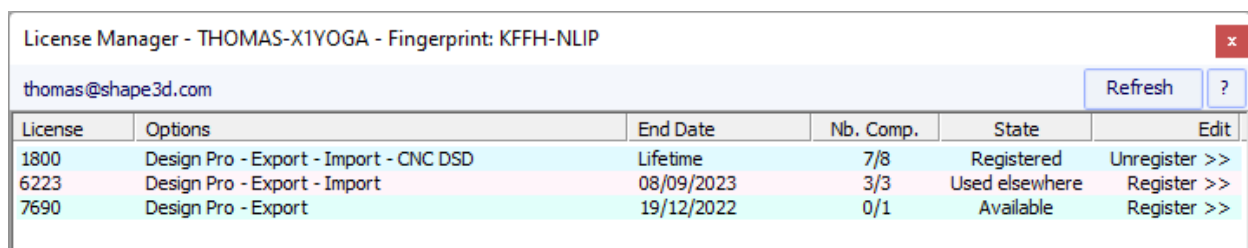

Étant donné que la licence a déjà été enregistrée sur votre ancien ordinateur, il vous sera demandé si vous souhaitez désenregistrer la licence de cet autre ordinateur :

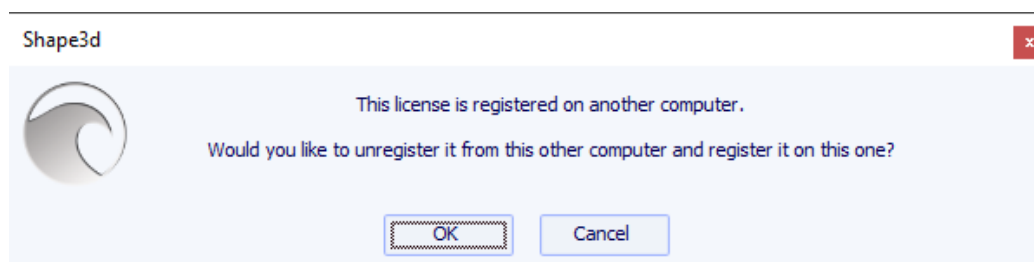

Cliquez sur OK. Cela transférera automatiquement la licence sur le nouvel ordinateur.

■ Les modes généraux



Shape3d présente quatre modes d'édition sélectionnables dans la barre d'outils générale :



Le Mode Design présente trois vues 2D des planches qui peuvent être la vue de dessus, de côté, l'épaisseur ou les tranches. Dans chaque vue, les courbes peuvent être modifiées grâce aux points de contrôle. Les mesures de la planche sont affichées dans la fenêtre Master Scale.

Shape3d X 9.1.2.1 Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to Thomas Vilmin - New

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

Surface proj.: 6536.24 cm²
Av. width: 35.35 cm

Apex: 44.17
Rail: 41.00 92.82%

Effective Length*: 163.61 cm
Eff. Volume: 27.47 L
Eff. Surface: 6271.98 cm²

114.20 / t 70.70 / n 61.76% along a straight line Aspect Ratio (l²/srf.): 5.23, Prismatic Coef. (srf./wdt*lng): 0.77

Av. V/Concave Tail: -0.15 cm Nose: -0.19 cm
Av. Slice PC** Tail: 0.85 Nose: 0.84

Stringer Top
Deck 1
Apex
Stringer Bot
Rail

Surface: 237.36 cm²
AR (w/t): 7.32 PC (S/wt): 0.82

Av. Str. Curvature Radius Tail: 610 cm Nose: 320 cm
Eff. Str. Curvature Radius: 463 cm

*Effective Length is from the tail to where the width is half of max width

Master Scale

New
184.90 4
Zero Pt: Max
@91.69 @9

Volume 28.087

Table

/tail	Width	T
0	5.07	
30.5	36.28	
/nose		
30.5	29.35	
0	0.70	

Measurements all
A straight line

Structure
New Slice

Top view curves


Curves

- Outline
- Outline Dev
- Stringer Bot
- Rail
- Apex
- Deck 1
- Stringer Top
- Plugs
- Fin 1
- Fin 2
- Leach 2

cm X: 114.25 Y: 3.84 Z: 0.00




Le Mode 3D permet la visualisation des planches comme un objet 3D, soit avec un rendu solide, soit avec un rendu filaire.

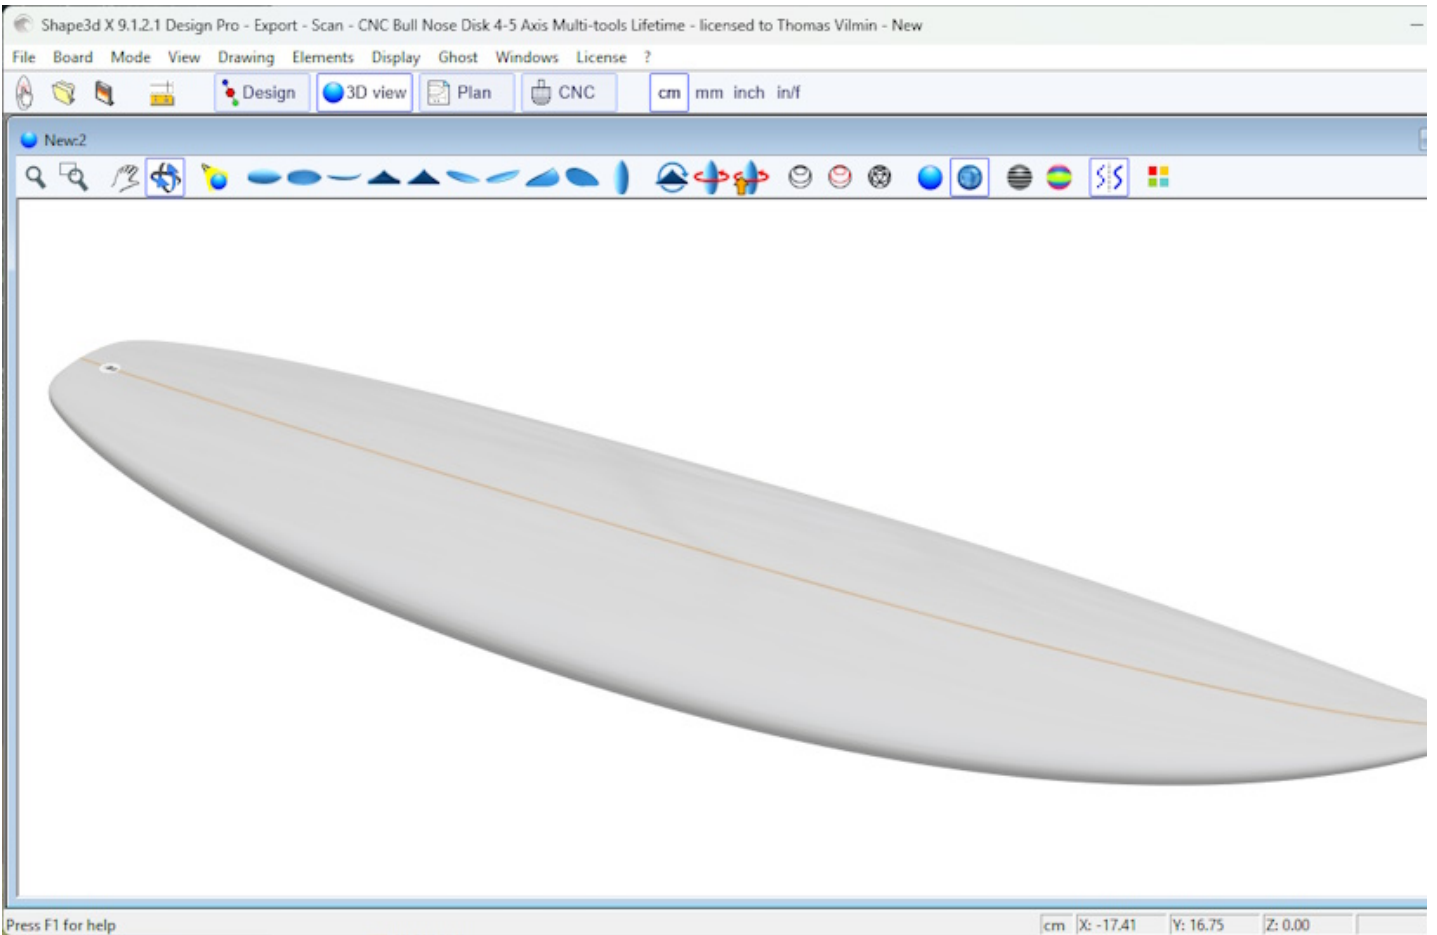


Plan

Le Mode Plan affiche des plans avec des mesures et des vues imprimable en grandeur nature.

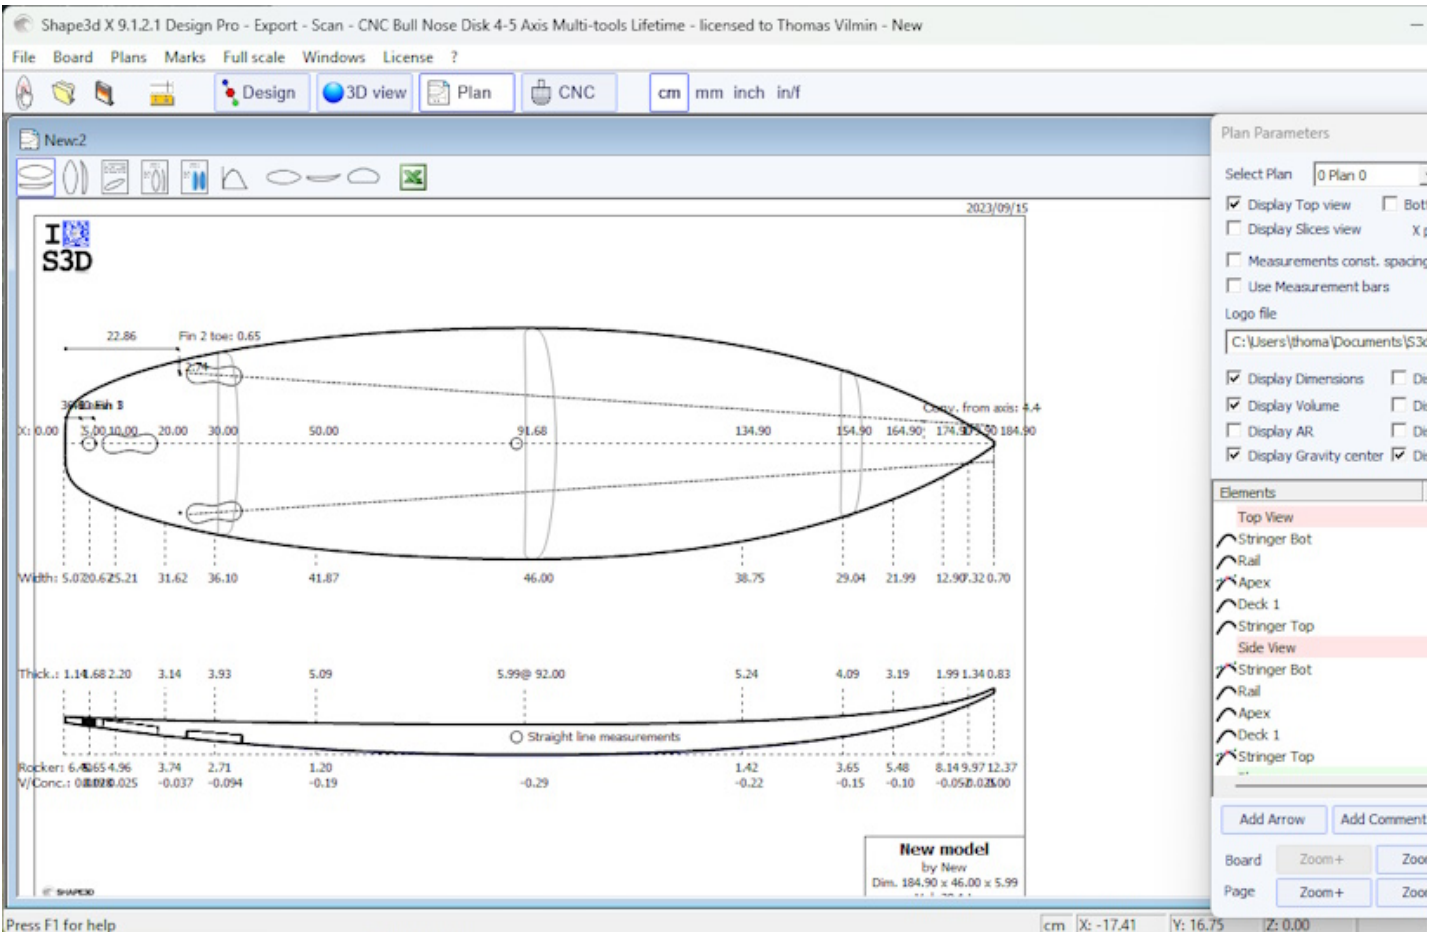



CNC

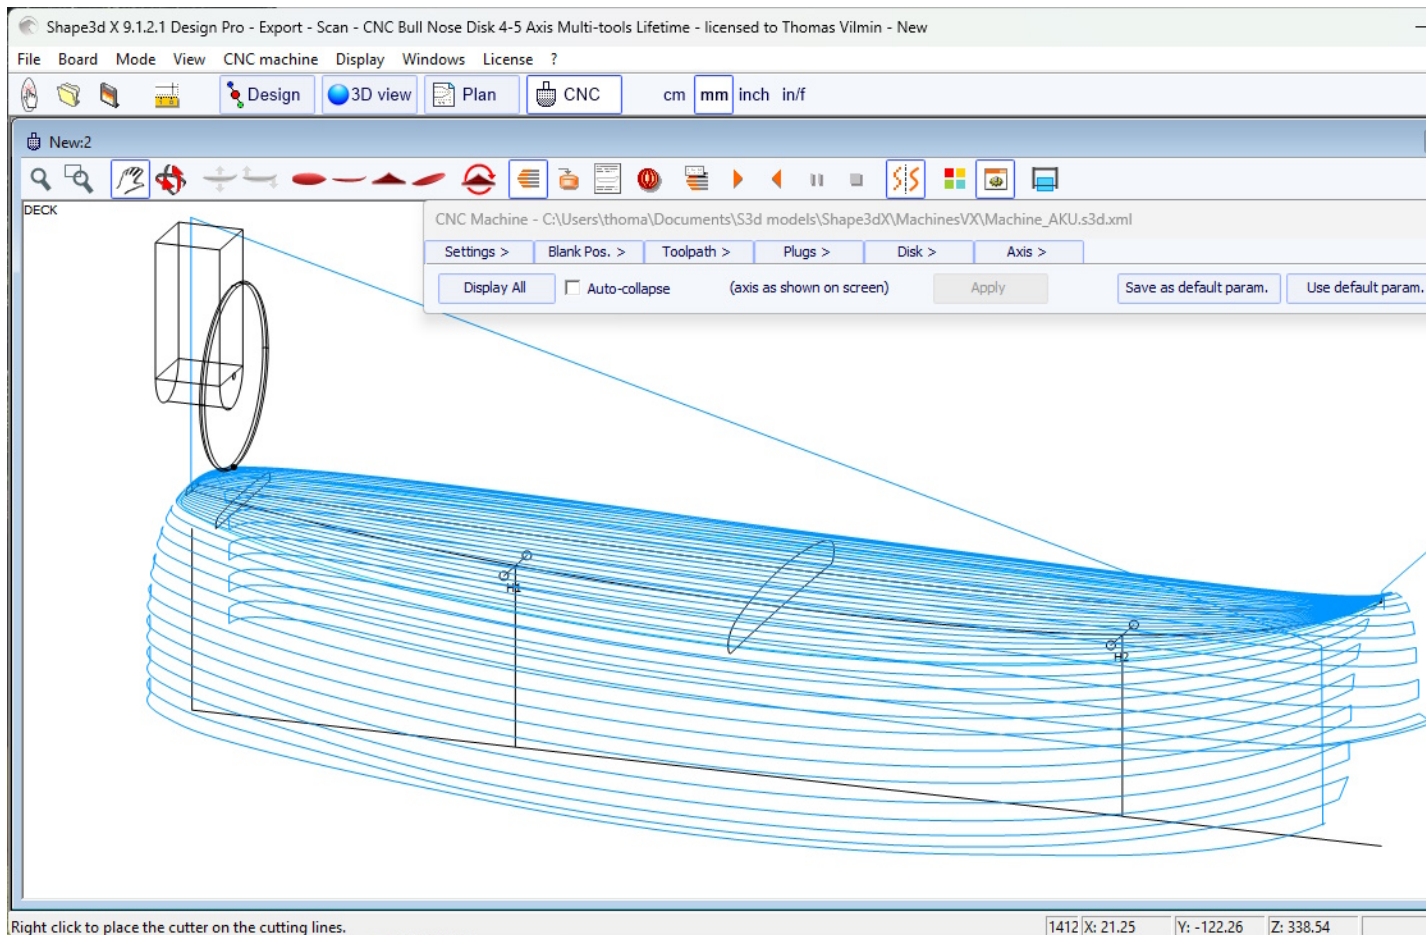
Le Mode CNC présente tous les paramètres de la machine CNC et permet de calculer et de visualiser le chemin de coupe.



La barre d'outils générale, accessible dans chaque mode d'édition, contient également quelques fonctions générales :

 Ce bouton ouvre une boîte de dialogue qui permet de créer une nouvelle planche à partir d'un modèle existant ou à partir de mesures.


 Ce bouton permet d'ouvrir le navigateur de fichiers (ou le Board Selector) pour charger un fichier existant.

 Enregistrez le modèle actuel.

 Ouvrez la boîte de dialogue "Size & Parameters" qui permet de modifier les dimensions de la planche, ainsi que d'autres propriétés qui seront présentées plus bas.


 Sélectionnez l'unité de mesure.

■ Concevoir une planche à partir de zéro

Allez dans le menu "File", puis "New" , ou appuyez sur le bouton "New"  . La fenêtre suivante apparaît.

- Le nouveau modèle démarrera à partir d'un fichier par défaut. Vous pouvez définir un fichier par défaut différent pour chaque Catégorie/Type de design (Surfboard/Shortboard, Longboard, Windsurf...). Le fichier par défaut lorsque vous installez Shape3d est New.s3dx. N'hésitez pas à le remplacer par l'un de vos propres fichiers !
- Entrez le nom du modèle que vous allez concevoir et votre nom en tant que shaper. Ajoutez les commentaires que vous souhaitez.
- Choisissez l'unité des dimensions : centimètres, millimètres, pouces ou pouces fractionnaires.
- Cocher la case "symmetric nose/tail" pour une planche twin-tip. Décochez "symmetric right/left" pour les conceptions asymétriques.
- Entrez la longueur, la largeur, l'épaisseur et le rocker arrière/avant.
- Cochez la case "Stringer measurement" si ces dimensions sont mesurées le long du stringer. Décochez-la si elles sont mesurées le long d'une ligne droite.
- Appuyer sur OK.


Le modèle de départ apparaît en mode Design.

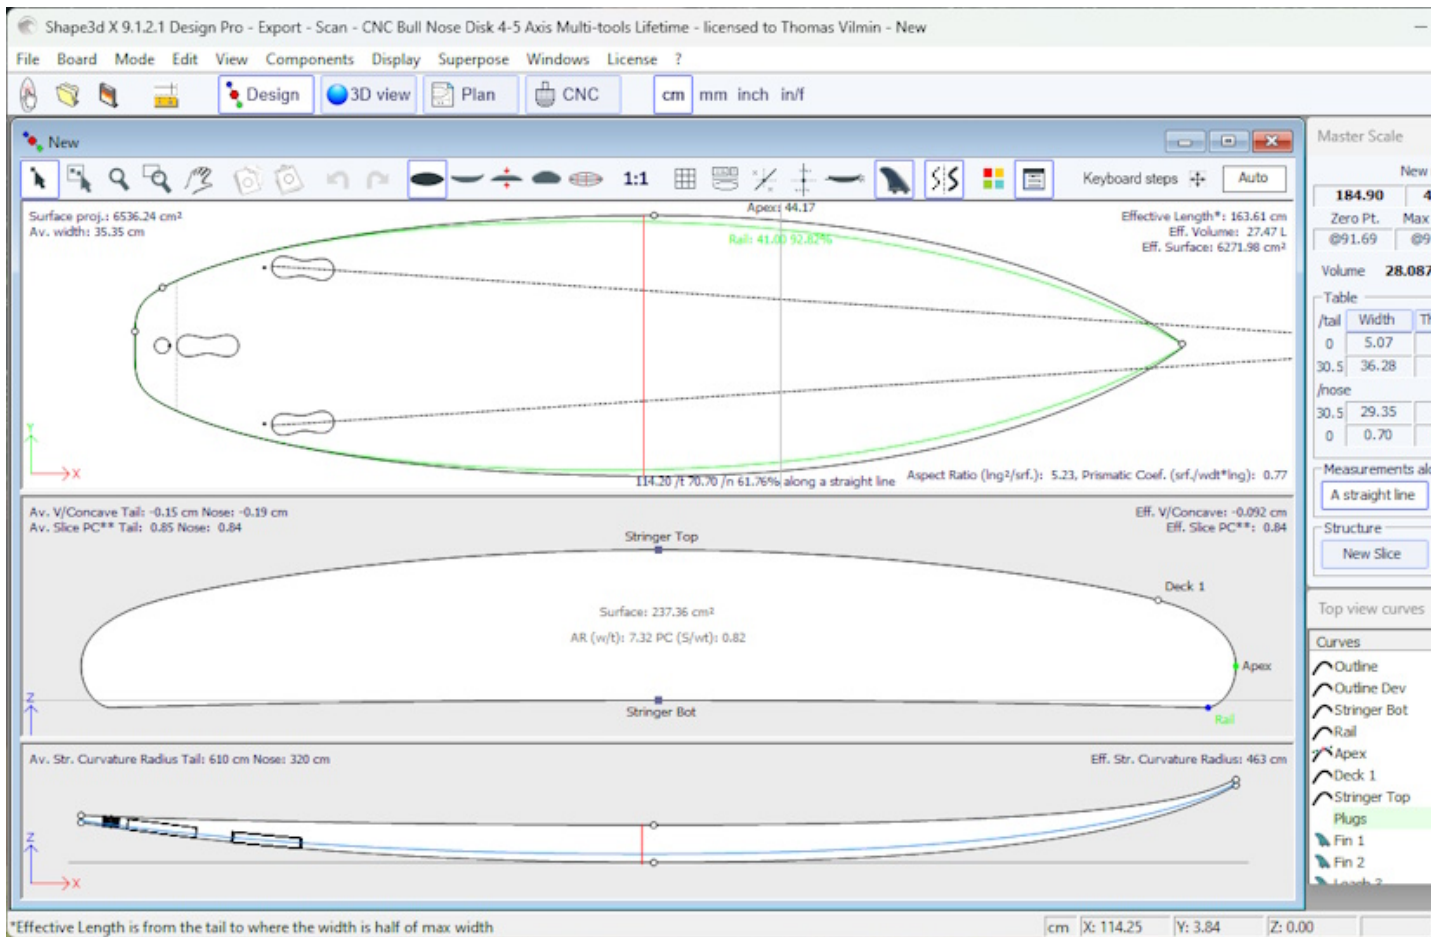

Vous pouvez visualiser trois composants de la planche en même temps, en choisissant entre Outline, Profile, Thickness ou Slices dans la barre d'outils.

Les dimensions du plateau apparaissent dans la fenêtre Master Scale.


Pour modifier le dessin des courbes, faites un clic gauche sur les points de contrôle. Le point de contrôle sélectionné devient rouge.

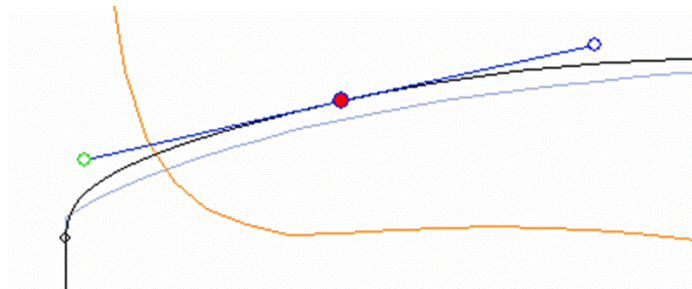


Vous pouvez déplacer les points de contrôle avec la souris, ou avec les flèches du clavier.




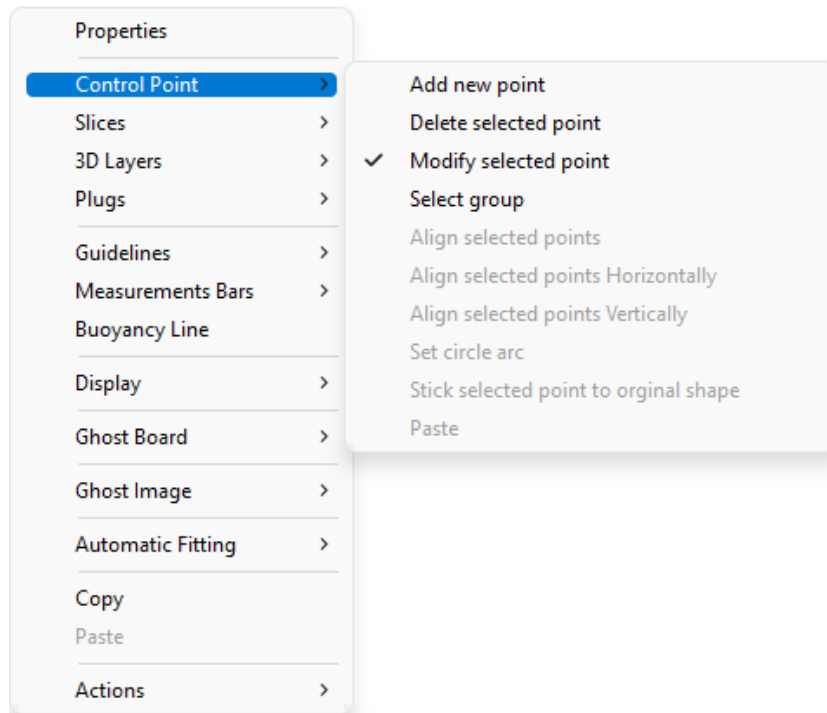

Vous pouvez supprimer un point de contrôle en appuyant sur le bouton "Suppr" du clavier, ou avec un clic droit, en sélectionnant "Control point", puis "Delete".

 Vous pouvez également ajouter un point de contrôle par un double clic gauche à l'endroit souhaité, ou par un clic droit en sélectionnant "Control point", puis "Add new point".

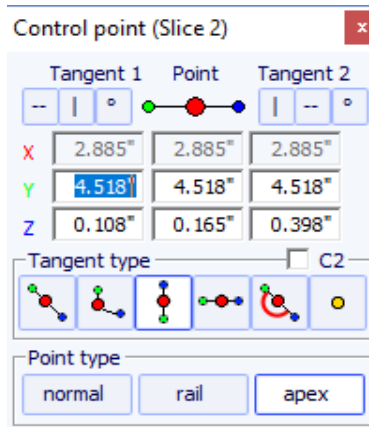



Les propriétés du point de contrôle sélectionné sont affichées dans la fenêtre "Control point properties".




Il existe cinq types de tangentes : les tangentes continues , les tangentes angulaires , les tangentes verticales , les tangentes horizontales , et les tangentes continues à angle fixe .


Les tangentes continues sont généralement utilisées. Les tangentes angulaires sont plus appropriées pour le point de rail des couples (slices), les tangentes verticales pour le sommet des couples et les horizontales pour le point le plus large de l'outline, le point le plus bas ou le point le plus haut de l'épaisseur.

Lors de la conception des couples, il est recommandé de définir le type de point du point de rail en cliquant sur , et le point d'apex avec . Ils apparaîtront alors respectivement en bleu et en vert.

Tous les couples doivent avoir le même nombre de points de contrôle.

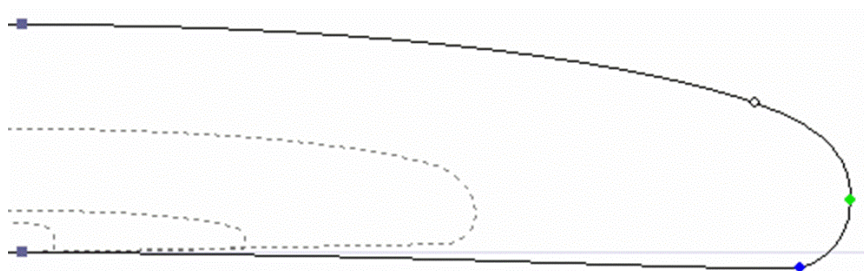


La position des couples peut être modifiée par un clic droit en sélectionnant "Slices", "Move slice". Il peut également être modifié avec la souris dans la vue outline.

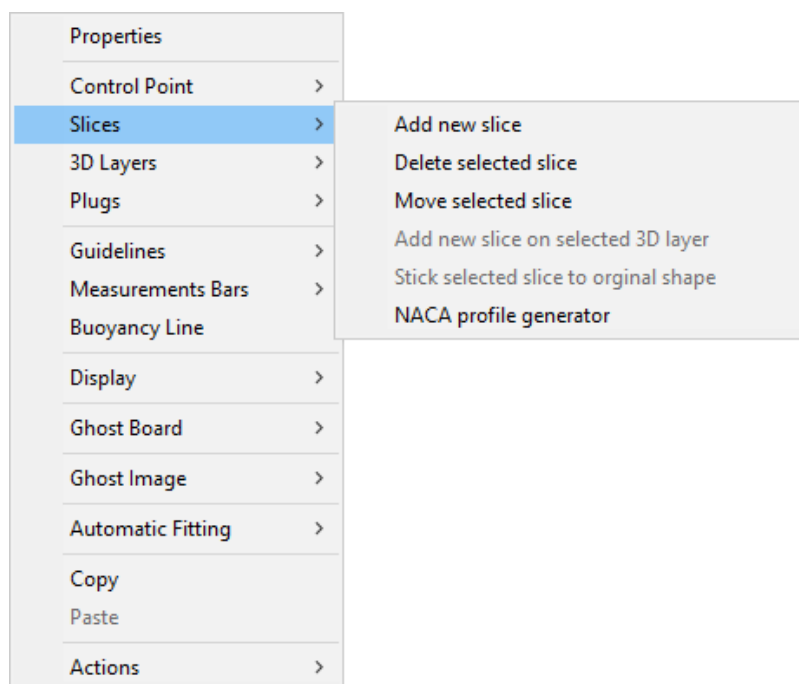

Vous pouvez ajouter ou supprimer un couple, de la même manière.

Vous pouvez visualiser le "flow" des couples en maintenant un clic gauche dans la vue contour, profil ou épaisseur. La largeur, le rocker ou l'épaisseur apparaissent en même temps, ainsi que la distance au tail et au nose.

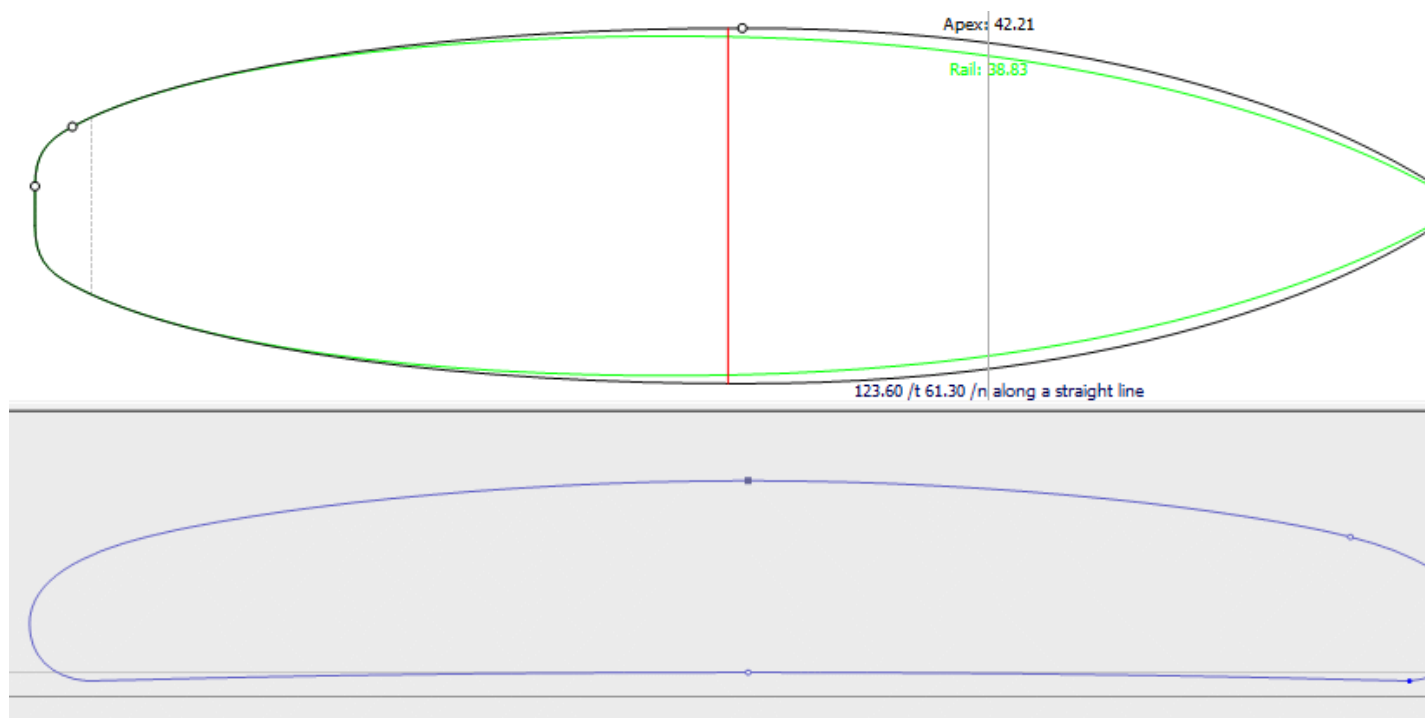


Pour comprendre l'idée derrière la conception d'une planche avec shape3d, il suffit de penser à la règle d'or : moins il y a de points, plus c'est fluide. De même, moins il y a de couples, plus c'est lisse.

Visualisez le résultat de votre art dans le mode Vue 3D.


Notez que toutes ces actions peuvent être effectuées avec la version Lite gratuite de Shape3dX.

■ Concevoir une planche à partir de mesures




Comme si vous conceviez une planche à partir de zéro, allez dans le menu "File", puis "New", ou appuyez sur le bouton "New" , et remplissez les zones de nom et de taille.


Ensuite, faites un clic droit, sélectionnez "Guidelines", "Guidelines Wizard" :

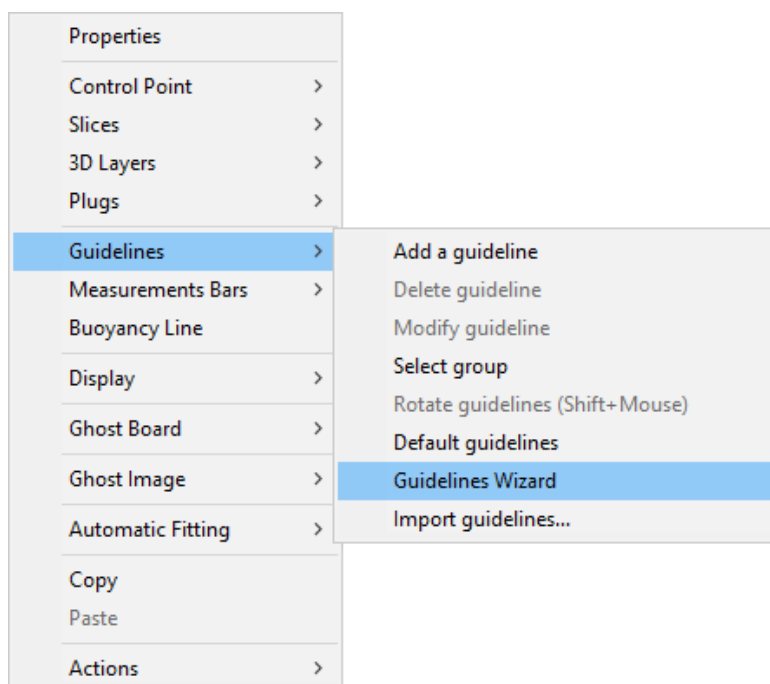


La fenêtre Guidelines Wizard s'affiche. Vous pouvez choisir de mesurer les dimensions de la planche le long du stringer :

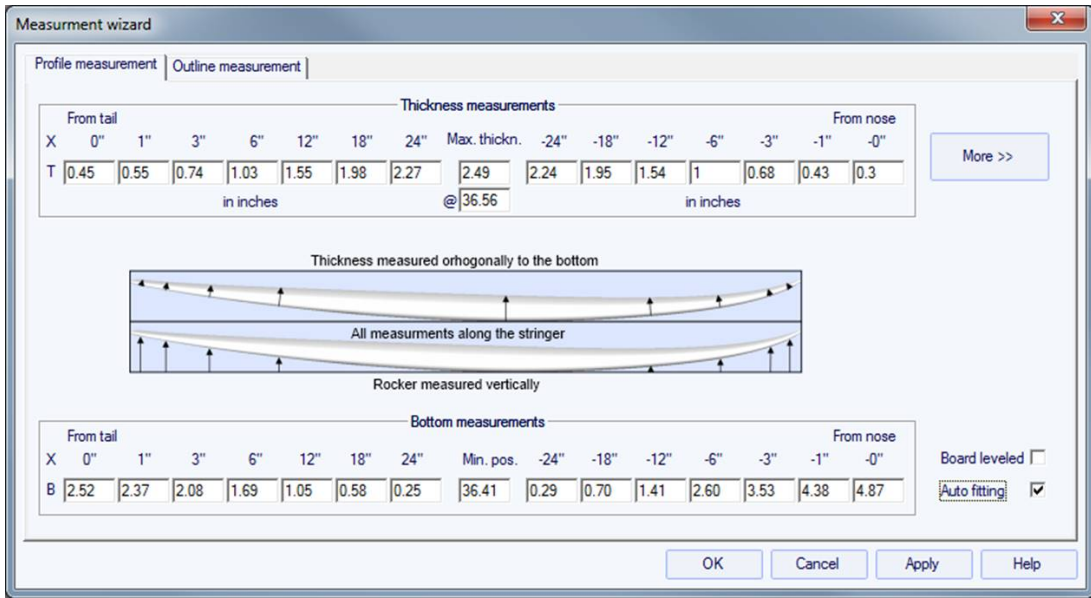

soit le long d'une ligne droite, en cochant la case "Straight line measurements" :

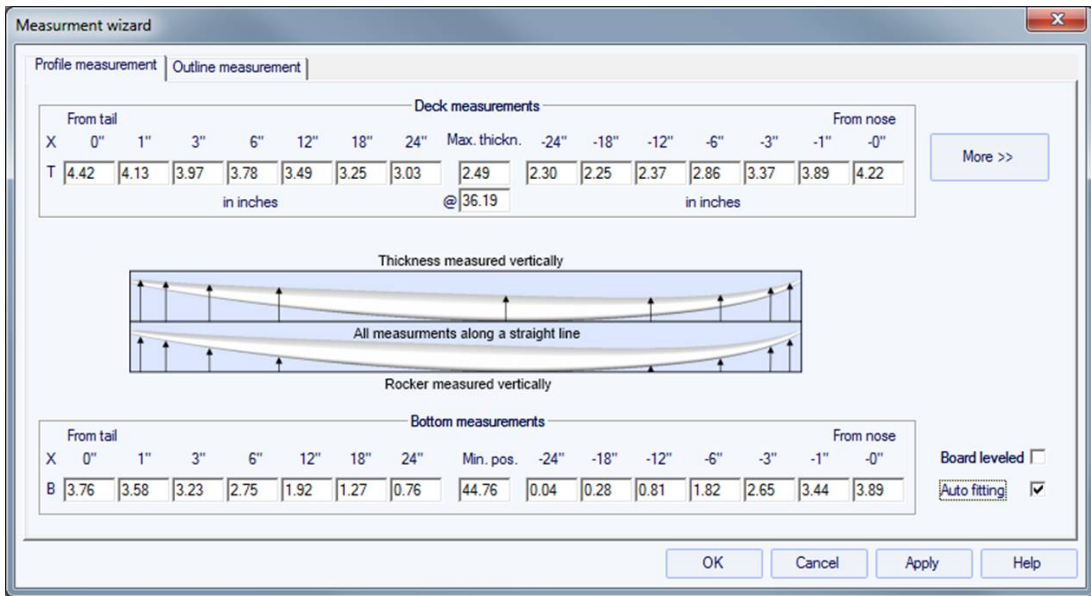

Cliquez sur le bouton "More" si vous souhaitez placer les repères à d'autres positions que celles par défaut :

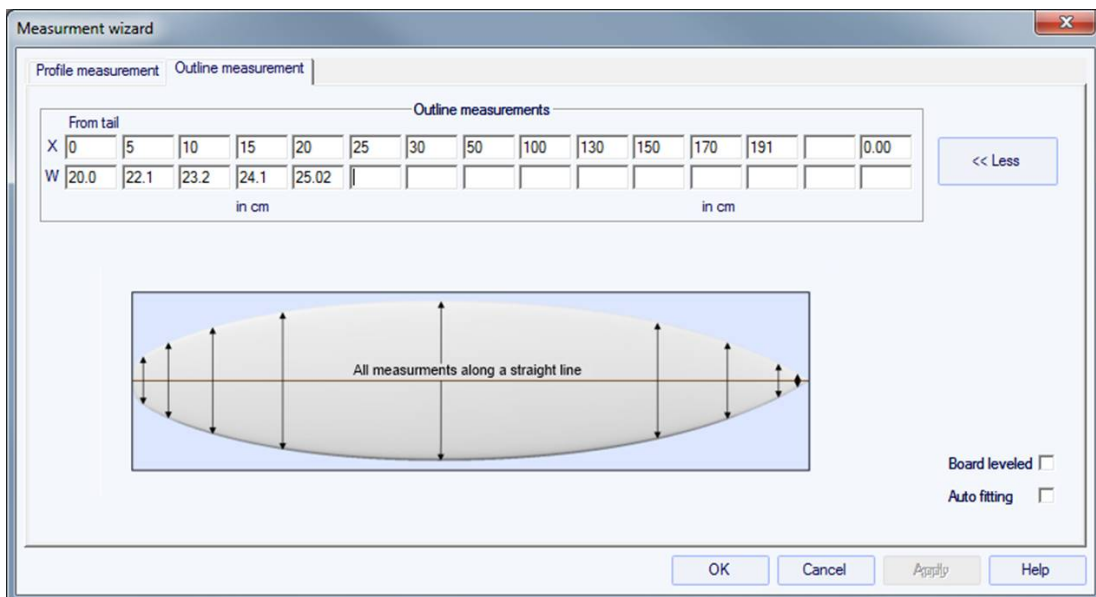

Les positions des repères dans le sens de la longueur dépendent de l'unité choisie : en centimètres, les guides se situent à 5, 10, 20, 30 cm... de la queue et du nez. En pouces, les repères sont situés à 1", 3", 6", 12... du tail et du nose.


Vous n'avez pas besoin de remplir chaque case.

L'outline et le profil seront automatiquement ajustés sur les repères si vous cochez la case "Automatic fitting". **Notez que l'ajustement automatique n'est pas toujours suffisant !**


Appuyez sur "OK" pour voir le tableau en mode Design.

Notez que le Guideline Wizard a besoin de l'option **Design** pour être utilisé, et que l'ajustement automatique a besoin de l'option **Pro** !


Les repères apparaissent sous forme de croix vertes. Leur liste, avec les positions, apparaît sur le côté droit de l'écran.

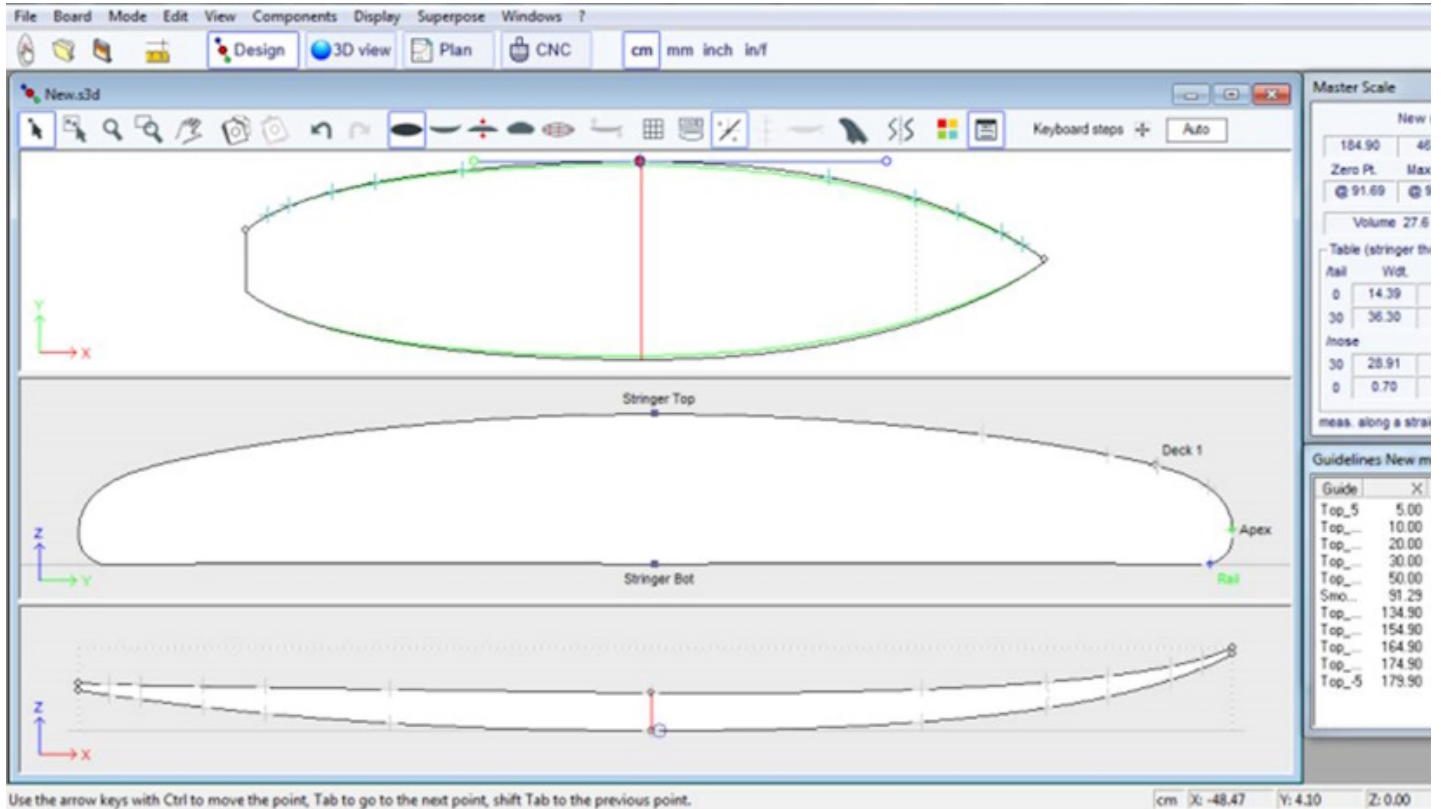


Vous pouvez changer leur position avec la souris, ou le clavier, ou avec un clic droit dans la case "Guidelines", ce qui fera apparaître la fenêtre suivante.

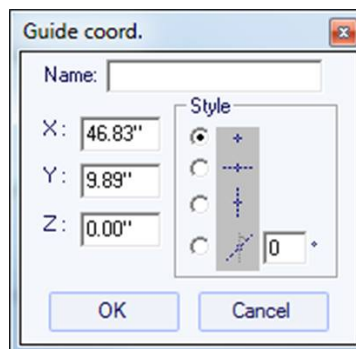

Après avoir changé la position des repères, vous pouvez ajuster automatiquement les courbes sur les repères en faisant un clic droit sur la courbe sélectionnée.

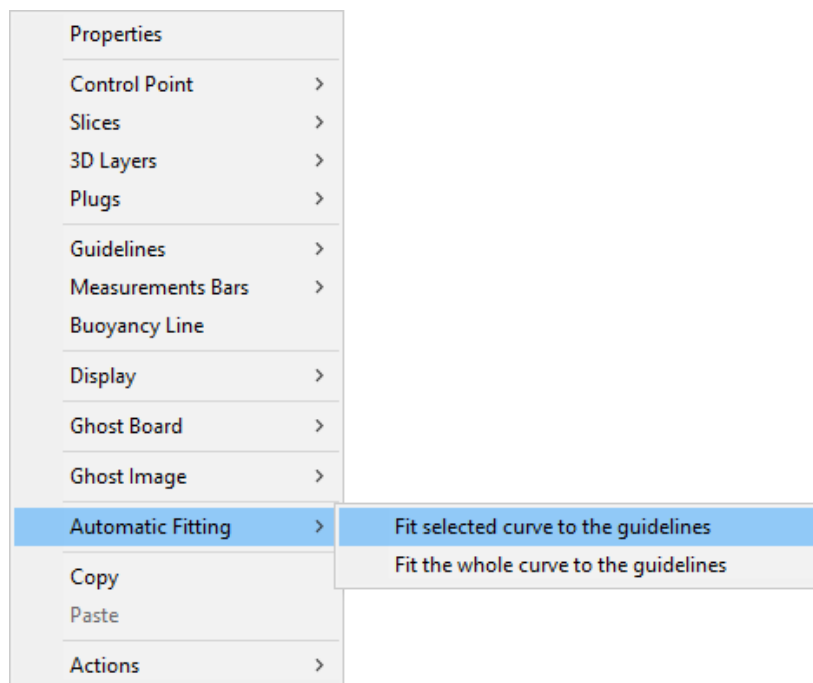


Si vous cliquez sur une section de courbe entre deux points de contrôle, vous avez la possibilité d'ajuster uniquement cette partie sélectionnée de la courbe, en choisissant "Fit selected curve to the guidelines".

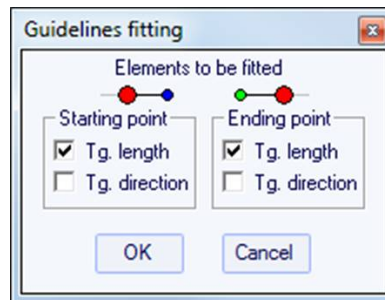

Ensuite, vous devez choisir si vous souhaitez ajuster la longueur ou la direction de chaque tangente, ou les deux. Et appuyez sur OK.

Vous pouvez également choisir d'ajuster toute la courbe en cliquant sur "Fit the whole curve to the guidelines".

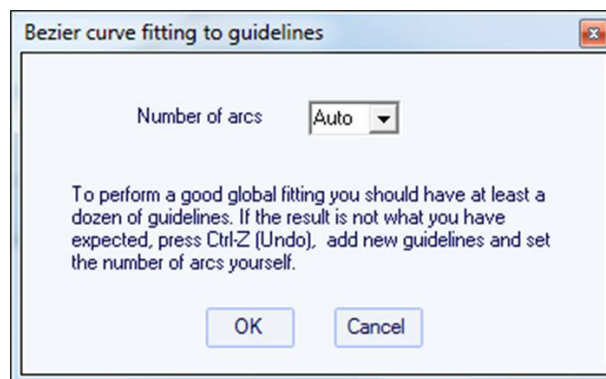


Dans ce cas, vous pouvez choisir le nombre d'arcs (c'est-à-dire le nombre de points de contrôle moins un) qui composeront l'ensemble de la courbe. "Auto" le définira automatiquement, en fonction de la forme de la courbe.


Une fois la conception du contour et du profil terminée, concevez les tranches comme expliqué dans le chapitre "Design a board from scratch".

■ Concevoir un Blank

Allez dans le menu "File", puis "New", ou appuyez sur le bouton "New" et choisissez l'onglet "Blank design".

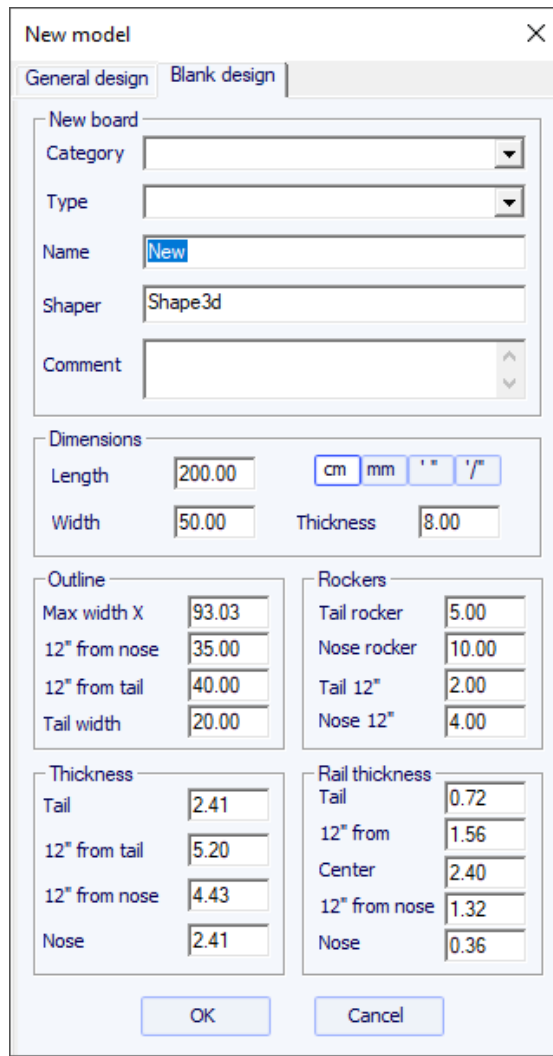

Définissez les mesures approximatives du blank et appuyez sur "OK". Le blank sera automatiquement conçu avec des rails carrés.

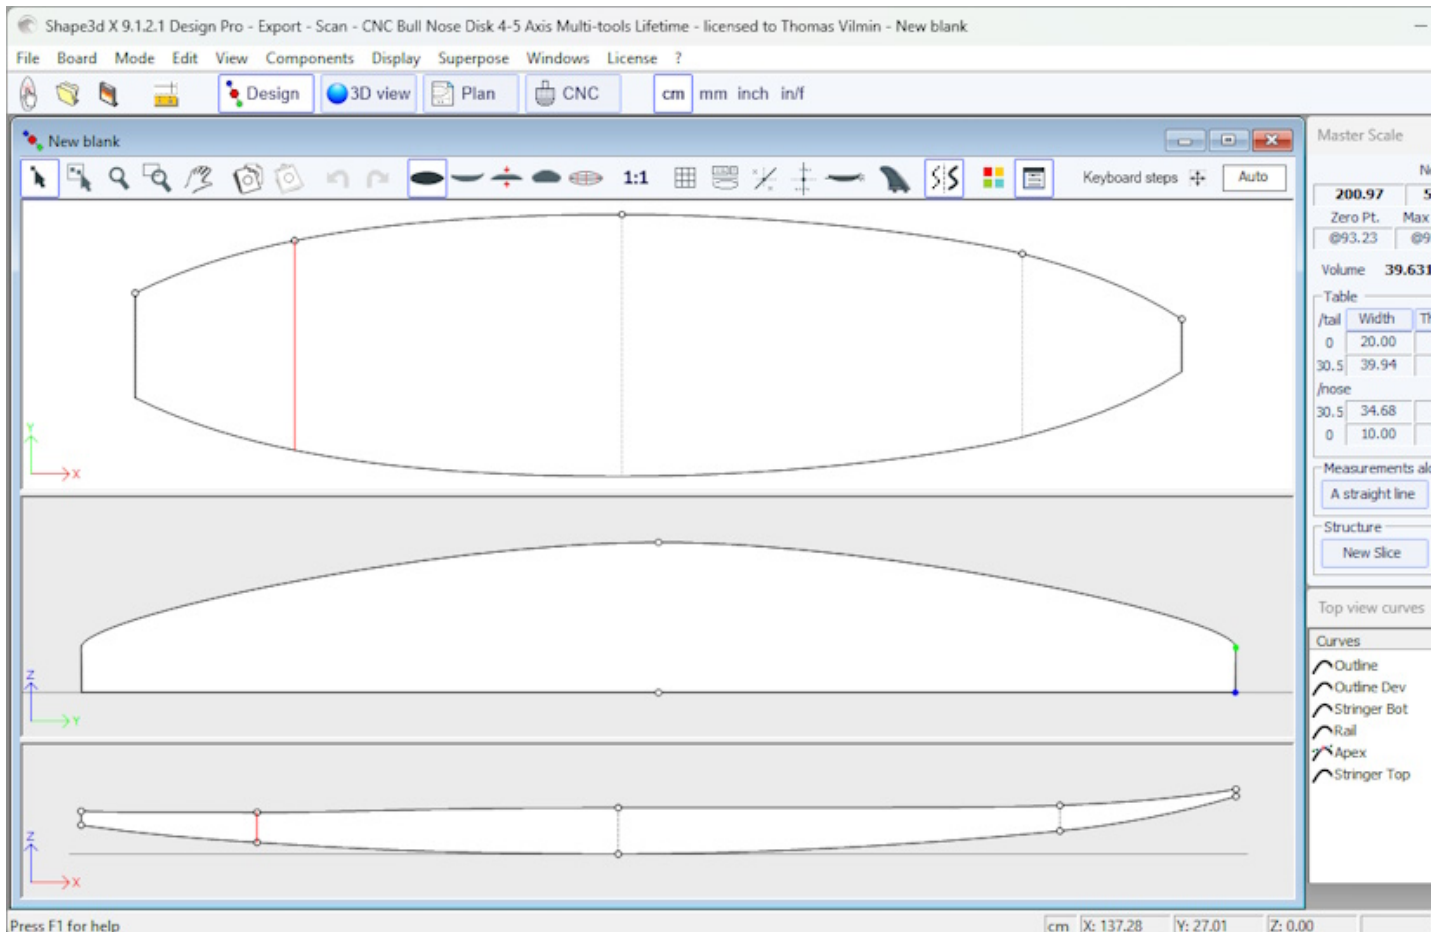

La régularité des courbes n'est pas garantie. Vous pouvez modifier la forme du blank comme indiqué dans le chapitre "Concevoir une planche à partir de zéro".

Notez que cela peut être fait avec la version Lite gratuite de Shape3dx.

■ Le mode Design

Shape3d X 9.1.2.1 Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to Thomas Vilmin - New

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

New

Surface proj.: 6536.24 cm²
Av. width: 35.35 cm

Apex: 44.17
Rail: 41.00 92.82%

Effective Length*: 163.61 cm
Eff. Volume: 27.47 L
Eff. Surface: 6271.98 cm²

114.20 / t 70.70 / n 61.76% along a straight line Aspect Ratio (l^{ng}²/srf.): 5.23, Prismatic Coef. (srf./v^{wd}*l^{ng}): 0.77

Av. V/Concave Tail: -0.15 cm Nose: -0.19 cm
Av. Slice PC** Tail: 0.85 Nose: 0.84

Stringer Top

Deck 1

Surface: 237.36 cm²
AR (w/t): 7.32 PC (S/wt): 0.82

Stringer Bot

Apex

Rail

Av. Str. Curvature Radius Tail: 610 cm Nose: 320 cm

Eff. Str. Curvature Radius: 463 cm

*Effective Length is from the tail to where the width is half of max width

cm X: 114.25 Y: 3.84 Z: 0.00

Master Scale

New

184.90 4

Zero Pt. Max

@91.69 @9

Volume 28.087

Table

/tail	Width	Tl
0	5.07	
30.5	36.28	
/nose		
30.5	29.35	
0	0.70	

Measurements al

A straight line

Structure

New Slice

Top view curves

Curves

- Outline
- Outline Dev
- Stringer Bot
- Rail
- Apex
- Deck 1
- Stringer Top
- Plugers
- Fin 1
- Fin 2
- Leash 2

■ La fenêtre "New board design"

La fenêtre "New" peut être ouverte via le bouton  de la barre d'outils, ou via le menu File.

■ L'onglet "General Design"

- Choisissez le modèle de départ parmi les exemples proposés dans le [Warehouse](#). Vous pouvez définir un fichier par défaut différent pour chaque Catégorie/Type de design (Surfboard/Shortboard, Longboard, Windsurf...).
- Entrez le nom du modèle que vous allez concevoir et votre nom en tant que shaper. Ajoutez les commentaires que vous souhaitez.
- Choisissez l'unité des dimensions : centimètres, millimètres, pouces ou pouces fractionnaires.
- Cochez "Constrain proportions" si vous souhaitez conserver le même rapport Longueur/Largeur/Épaisseur/Bascule... que le modèle de départ.
- Cochez la case "Stringer measurement" si ces dimensions sont mesurées le long du stringer. Décochez-la si elles sont mesurées le long d'une ligne droite.
- Cochez la case "Symmetric nose/tail" pour une planche twin-tip.
- Cochez la case "Symmetric right/left" pour une planche normale. Décochez cette option pour une planche asymétrique.
- Entrez la longueur, la largeur, l'épaisseur et le rocker arrière/avant.
- Vous pouvez définir l'épaisseur du sandwich si la planche est conçue pour être construite avec la technologie sandwich.
- Appuyer sur OK.

Le modèle de départ apparaît en mode Design.

■ L'onglet "Blank Design"

New model
✕

General design
Blank design

New board

Category

Type

Name

Shaper

Comment

Dimensions

Length cm mm ' " /"

Width Thickness

Outline

Max width X

12" from nose

12" from tail

Tail width

Rockers

Tail rocker

Nose rocker

Tail 12"

Nose 12"

Thickness

Tail

12" from tail

12" from nose

Nose

Rail thickness

Tail

12" from


Center


12" from nose

Nose


Définissez les mesures approximatives du blank et appuyez sur "OK". Le blank sera automatiquement conçu avec des rails carrés.

■ La fenêtre "File Selector"

La fenêtre "File Selector" peut être ouverte via le menu File, ou depuis le bouton Open  de la barre d'outils. Notez que la première fois que vous cliquerez sur le bouton Open, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser le File Selector ou le navigateur de fichiers Windows pour ouvrir les fichiers. Ce choix pourra être modifié ultérieurement dans les Préférences (menu File).

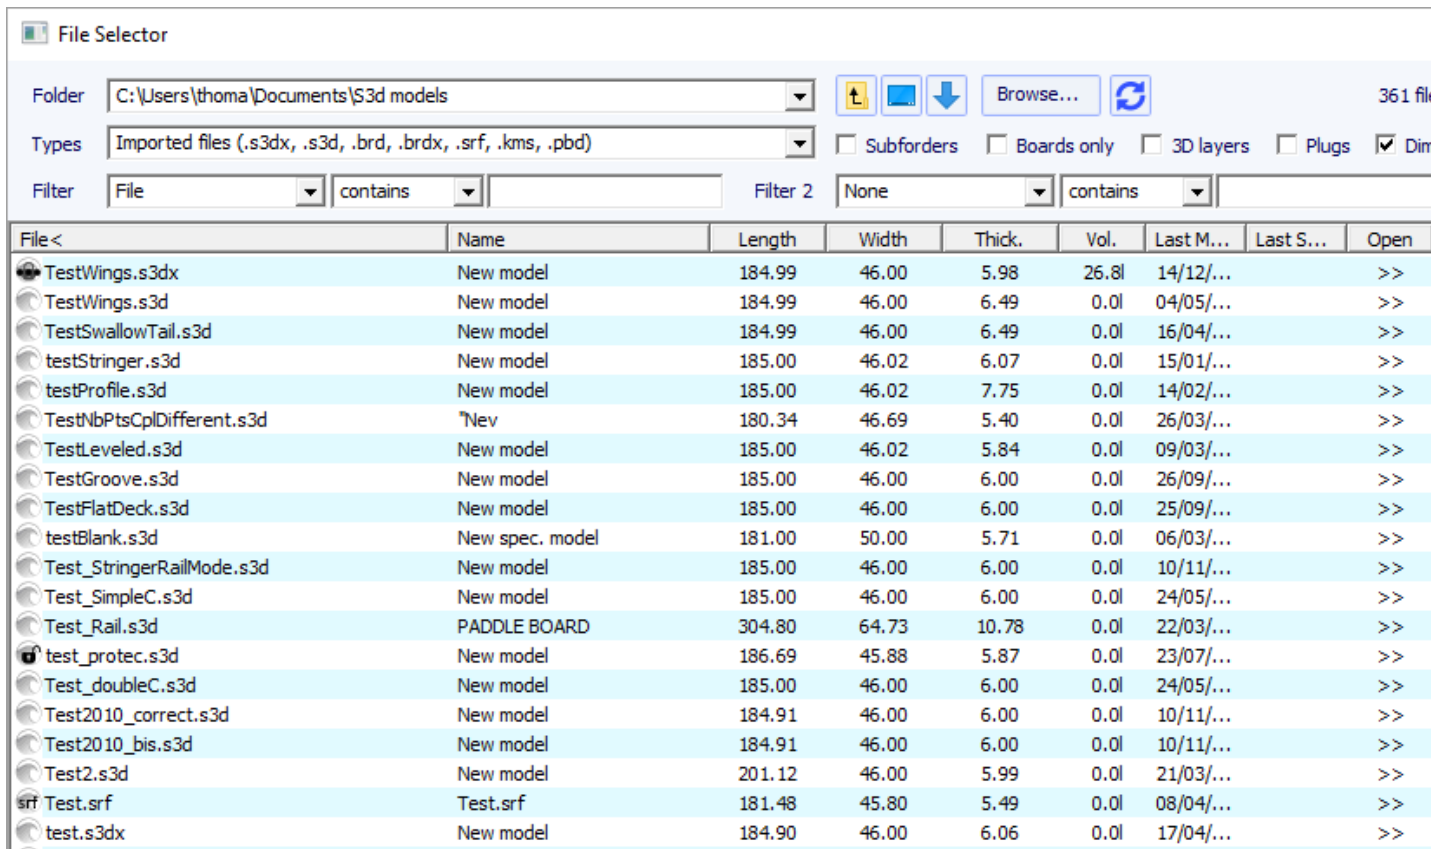

Le File Selector affiche la liste des fichiers d'un dossier sélectionné, tout comme le navigateur de fichiers Windows. Il fournit également un aperçu des fichiers Shape3d de la même manière :

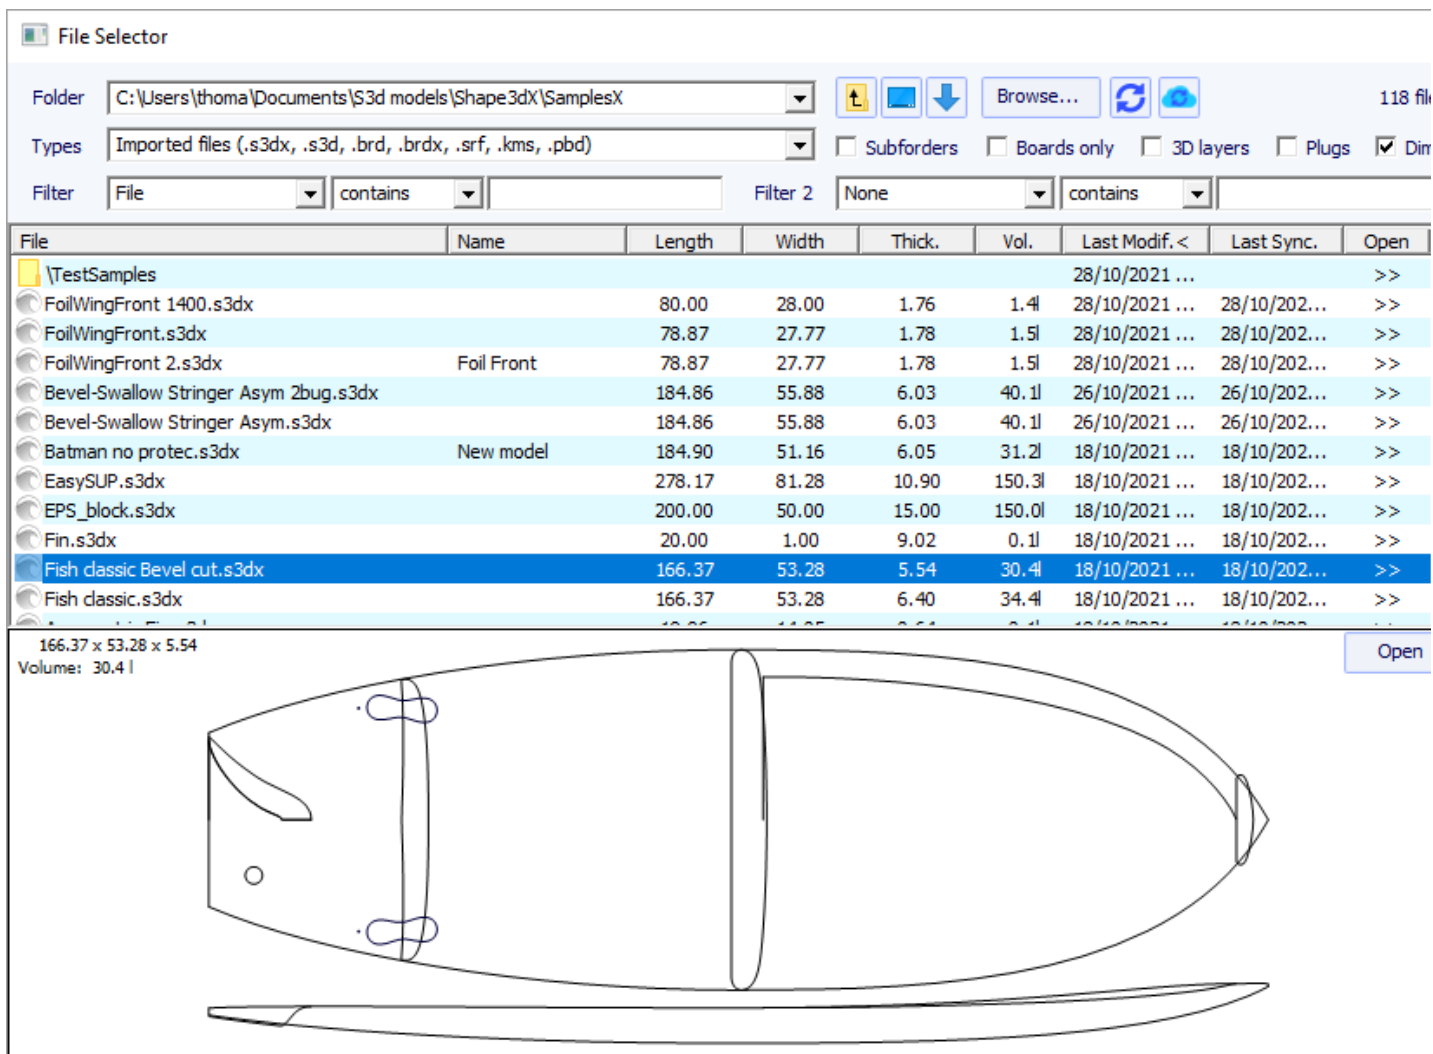

Mais en plus il vous donne les dimensions de tous les fichiers chargés, et vous permet de trier et filtrer les fichiers par nom, longueur, largeur... et aussi catégorie, type, profil du rider...

Il dispose également d'un menu contextuel qui permet de renommer, supprimer ou déplacer un ou plusieurs fichiers.

Vous pouvez également Protéger ou Déprotéger les fichiers sélectionnés ou tous les fichiers du dossier.

File Selector

Folder: C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\SamplesX

Types: Imported files (.s3dx, .s3d, .brd, .brx, .srf, .kms, .pbd)

Filter: File contains


File	Name	Length	Width	Thick.	Vol.	Last Modified<
boxWings.s3dx						05/02/2024 17:42:27
FlyWing3.s3dx						05/02/2024 16:19:51
\Foils						31/01/2024 10:06:48
Simili Twin Free.s3dx	Simili Twin Free	5' 8.00"	22.02"	2.91"	38.9l	24/01/2024 12:45:11
KiteTT.s3dx	KiteTT	4' 5.15"	15.75"	0.47"	3.8l	10/01/2024 16:53:23
Bodyboard QuadChannels.s3dx	Bodyboard QuadChannels	40.00"	20.78"	2.71"	29.6l	28/12/2023 15:37:54
Snowboard BC.s3dx	Snowboard BC	5' 2.20"	12.82"	0.44"	3.7l	11/12/2023 16:49:01
WindSpeed226.s3dx		7' 4.98"	17.42"	4.43"	70.5l	04/12/2023 17:03:05
Ski BC.s3dx		6' 2.80"	6.57"	0.47"	2.1l	04/12/2023 09:26:01
Snowboard AM.s3dx		5' 2.20"	11.76"	0.47"	3.4l	04/12/2023 09:23:01
Wakesurf.s3dx		4' 10.00"	20.00"	2.25"	26.9l	13/11/2023 13:42:14
Paddle Blade.s3dx						10/11/2023 15:51:31
KiteSurfs.s3dx						08/11/2023 08:46:06
Simili Twin Free Swallow Oposite.s3dx						17/10/2023 16:16:44
Asymmetric Fish.s3dx						12/10/2023 08:46:53
\TestSamples						12/10/2023 08:45:33
scifi.s3dx						03/10/2023 08:38:42
Shortboard Plugs 3D Layers.s3dx						28/09/2023 08:49:24
Wing 44 Bottom rail cut.s3dx						21/09/2023 19:08:38
Wing 44 Bottom rail cut2.s3dx						21/09/2023 19:07:58
Wing 44 Cut out.s3dx						21/09/2023 16:25:48
Skimboard.s3dx						20/09/2023 13:33:34
Wave245_3DLayersPlugs.s3dx						15/09/2023 07:32:23

Context menu options: Move, Delete, Protect selected files, Unprotect selected files, Export CSV

■ La fenêtre "Size and parameters"

La fenêtre "Size and parameters" peut être ouverte via le bouton  de la barre d'outils, ou via le menu Board->Properties.

■ L'onglet "Dimensions"

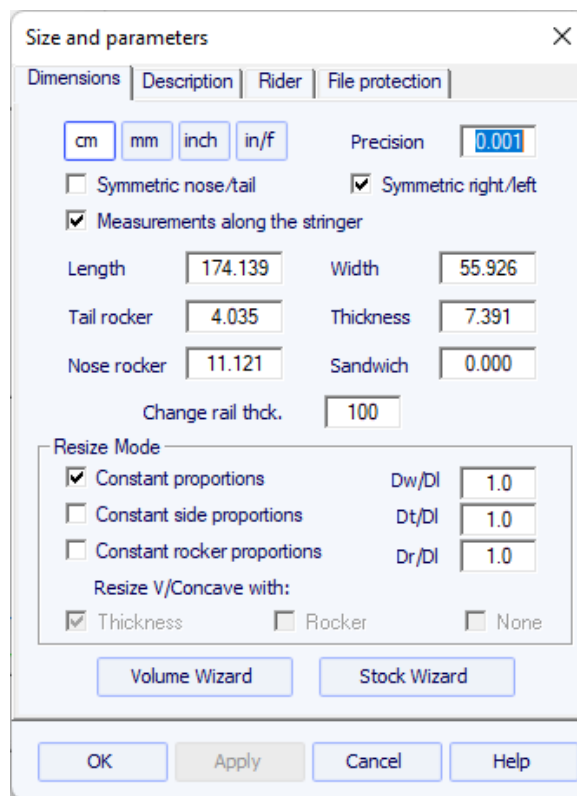

Dans l'onglet "Dimensions", vous pouvez modifier les propriétés de symétrie de votre design : "Symmetric nose/tail" (avant/arrière) et "Symmetric right/left" (gauche/droite).

Vous pouvez également modifier la précision des mesures affichées : de 0,1 à 0,00001. Et vous pouvez choisir d'afficher les mesures de longueur "Along the stringer" (ce qui signifie que nous mesurons la longueur développée le long de la courbe du stringer du dessous de la planche) plutôt que le long d'une ligne droite horizontale. Notez que les longueurs sont plus grandes si elles sont mesurées en mode "Along the stringer" !

L'onglet "Dimensions" permet de redimensionner votre design. Il existe plusieurs modes de redimensionnement :

- Le mode "**Constant proportions**" modifiera la largeur, l'épaisseur et le rocker proportionnellement à la longueur.
- Le mode "**Constant side prop.**" ne modifiera que l'épaisseur et le rocker proportionnellement à la longueur.
- Et le mode "**Constant rocker prop.**" ne modifiera le rocker que proportionnellement à la longueur.

Notez qu'avec le mode "Constant rocker prop." vous pouvez choisir de redimensionner le V/Concave proportionnellement à l'épaisseur, ou au rocker, ou gardez-le constant lors du redimensionnement (None, qui était la valeur par défaut avant la version 9.1.1.1).

Ces modes de redimensionnement peuvent être paramétrés avec des coefficients de proportion personnalisés entre les variations de rocker et de longueur (Dr/DI), les variations de largeur et de longueur (Dw/DI), et variations d'épaisseur et de longueur (Dt/DI).

L'onglet "Dimensions" donne également la possibilité d'augmenter ou de diminuer l'épaisseur des rails (changez l'épaisseur du rail de 50 % pour rendre les rails de moitié plus fin, changez-le à 200 % pour le rendre deux fois plus épais).

L'épaisseur du "Sandwich" peut être définie ici pour une visualisation en mode Design. Il sera pris en compte pour la découpe en mode CNC.

Notez que le redimensionnement peut être effectué avec la version Lite gratuite de Shape3dx.

■ L'onglet "Description"

Size and parameters

Dimensions | Description | Rider | File protection

Model Name: Twin

Description: for Joe

Shaper: TV

Category: Surfboard

Type: Fish

Comments: Retro fish with channels

Construction: PU tinted resin

Core density: 0.00 Kg/m³ Modulus E: 0.000 MPa

OK Apply Cancel Help

L'onglet "Description" vous permet de nommer le design et d'ajouter des descriptions.

Vous pouvez sélectionner la catégorie et le type de conception, qui peuvent être utilisés pour trier vos fichiers dans le File Selector ultérieurement.

Vous pouvez également définir la densité du noyau, ce qui permettra de calculer le poids final de la planche. Et le module élastique, qui permettra de calculer la rigidité de la planche.

■ L'onglet "Rider"

Size and parameters

Dimensions | Description | Rider | File protection

Rider Name: Thomas

Gender: Male

Age: 42

Height: 178 cm; 5' 10.1"

Weight: 74kg; 163lb

Fitness: Excellent

Frequency: Once a month

Skills: Beg., Beg/Int, Inter., Adv., Pro

Approach: Cruising, Carving, Vertical

Waves Size: Knee, Waist, Chest, Head, Head+, Double

Waves Power: Weak, Medium, Strong

OK Apply Cancel Help


L'onglet "Rider" vous permet d'enregistrer le profil de l'utilisateur de votre design. Ces informations peuvent également être utilisées pour trier ultérieurement vos fichiers dans le File Selector.

■ L'onglet "File Protection"

Les fichiers produits par Shape3d peuvent être cryptés, pour empêcher les autres utilisateurs de Shape3d de lire, copier et/ou usiner vos planches.

Le système de protection peut soit utiliser votre **nom de licence** (le fichier est protégé contre toute personne dont le nom de licence diffère du vôtre) et/ou un **mot de passe** (les autres utilisateurs auront besoin de votre mot de passe pour déverrouiller la protection).

- Cocher la case "**No Modifications**" empêche la modification et la copie de votre modèle.
- Si la case "**Resize Only**" est cochée, alors le modèle ne peut être redimensionné qu'à partir de la fenêtre Size À parameters. L'outline, le profil et les couples ne peuvent pas être modifiés par quelqu'un d'autre que le propriétaire du fichier.
- Cochez la case "**Cutting Path Only**" pour masquer les dimensions et les sections de la planche. C'est une protection supplémentaire pour empêcher toute copie en utilisant les mesures données par Shape3d.
- Cocher la case "**No Cutting Path**" bloque l'export du chemin de coupe. Ce niveau de protection peut être défini pour tous les Cutting Centers sauf un. Sélectionnez ensuite le Cutting Center dans la liste déroulante.
- Cocher la case "**No Reading after**" rendra le fichier impossible à ouvrir après la date choisie.

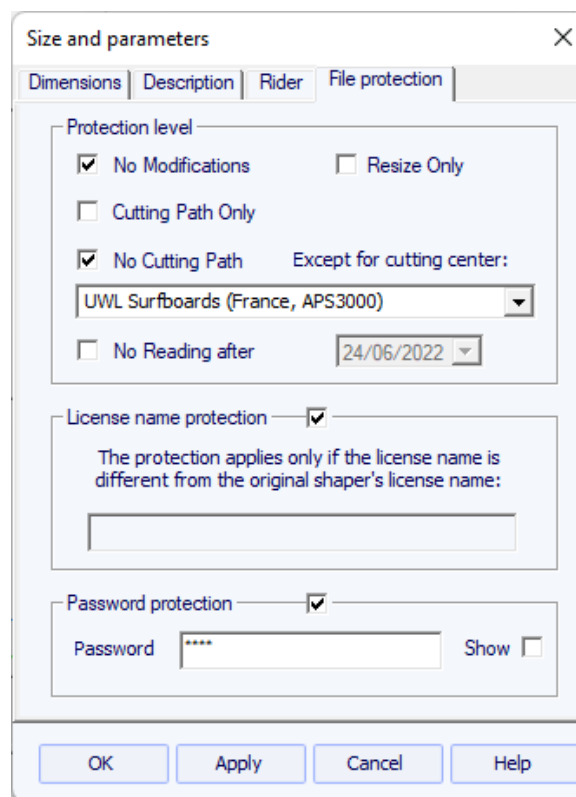

Notez que la protection des fichiers a besoin de l'option **Design** pour être utilisée. Les fichiers protégés ne peuvent pas être ouverts avec la version Lite de Shape3dX.


■ La fenêtre "Master Scale"

La fenêtre "Master Scale" pour modifier les dimensions générales de la planche.


Le nom, et le volume, longueur, largeur, épaisseur du modèle. Il donne également le rocker du tail et du nose, la position du point zéro, et les mesures à 0 et 12" (ou 0 et 30 cm) du tail et du nose.

Appuyez sur "**Resize**" to change the general dimensions of the board.

Le bouton "*" ouvre la fenêtre **Volume Wizard** qui permet d'ajuster les dimensions pour obtenir le volume souhaité.

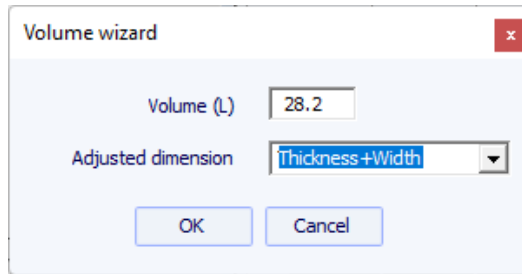

On peut aussi visualiser plus de mesures, en cliquant sur "More >>".

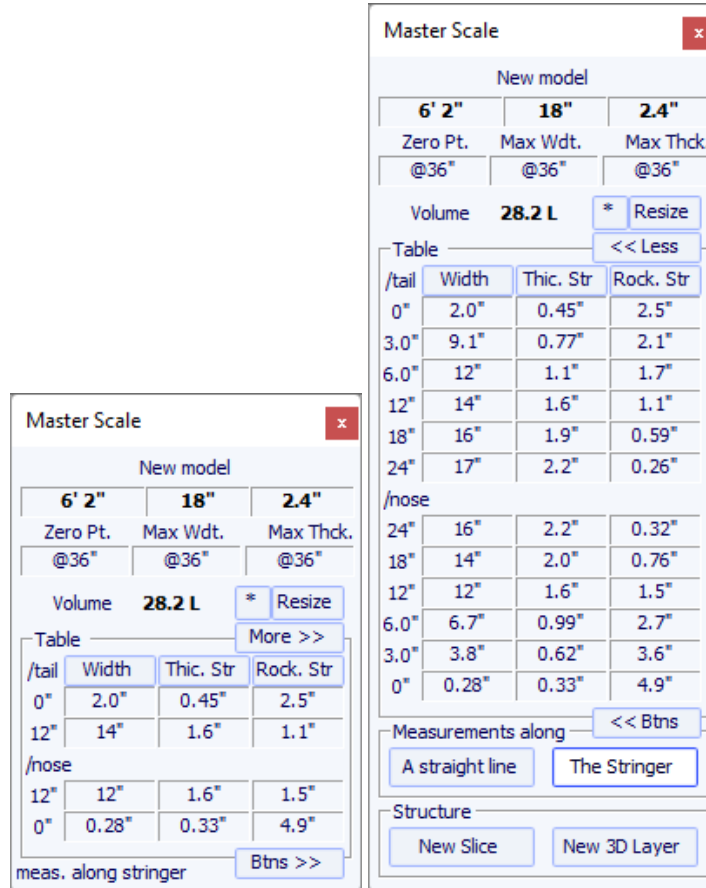


Notez que les colonnes de mesure peuvent être organisées comme vous le souhaitez. Et vous pouvez choisir l'affichage soit **Width**, **Stringer Rocker** (point central du dessous), **Profile Rocker** (point le plus bas du dessous), **Stringer Thickness** (épaisseur au centre de la planche), **Profile Thickness** (épaisseur entre les points les plus bas et les plus hauts), ou la profondeur du **V ou Concave** de la carène de la planche.


/tail	Width	Thic. Str	Rock. Str
0"	Width	0.45"	2.5"
3.0"	Rock. Str	0.77"	2.1"
6.0"	Rock. Pro	1.1"	1.7"
12"	Thic. Str	1.6"	1.1"
18"	Thic. Pro	1.9"	0.59"
24"	V/Conc	2.2"	0.26"

Vous pouvez choisir d'éditer les dimensions prises le long d'une ligne droite ou le long de la ligne de stringer, en appuyant sur le bouton "A Straight Line" ou "The Stringer".

- Les mesures le long d'une ligne droite donnent des mesures de largeur et de hauteur qui sont prises à une distance définie directement à partir de l'arrière.

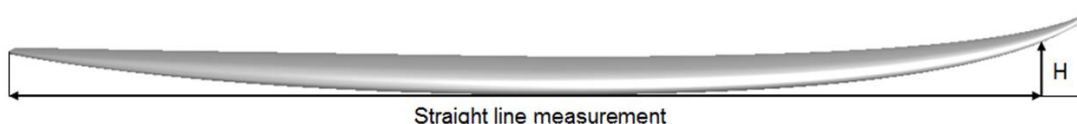

- Les mesures le long du stringer donnent des mesures de largeur et de hauteur prises à une distance définie le long de la courbe du stringer du dessous à partir de l'arrière.

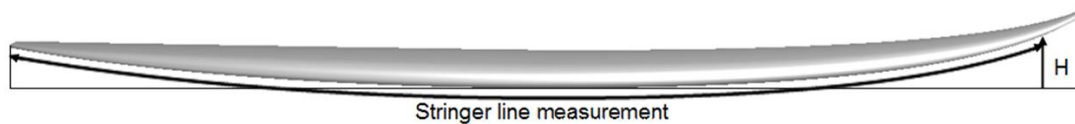


Notez que 12" de l'arrière le long d'une ligne droite est plus loin de l'arrière que 12" de l'arrière le long du stringer, donc cela donnera une plus grande largeur et un rocker plus petit. Et 12" du nez le long d'une ligne droite est plus éloigné du nez que 12" du nez le long du stringer.




 


Vous pouvez également ajouter un couple ou une 3D layer.

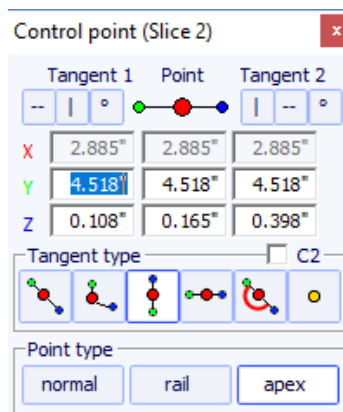■ La fenêtre "Control point"

Les propriétés d'un point de contrôle sélectionné sont affichées dans la fenêtre "Control point properties".






La position du point de contrôle et ses tangentes peuvent être modifiées manuellement. Les modifications que vous saisissez seront prises en compte si vous changez de cellule ou cliquez sur Enter.

Il existe cinq types de tangentes : les tangentes continues , les tangentes anguleuses , les tangentes verticales , les tangentes horizontales , les tangentes continues à angle fixe , et les points passifs sans tangentes .

L'option "C2" force la continuité de la courbure de part et d'autre de la tangente.

Les tangentes continues sont généralement utilisées. Les tangentes anguleuses sont plus appropriées pour le point de rail des couples, les tangentes verticales pour le sommet des couples et les horizontales pour le point le plus large de l'outline, le point zéro du dessous ou le point le plus haut de l'épaisseur.


Lors de la conception des tranches, il est recommandé de définir le type de point du point de rail avec le bouton , et le point d'apex avec le bouton . Ils apparaîtront alors respectivement en bleu et en vert.

Tous les couples d'une planche doivent avoir le même nombre de points de contrôle. Cela peut parfois être ennuyeux si cela vous oblige à ajouter des points de contrôle inutiles à un couple. Dans ce cas, vous pouvez définir le point comme passif . Alors le point de contrôle sera comme un point mort et vous n'aurez pas à définir ses tangentes... Les points passifs apparaissent en jaune, et ils n'ont pas de tangentes.




■ La fenêtre "Curves List"


Comme nous l'avons dit précédemment, tous les couples d'une planche ont le même nombre de points de contrôle. Et les courbes joignant ces points définissent toute la forme de la planche.

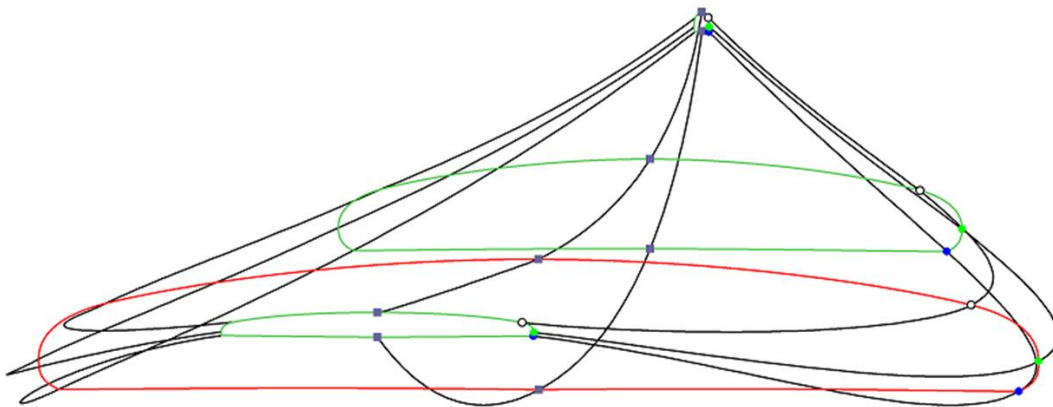

Les points de contrôle des couples sont nommés automatiquement.

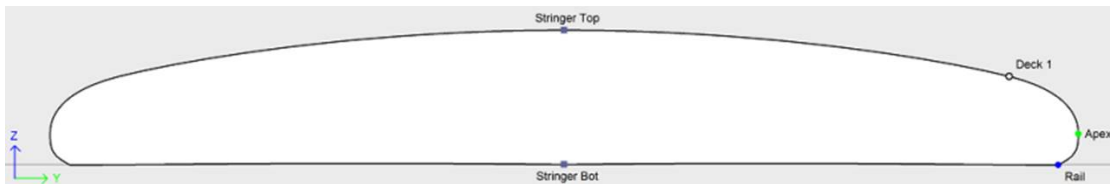

Les courbes correspondant à chacun de ces points peuvent être affichées à la fois sur le panel de la vue de dessus et sur le panel de la vue de côté. Lorsqu'un de ces panels est sélectionné, la liste des courbes apparaît sur le côté :

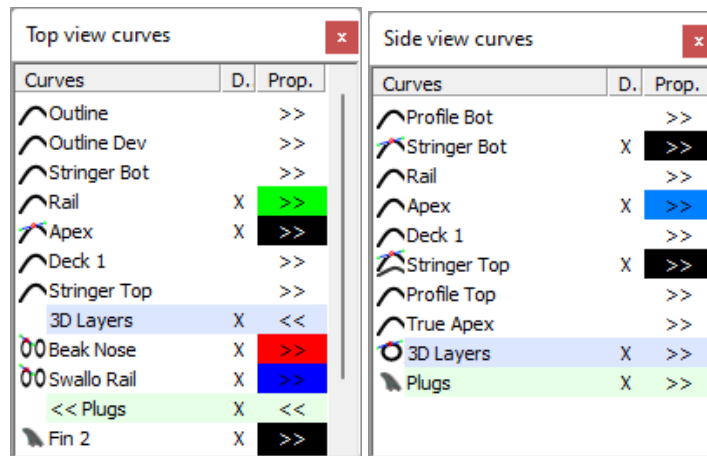


Dans la vue Dessus, la liste des courbes contient toutes les courbes correspondant aux points des tranches à l'exception du stringer du dessous et du stringer du dessus, plus la courbe Outline (point le plus large des couples, dans le cas où l'Apex n'est pas défini), et l'Outline développé (outline développé le long de la ligne du stringer du dessous).
 Dans la vue de côté, la liste des courbes contient toutes les courbes correspondant aux points des couples, plus les courbes Profil dessous et dessus (points les plus bas et les plus hauts des couples), et la courbe True Apex (hauteur du point le plus large des couples),


au cas où l'Apex n'est pas défini, ou n'est pas correctement défini).

La liste contient également la liste des Calques 3D et la liste des Plugs à la fin. Ces sous-listes peuvent être réduites.


Pour afficher les propriétés d'une courbe, cliquez sur >> ou double-cliquez sur sa ligne.

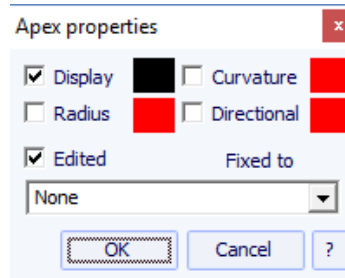


Le nom de chaque courbe peut-être modifié. Vous pouvez aussi sélectionner une autre courbe dans la liste déroulante. Chaque courbe peut être affichée ou non dans une couleur différente. La courbure, le rayon de courbure et le rayon de courbure directionnel (identique à SurfCAD) peuvent également être affichés dans d'autres couleurs.

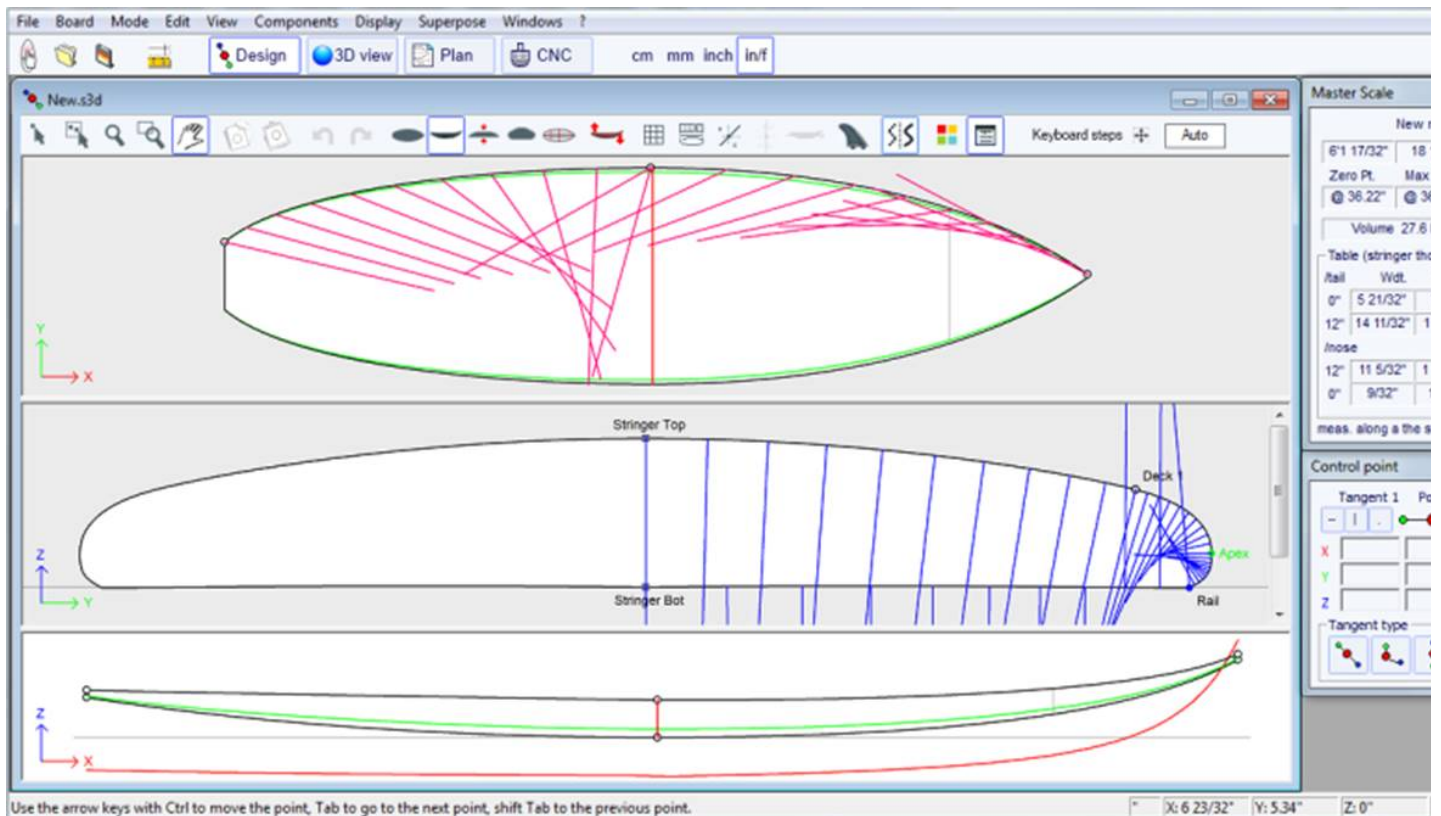

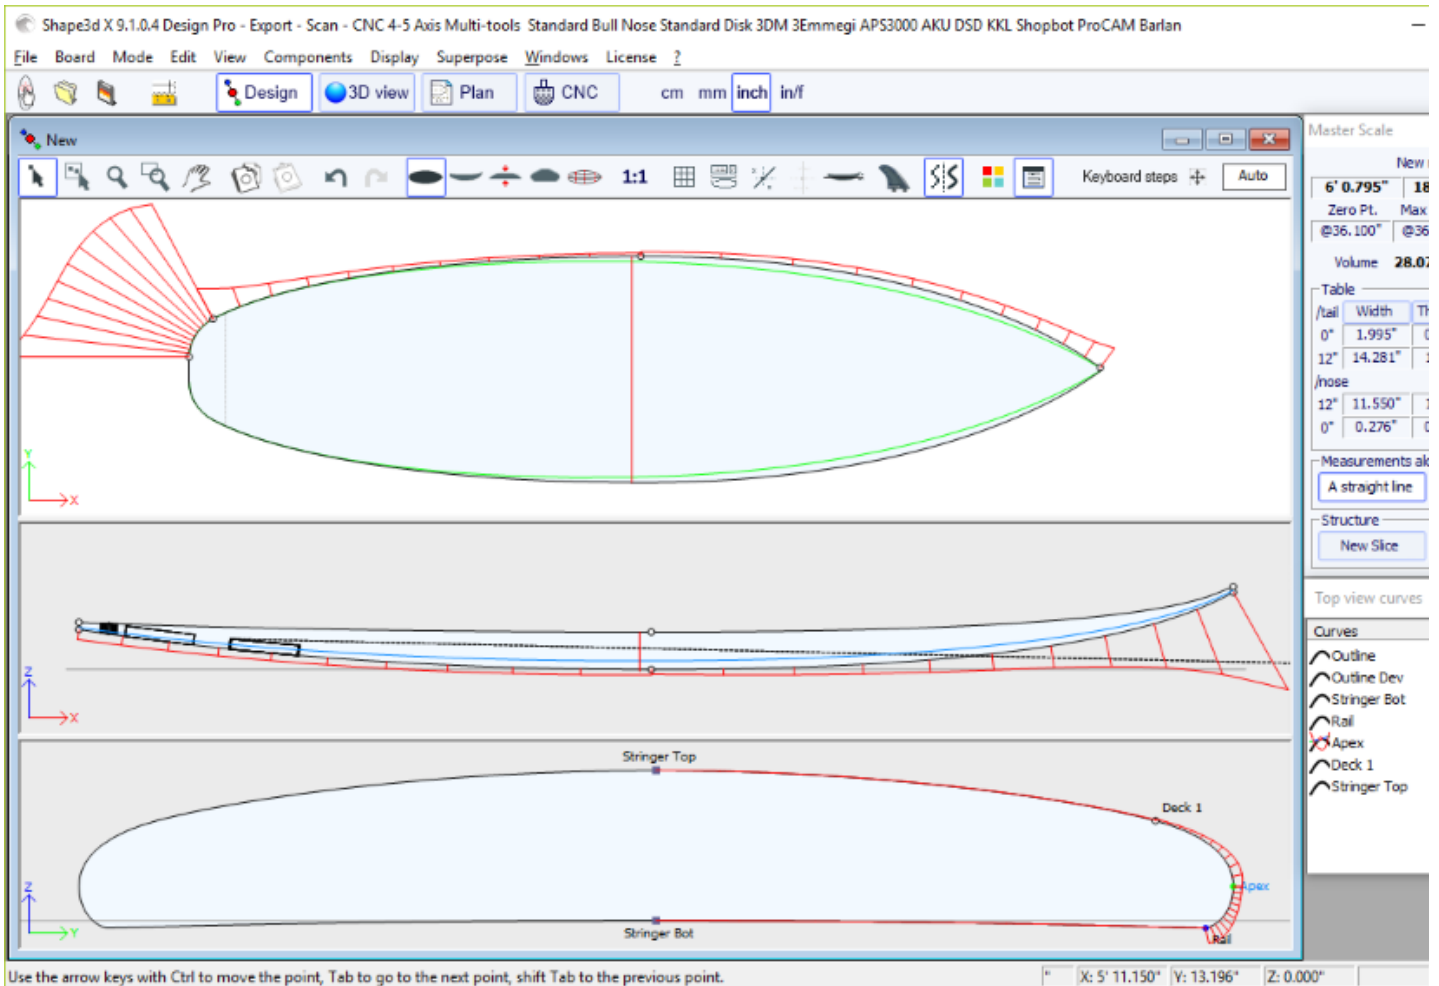

Si l'option "Display curvature along the curve" est sélectionnée dans la fenêtre Préférences (voir menu File), les courbes de courbure sont affichées perpendiculairement aux courbes d'origine.

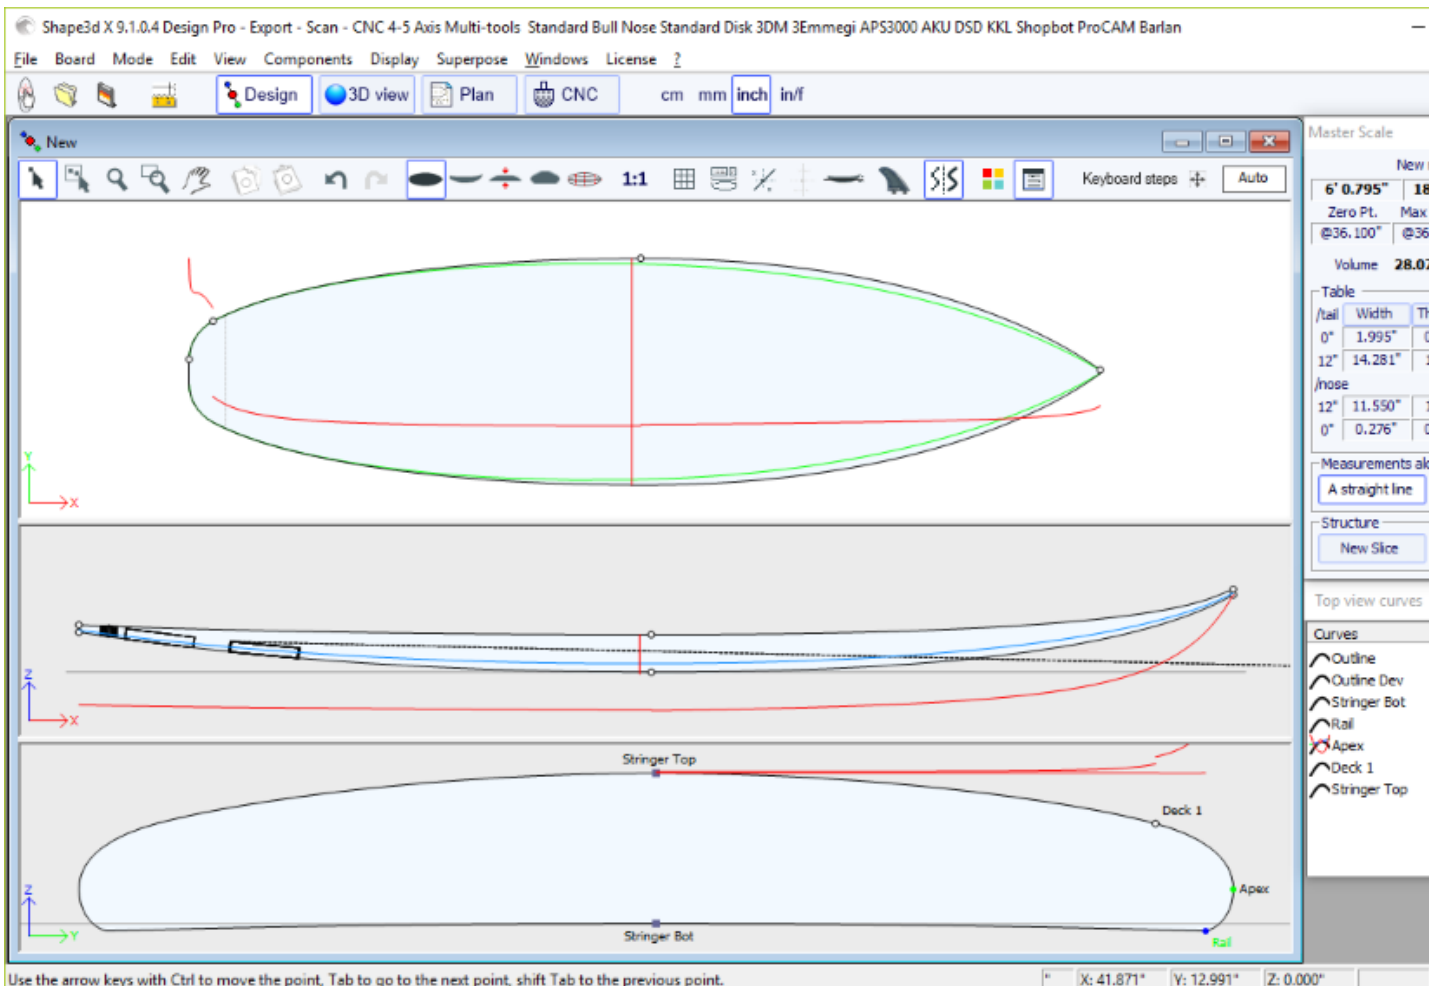


En comparaison, si cette option n'est pas sélectionnée, les courbures sont dessinées le long de l'axe X.



L'une des nouveautés les plus importantes de Shape3d X est que chaque courbe (à l'exception du contour développé et du vrai sommet) peut être modifiée ou non dans la vue de dessus et/ou de côté. Si une courbe est **Éditée** , cela signifie que l'utilisateur peut modifier les courbes en déplaçant les points de contrôle et les tangentes. Si une courbe n'est pas **Éditée** , cela signifie que la courbe est calculée par Shape3d.

Notez que vous pouvez éditer ou de-éditer une courbe si vous faites un clic droit dessus dans la liste des courbes.


Les courbes éditées peuvent être fixées sur une autre courbe éditée . Cela signifie que la distance relative entre les deux courbes restera constante lorsque la deuxième courbe sera modifiée. Par exemple, on peut définir la ligne Deck Stringer Fixed sur la ligne Bottom Stringer, de sorte que l'épaisseur du stringer ne change pas lorsque la ligne Bottom Stringer est modifiée. Cette épaisseur peut être affichée dans la vue d'épaisseur.



Dans la vue Epaisseur, si la courbe affichée correspond à l'épaisseur entre une courbe fixée à une autre et cette autre courbe, les points de contrôle apparaissent et la courbe peut être modifiée. Dans cette vue, les courbures peuvent être affichées et les couleurs modifiées. La courbe peut également être étirée verticalement si elle est trop plate pour être vue correctement.

■ La fenêtre "Slices List"


Lorsque la vue Slices (couples) est active, la liste des courbes est remplacée par la liste des couples.

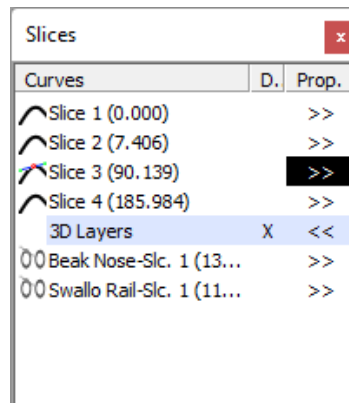


Les couples sont listées avec leurs positions, ce qui permet d'éviter d'avoir deux couples au même endroit.

Cliquez sur une ligne pour modifier le couple correspondant dans la vue des couples. Vous pouvez cliquer dans la colonne Afficher (**D.**) pour afficher plusieurs couples. Les couples affichés (en plus du couple édité) ont un X dans la colonne D..

Si vous double-cliquez sur une ligne, ou cliquez sur >>, la fenêtre des propriétés des couples apparaît.

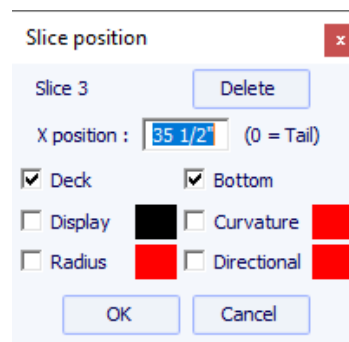

Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier la position du couple.

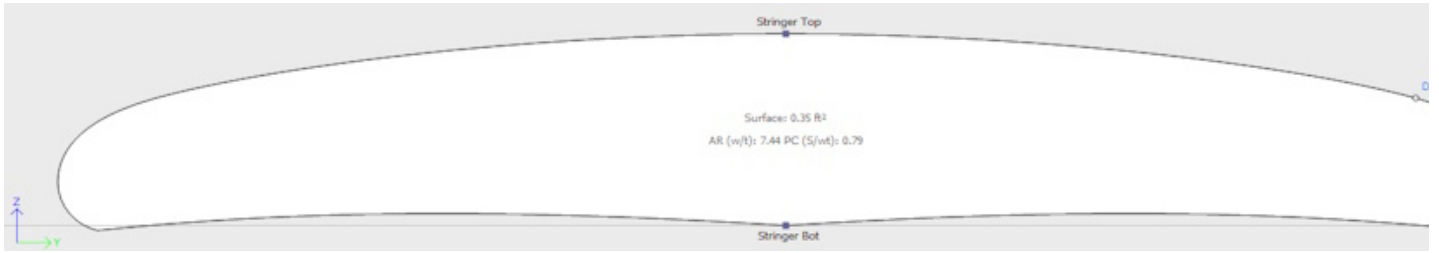



Vous pouvez changer sa couleur et l'afficher ou la masquer. Vous pouvez également afficher la courbure, le rayon de courbure et le rayon de courbure directionnel du couple. Et vous pouvez supprimer le couple.


Vous pouvez aussi sélectionner un autre couple dans la liste déroulante.

Depuis la version 9.1.0.4, les couples peuvent être définis **Deck only** ou **Bottom only**. Cette caractéristique permet de modifier le dessous ou le pont de la planche sans risquer de diminuer la douceur de la planche de l'autre côté.

Vous pouvez également enregistrer le couple dans un fichier s3dx séparé. Et vous pouvez charger le couple à partir d'un fichier s3dx contenant un couple ou à partir d'un fichier board.


■ L'édition multi-courbes

L'une des nouveautés les plus importantes de Shape3d X est que chaque courbe (à l'exception de l'outline développé et de la courbe True Apex) peut être modifiée ou non dans la vue de dessus et/ou de côté. Si une courbe est Editée , cela signifie que l'utilisateur peut modifier les courbes en déplaçant les points de contrôle et les tangentes. Si une courbe n'est pas Editée , cela signifie que la courbe est calculée par Shape3d.

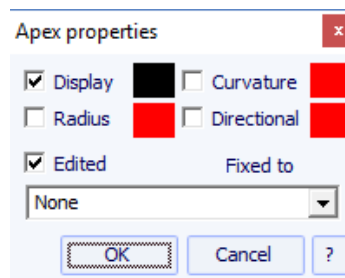

Par exemple, dans la vue Side, on peut choisir d'éditer les courbes Bottom et Deck Stringer, mais aussi la ligne Rail en même temps (c'est le cas quand on ouvre un fichier .srf). Il donne un contrôle complet à la fois du stringer et du rail et laisse les autres courbes être calculées par Shape3d. Dans ce cas, les points Rail des couples seront verrouillés dans la direction Z verticale.


Les courbes éditées peuvent être enregistrées dans un fichier s3dx séparé. Et vous pouvez charger une courbe à partir d'un fichier s3dx contenant une courbe ou à partir d'un fichier board.

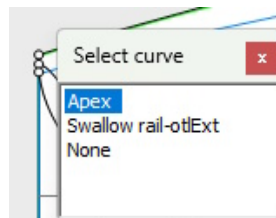


Lorsque plusieurs courbes sont éditées, si vous cliquez entre deux points de contrôle, une fenêtre apparaîtra pour vous permettre de choisir la courbe.

Voici toutes les possibilités de conception que vous avez pour les courbes **Top View** et **Side View** :

- Dans la **vue de dessus**, la méthode de conception la plus courante est le travail sur la courbe **Apex curve** (la courbe correspondant au point de contrôle défini comme **Apex** sur les couples).

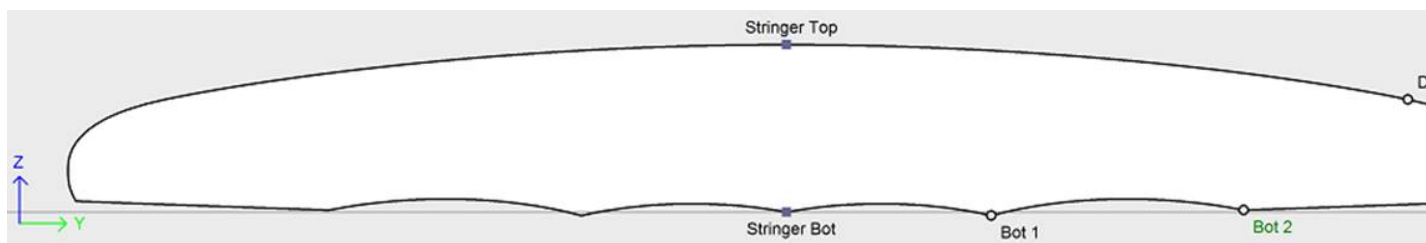


Ensuite, vous pouvez choisir de modifier également la courbe **Rail curve** si vous souhaitez plus de contrôle sur la **Rail curve**. Vous pouvez également modifier plusieurs des courbes inférieures de la **Top View** pour contrôler la forme des channels d'une planche, par exemple :

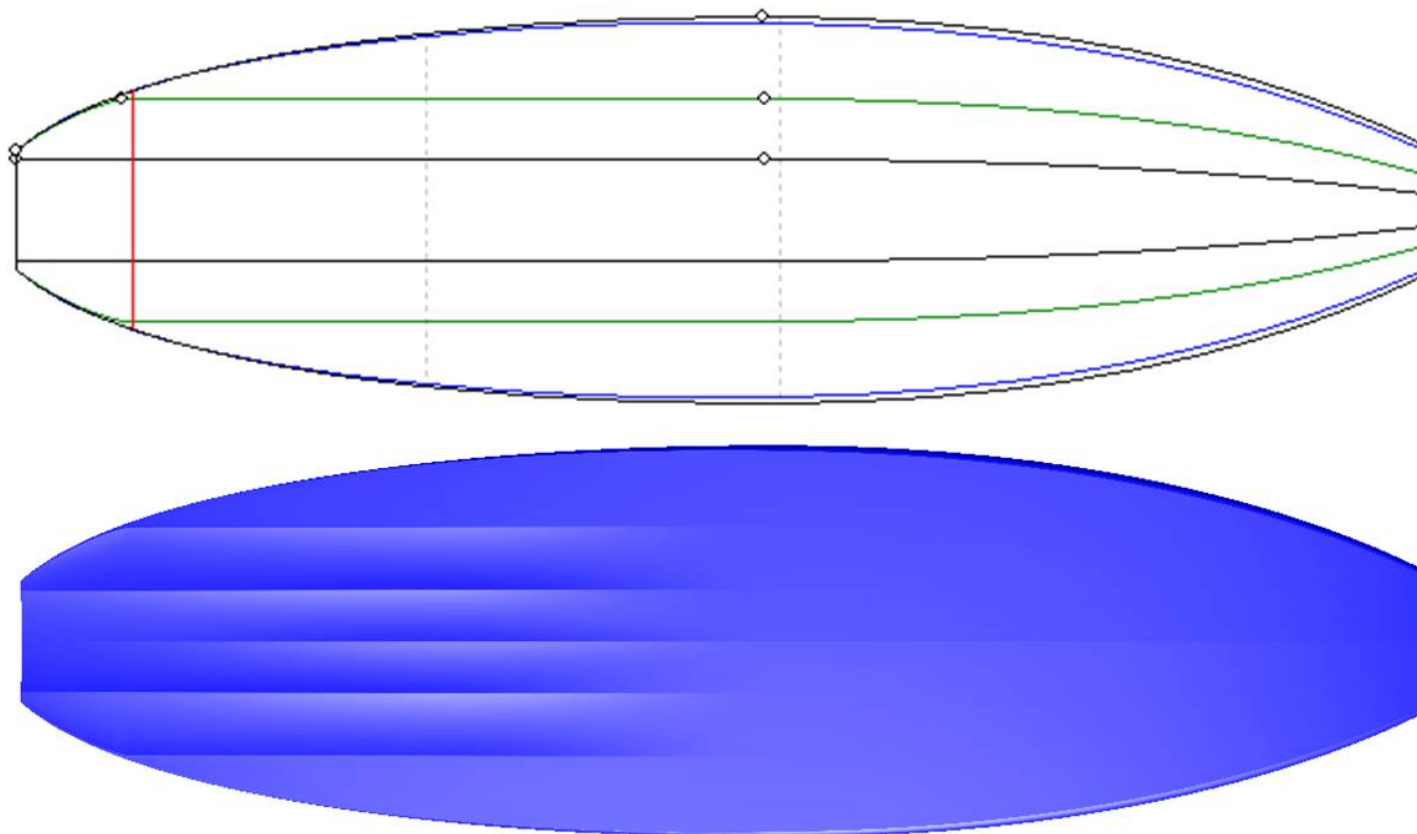


- Si les tranches n'ont pas de point Apex défini, vous pouvez choisir de travailler sur la courbe **Outline curve**. Mais alors vous ne serez pas autorisé à éditer d'autres courbes comme la courbe Rail par exemple.


- Dans la vue **Side View**, la méthode de conception la plus courante est le travail sur les courbes **Bottom et Deck Stringer curves**, qui correspondent aux premier et dernier points de contrôle des couples.

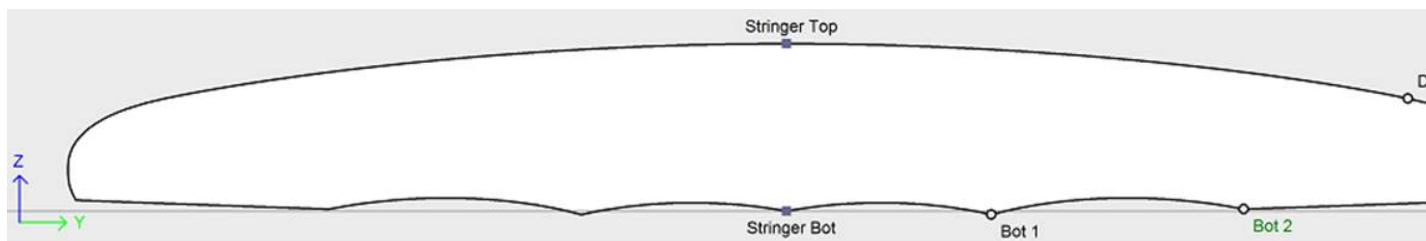

 Ensuite, vous pouvez choisir d'éditer également la courbe **Rail curve** si vous souhaitez plus de contrôle sur sa forme. Vous pouvez également modifier la courbe **Apex curve** dans la vue **Side View**, ce qui peut être très utile sur certaines formes comme les Stand Up Paddles :




- Une autre façon de concevoir la vue de côté est le travail sur les courbes **Bottom et Deck Profiles curves**, qui correspondent à l'ombre de la planche. Mais alors vous ne serez pas autorisé à éditer d'autres courbes comme la courbe Rail par exemple.

Les courbes éditées peuvent être fixées sur une autre courbe éditée . Cela signifie que la distance relative entre les deux courbes restera constante lorsque la deuxième courbe sera modifiée. Par exemple, on peut définir la ligne Deck Stringer "Fixed" sur la ligne Bottom Stringer, de sorte que l'épaisseur du stringer ne change pas lorsque la ligne Bottom Stringer est modifiée. Cette épaisseur peut être affichée dans la vue d'épaisseur.



Si le rail et le stringer sont tous deux modifiés, vous pouvez choisir de verrouiller la ligne de rail sur la ligne du stringer afin que la profondeur du concave ou du V ne change pas lorsque vous modifiez la ligne du stringer. Ensuite, vous pouvez afficher la profondeur du concave ou du V dans le panneau d'épaisseur et l'étirer verticalement pour avoir une meilleure vue des détails...

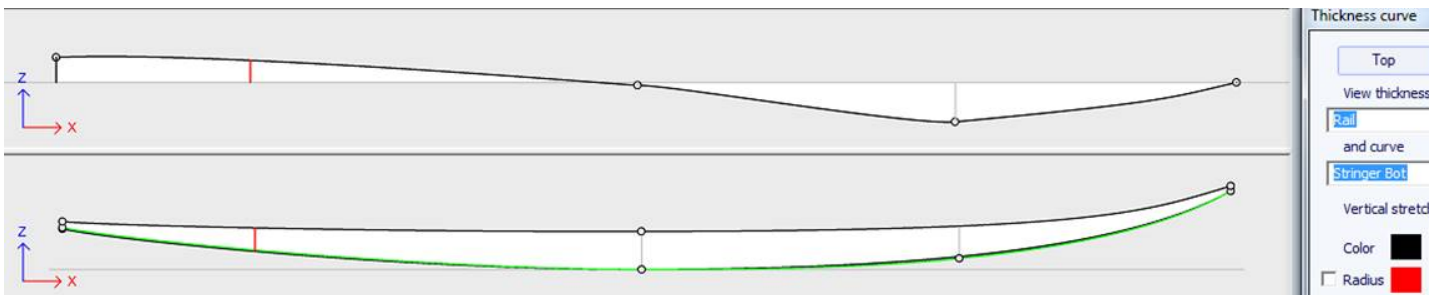

Dans la vue Epaisseur, si la courbe affichée correspond à l'épaisseur entre une courbe fixée à une autre et cette autre courbe, les points de contrôle apparaissent et la courbe peut être modifiée. Dans cette vue, les courbures peuvent être affichées et les couleurs modifiées. La courbe peut également être étirée verticalement si elle est trop plate pour être vue correctement.

- Avec la version 9.1.0.0 et supérieure, vous pouvez désormais éditer la courbe **stringer curve** dans la vue de dessus :

Shape3d X 9.1.0.0 Design Pro - Export - Scan - CNC 4-5 Axis Multi-tools Standard Bull Nose Standard Disk 3DM 3Emmegi APS3000 AKU DSD KKL Shopbot ProCAM Barlan

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

D:\Documents\S3d models\Shape3dX\TestSamples\BentStringerRetroBevel.s3dx

Surface: 8842.86 cm²
 Ratio Aspect (lrg/lng): 0.32
 Prismatic Coefficient (surface/lrg*lng): 0.78

Effective Length*: 5' 8.94"
 Eff. Volume: 46.47 l
 Eff. Surface: 8599.72 cm²
 Surf-ID**: 109.2

Master Scale
 Bent Stringer R
 6' 2.48" 23.6
 Zero Pt. Max W
 @37.26" @39.6
 Volume 47.26 l

Table	Width	Thic
/tail		
0°	0.42"	0.0
12°	17.03"	1.0
/nose		
12°	17.69"	2.0
0°	0.54"	0.0

Measurements along

Structure


Top view curves
 Curves
 Outline
 Outline Dev
 Stringer Bot
 Rail
 Apex
 Deck 1
 Stringer Top

Stringer Top
 Deck 1
 Surface: 273.91 cm²
 Rail coef.: 0.87
 Stringer Bot
 Apex
 Rail

Av. tail Curvature Radius: 15' 4"
 Av. nose Curvature Radius: 7' 5"
 Eff. Str. Curvature Radius: 13' 6"

*Effective Length is from the tail to where the width is half of max width **RT Surfboards formula (see <http://www.surf-id.tech/>)

X: 4' 11.65" Y: 15.13" Z: 0.00"

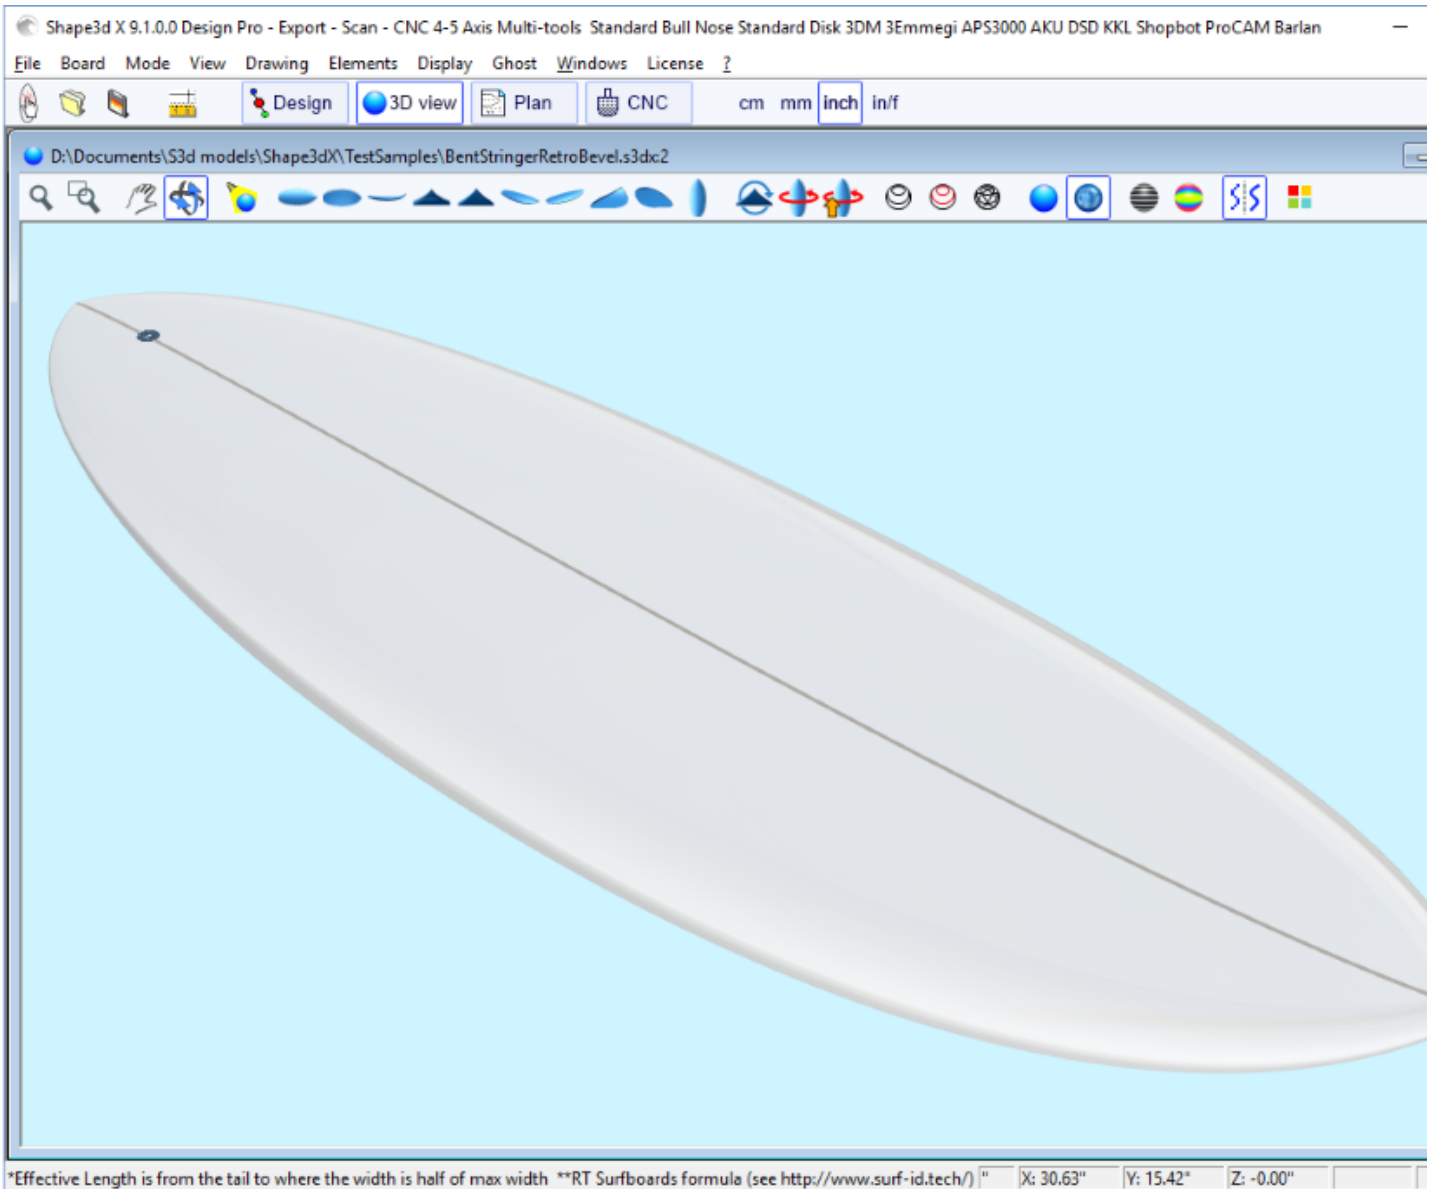

Courber la courbe du stringer (dessus ou dessous ou les deux) dans la vue de dessus permet de concevoir un nez biseauté, car vous pouvez concevoir les couples au-delà de l'axe central, et le rendu final coupera ces couples le long de l'axe central. Cela permet également de concevoir un swallow tail (ou fish tail):

Shape3d X 9.1.0.0 Design Pro - Export - Scan - CNC 4-5 Axis Multi-tools Standard Bull Nose Standard Disk 3DM 3Emmegi APS3000 AKU DSD KKL Shopbot ProCAM Barlan

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

D:\Documents\S3d models\Shape3dX\TestSamples\BentStringerBevelSwallowTail.s3dx

Surface: 7340.41 cm²
 Ratio Aspect (lrg/lng): 0.27
 Prismatic Coefficient (surface/lrg*lng): 0.81

Effective Length*: 5' 7.79"
 Eff. Volume: 34.23 l
 Eff. Surface: 7163.58 cm²
 Surf-ID** : 82.0

Y
X

Surface: 42.08 cm²
 Rail coef.: 0.90

Z
Y

Av. tail Curvature Radius: 19' 4"
 Av. nose Curvature Radius: 6' 5"

Eff. Str. Curvature Radius: 12' 9"

Z
X

To change the active slice, press the TAB key.

Master Scale

Bevel-Swallow

6' 0.79"	19.2
Zero Pt.	Max W
@36.10"	@36.0
Volume	34.70 l

Table

/tail	Width	Thic
0°	8.04"	-0.
12°	14.99"	1.1

/nose

12°	14.88"	1.1
0°	0.29"	0.1

Measurements along

A straight line

Structure


New Slice

Slices

Slices

- Slice 1 (0.00°)
- Slice 2 (2.45°)
- Slice 3 (35.36°)
- Slice 4 (5' 5.68")
- Slice 5 (6' 0.79")

X: 2.45" Y: 2.76" Z: 1.04"

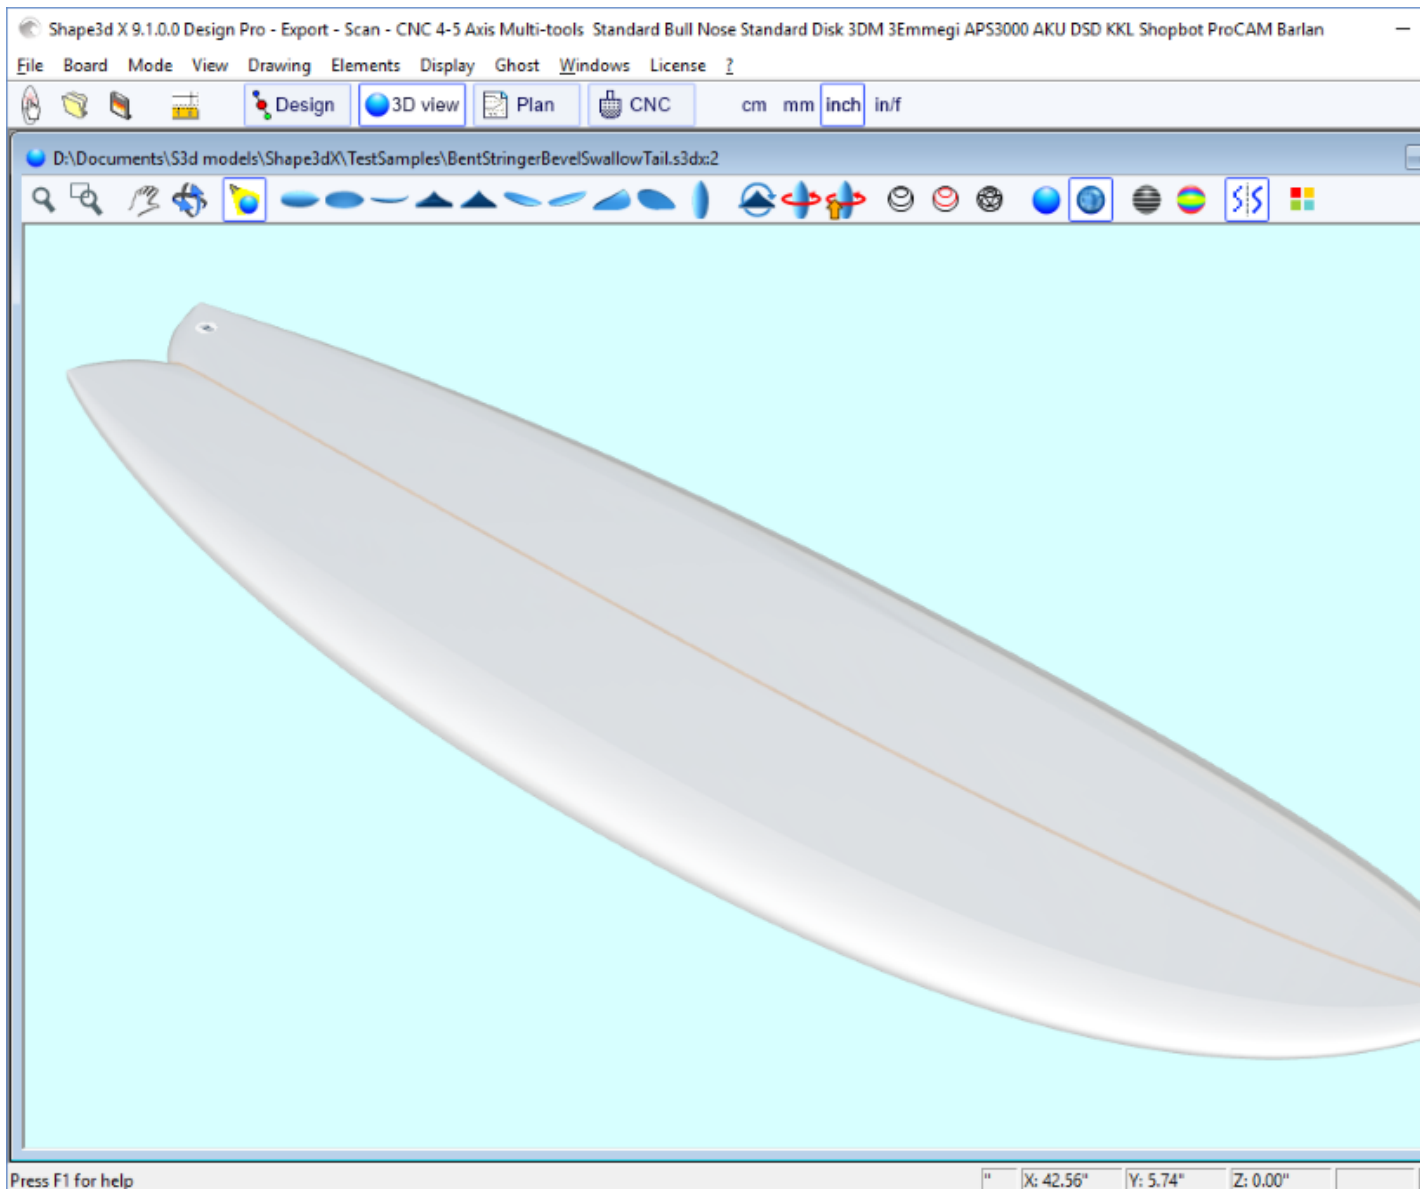

Vous pouvez télécharger ces exemples de fichiers dans le [Warehouse](#).

Notez que l'édition multi-courbes a besoin de l'option **Pro** pour être utilisée.

■ L'Option dessin asymétrique

La version 9.1.0.0 et supérieure permet de concevoir des planches asymétriques. Cela signifie aussi que vous pouvez concevoir des ailerons ou des foils ! Pour libérer la contrainte de symétrie, il suffit de décocher l'option "**Symmetric right/left**" dans la fenêtre "**Size and Parameters**". Les courbes de droite deviendront alors modifiables dans les vues Top et Side, ainsi que dans la vue Slices. Les courbes des deux côtés apparaissent dans la fenêtre de la liste des courbes :

Shape3d X 9.1.0.0 Design Pro - Export - Scan - CNC 4-5 Axis Multi-tools Standard Bull Nose Standard Disk 3DM 3Emmegi APS3000 AKU DSD KKL Shopbot ProCAM Barlan

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

D:\Documents\S3d models\Shape3dX\TestSamples\FishAsym.s3dx

Master Scale

Fish

5' 8.37" 20.6

Zero Pt. Max W

@32.57" @37.8

Volume 33.01 l

/tail	Width	Thic
0°	0.50"	0.1
12°	16.42"	1.1

/nose

12°	16.63"	1.1
0°	0.67"	0.1

Measurements along

A straight line

Structure

New Slice


Top view curves

Curves

- Outline
- Outline Dev
- Stringer Bot
- Rail
- Apex
- Deck 1
- Stringer Top
- Outline R
- Outline Dev R
- Stringer Bot R
- Rail R

Use the arrow keys with Ctrl to move the point, Tab to go to the next point, shift Tab to the previous point.

X: 4' 6.84" Y: 11.31" Z: 0.00"

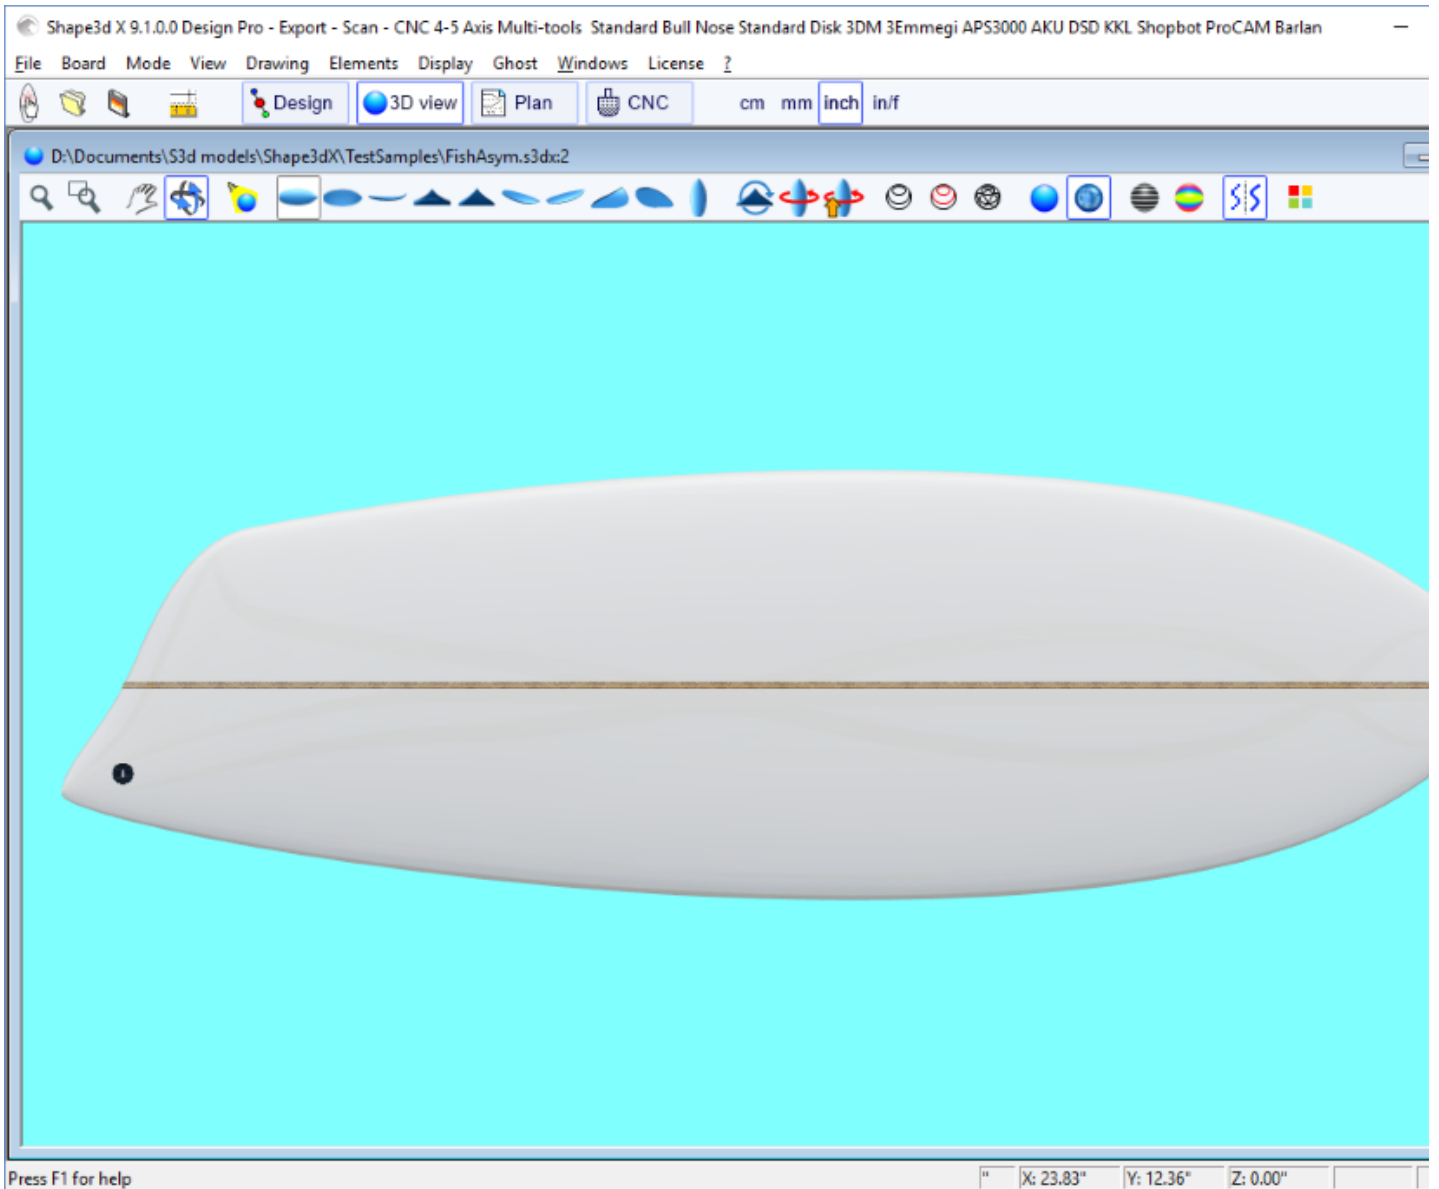

Comme les courbes Stringer du côté droit (dessous et/ou dessus) peuvent être modifiées dans la vue de dessus, **ailerons** or **foils** peuvent être facilement conçus :

Shape3d X 9.1.1.9 Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to thomas vilmin - C:\Users\thoma\Documents\S3d mode

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\SamplesX\Medium fin side FCS2.s3dx

Surface proj.: 85.73 cm²
Av. width: 7.455 cm

Effective Length*: 10.095 cm
Eff. Volume: 0.03 L
Eff. Surface: 38.63 cm²

Aspect Ratio (l²/srf.): 1.54, Prismatic Coef. (srf./w²*l): 0.66

Av. V/Concave Tail: 0.000 cm Nose: 0.000 cm
Av. Slice PC** Tail: 0.74 Nose: 0.75

Eff. V/Concave: 0.000 cm
Eff. Slice PC**: 0.75

Deck 1 Apex Bot 1

Stringer Top

Surfaces: 2.47 cm²

AR (w/t): 16.78 PC (S/wt): 0.71

Stringer Bot

Deck 1 Apex Bot 1

Av. Str. Curvature Radius Tail: 672 cm Nose: 200 cm

Eff. Str. Curvature Radius: 0.09 cm

*Effective Length is from the tail to where the width is half of max width

cm X: 13.964 Y: -6.358 Z: 0.000

Master Scale

Medium fin

11.500	11.3
Zero Pt. @0.000	Max W @1.3
Volume	0.03 L

Table

/tail	Width	Thic
0	9.329	0.0
30.5	0.177	0.0

/nose

30.5	9.329	0.0
0	0.177	0.0

Measurements along

A straight line


Structure

New Slice

Top view curves

Curves

- Outline
- Outline Dev
- Stringer Bot
- Bot 1
- Apex
- Deck 1
- Stringer Top
- Right Side
- Outline R
- Outline Dev R
- Stringer Bot D

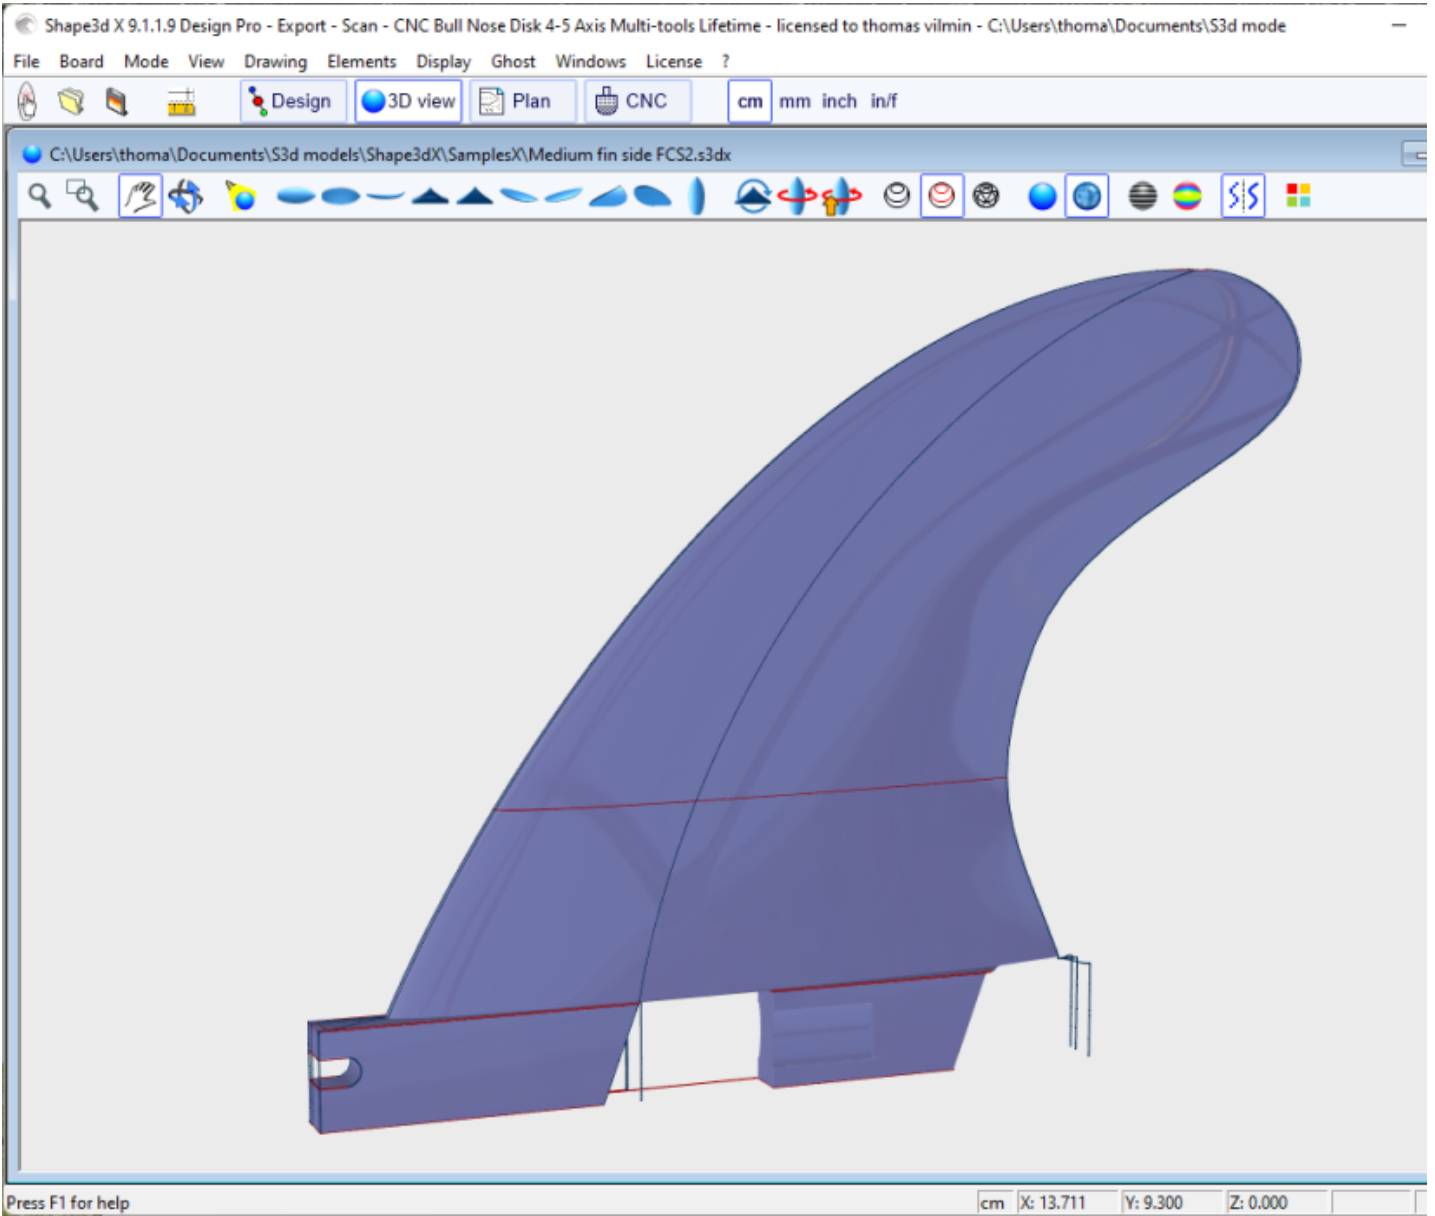

Shape3d X 9.1.1.5 Design Pro - Export - Scan - CNC 4-5 Axis Multi-tools Standard Bull Nose Standard Disk 3DM 3Emmegi APS3000 AKU DSD KKL Shopbot ProCAM Barlan

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\Samples\Foil Jet 1650.s3dx

Surfaces proj.: 1647.86 cm²

Effective Length*: 78.62 cm
Eff. Volume: 3.21 L
Eff. Surface: 959.76 cm²

Aspect Ratio (In²/srf.): 4.75, Prismatic Coef. (srf./vol*In³): 0.60

Av. V/Concave Tail: 0.00 cm Nose: 0.00 cm
Av. Rail Coefficient** Tail: 0.77 Nose: 0.77

Stringer Top Deck 1 Eff. V/Concave: 0.00 cm
Eff. Rail Coefficient**: 0.77
Surf-ID***: 7.0

Surface: 25.31 cm²
Rail coef.: 4.53

Deck 1 Apex

Stringer Bot

Av. Str. Curvature Radius Tail: 279 cm Nose: 289 cm
Eff. Str. Curvature Radius: 122 cm

Stringer Top

Stringer Bot

Apex

Deck 1

Stringer Top

Outline R

Outline Dev R

Stringer Bot R

Apex R

Deck 1 R

Master Scale

88.50

Zero Pt. Max

@0.00

Volume 3.3

Table	
/tail	Width
0	0.61
30.5	22.58
/nose	
30.5	22.58
0	0.61

Measurements a

A straight line

Structure

New Slice

Top view curves

Curves

- Outline
- Outline Dev
- Stringer Bot
- Apex
- Deck 1
- Stringer Top
- Outline R
- Outline Dev R
- Stringer Bot R
- Apex R
- Deck 1 R

*Effective Length is from the tail to where the width is half of max width

cm X: 91.01 Y: 6.02 Z: 0.00

Shape3d X 9.1.2.0 Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to thomas vilmin - C:\Users\thoma\Documents\S3d mode

File Board Mode View Drawing Elements Display Ghost Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\Samples\Foil HA 1040 Free 3.s3dx

Press F1 for help

cm X: 25.924 Y: 10.978 Z: 0.000


Notez que la modification des courbes des stringers de la vue de dessus sur le côté **Droit** permet de concevoir des stringers courbés sur des planches asymétriques, la modification des courbes des stringers de la vue de dessus sur le côté gauche permet de concevoir des nez en biseau ou des swallow tails !

Vous pouvez télécharger ces exemples de fichiers dans le [Warehouse](#).

Notez que les modèles asymétriques ne peuvent être conçus qu'avec l'option **Pro**.

■ Les 3D Layers

La deuxième nouveauté la plus importante de Shape3d X (par rapport à Shape3d V8) est la possibilité d'ajouter ou de soustraire des formes à un shape. Ces formes sont appelées 3D Layers (calques 3D). Pour ajouter une 3D Layer, cliquez simplement sur le bouton New 3D Layer dans la fenêtre Master Scale.

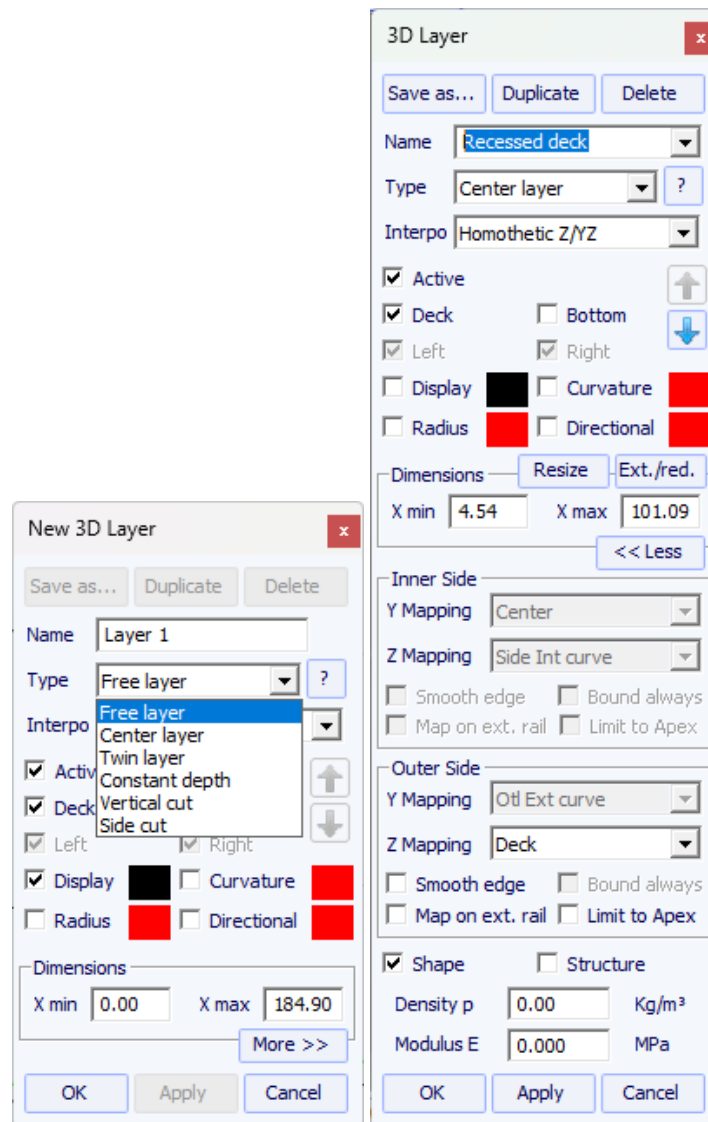

Les 3D Layers peuvent être ajoutées au pont ou au bas de la planche. Ses courbes et ses courbures peuvent être affichées dans n'importe quelle couleur. Si la case Active n'est pas cochée, sa forme ne sera pas ajoutée dans la vue 3D ou en mode CNC. Une fois créée, la 3D Layer apparaît à la fin de la liste des courbes. Le nom peut être changé.

Sur les planches asymétriques, les 3D Layers peuvent être positionnées d'un seul côté (gauche ou droit), ou des deux.

Pour les planches symétriques avant/arrière, les 3D Layers peuvent être définies comme "Centered", ce qui signifie que le centre de la 3D Layer est au centre de la planche. Ou elles peuvent être définies comme "Symmetrical nose/tail", ce qui signifie qu'il doit être placé sur la moitié arrière de la planche, et sera automatiquement dupliqué sur l'avant de la planche de manière symétrique.

Shape3d X 9.1.2.3 Debug Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to thomas vilmin - C:\Users\thoma\Documents\S3

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm **inch** in/f

C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\SamplesX\KiteTT.s3dx

Surface proj.: 5.29 ft²
Av. width: 14.33"

Effective Length*: 4' 5.15"
Eff. Volume: 3.77 L
Eff. Surface: 5.29 ft²

Master Scale

4' 5.15" 1:
Zero Pt. Max
@26.57" @21

Volume **3.773**

tail	Width	Ti
0"	8.85"	
3.0"	12.09"	
6.0"	13.21"	
12"	14.67"	
18"	15.42"	
24"	15.72"	
/nose		
24"	15.72"	
18"	15.42"	
12"	14.67"	
6.0"	13.21"	
3.0"	12.09"	
0"	8.85"	

Measurements all
A straight line

Structure
New Slice

Control pt. 2/2 (f

Tangent 1 Pt


X	-26.195"	-26
Y	1.322"	0.
Z	0.000"	0.

Tangent type

Use the arrow keys with Ctrl to move the point, Tab to go to the next point, shift Tab to the previous point.

X: 2.52" Y: -1.38" Z: 0.00"

Il existe 6 types de 3D Layers :

- Les **Center layers**  sont des formes dont l'outline est conçu dans la vue de dessus et la profondeur est définie dans la vue de côté. Il contient des couples qui sont mappés sur les couples de la planche. Le nombre de couples n'est pas limité.

Shape3d X 9.1.1.9 Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to thomas vilmin - C:\Users\thoma\Documents\S3d mode

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\SamplesX\Sup Foil Down Wind noVtails3dx

Surface proj.: 6847.80 cm²
Av. width: 34.564 cm

Effective Length*: 185.906 cm
Eff. Volume: 82.96 L
Eff. Surface: 6676.94 cm²

Apex: 37.324

158.120 / t 40.000 / R 79.21% along a straight line Aspect Ratio (lrc²/arf.) : 5.73, Prismatic Coef. (arf./wdt*lng) : 0.78

Av. V/Concave Tail: 0.156 cm Nose: 0.903 cm
Av. Slice PC** Tail: 0.87 Nose: 0.88

Eff. V/Concave: 0.262 cm
Eff. Slice PC** : 0.88

Av. Str. Curvature Radius Tail: 2683 cm Nose: 321 cm

Eff. Str. Curvature Radius: 517 cm

*Effective Length is from the tail to where the width is half of max width

cm X: 158.088 Y: 6.680 Z: 0.000

Master Scale

Downwin

198.120 4

Zero Pt. Max

@98.999 @9%

Volume 84.98

Table

/tail	Width	Ti
0	11.019	1
30.5	28.097	1
/nose		
30.5	33.749	1
0	0.092	1

Measurements all

A straight line

Structure

New Slice



Top view curves


Curves

- Outline
- Outline Dev
- Stringer Bot
- Rail
- Apex
- Top Rail
- Stringer Top
- Recessed Deck
- Plugs





Il existe 3 modes d'interpolation : En mode **Homothetic Z/YZ**, la hauteur des tranches est redimensionnée de manière homothétique avec la largeur et avec la variation Z des extrémités. Dans le mode **Angular Z**, la hauteur des tranches ne dépend pas de leur largeur, elle est ajustée avec l'angle de ses extrémités. Le mode **Homothetic Z/Y Angular Z** est un mélange des deux autres modes : la hauteur des tranches est redimensionnée homothétiquement avec la largeur, puis ajusté avec l'angle de ses extrémités.

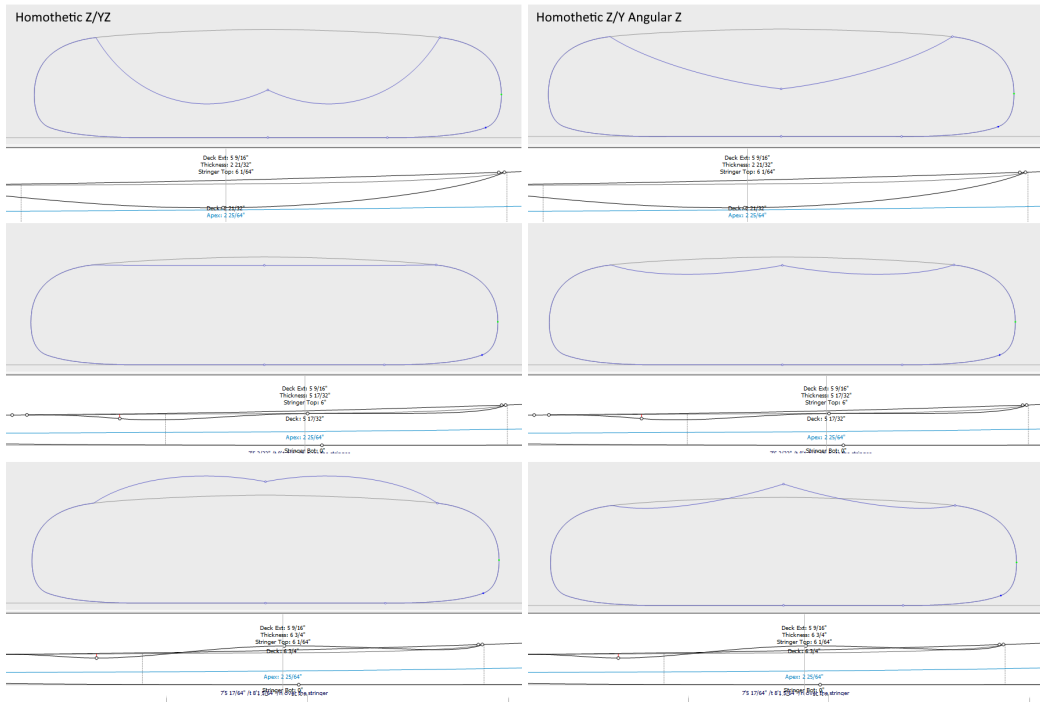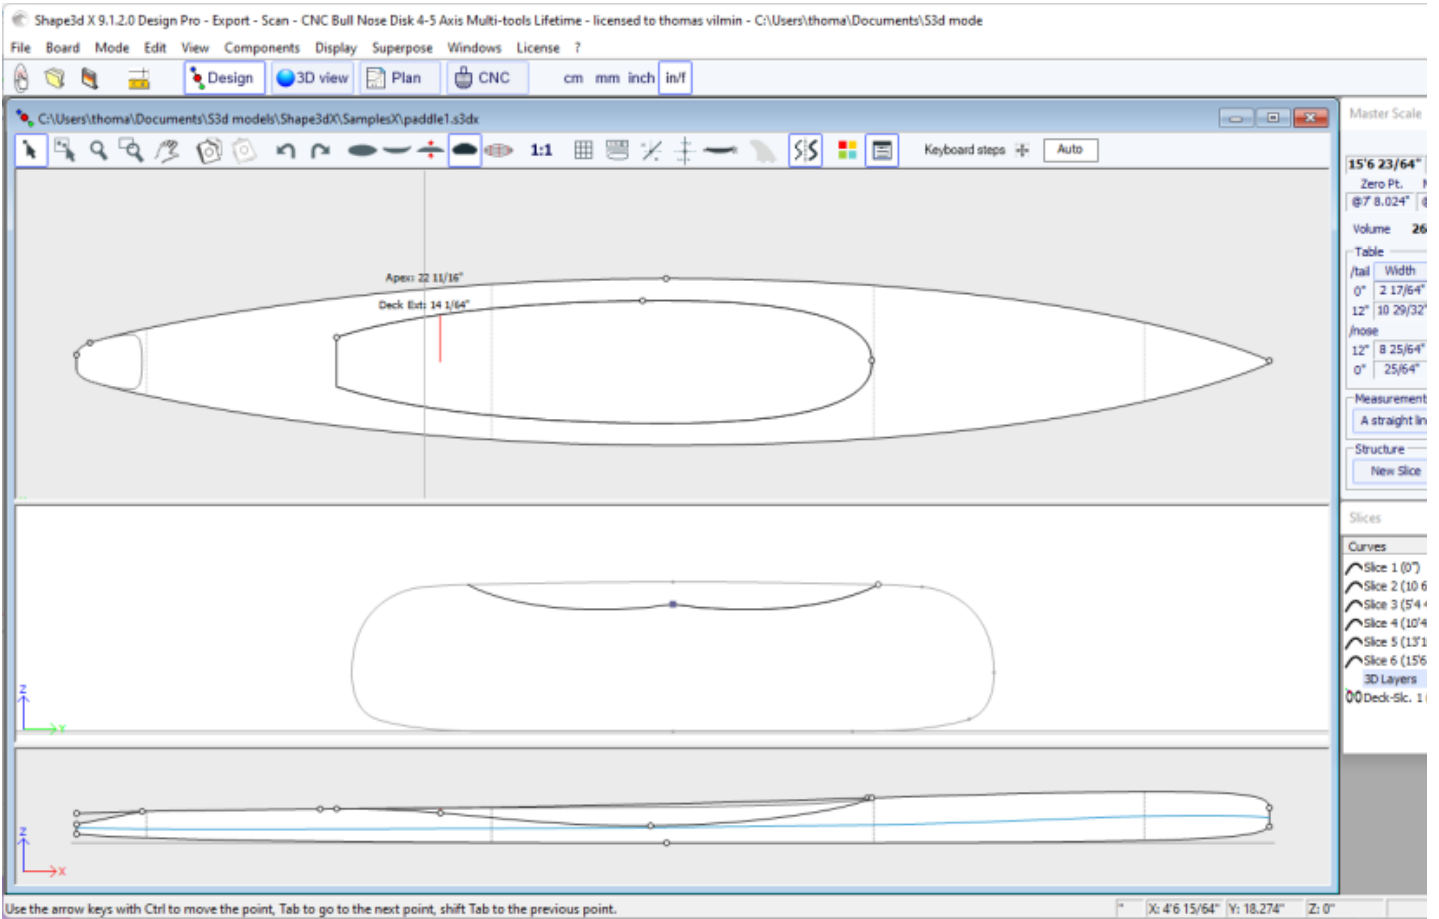

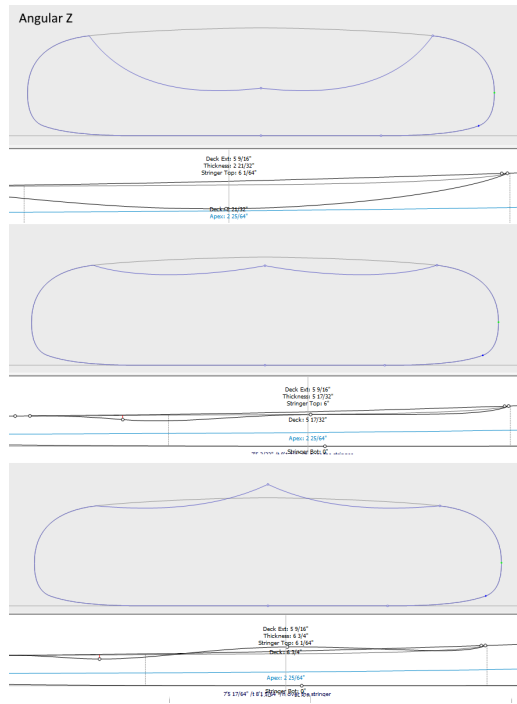

L'option "**Map on extended rail**" permet de mapper les couples du calque sur une droite extrapolée à partir du point Rail. Notez qu'à partir de la version 9.1.2.0 vous pouvez définir un point Rail sur le dessous des couples, mais aussi sur le dessus.

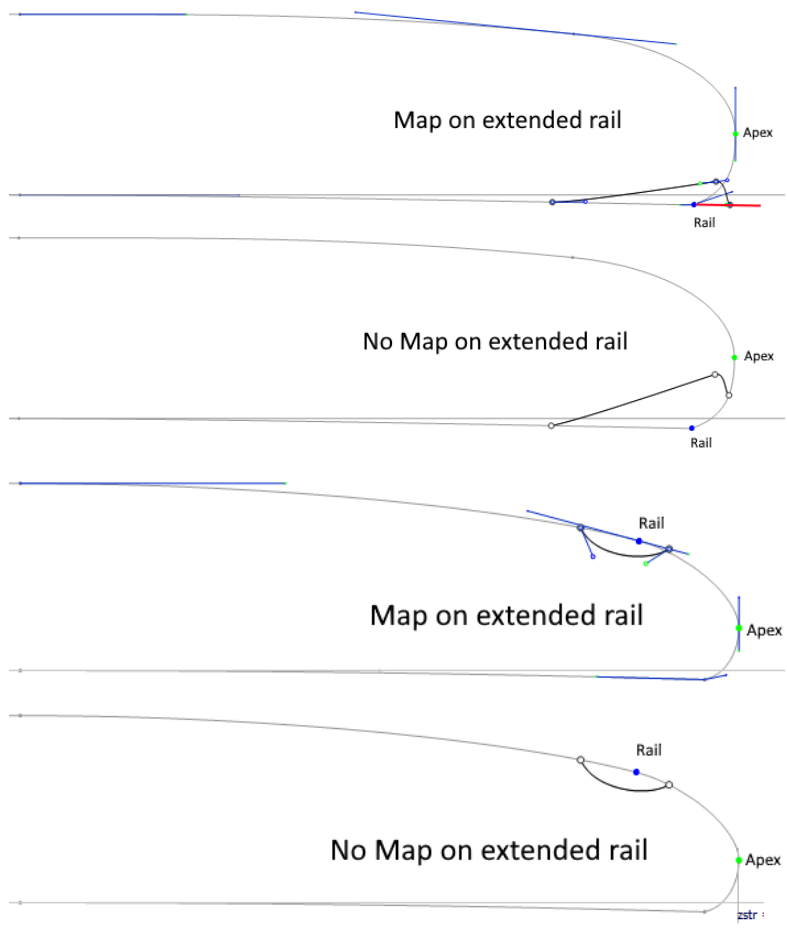


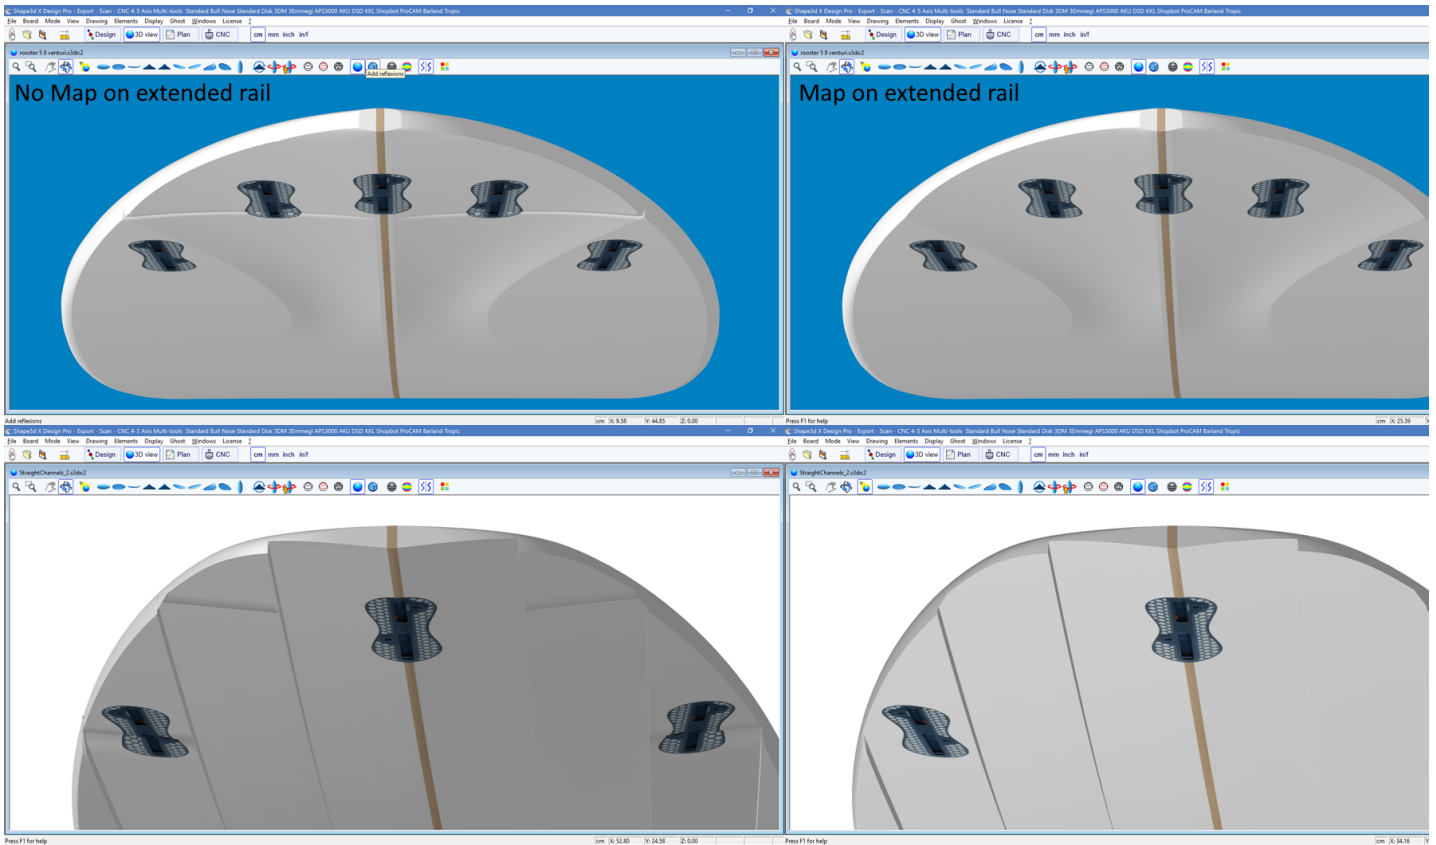


Le côté extérieur du calque peut être mappé sur le côté opposé (i.e. **Bottom** pour un calque **Deck**, ou **Deck** pour un calque **Bottom**). Pour un calque du dessus par exemple, le point extérieur des couples du calque sera collé sur la partie inférieure des couples d'origine de la planche au lieu du deck.

L'option "**Smooth edge**" force les tangentes au bord des couples du calque à être parallèles aux couples d'origine de la planche.


L'ajout de nouveaux couples se fait via le menu Slices->Add new slice on selected 3D layer.

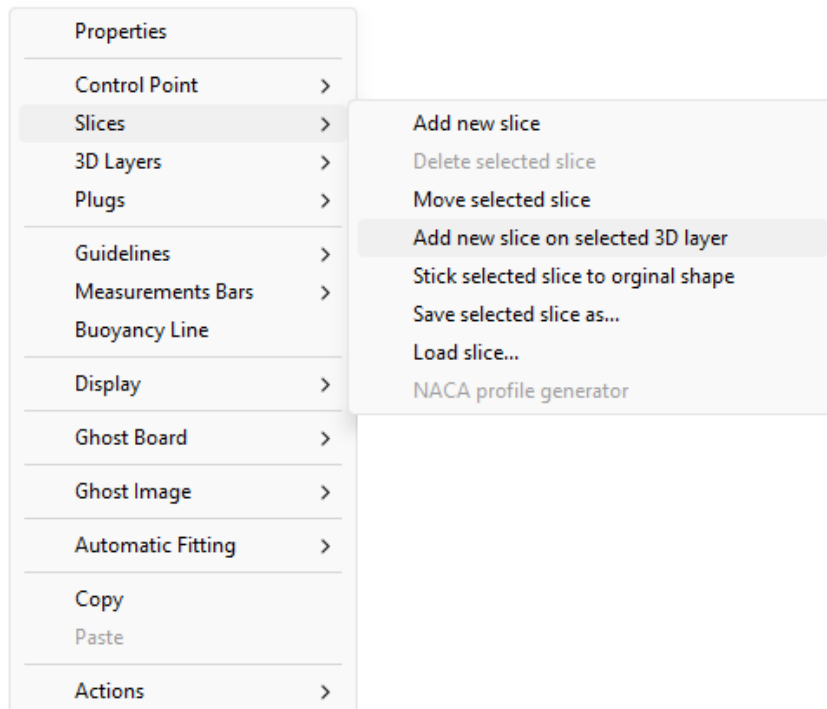


Pour une transition en douceur entre les couples du calque et ceux de la planche, les tangentes du point de contrôle peuvent être alignées avec la courbe du couple de la planche grâce au menu Control Point->Stick selected point to original shape.

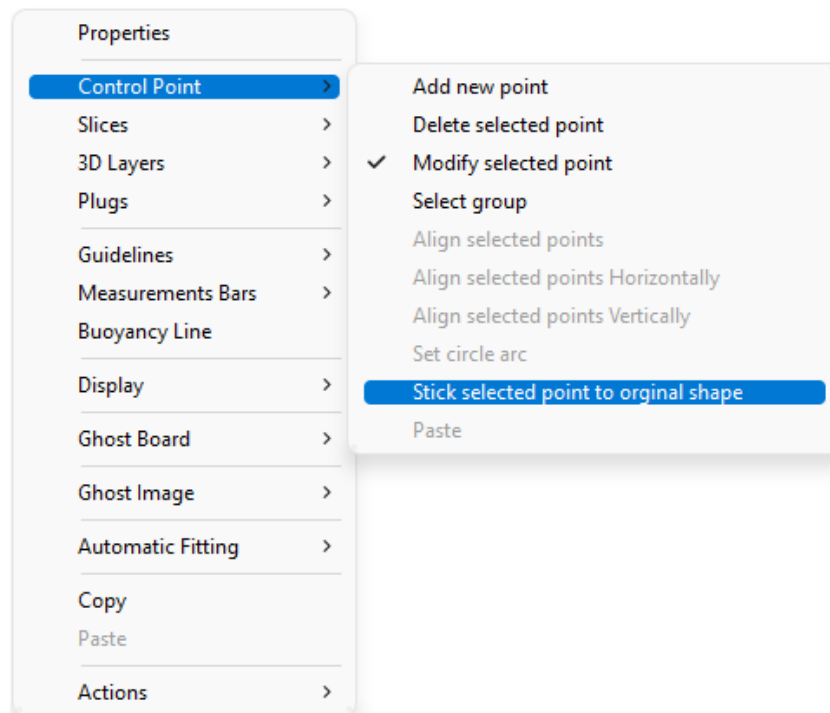

Le couple entier du calque peut être collé au couple de la planche grâce au menu Slices->Stick selected slice to original shape.

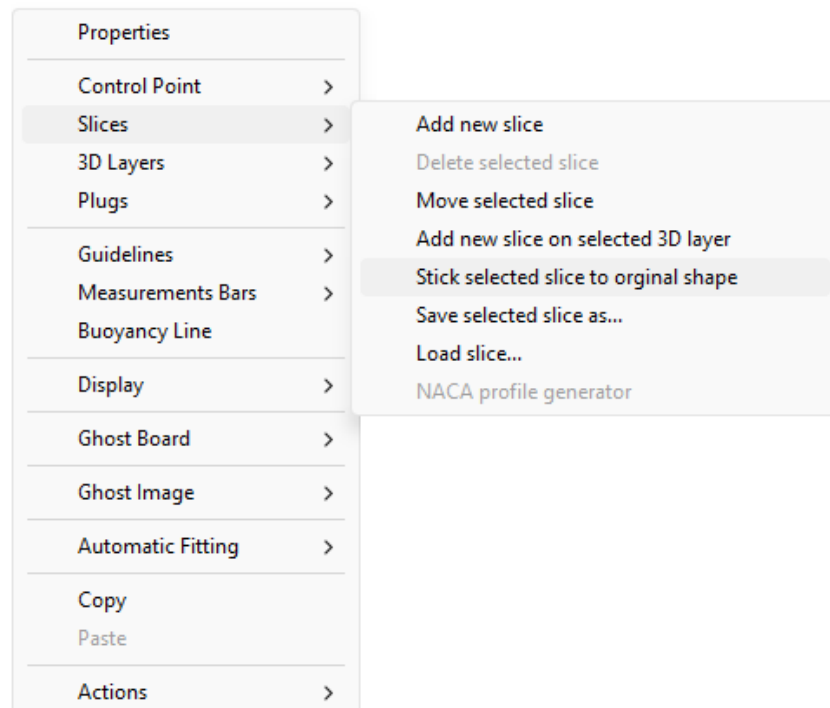

- Les **Twin layers**  sont similaires aux Center layers mais ils ont une courbe de contour externe **Otl Ext** et une courbe de contour interne **Otl Int** dans la vue de dessus, et mais pas de courbe de définition de la hauteur du contour interne **Side Int** dans la vue de côté. Ils contiennent des couples qui sont mappés sur les couples de la planche. Le nombre de couples n'est pas limité.

Shape3d X 9.1.1.9 Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to thomas vilmin - C:\Users\thoma\Downloads\Single C

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

C:\Users\thoma\Downloads\Single Channels.s3dx

Surface proj.: 9164.63 cm²
Av. width: 42.954 cm

MPX: 33.330
Rpt: 52.179 93.97%
Deck 1: 41.420 74.59%

Effective Length*: 196.816 cm
Eff. Volume: 47.07 L
Eff. Surface: 8908.84 cm²

130.060 / 183.300 / n 60.96% along a straight line Aspect Ratio (ln²/srf.): 4.97, Prismatic Coef. (srf./wdt*ln): 0.77

Av. V/Concave Tail: 0.069 cm Nose: 0.247 cm
Av. Slice PC** Tail: 0.87 Nose: 0.87

Eff. V/Concave: 0.079 cm
Eff. Slice PC**: 0.88
Surf-ID***: 110.3

Av. Str. Curvature Radius Tail: 751 cm Nose: 374 cm
Eff. Str. Curvature Radius: 495 cm

Use the arrow keys with Ctrl to move the point, Tab to go to the next point, shift Tab to the previous point.

cm X: 130.070 Y: -3.808 Z: 0.000

Master Scale

Single C

213.360 5:
Zero Pt. Max
@113.403 @11

Volume 47.71

Table	
/tail	Width
0	0.234
30.5	36.505
/nose	
30.5	39.387
0	1.096


Measurements all
A straight line

Structure
New Slice

Slices


Curves


- Slice 1 (0.000)
- Slice 2 (4.924)
- Slice 3 (36.309)
- Slice 4 (119.726)
- Slice 5 (213.360)
- Channel 1-Slice
- Channel 1-Slice

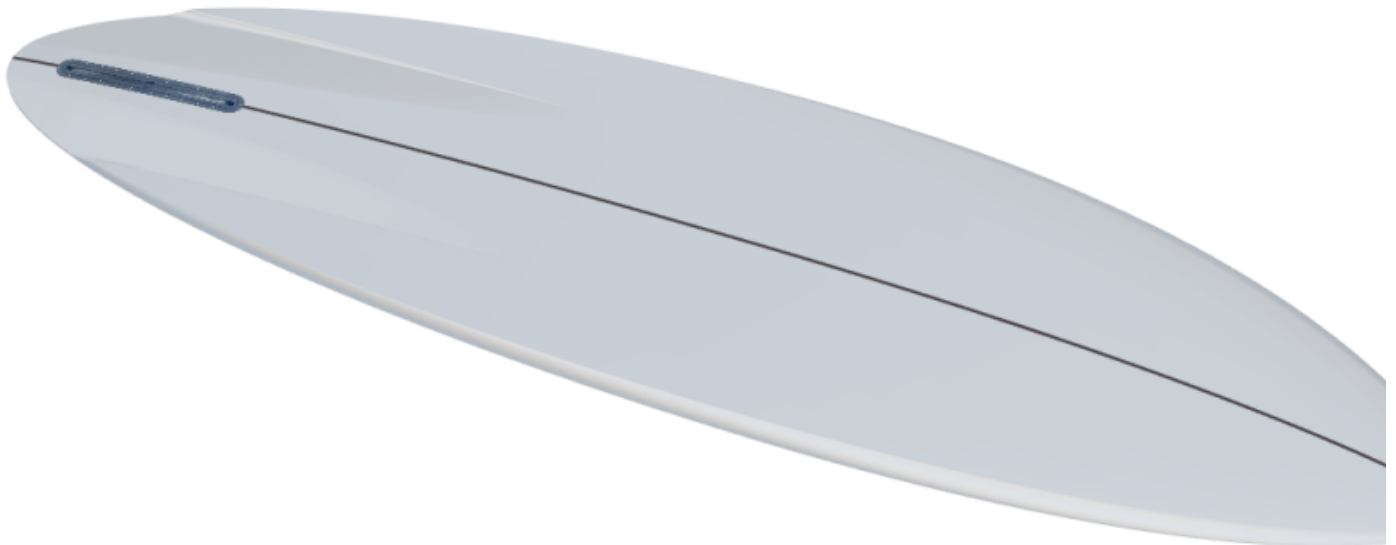

Les options et la méthode d'interpolation, ainsi que le design des couples, sont les mêmes que pour les Center layers.

Notez que nous utiliserons plus le mode d'interpolation **Angular Z** pour les Twin layers car le mode **Homothetic Z/YZ** donne de mauvais résultats si la différence de hauteur entre le côté intérieur et extérieur change de signe.

- Depuis la version 9.1.2.0 un nouveau type de 3D layers a été ajouté: les **Free layers** . C'est une combinaison des Center layers et des Twin layers avec beaucoup plus de liberté et de possibilités.

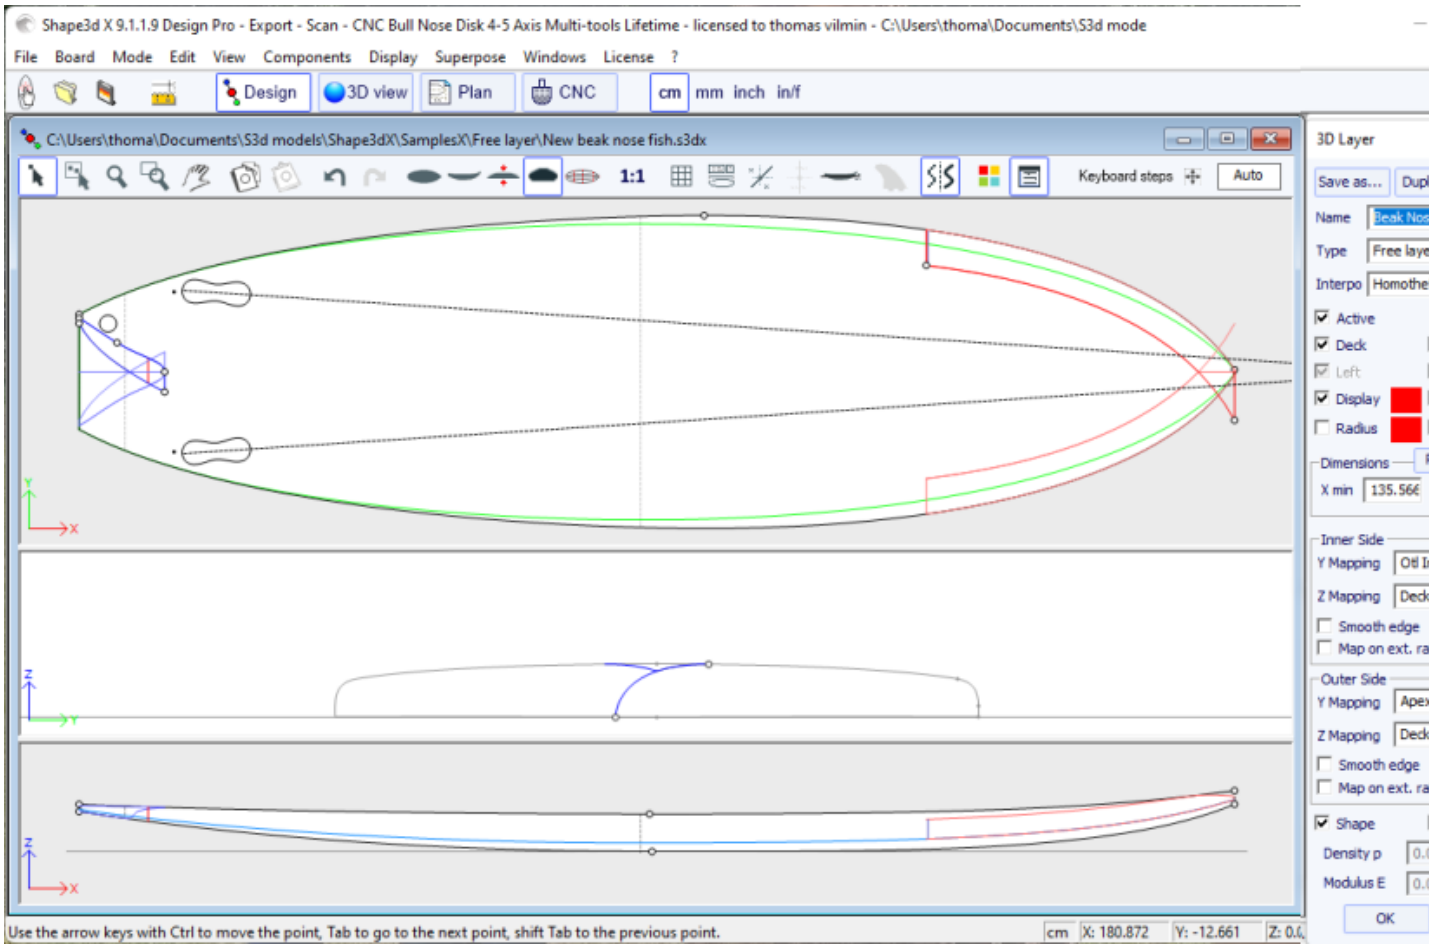


Pour la définition des contours **intérieurs** et **extérieurs** dans la vue de dessus (**Y Mapping**) vous avez le choix d'utiliser une courbe **Otl**, ou l'une des **Courbes de définition** du design d'origine (*i.e.* la courbe **Apex**, la courbe **Rail**...). Vous pouvez aussi coller les contours **intérieurs** et **extérieurs** au **Center**, ou sur le **Rail**, ou même les laisser libres.


Pour la définition dans la vue de côté (**Z Mapping**) des bords **intérieurs** et **extérieurs**, vous avez aussi le choix d'utiliser une courbe **Side**, ou l'une des **Courbes de définition** du design d'origine. Et vous pouvez aussi choisir de coller les contours **intérieurs** ou **extérieurs** sur de dessous (**Bottom**) ou dessus (**Deck**), ou sur le **Original Bottom** ou **Original Deck** (*i.e.* le **Bottom** ou **Deck** avant que d'autres calques aient été ajoutés). Vous pouvez aussi les laisser libres.

Cela vous permet d'avoir le maximum de contrôle dans la conception du calque 3D, et donne de nouvelles possibilités.


Si vous utilisez une courbe **Otl** pour le **Y Mapping**, vous pouvez faire passer la courbe au-delà de l'axe central. Dans ce cas, la forme finale aura le calque coupée sur l'axe central. Cela permet de concevoir des **Swallow tails** ou des **Beak noses** par exemple.


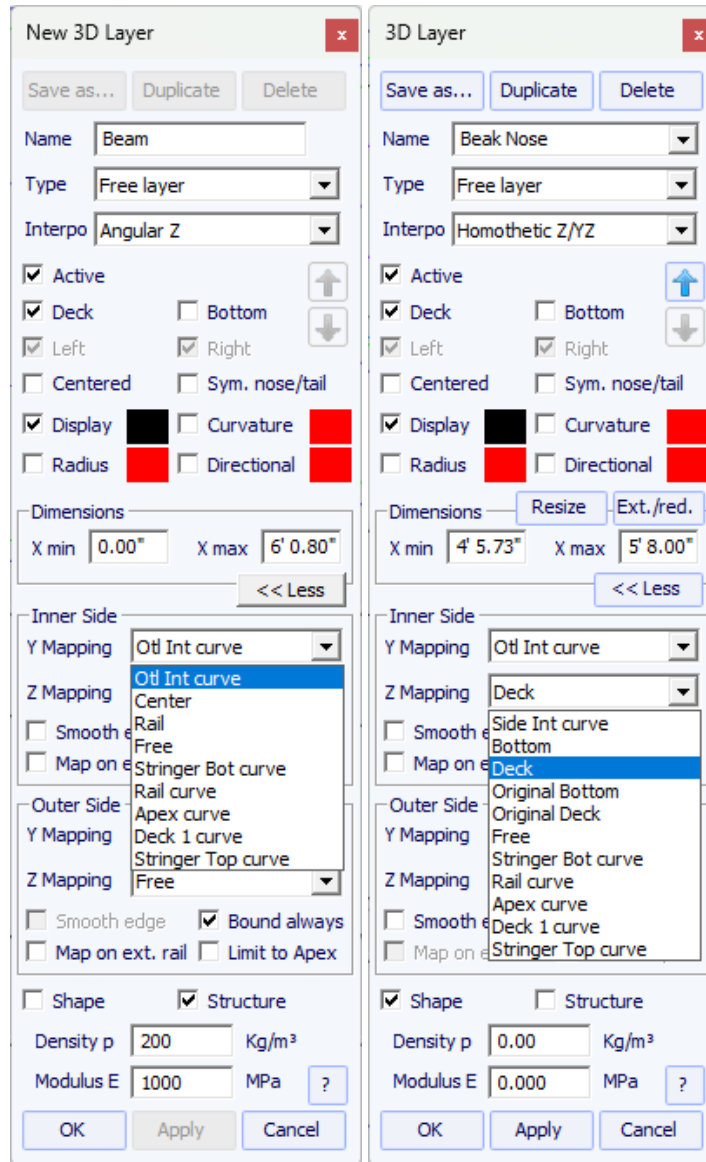


L'option **Bound always** connectera verticalement le bord du calque à la forme d'origine (ou directement à l'apex si plus large que la planche). Notez que lorsque cette option n'est pas utilisée et si les extrémités des couples d'un calque ne sont pas collées au **Bottom** ou **Deck**, alors la forme finale du calque est le résultat de l'intersection de ses couples avec les couples de forme d'origine. S'il n'y a pas d'intersections, le calque n'est pas pris en compte.

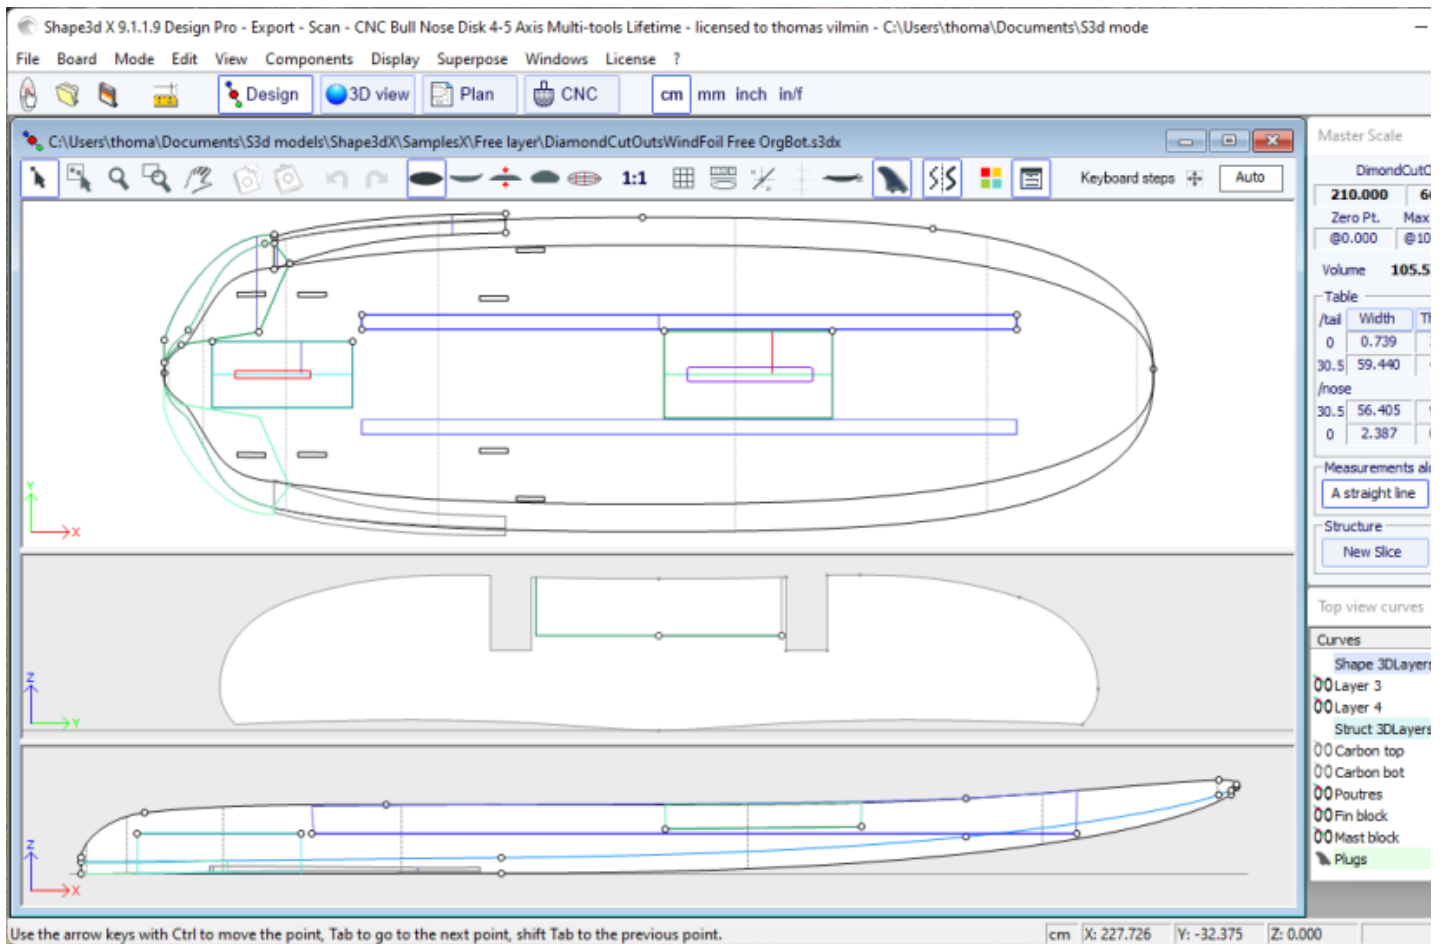


Les autres options et la méthode d'interpolation, ainsi que le design des couples, sont les mêmes que pour les Center layers et Twin layers.


- Les **Constant Depth layers**  sont des formes qui sont définies par leur profondeur et leur contour conçu dans la vue de dessus.

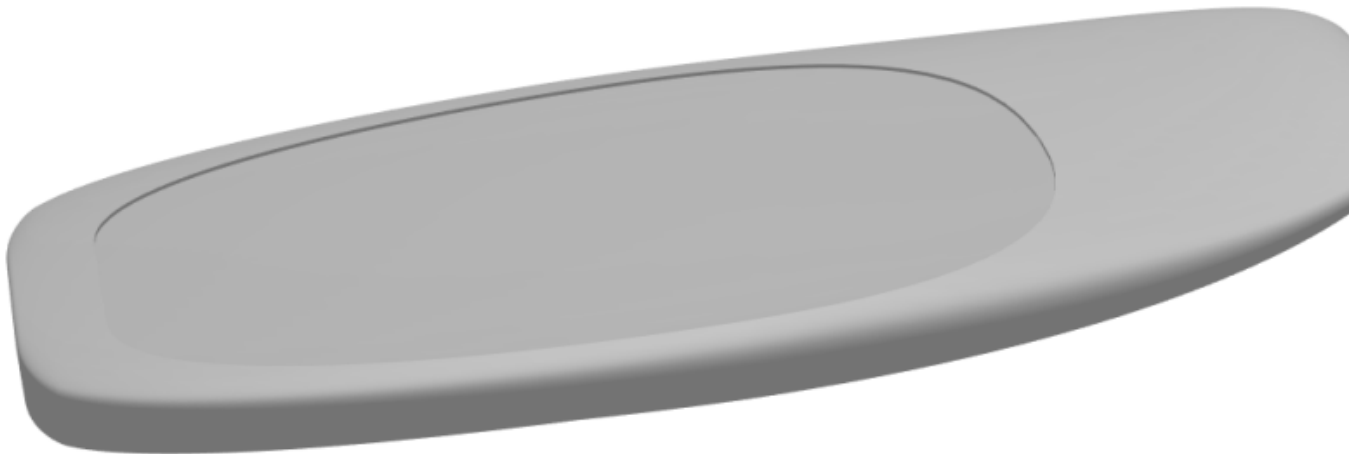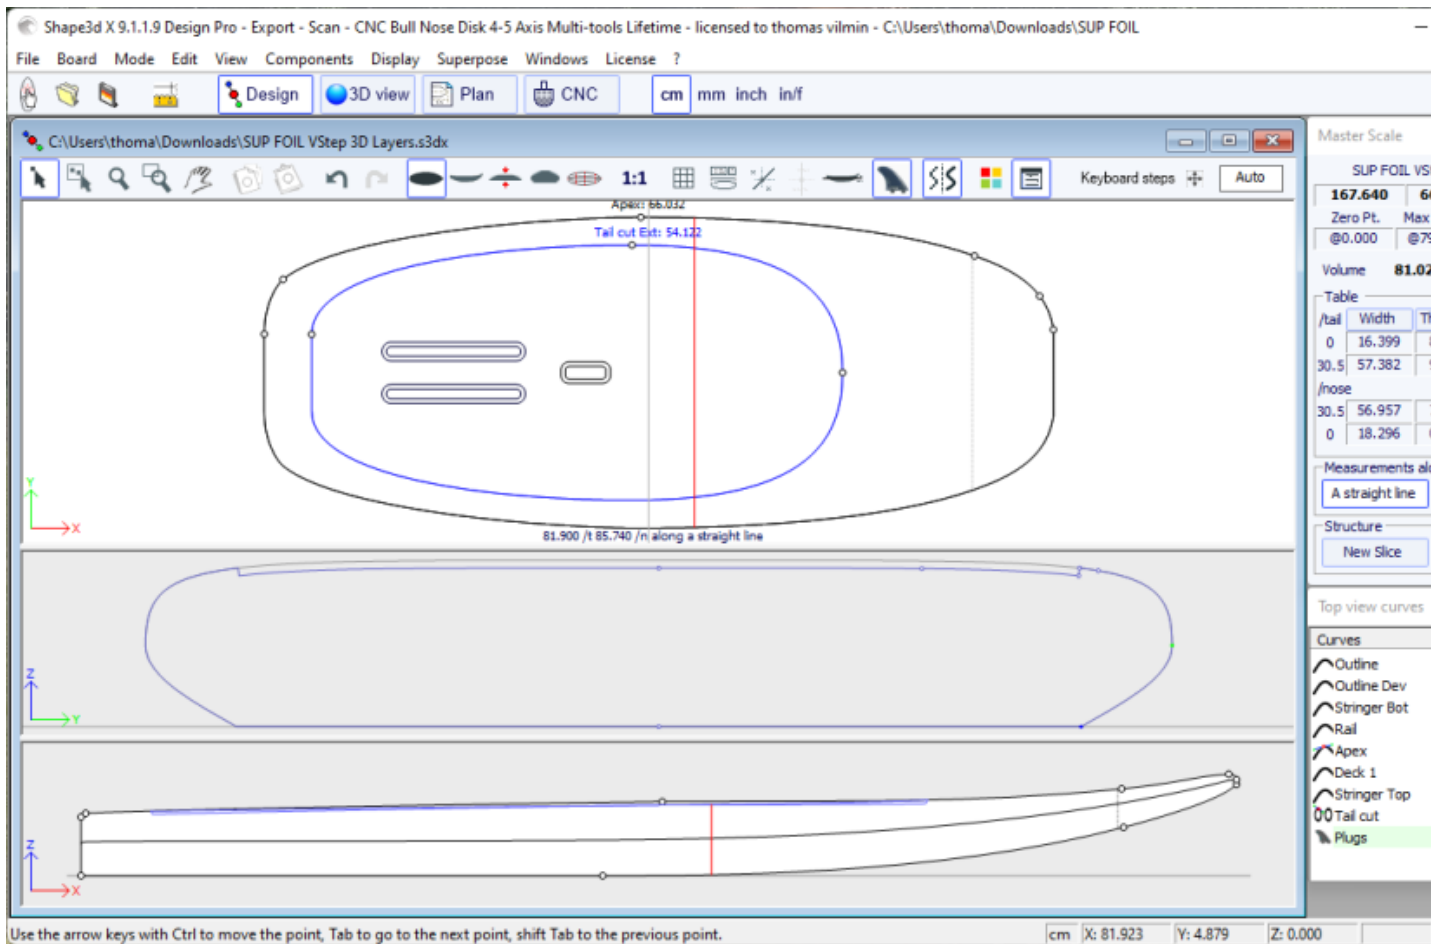


Pour les contours **intérieurs** et **extérieurs** dans la vue de dessus vous avez le choix d'utiliser une courbe **Otl**, ou le **Centre** ou l'une des **Courbes de définition** du design d'origine (*i.e.* la courbe **Apex**, la courbe **Rail**...).

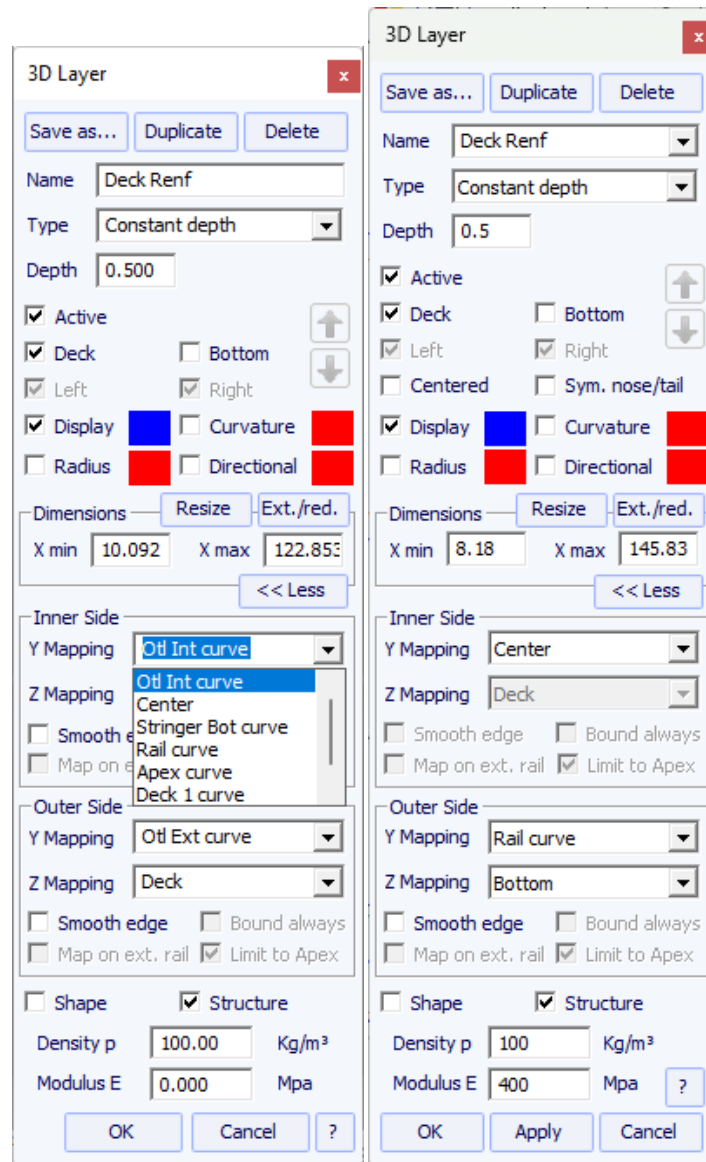


Le côté extérieur du calque peut être mappé sur le côté opposé (i.e. **Bottom** pour un calque **Deck**, ou **Deck** pour un calque **Bottom**).


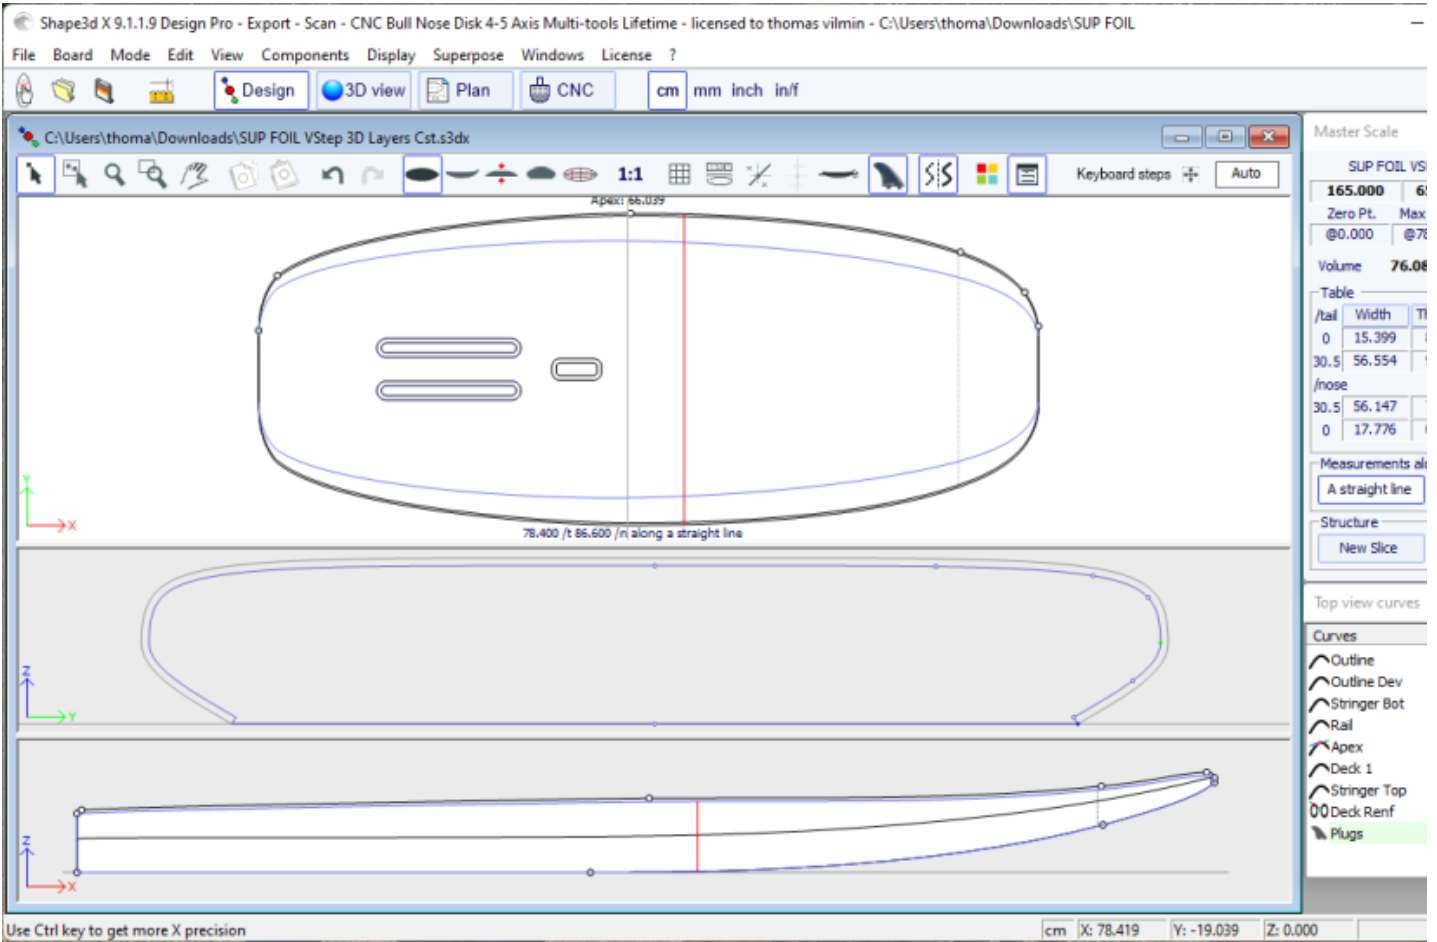


L'option "Smooth edge" étend le calque pour obtenir une transition lisse sur les bords au lieu d'une transition anguleuse.

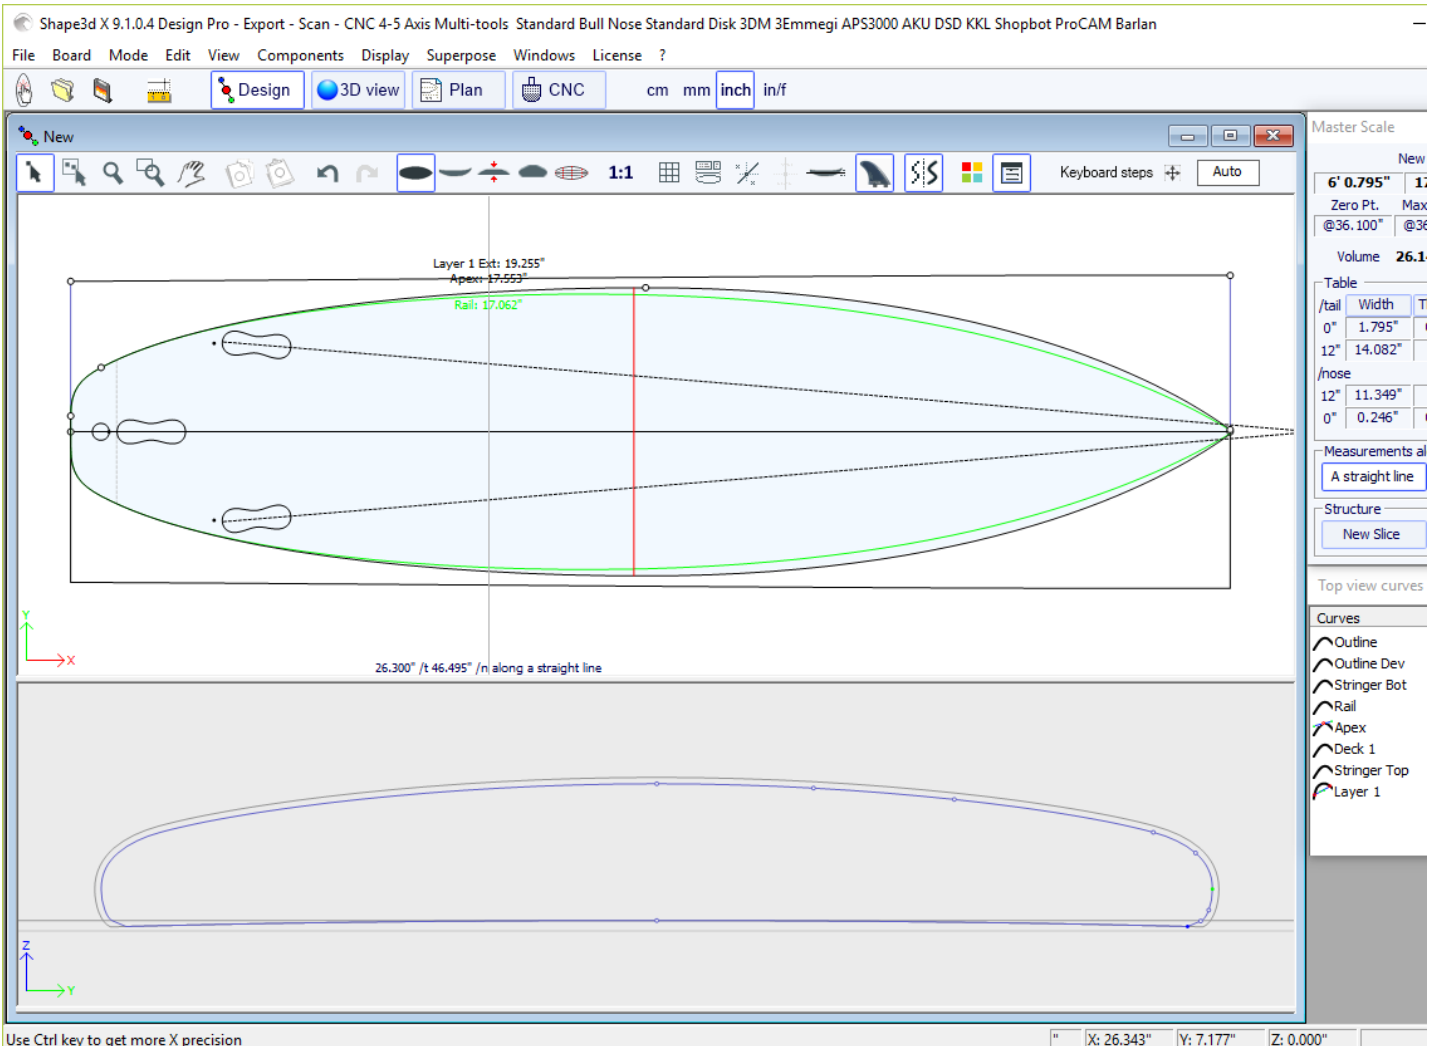


Les calques 3D peuvent être définies comme un **"Shape"** ou comme une **"Structure"** (i.e. un patch de renfort par exemple). Dans le second cas, vous pouvez définir la masse volumique pour qu'elle soit utilisée dans le calcul du poids final, et le module d'élasticité pour le calcul de la rigidité.

- Les **Side Cut layers**  sont des formes définies par une courbe **Side** dans la vue de côté qui coupe la planche horizontalement.

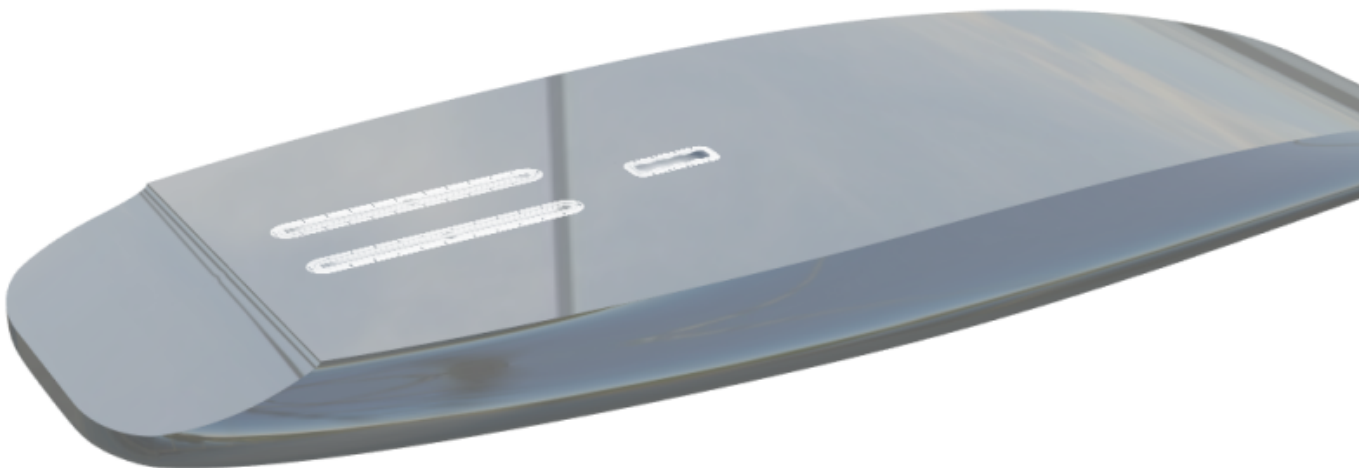
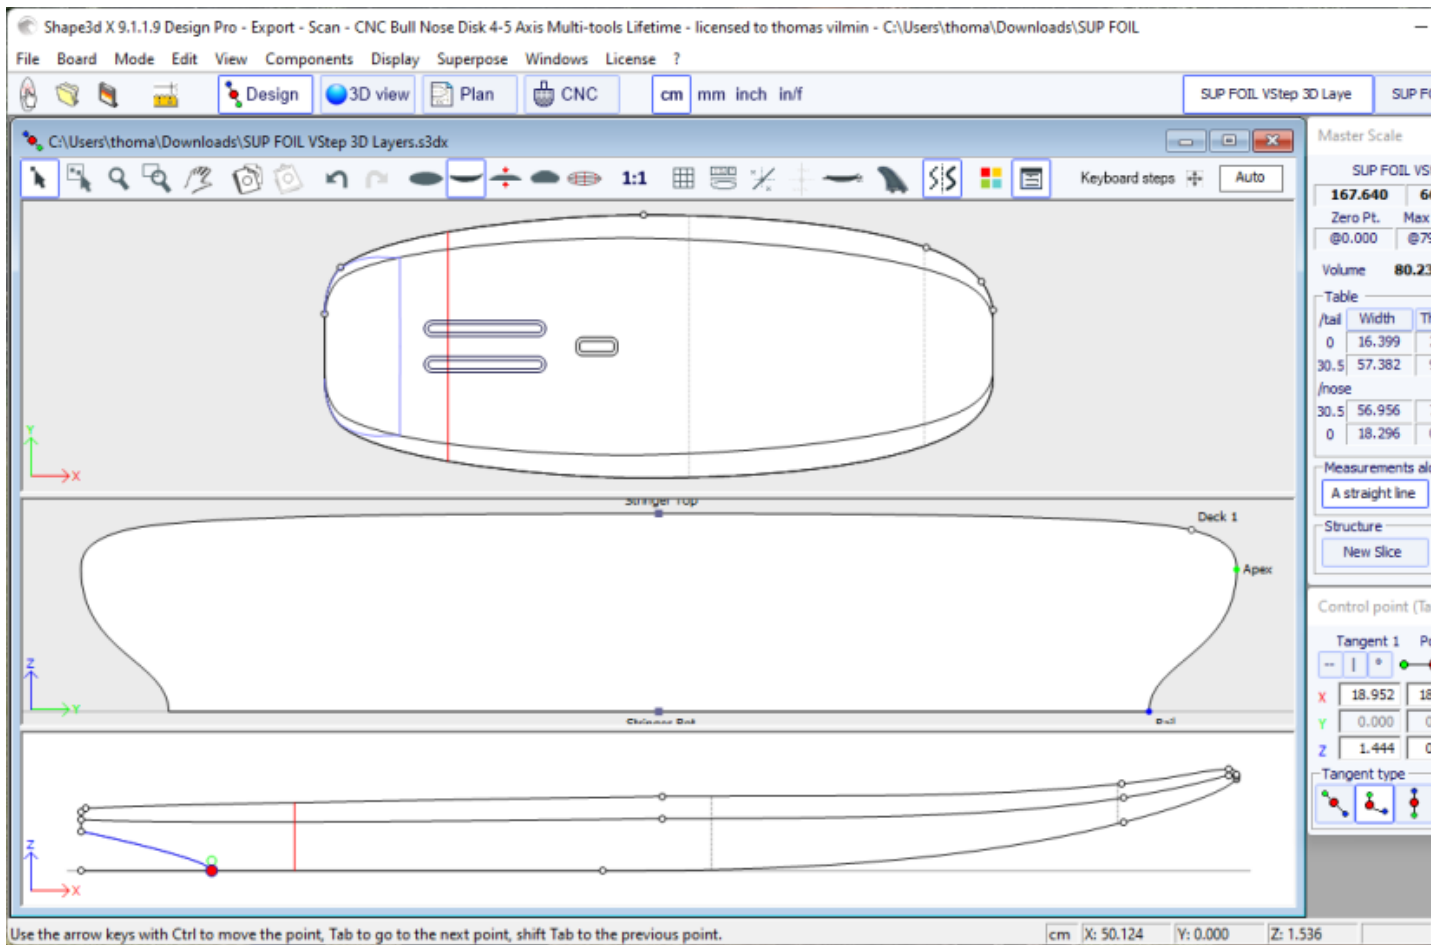


- Les **Vertical Cut layers**  sont définis par leurs contours **Otl Int** et **Otl Ext** dessinés dans la vue de dessus. Ils font une coupe verticale qui retire le volume entre ces deux courbes.

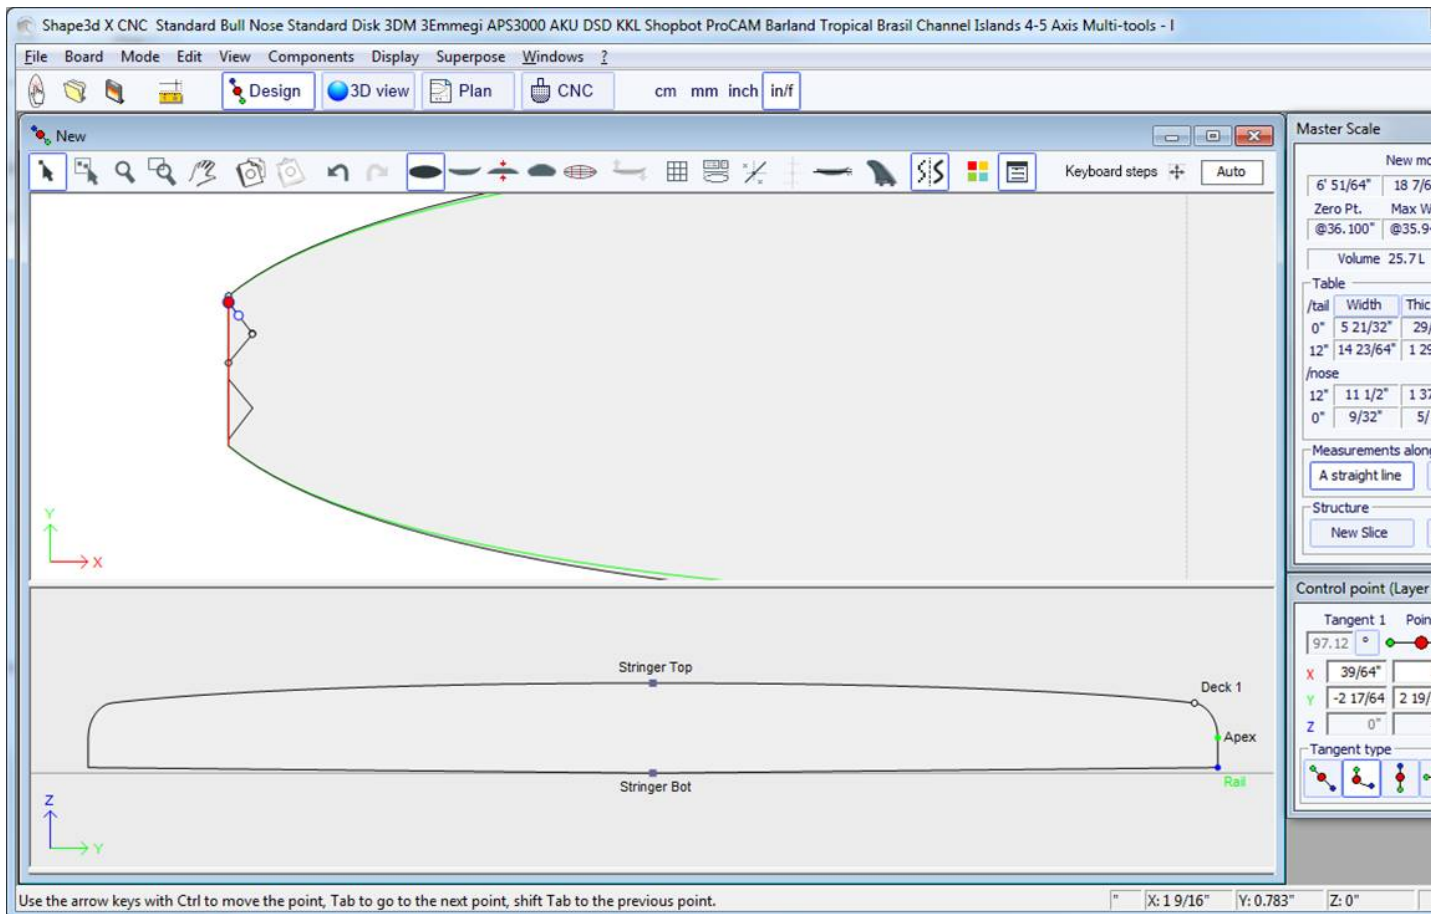

Les 3D layers peuvent être enregistrées dans un fichier séparé, puis chargées dans un autre fichier de carte à l'aide du menu 3D Layers->Load 3D layer. Ils peuvent également être supprimés d'une planche.


Plusieurs calques peuvent être ajoutés les uns sur les autres.

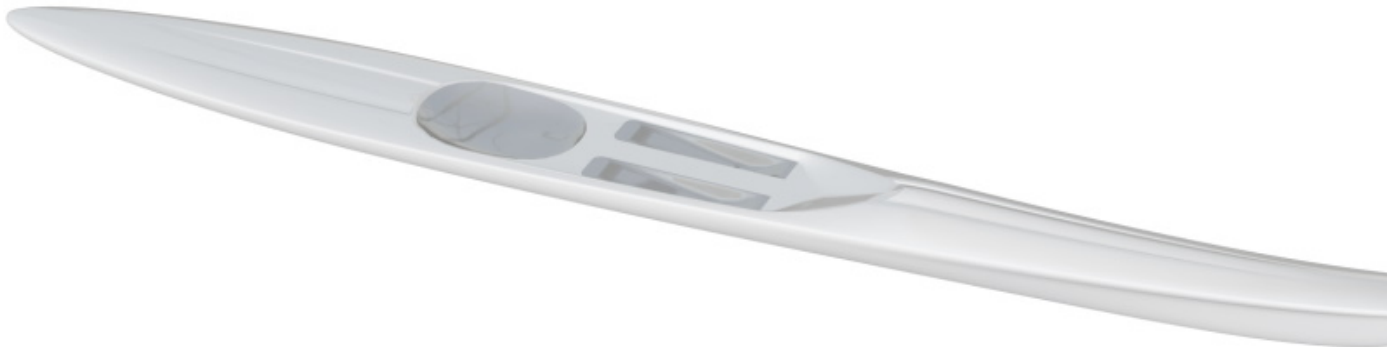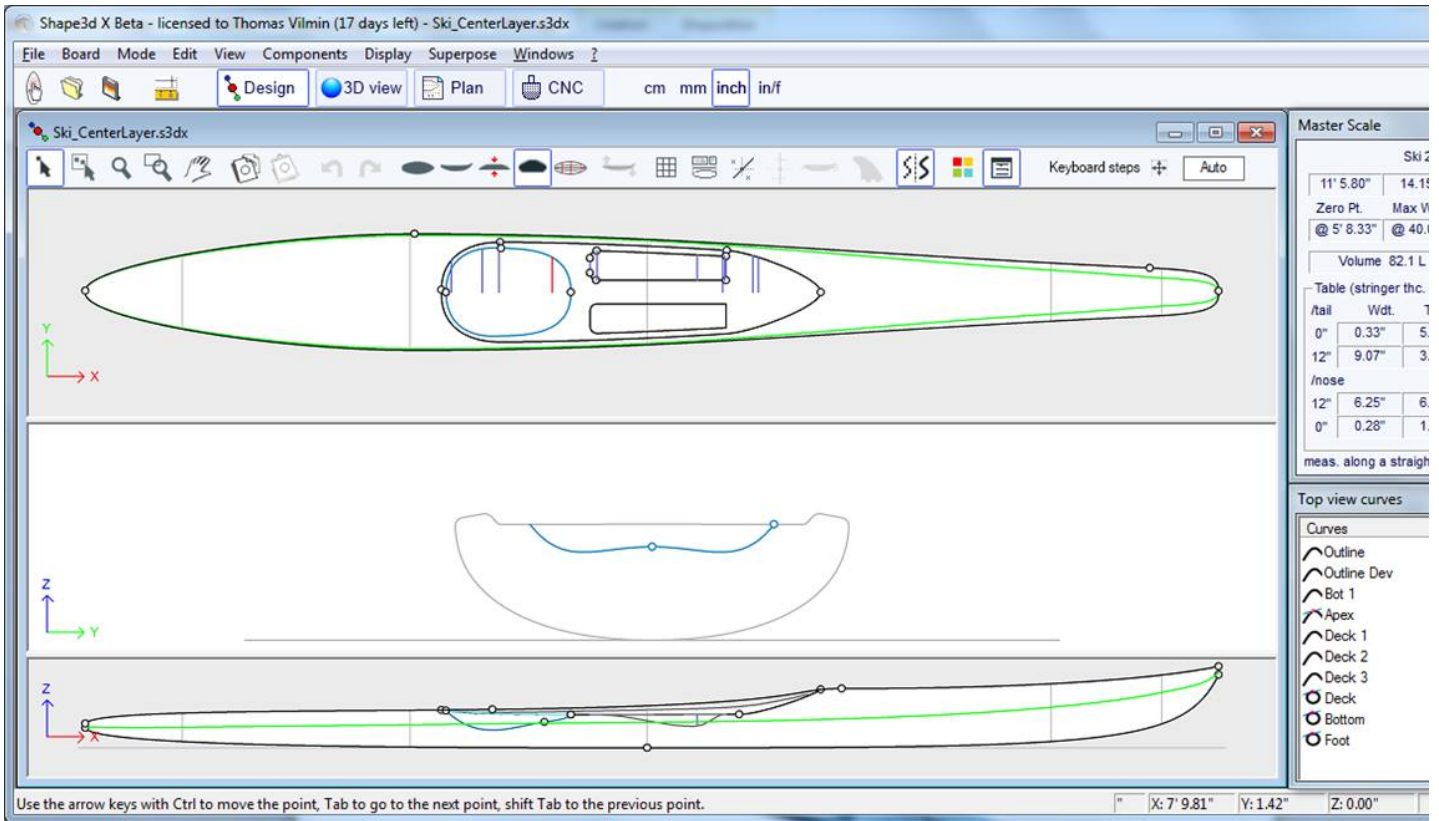


Vous pouvez télécharger des exemples de fichiers dans le [Warehouse](#).

Notez que les couches 3D ont besoin de l'option **Pro** pour être utilisées.

 
■ La barre d'outils



 Mode édition

Dans ce mode, vous pouvez déplacer des points et des tangentes : cliquez dessus et maintenez le bouton enfoncé pour déplacer le point. Les touches du clavier (flèches gauche et droite) peuvent être utilisées pour un réglage fin. Les coordonnées réelles du point sélectionné sont affichées en bas à droite des fenêtres.

Lorsqu'un point est sélectionné, la fenêtre "Control point properties", ouverte à droite de l'écran, indique sa position. Vous pouvez définir numériquement la position du point dans cette fenêtre.

 Sélection de groupe

Cette fonction permet de sélectionner un groupe de points de contrôle ou un groupe de guidelines si les guidelines sont affichées à l'écran.



Zoom

Cette fonctionnalité de zoom permet d'agrandir la vue et de centrer la vue sur le point cliqué. Vous pouvez effectuer un zoom arrière avec le bouton droit. Vous pouvez également utiliser le zoom à tout moment avec la molette de la souris.



Fenêtre de zoom

Dans ce mode, si vous dessinez un rectangle avec la souris, la vue est agrandie et le contenu du rectangle est adapté à la vue. Clic droit pour zoomer en arrière.





Déplacez

Déplacez le dessin avec la souris.

Ces fonctions sont également présentes dans le menu "Mode").



Copier et coller

Vous pouvez copier la courbe courante (outline, rocker, thickness ou slice) en cliquant sur le bouton  et la coller avec  sur une autre planche. Vous pouvez également copier un couple et le coller sur un autre couple de la même planche. En particulier, pour obtenir des courbes lisses au niveau du nez, il est recommandé de copier le couple le plus proche du nez et de le coller sur le couple du nez. C'est plus facile que d'éditer le couple de nez qui peut être très petite.

Ces fonctions sont également présentes dans le menu "Edit".



Undo et Redo

Annuler les dernières actions (ajouter, déplacer ou supprimer un point ou des guidelines...). Désormais, avec Shape3d X, vous pouvez également refaire la dernière action que vous avez annulée.



Changer de vue

Vous pouvez changer l'ordre des vues : mettre des couples en haut au lieu de l'outline' par exemple. Vous pouvez également modifier la taille de chaque panel en déplaçant la barre entre les panels.



Vue de dessus

La vue de dessus permet de voir toutes les courbes de définition depuis le dessus.



Vue de côté

La vue latérale permet de voir toutes les courbes de définition du côté.



Vue d'épaisseur

La vue Epaisseur permet d'afficher la distance entre deux courbes ; comme l'épaisseur entre le dessous et stringer du dessus par exemple.




Couples (Slices)

Vous pouvez éditer les points du couple actif (en trait plein). Pour changer le couple actif, il existe deux méthodes :

- clavier : appuyez sur la touche Tab ou sur les flèches Gauche et Droite
- Allez à la vue de dessus et cliquez sur le couple que vous voulez.



Vue filaire

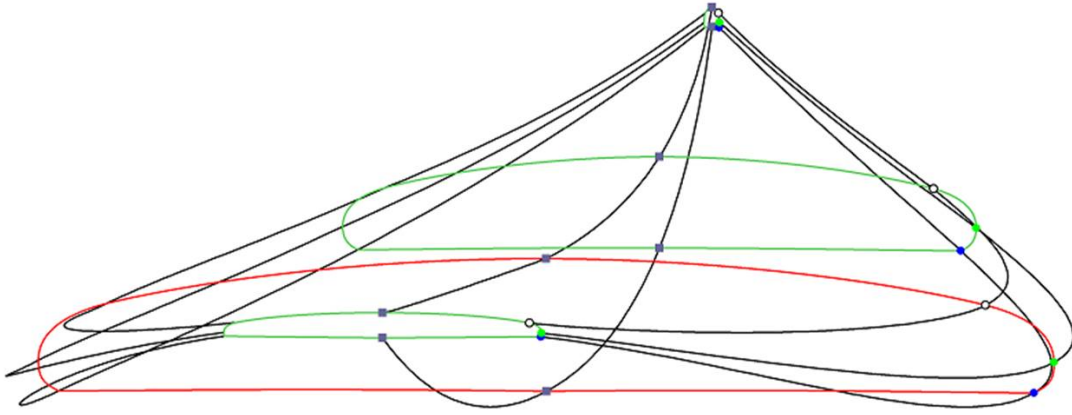

Cette vue est très utile pour vérifier le lissage des lignes et permet de déplacer les points de contrôle des slices directement sur la vue 3D. Cliquez sur un point pour afficher ses tangentes et le déplacer. Attention, ce n'est pas aussi simple que dans la vue 2D !

Pour faire pivoter la planche, déplacez votre curseur dans une zone libre et vous verrez que le symbole du curseur changera également



En faisant tourner la planche avec la souris, vous pouvez vérifier la douceur des courbes, car cela vous donne une "vue compressée" de la courbe.

1:1


Mode grandeur nature (1:1)

Affiche les courbes dans le panel sélectionné en taille réelle. Certains écrans nécessitent un coefficient de correction que vous pouvez définir dans la fenêtre Préférences (menu File)



Grille

Après choix du pas, la grille s'affiche dans le panel actif.

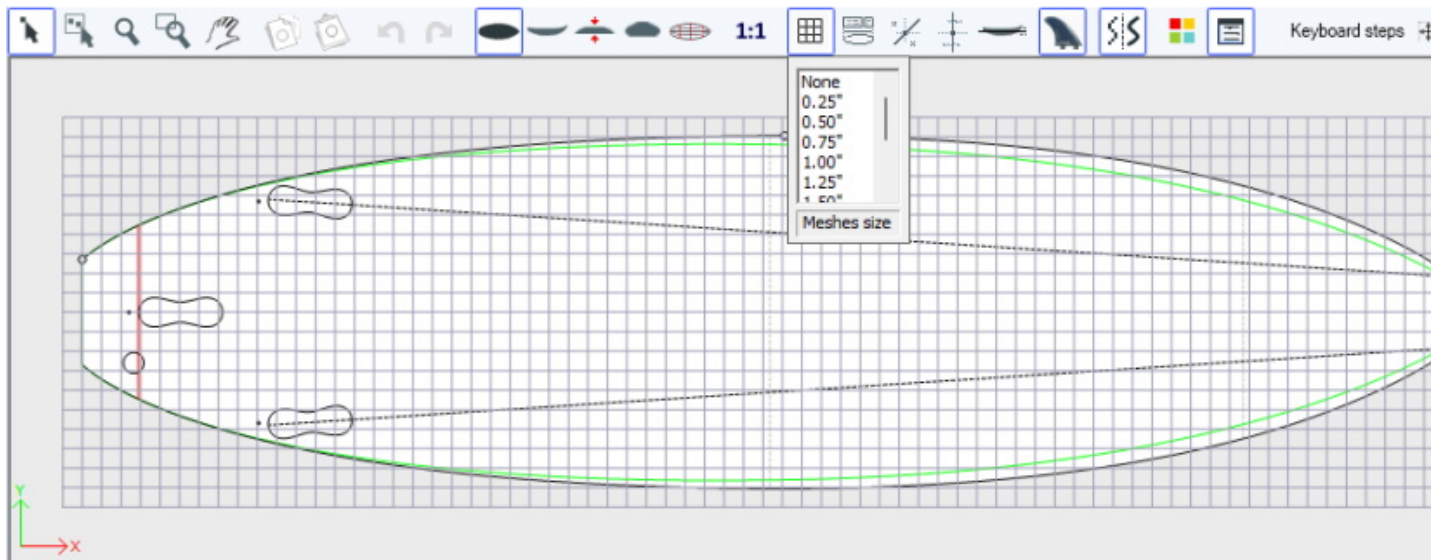

Rail Master

Le Rail master affichera les mesures dans le panel sélectionné, ainsi que le pourcentage de changement depuis le dernier enregistrement.

Shape3d X 9.1.1.9 Debug Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to thomas vilmin - New

File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

New

Outline design
 Measurements along the stringer 16 4/7/64 (0%) 14 15/18 (0%) 12 3/64 (0%) 7 1/2 (0%) 4 5/16 (0%) 9/32 (0%)

Apex: 17 59/64"
 Rail: 16 27/32"

41 7/16" /t 32 3/32" /n over the stringer

Deck Contour						
W	AD	1/2"	1"	2"	4"	T
18 7/64"	1 53/64"	1 9/32"	1 1/2"	1 3/4"	2 1/16"	2 15/32"
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Bottom Contour				
AB	V	V1/2"	VC	TE
17/32"	-15/128"	-3/128"	-15/128"	8 5/8"
0%	-0%	-0%	-0%	0%

Use Ctrl key to get more X precision

X: 41 9/32" Y: 0.436" Z: 0"

Master Scale

New

6' 1 17/32" 18

Zero Pt. Max

@36.222" @36

Volume 28.85

Table	Width	T
/tail	5 27/64"	
12"	14 5/16"	1
/nose	12 3/64"	1
0"	9/32"	

Measurements along the stringer

A straight line

Structure

New Slice

Top view curves

Curves

 

- Outline
- Outline Dev
- Stringer Bot
- Rail
- Apex
- Deck 1
- Stringer Top
- Plugs




Repères

Ce bouton affiche les repères (guidelines) associés à chaque courbe éditée. Nous verrons dans le chapitre Menu comment ajouter, supprimer ou déplacer un repère, et aussi comment ajuster automatiquement une courbe sur ses guidelines.


Notez que les Guidelines nécessitent l'option **Design** pour être utilisés.

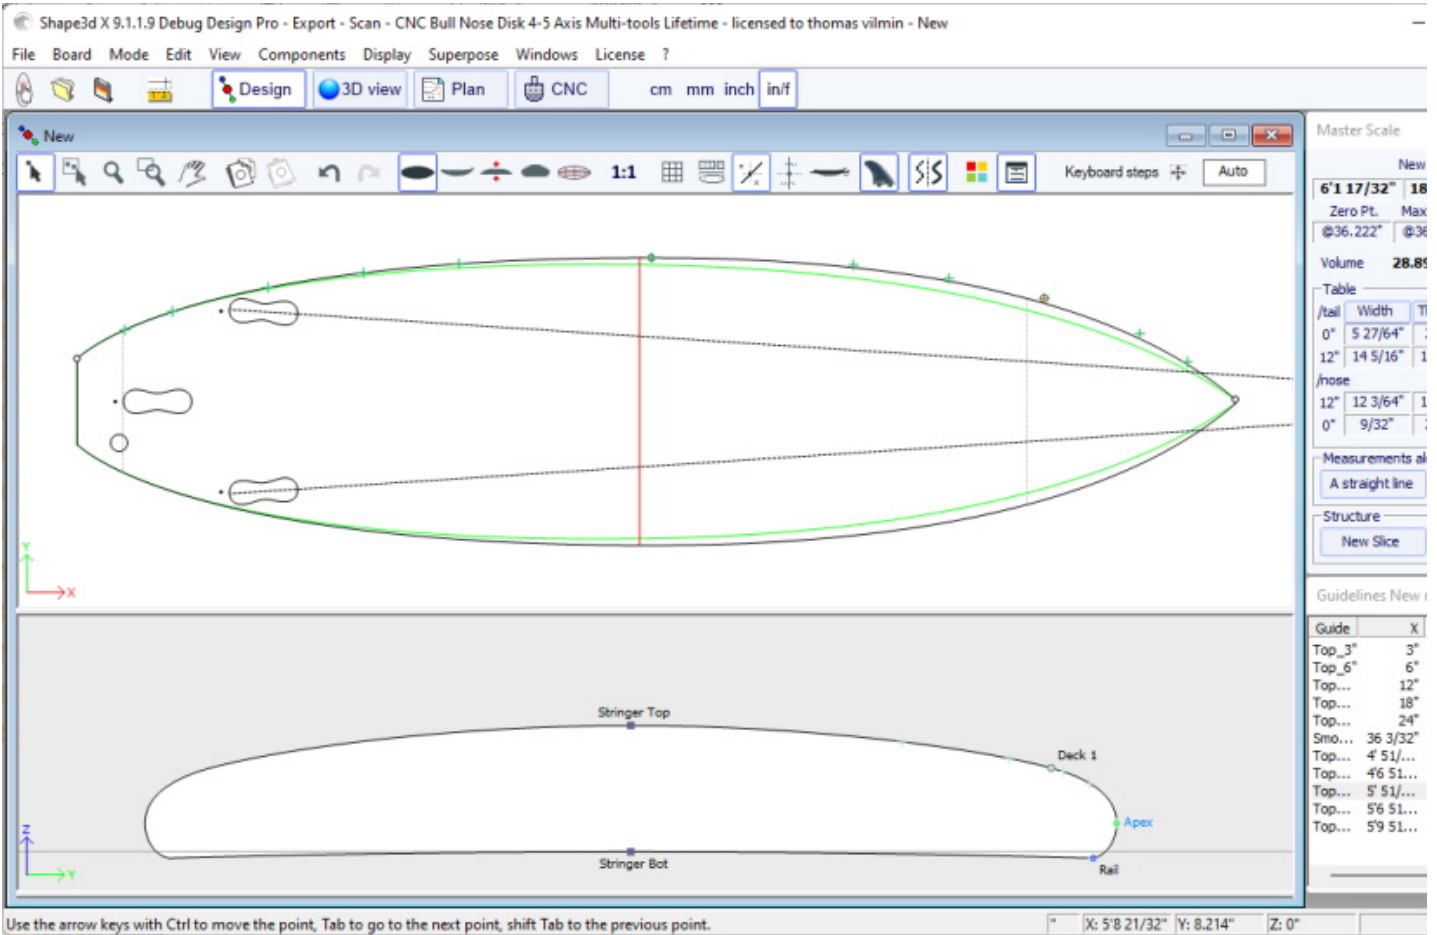

Ce bouton permet d'afficher les barres de mesure qui donnent les mesures de toutes les courbes affichées d'un panneau à une distance définie de l'arrière ou de l'avant.

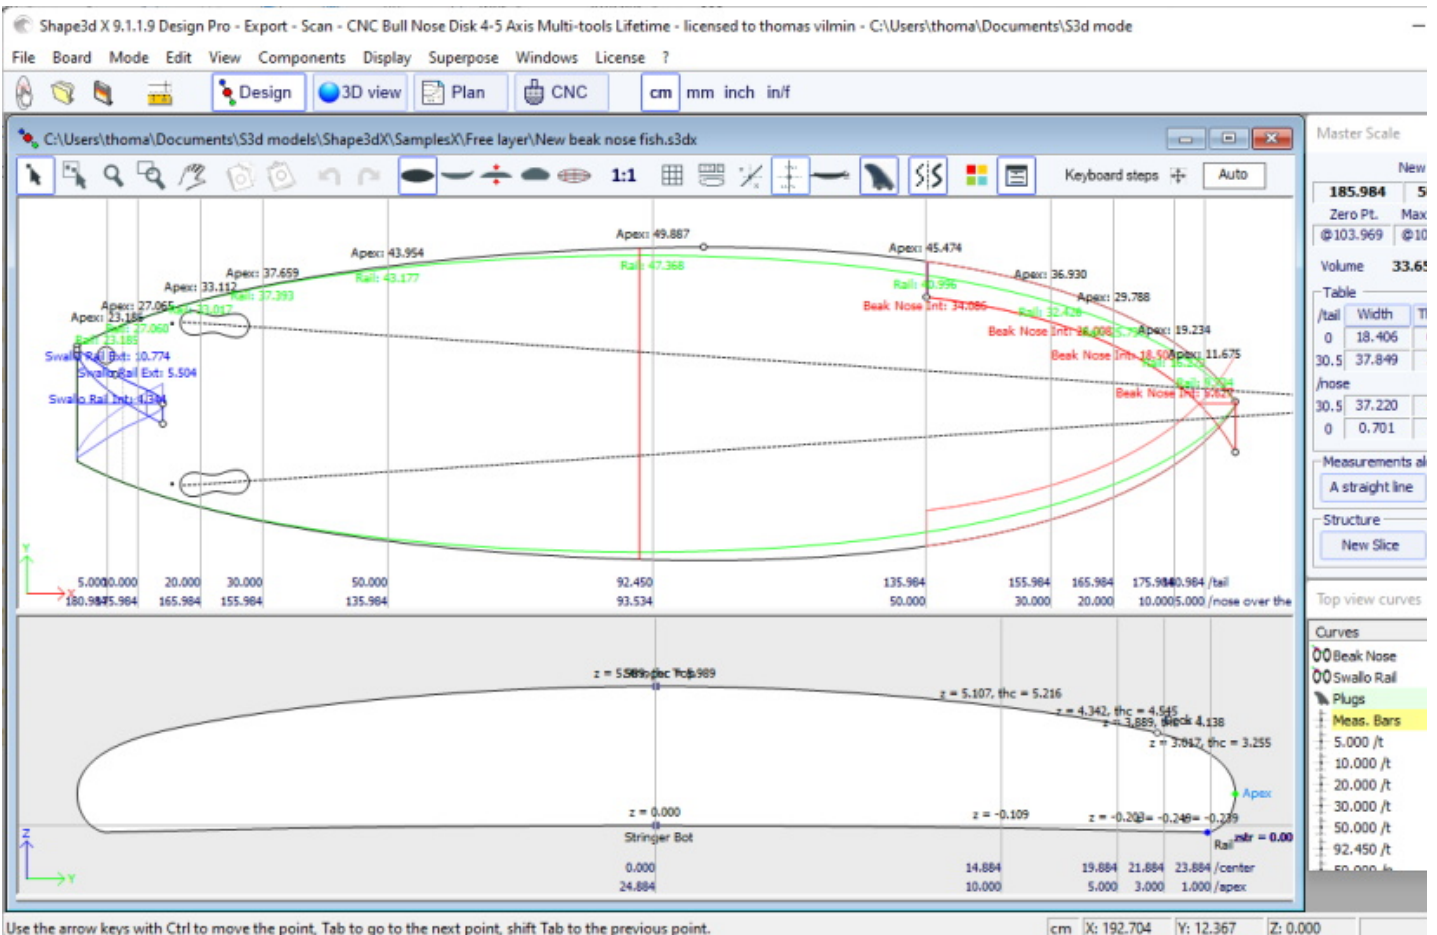

Vous pouvez ajouter un label aux barres de mesure et la précision attendue.

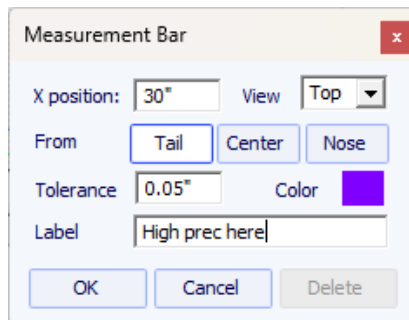

Notez que les barres de mesure nécessitent l'option **Design** pour être utilisées.



Ligne de flottabilité

Ce bouton affiche la ligne Flottabilité dans le panel de la vue de côté. La ligne Flottabilité donne le volume au-dessous et au-dessus d'une hauteur choisie.



Notez que la ligne Flottabilité nécessite l'option **Pro** pour être utilisée.




Boitiers d'ailerons

Ce bouton affiche les boitiers, si vous avez défini des boitiers d'aileron, ou des footstraps ou pied de mât pour votre planche (menu Properties/boxes), vous pouvez les déplacer avec la souris. Voir menu [Components/Plugs](#) pour plus de détails.




Antialiasing

L'antialiasing (anticrénelage) donne des courbes plus lisses, mais augmente la charge de l'ordinateur et peut ralentir le déplacement de la souris.

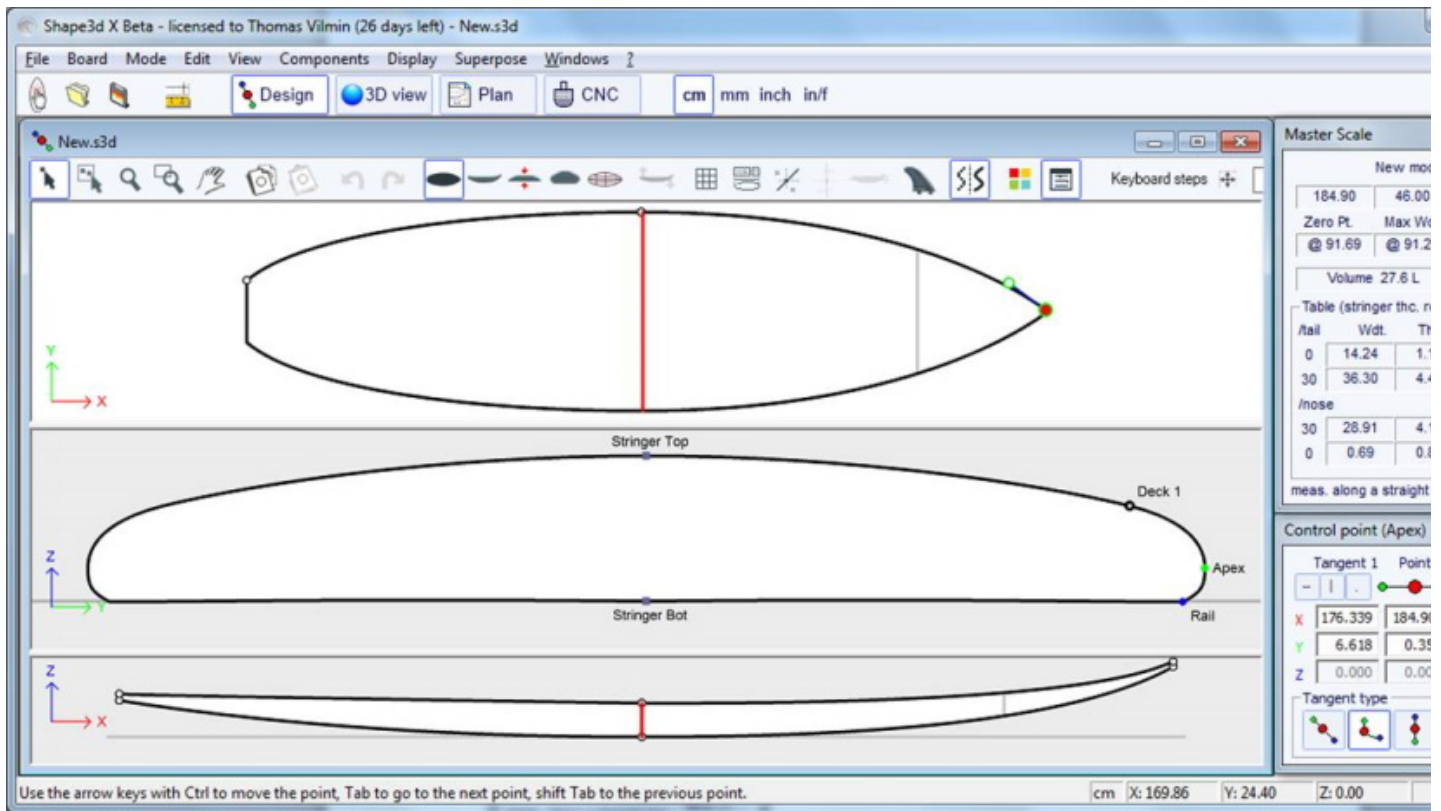

Boîte de couleurs

Appuyez sur ce bouton pour changer la couleur du fond, de la planche ou la couleur par défaut des courbes. Vous pouvez également modifier la largeur de trait des courbes.

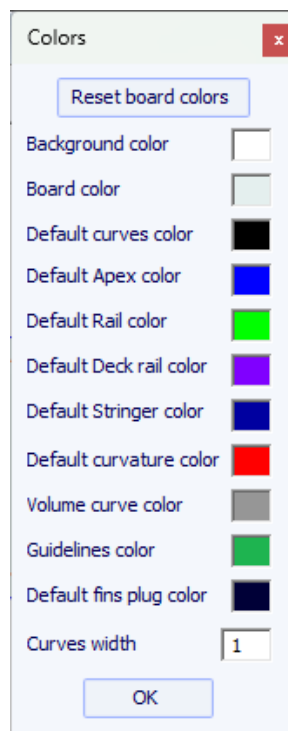

Boîtes de dialogue

Appuyez sur ce bouton pour afficher à l'écran ou masquer les fenêtres Master Scale, la liste des courbes, la liste des guidelines et les propriétés des points de contrôle.



Vous pouvez définir les pas des déplacements du clavier. Si vous le laissez vide, il reviendra à Auto. Avec Auto, plus vous zoomez, plus les pas sont petites. Si vous appuyez sur la touche Maj, les pas seront 2 fois plus petits. Avec Ctrl ce sera 4 fois plus petit. Et Shift+Ctrl les rend 10 fois plus petits.

■ La barre de menus


File Board Mode Edit View Components Display Superpose Windows License ?

La plupart des options présentées dans le Menu sont également accessibles dans la barre d'outils. Cependant, certains d'entre eux ne le sont pas :

■ File

Dans le menu "File", on peut ouvrir un nouveau fichier ou un fichier récemment ouvert, enregistrer ou imprimer...


Save enregistrera le shape et conservera la forme d'origine en mémoire comme référence (lignes bleu clair). Save and Reload enregistrera le shape et utilisera le nouveau shape comme référence.

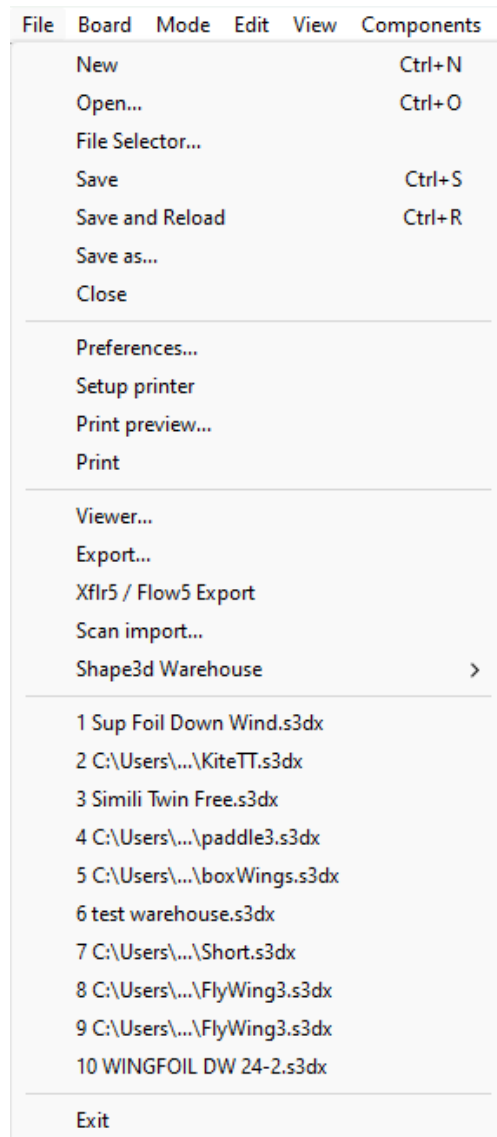

Save enregistrera votre fichier avec l' extension **.s3dx**, qui est le format Shape3d X.

Les fichiers .s3dx ne peuvent pas être ouverts par Shape3d V8 ou les versions antérieure ! En effet, les fichiers VX peuvent contenir des objets tels que les calques 3D ou les courbes éditées qui ne sont pas gérés par Shape3d V8 et les versions antérieures.

Mais vous pouvez enregistrer vos fichiers avec l' extension **.s3d** au format V8 en utilisant Enregistrer sous...

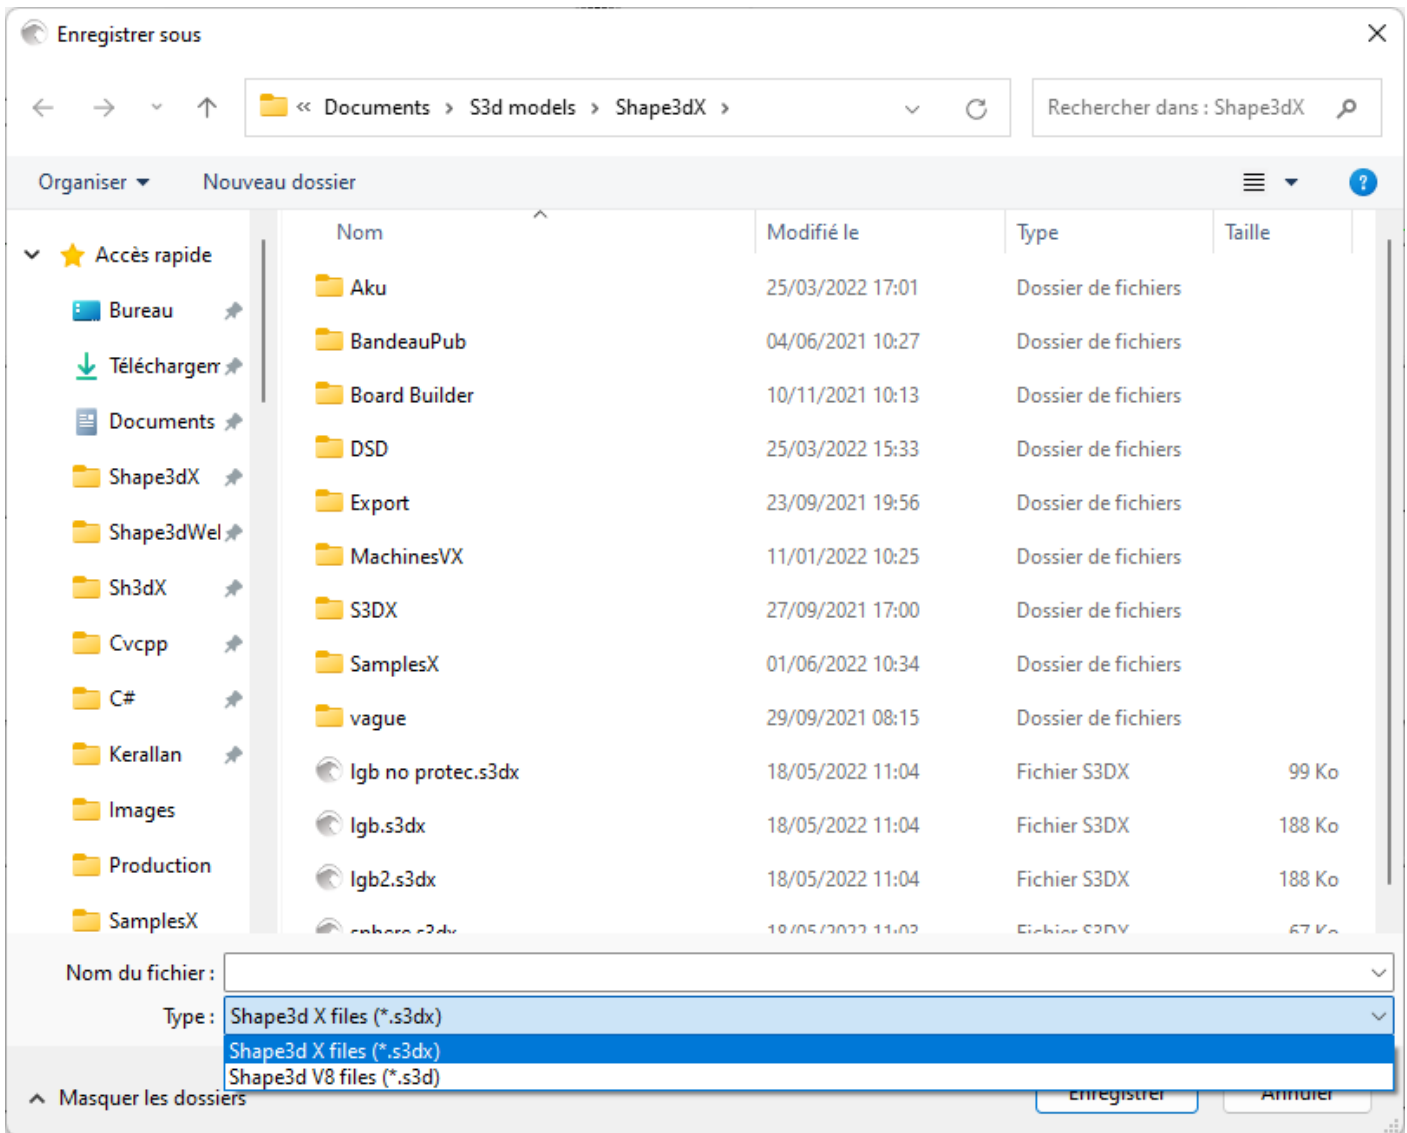

Dans ce cas, si votre planche comporte des 3D layers, ou des courbes multi-éditées, elles seront supprimées du fichier .s3d V8.

Le menu "Préférences..." ouvre la boîte de dialogue des préférences :



Le "Models directory" est le répertoire par défaut dans lequel vous souhaitez rechercher vos fichiers.

Le "Logo file" est l'adresse du façonneur ou le logo de l'usine qui apparaîtra sur le "Board chart", "order sheet" et la "Machine sheet".

Le "Machine file" est l'adresse du fichier qui contient tous les paramètres du mode CNC.

Le "Full scale correction factors" permettent de modifier la taille de la planche à l'écran ou sur les impressions si le mode Full scale donne une mauvaise taille. En mode Full scale, la taille du rendu peut être trop petite ou trop grande selon les paramètres de votre écran ou de votre imprimante. S'il est trop grand, définissez un facteur inférieur à 1. Définissez un facteur supérieur à un s'il est trop petit.

Par exemple si la largeur affichée est de 21 au lieu de 20, le facteur est $20/21 = 0.95$.

Si la largeur affichée est de 20 au lieu de 21, le facteur est $21/20 = 1.05$.

Le "Windows size factor" permet d'agrandir ou de réduire toutes les fenêtres et le texte dans Shape3d. Vous pouvez également modifier la police des mesures ici.

"Apply nose/tail symmetry to slices" force les couples à être symétriques en mode de symétrie nose/tail.

"Display curvature along the curve" remplace les courbes de courbure régulières par des courbes de courbure qui s'affichent perpendiculairement aux courbes d'origine (voir fenêtre Liste des courbes).

"Display tangents position relative to point position" affiche les positions des points tangents par rapport à la position du point de contrôle, au lieu de leur position absolue.

"Display points position relative to the center..." donne la position X des points de contrôle pour la position centrale au lieu de la donner depuis l'arrière.

"Open new files in a new instance..." ouvre une nouvelle instance de Shape3d chaque fois que vous ouvrez un nouveau fichier à partir de l'outil de recherche de fichiers.

"Use File Selector..." ouvre le File Selector lorsque vous cliquez sur le bouton Open de la barre d'outils au lieu du navigateur de fichiers Windows.

Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver plusieurs messages d'avertissement qui pourraient apparaître dans Shape3d.

L'option "Export..." ouvre la boîte de dialogue Exporter.

L'option "Xflr5 / Flow5 Export" ouvre la boîte de dialogue Exporter pour les logiciels Xflr5 ou Flow5, qui permet de calculer la portance et la traînée d'un hydrofoil (voir chapitre [Slices](#)).


L'option "Scan import..." ouvre la boîte de dialogue Scan.

L'option "Viewer" ouvre le visualiseur qui permet de visualiser les fichiers de données en 3 dimensions.

Le "Shape3d Warehouse" permet de télécharger des exemples de planches et de partager vos planches sur le site web [..Warehouse](http://Warehouse).

■ Board


Le menu "Board" permet d'afficher la fenêtre **Properties** de la planche (size and parameters).

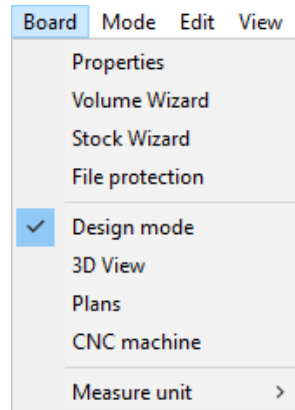

- Il permet également d'ouvrir le **Volume Wizard** (voir Master Scale).

Notez que le Volume Wizard a besoin de l'option **Design** pour être utilisée.

- Et le **Stock Wizard**) qui permet de générer une liste de dimensions avec des volumes pour une gamme de variations de longueur et de largeur/épaisseur. Il peut enregistrer tous les fichiers de stock dans un dossier cible :

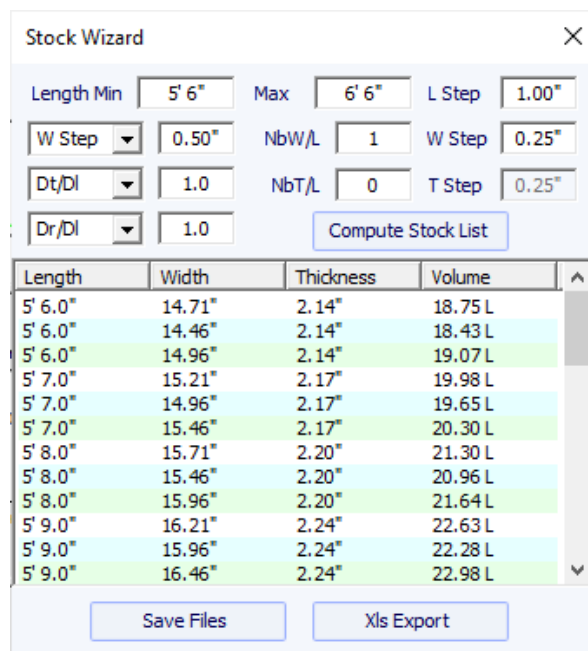

Quand la longueur est redimensionnée, vous pouvez soit définir une variation de largeur fixe **W Step**, soit définir la variation de largeur sur le rapport de variation de longueur **Dw/Dl**. Par défaut Dw/Dl pour un redimensionnement à proportions constantes. Vous pouvez définir les variations d'épaisseur et de rocker de la même manière.

Ensuite, pour chaque longueur de stock, vous pouvez créer plusieurs largeurs de stock en définissant le champ **NbW/L** supérieur à 0. Si NbW/L est défini sur 1, à chaque longueur, vous obtiendrez une planche de stock avec la largeur diminuée de W Step et une avec la largeur augmentée par W Step. Vous pouvez faire la même chose avec l'épaisseur.

Notez que l'assistant Stock a besoin de l'option **Pro** pour être utilisé.

- Ce menu permet également de changer le mode général et l'unité de mesure.

■ Mode

Le menu "Mode") permet de changer le mode de sélection dans les panels de conception.

File	Board	Mode	Edit	View
<input checked="" type="checkbox"/>	Select			S
	Select Window			G
	Select All		Ctrl+A	
	Move			M
	Zoom			Z
	Zoom Window			W

■ View

Le menu "View" permet de changer l'affichage du panel actif (voir barre d'outils).

View	Components	Display	Sup
<input checked="" type="checkbox"/>	Outline		1
	Side		2
	Thickness		3
	Slices		4
	All definition lines		5


■ Components

The menu "Components" permet de modifier les composants de design des planches.

Components	Display	Superposi
Control Point		>
Slices		>
3D Layers		>
Plugs		>
Guidelines		>
Measurements Bars		>
Buoyancy Line		>
Automatic Fitting		>
Actions		>

■ Control points

"Control points" permet d'ajouter un nouveau point de contrôle, de supprimer le point sélectionné, de modifier le point sélectionné ou d'activer la fonction de sélection de groupe.

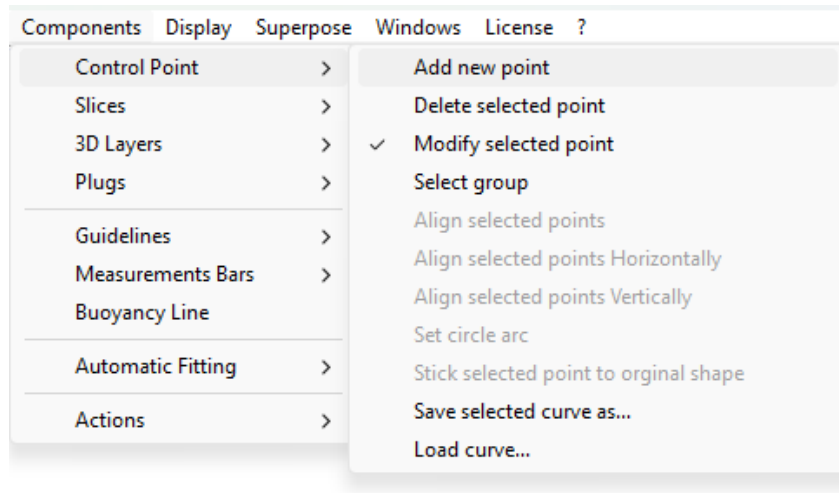

Si plusieurs points de contrôle sont sélectionnés, "Align selected points" permet d'aligner plusieurs points et tangentes d'une courbe. Les points peuvent également être alignés horizontalement ou verticalement.

"Set circle arc" modifie les sections de courbe sélectionnées (2 points de contrôle ou plus) pour se rapprocher d'un arc de cercle (c'est-à-dire une courbure constante).


"Rotate selected points" permet de faire pivoter la section d'une courbe, ou une courbe entière dans son plan. Cela peut être utilisé pour faire pivoter le couple d'un hydrofoil par exemple.

"Stick selected point to original shape" permet de positionner le point de contrôle du couple d'un calque directement sur les couples d'origine.

La courbe sélectionnée peut être enregistrée dans un fichier séparée. Elle peut aussi être chargée depuis un fichier courbe ou un fichier board.



■ Slices

"Slices" permet d'ajouter un nouveau couple, de supprimer ou de déplacer le couple sélectionnée.

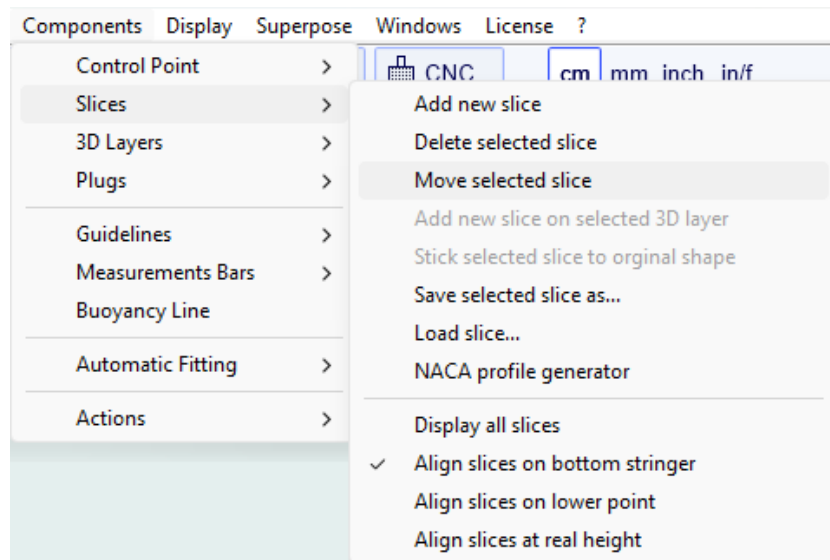


Le couple sélectionné peut être enregistrée dans un fichier séparée. Il peut aussi être chargé depuis un fichier couple ou un fichier board.

Pour les hydrofoils et les ailerons, le menu Générateur de profils NACA permet d'adapter un couple à n'importe quel profil NACA. Vous pouvez également importer n'importe quel profil depuis un fichier .dat (du site <http://airfoiltools.com/plotter/index> pae exemple).

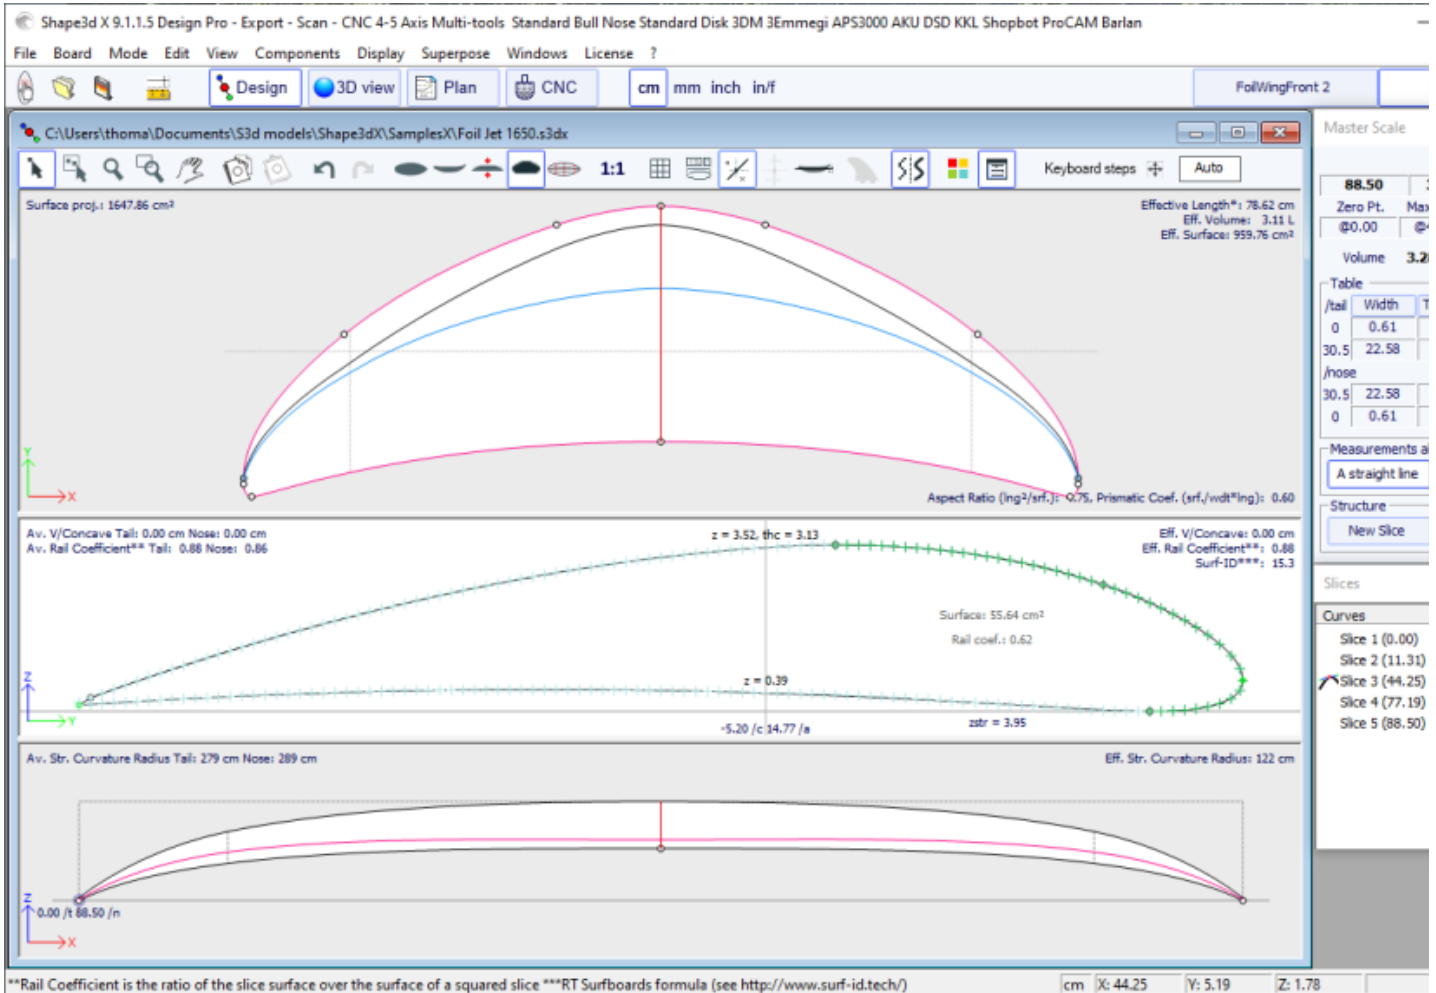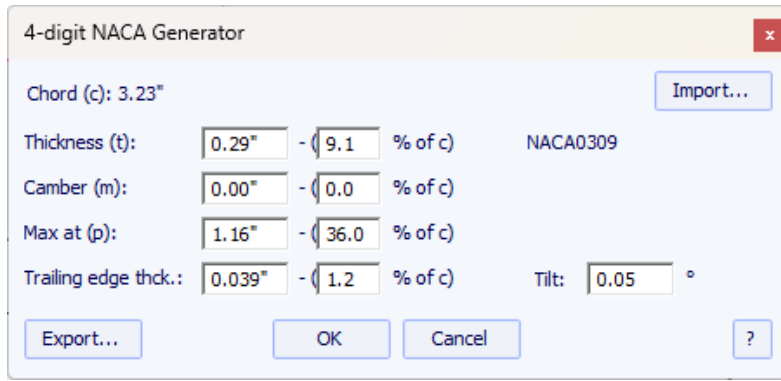

Le bouton Exporter permet d'exporter le foil dans un format facilement importable par les logiciels Xflr5 et Flow5, pour calculer la portance et la traînée (consultez le [tutoriel](#) dédié).

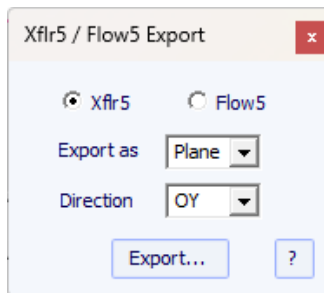

Notez que la fenêtre NACA a besoin de l'option **Pro** pour être utilisée.


Ce menu permet aussi de modifier les options d'affichage des slices :

All Slices affiche tous les couples à la fois dans le panel Slices.

Les couples peuvent être soit **Aligned on the bottom stringer** (alignés sur le point central du dessous), soit **on lower point** (alignés sur le point le plus bas du couple), ou bien **Aligned on real height** (la hauteur respective des différents couples est respectée). Cette option joue un rôle lorsque plusieurs couples sont affichées. Cela changera également la valeur Z des points de contrôle du couple affichés dans la fenêtre des propriétés des points de contrôle.

■ 3D Layers

"3D Layers" permet d'ajouter un nouveau calque 3D, de supprimer ou de déplacer le calque sélectionné, ou d'enregistrer le calque sélectionné dans un fichier et de charger un calque à partir d'un fichier de calque 3D ou d'un autre fichier de planche.

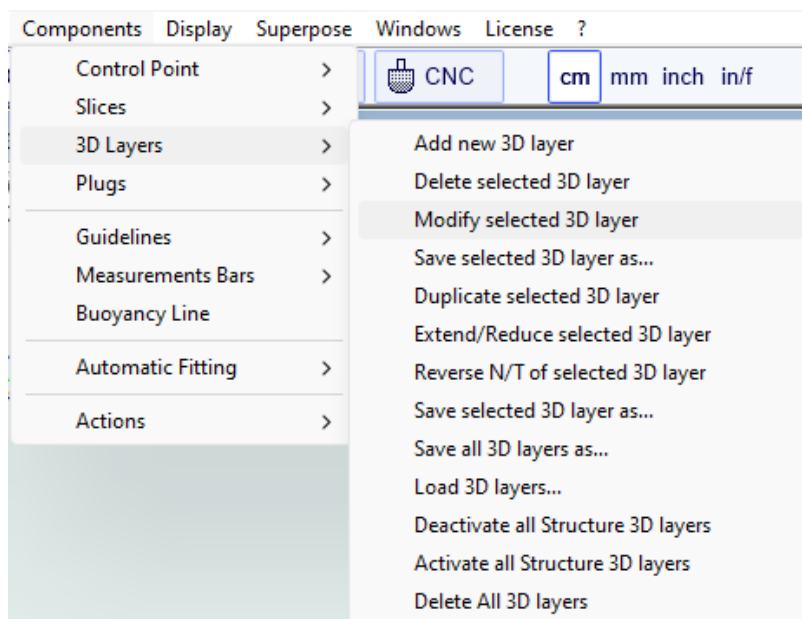


Le calque sélectionné peut être dupliqué, étendu/réduit ou inversé.

Vous pouvez également enregistrer tous les calques 3D dans un nouveau fichier, puis les charger dans un autre fichier de planche.


Notez que les couches 3D ont besoin de l'option **Pro** pour être utilisées.

■ Plugs

"Plugs" permet d'ajouter un nouveau boîtier, ou de modifier le boîtier sélectionné. Il permet également d'enregistrer des boîtiers dans un fichier séparé, ou de charger des boîtiers à partir d'un fichier de plug ou d'un autre fichier de planche.


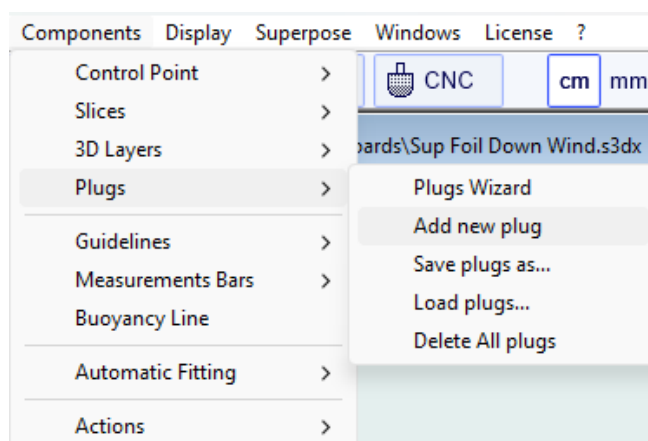


Le "Plugs Wizard" permet d'ajouter plusieurs boîtiers d'aileron ou de foot straps en même temps.

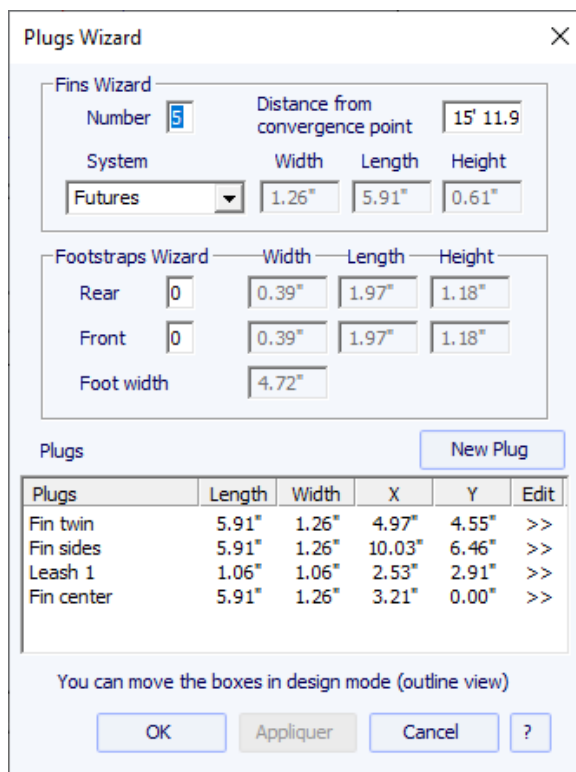

Vous pouvez trouver un bon guide pour le placement des ailerons sur le site Web de McKee Surf : http://www.mckeesurf.com/?page_id=267.

Pour une planche de surf avec des thrusters, le point de convergence peut être positionné le long du stringer.

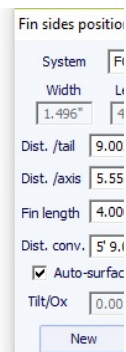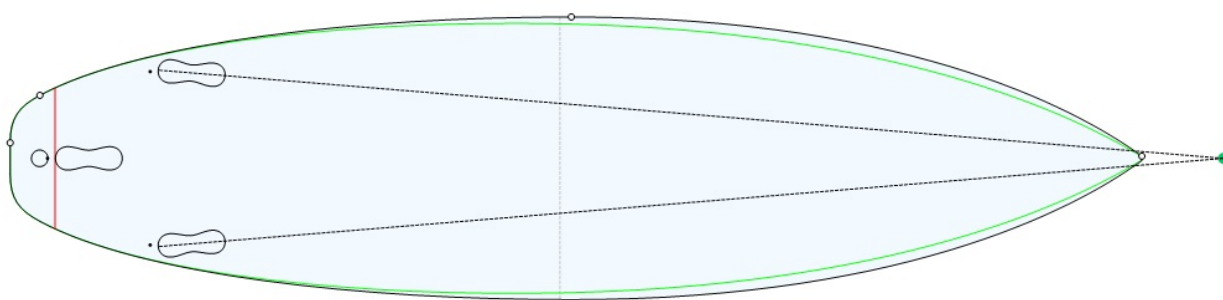

Plugs Wizard

Fins Wizard

Number Distance from convergence point

System Width Length Height

Footstraps Wizard

Width Length Height

Rear

Front


Foot width

Plugs

Plugs	Length	Width	X	Y	Edit
Fin center	5.91"	1.26"	3.21"	0.00"	>>
Mast foot	4.83"	1.00"	0.99"	0.00"	>>

You can move the boxes in design mode (outline view)

Pour une planche à voile, un seul boîtier d'aileron peut être défini. En revanche, le nombre de footstraps n'est pas limité.

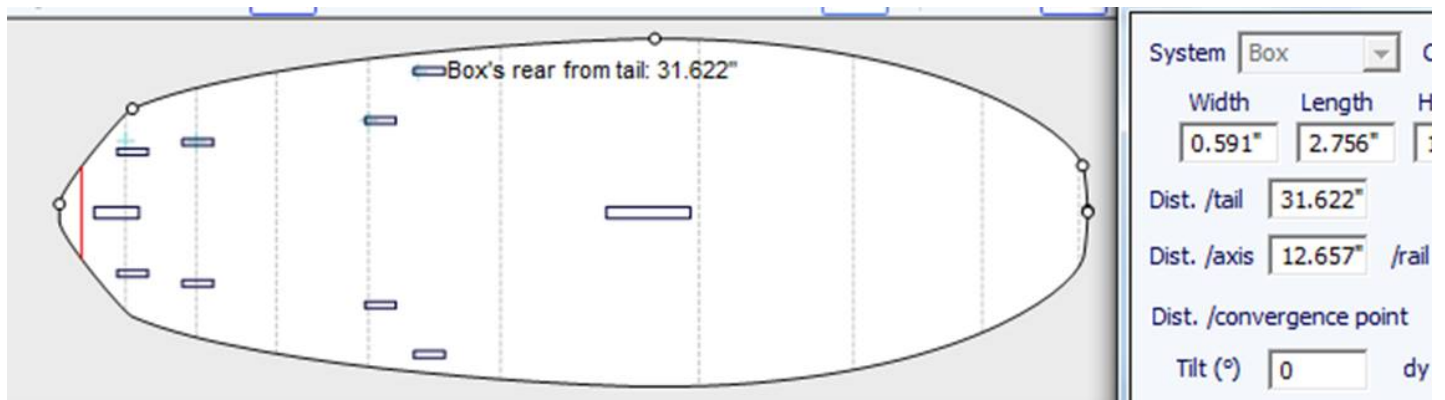

Des boîtiers supplémentaires peuvent être ajoutées avec le bouton **New Plug**. Les nouveaux boîtiers peuvent être des boîtes, des plugs de leash ou des boîtiers d'ailerons de tout type.

The 'Plug' dialog box contains the following fields and options:

- Buttons: New, Delete
- System: FCS 2 (dropdown)
- Name: Fin 2
- Width: 3.800, Length: 11.000
- Height: 1.650, Corner: 1.900
- Options: Deck, Bottom, Centered
- Options: Sym. left/right, Sym. nose/tail
- Dist. /tail: 22.985, Color: [Black swatch]
- Options: Fixed /tail, Fixed /nose
- Dist. /axis: 14.456, /rail: 2.121
- Options: Fixed /center, Fixed /rail
- Fin length: 10.160, Toe: 0.645
- Dist. conv.: 226.991, Tilt: 3.64
- Ref. point to plug back center: dx: 1.300, dy: 0.320
- Options: Auto-surface positioning
- Tilt/Ox: -0.95, /Oy: -5.26
- Fixed to: None (dropdown)
- Dist.: 0.000, Tilt: 0.00
- Weight: 0.033 Kg
- Buttons: OK, Cancel

Le nouveau boîtier peut être de n'importe quel système standard, ou une simple boîte. Il peut s'agir d'un boîtier simple ou de boîtiers double (un de chaque côté de la planche).

Pour les boîtes simples avec des coins arrondis, vous pouvez définir un rayon de coin.


Pour les boîtiers cylindriques, la longueur peut être différente de la largeur pour donner une forme ovale.

En cas de redimensionnement de la planche, la position X du plug peut être réglée "**Fixed to tail**" ou "**Fixed to nose**". Si aucune de ces cases n'est cochée, la position X du boîtier changera proportionnellement à la longueur de la planche. De la même manière, la position Y du boîtier peut être réglée "**Fixed to center**" ou "**Fixed to rail**", ou "**None**".

Le "**Reference point**" (point de référence) peut être soit le centre de l'arrière du boîtier, avec un décalage dx et dy, soit le centre du boîtier. Pour les systèmes d'ailerons standards comme FCS ou Futures, le point de référence est fixé par défaut et correspond à l'arrière de l'aileron.

L'option "**Auto-surface positioning**" place le boîtier juste à la surface de la planche. Si cette option n'est pas cochée, vous pouvez définir les angles d'inclinaison, relativement à l'Ox axe et à l'axe Oy.

Vous pouvez définir le **poids** du boîtier pour qu'il s'ajoute au poids total de la planche.

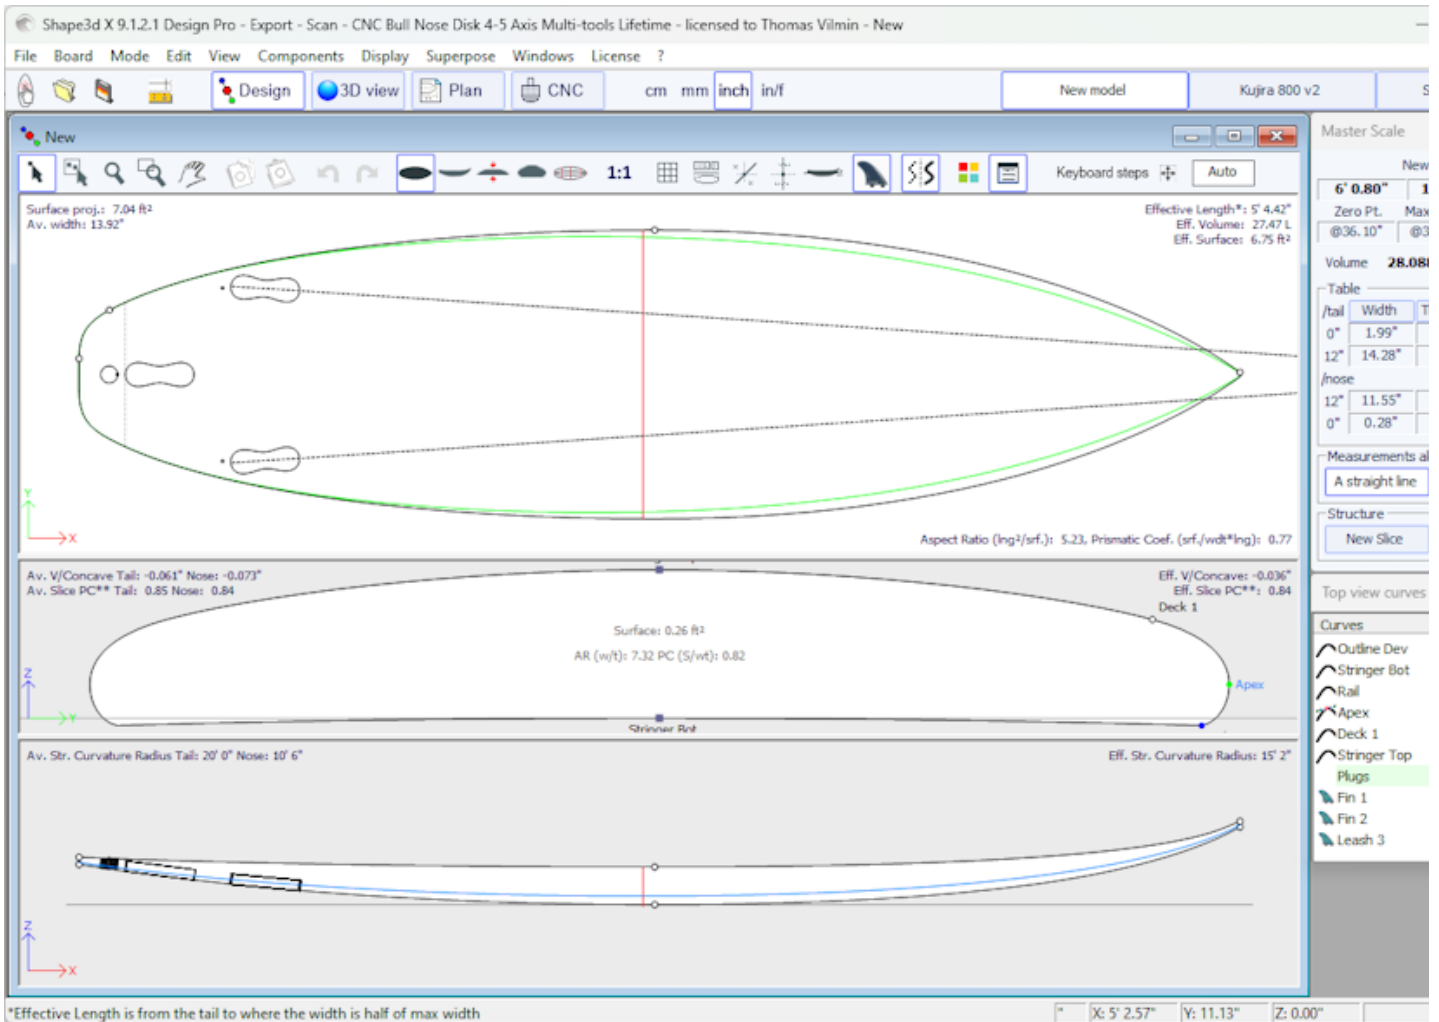

Les boîtiers sont affichés dans la vue de dessus et dans la vue de côté. La liste des boîtiers est également ajoutée à la liste des courbes.

Le X dans la liste permet d'afficher ou de masquer chaque boîtier.

Lorsque vous cliquez sur un plug dans le panel Top view, l'étiquette du plug s'affiche et la fenêtre des propriétés apparaît sur le côté.


Le label peut être sélectionné et déplacé avec la souris ou le clavier. La position du label sera la même dans la feuille d'impression du mode Plan.

Le **System**, **dimensions** et la **position** peuvent être modifiés.

L'angle d'inclinaison peut également être modifié de 3 manières différentes :

- Changer le **Toe**, ou la **Fin length** ($\text{Toe}/\text{Fin length} = \tan(\text{Tilt})$)
- Changer la **Distance to convergence point** ($\text{Dist. axis}/\text{Dist. conv} = \tan(\text{Tilt})$)
- Ou changer l'angle **Tilt** en degrés


Si l'option "**Auto-surface positioning**" n'est pas cochée, vous pouvez régler les angles d'inclinaison, relativement à l'axe Ox et à l'axe Oy.

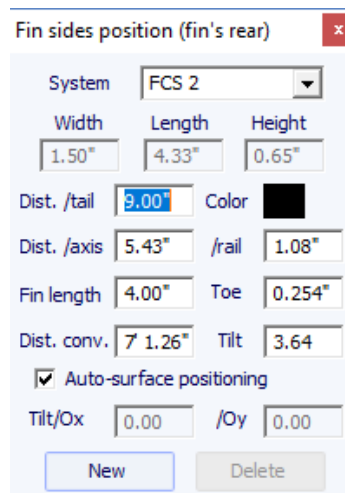

Notez que les Plugs ont besoin de l'option **Design** pour être utilisées.

■ Guidelines


"Guidelines" permet d'ajouter un nouveau repère, de supprimer ou de déplacer le repère sélectionné, ou d'activer la fonction de sélection de groupe. "Default guidelines" créeront des repères à distance fixe de l'arrière et de l'avant qui correspondent à la courbe sélectionnée. "Guideline wizard" ouvre la fenêtre Measurement Wizard (voir Nouvelle planche à partir des mesures). "Import guidelines" permet d'importer des repères à partir d'un fichier (.dxf, .txt, .asc, .csv, .pim).

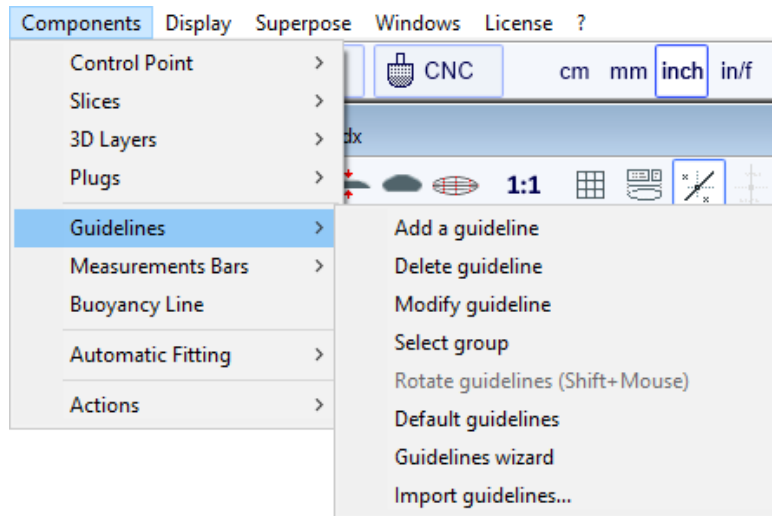

Notez que les Guidelines nécessitent l'utilisation de l'option **Design**.

■ Measurement Bars

"Measurement Bars" permet d'ajouter ou de supprimer une barre de mesure. Une barre de mesure donne les mesures de toutes les courbes affichées à une position donnée x de l'arrière ou de l'avant. "Default measurement bars" créeront des barres de mesure à distance fixe de l'arrière ou de l'avant. "Delete all the measurement bars" supprimera toutes les barres de mesure dans la vue active.

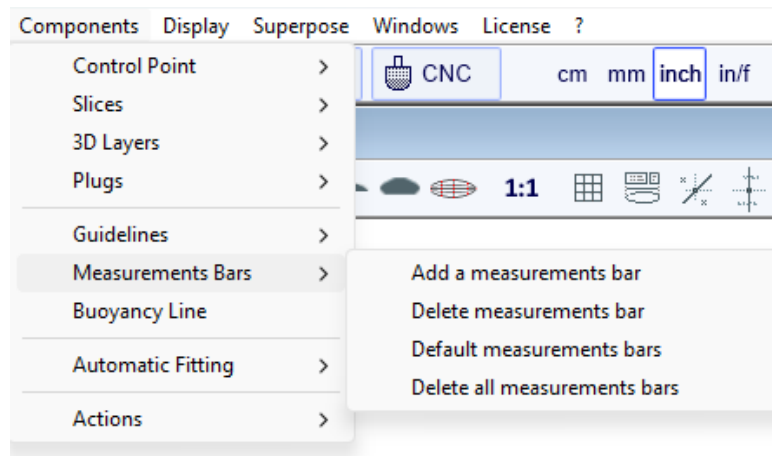


Notez que les barres de mesure nécessitent l'option **Design** pour être utilisées.

■ Buoyancy Line

"Buoyancy Line" permet de définir la hauteur de la ligne de flottabilité ou le volume de déplacement. Une fois la ligne de flottabilité définie, le volume en dessous et au-dessus seront affichés la vue de côté.


Shape3d donne également la "Metacenter height", qui est une indication sur la stabilité latérale de la forme (voir Courbes de stabilité hydrostatique en mode [Plan](#)).

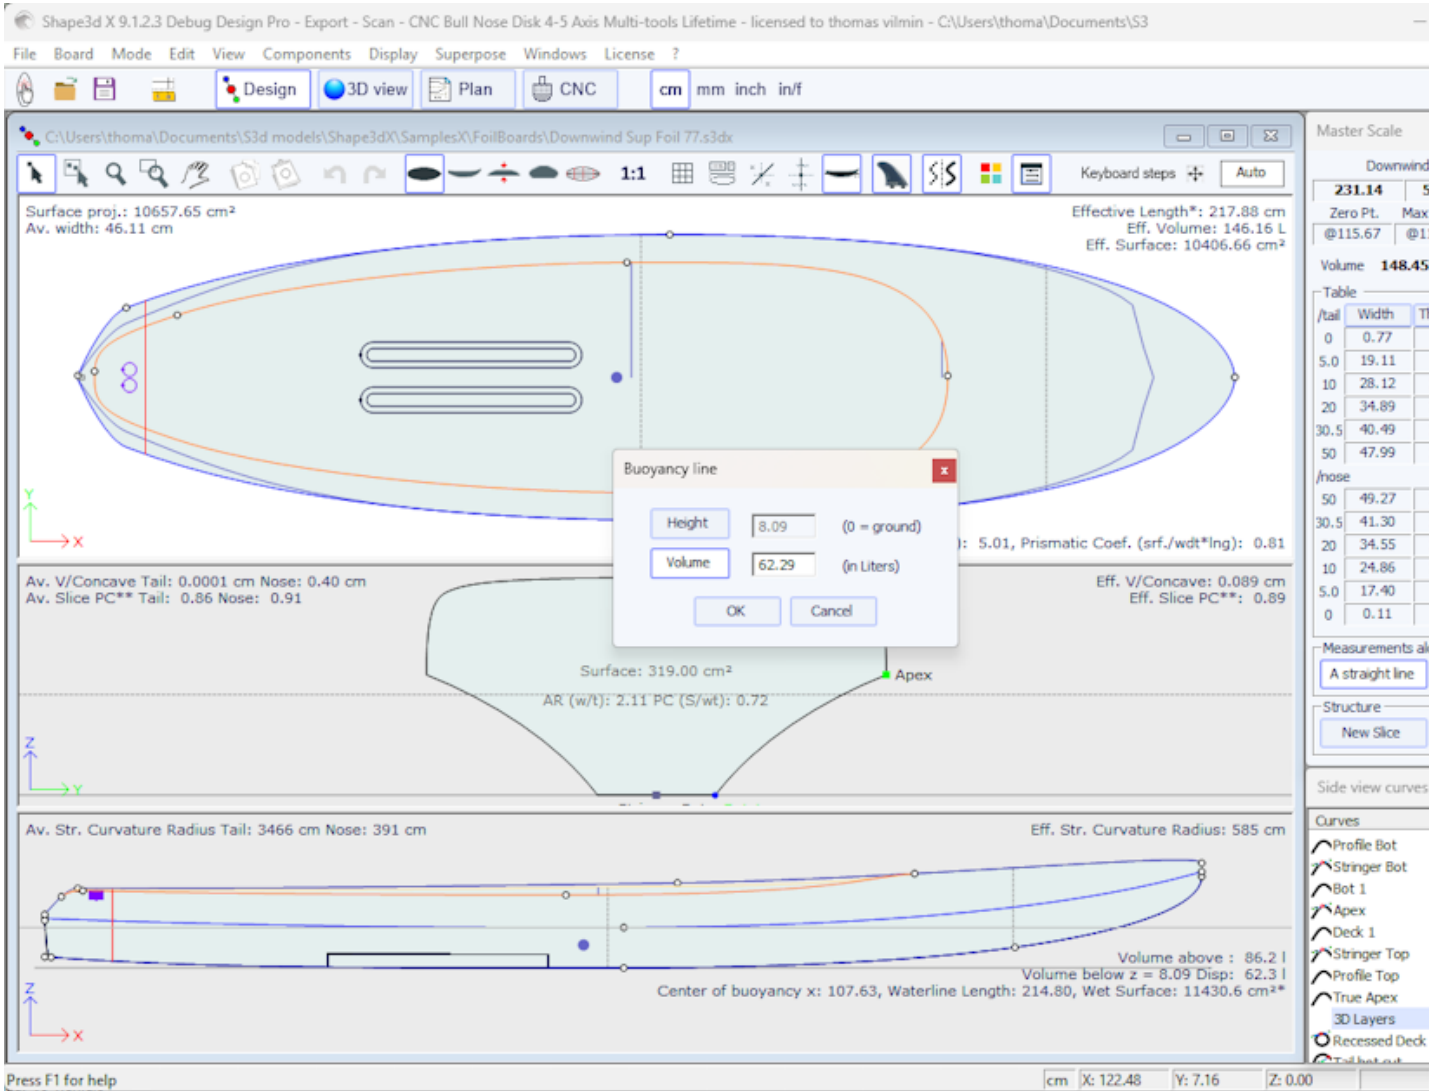


Notez que la ligne de flottabilité nécessite l'option **Pro** pour être utilisées.

■ Automatic Fitting

"Automatic Fitting" permet d'adapter un arc (la section de courbe entre deux points de contrôle) ou une courbe entière aux repères.

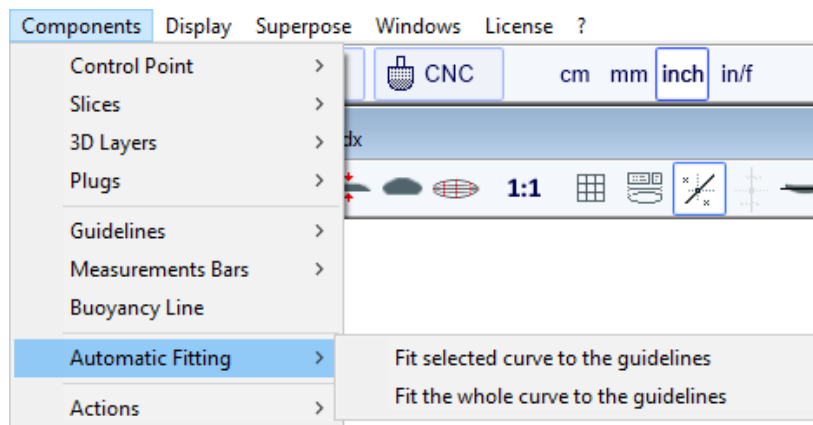


Si vous cliquez sur une section de courbe entre deux points de contrôle et choisissez "Fit selected curve to the guidelines", la fenêtre d'ajustement des lignes directrices s'affichera.

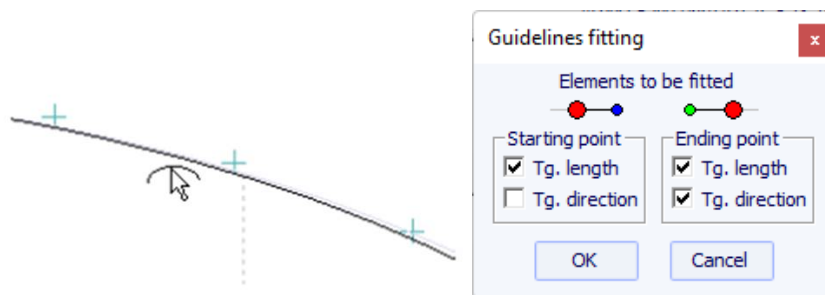

Ensuite, vous devez choisir si vous souhaitez ajuster la longueur ou la direction de chaque tangente, ou les deux. Et appuyez sur OK.

Vous pouvez également choisir d'ajuster toute la courbe en cliquant sur "Fit the whole curve to the guidelines".

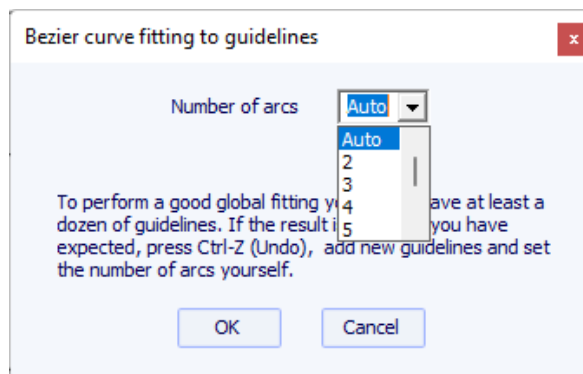


Dans ce cas, vous pouvez choisir le nombre d'arcs (c'est-à-dire le nombre de points de contrôle moins un) qui composeront l'ensemble de la courbe. "Auto" le définira automatiquement, en fonction de la forme de la courbe.

Notez que l'ajustement automatique a besoin de l'option **Pro** pour être utilisé.

■ Actions

Le menu "Actions" contient plusieurs éléments :

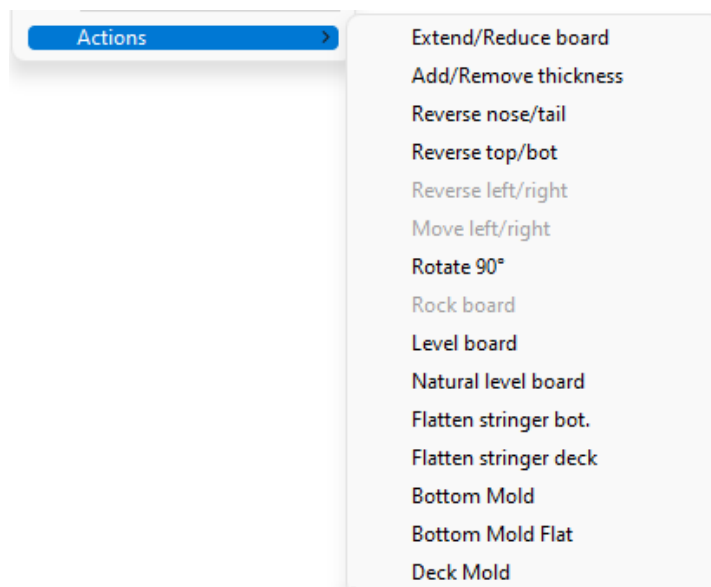



- "**Extend/Reduce board**" permet d'augmenter ou de réduire la longueur de la planche sans changer le reste de la forme de la planche (option Design nécessaire).

- "**Add/Remove thickness**" permet d'ajouter ou de retirer de l'épaisseur sur toute la planche (option Pro nécessaire). Notez que cette fonction induira des distortions si la forme est trop complexe.

- "**Reverse nose/tail**" change la direction de la planche (option Design nécessaire).

- "**Reverse top/bot**" retourne la planche dessus/dessous (option Design nécessaire).


- "**Reverse left/right**" donne une carte miroir pour les cartes asymétriques (option Pro nécessaire).
- "**Rotate 90 Deg**" bascule les vues de dessus et de côté. Si la planche n'est pas encore asymétrique, elle le devient (option Pro nécessaire).
- "**Rock board**" permet de faire pivoter la planche dans le plan XZ (option Design nécessaire).
- "**Level board**" bascule la vue de profil de sorte que le rocker arrière et avant soient identiques (option de conception nécessaire).
- "**Natural level board**" fait basculer la planche de sorte que le rocker soit celui que la planche aurait si elle était posée sur le sol (option Design nécessaire).
- "**Flatten stringer bot.**" met le rocker arrière et avant à zéro, en gardant l'épaisseur inchangée. Cette fonction rend le stringer du dessous rectiligne (option Design nécessaire).
- "**Flatten stringer deck**" aplatit le pont de la planche en gardant l'épaisseur inchangée. Cette fonction rend le stringer du dessus rectiligne (option Design nécessaire).
- "**Create Mold**" ouvre la fenêtre Mold Generator , qui permet de créer un moule du dessus ou du dessous de votre design (option Pro nécessaire). Vous pouvez sélectionner les courbes de séparation et ajouter des marges et une zone de dégagement

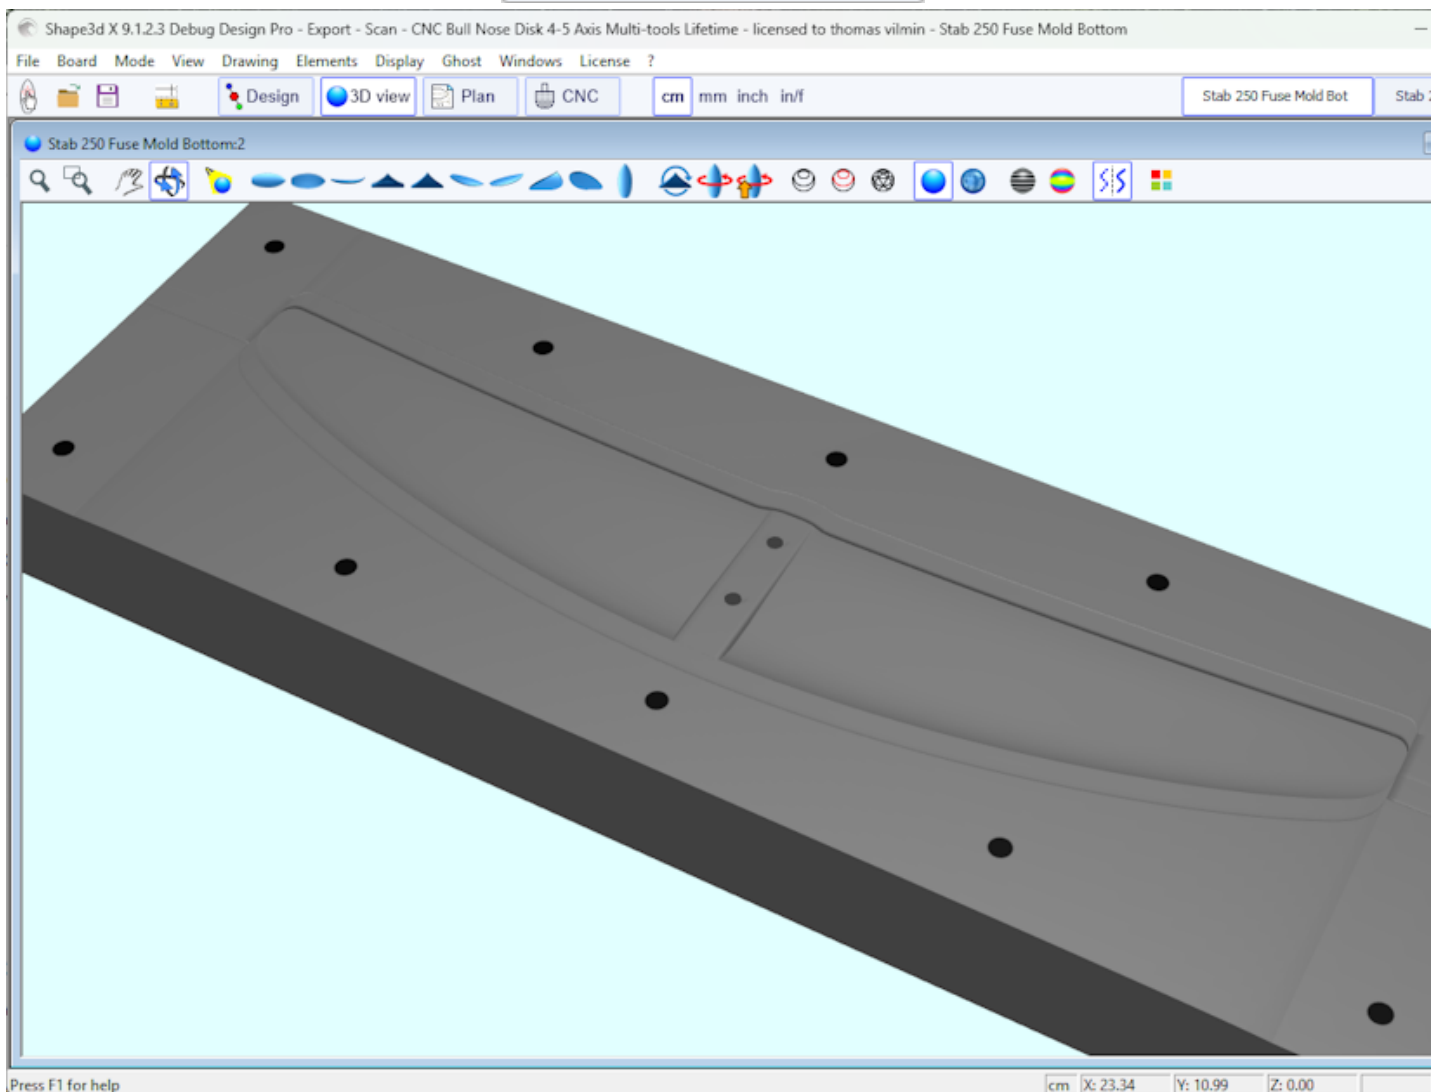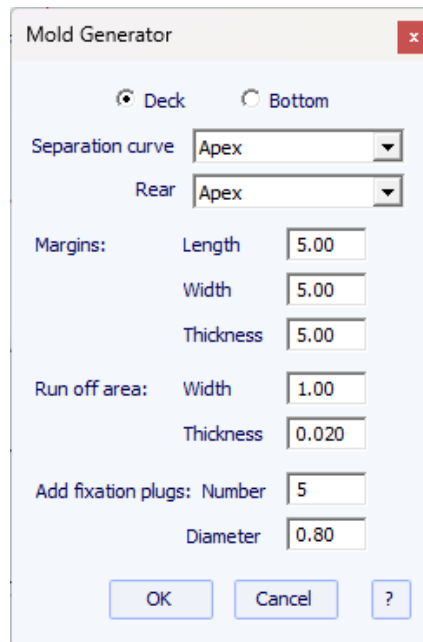

Toutes ces fonctions sont accessibles par le menu contextuel (clic droit).

■ Display

Le menu "**Display**" permet d'afficher ou de masquer les courbures, les repères, les barres de mesures, la ligne de flottaison, les boîtiers d'ailerons et la grille dans chaque panel de design.

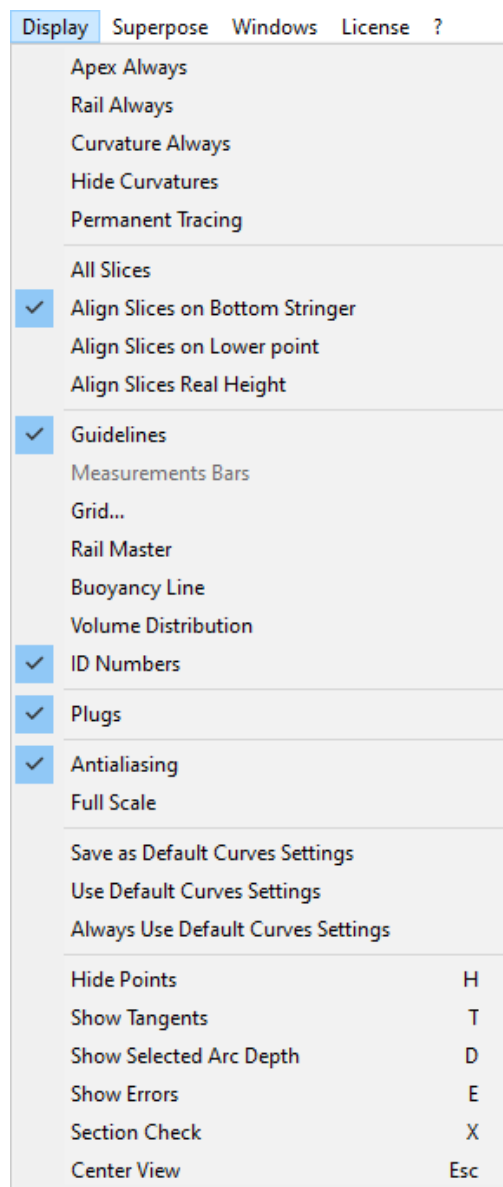

Apex Always affiche une marque rouge au point le plus large des couples.

Rail Always Affiche la courbe du rail systématiquement.

Curvature Always Affiche la courbure de la courbe sélectionnée.

Hide Curvatures masque les courbures de toutes les courbes et couples.

Permanent Tracing affiche les mesures des courbes affichées à la position de la souris même si le bouton gauche n'est pas enfoncé.

Guidelines affiche ou masque les repères.

Measurements Bars affiche ou masque les barres de mesures.

Grid... affiche une grille derrière les courbes de la planche.

Rail Master affiche les mesures principales dans le panel sélectionné.

Buoyancy Line affiche ou masque la ligne de flottabilité.

Volume Distribution affiche la distribution de volume dans la vue de côté.

ID Numbers affiche les principaux nombres géométriques qui caractérisent une planche :

- Surface : surface projetée de l'outline
 - Ratio Aspect ($lmg^2/srf.$) : ratio de la longueur au carré sur la surface projetée
 - Prismatic Coefficient ($surface/wdt*lng$) : rapport de la surface projetée sur celle du rectangle $wdt*lng$
 - Av. tail Curvature Radius : courbure moyenne de la courbe du stringer du dessous entre le tail et le milieu de la planche
 - Av. nose Curvature Radius : courbure moyenne de la courbe du stringer du dessous entre le nose et le milieu de la planche
 - Le Slice PC (appelé Rail Coefficient dans des version antérieures) est le coefficient prismatique des couples : rapport de la surface du couple sur la surface d'un couple rectangulaire
 - Effective Length : distance entre le tail et le point où la largeur est la moitié de la largeur maximale
- La longueur effective reste la même que vous définissiez un nose plus rond ou plus fin.

- Eff. Volume : volume de la planche entre le tail et la longueur effective

- Eff. Str. Curvature Radius : courbure moyenne de la courbe du stringer inférieur entre le tail et la longueur effective

- Si la ligne Flottabilité est affichée, la "Maximum section area", le "Waterplan coefficient" et le "Block coefficient" sont également indiqués.

Plugs affiche les boîtiers dans le panel sélectionné.

Antialiasing affiche les courbes lissées

Full Scale (1:1) affiche les courbes dans le panel sélectionné en taille réelle. Certains écrans nécessitent un coefficient de correction que vous pouvez définir dans la fenêtre Preferences (menu File).

Save as Default Curves Settings enregistre les options d'affichage

Use as Default Curves Settings charge les options d'affichage enregistrées

Always Use Default Curves Settings charge les options d'affichage enregistrées chaque fois que vous ouvrez un nouveau fichier

Hide Points masque les points de contrôle pour avoir une vue plus claire des courbes. Vous pouvez également appuyer sur la touche **H** pour activer cette fonction.

Show Tangents affiche les tangentes de tous les points de contrôle pour vérifier l'ensemble de la courbe en une seule fois. Vous pouvez également appuyer sur la touche **T** pour activer cette fonction.

Show Selected Arc Depth affiche la profondeur maximale de l'arc de courbe sélectionné. Cette fonction est utile pour mesurer la profondeur du double concave par exemple. Vous pouvez également appuyer sur la touche **D** pour activer cette fonction.

Show Errors révèle des erreurs de conception, comme des tranches superposées ou des points de contrôle superposés (grosse tache verte), des boucles ou des tangentes croisées (grosse tache rouge). Vous pouvez également appuyer sur la touche **E** pour activer cette fonction.


Section Check affiche dans le panel Slice la section transversale de la planche à la position de la souris dans les panel de la vue de dessus ou de côté. Vous pouvez également appuyer sur la touche **X** pour activer cette fonction.

Center View place la planche au centre du panel. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Escape** pour activer cette fonction.

Toutes ces fonctions sont accessibles par le menu contextuel (clic droit).

■ Superpose

Le menu "Superpose" permet d'afficher une autre planche ou une image derrière les courbes.

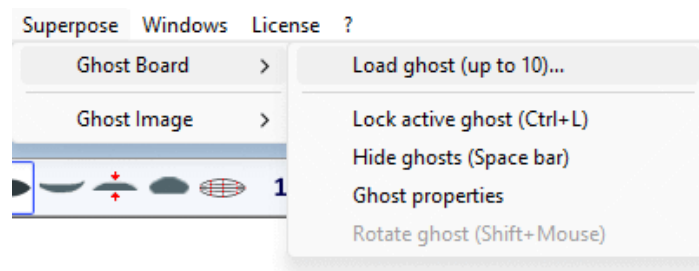


■ Ghost Board

Vous pouvez choisir une autre planche et la charger comme planche fantôme "Ghost". La planche fantôme apparaît dans chaque vue en bleu clair ou vert clair pour les couples.

Il peut être déplacé avec la souris. Appuyez sur Maj pour faire pivoter le ghost dans la vue de côté. Vous pouvez également comparer le flow des couples des deux planches.

Jusqu'à 10 ghosts peuvent être chargés en même temps, et vous pouvez sélectionner les courbes que vous souhaitez afficher pour chaque ghosts dans la fenêtre de liste des courbes.


Notez que vous pouvez utiliser le ghost dans la vue 3D et également dans le mode Plan.

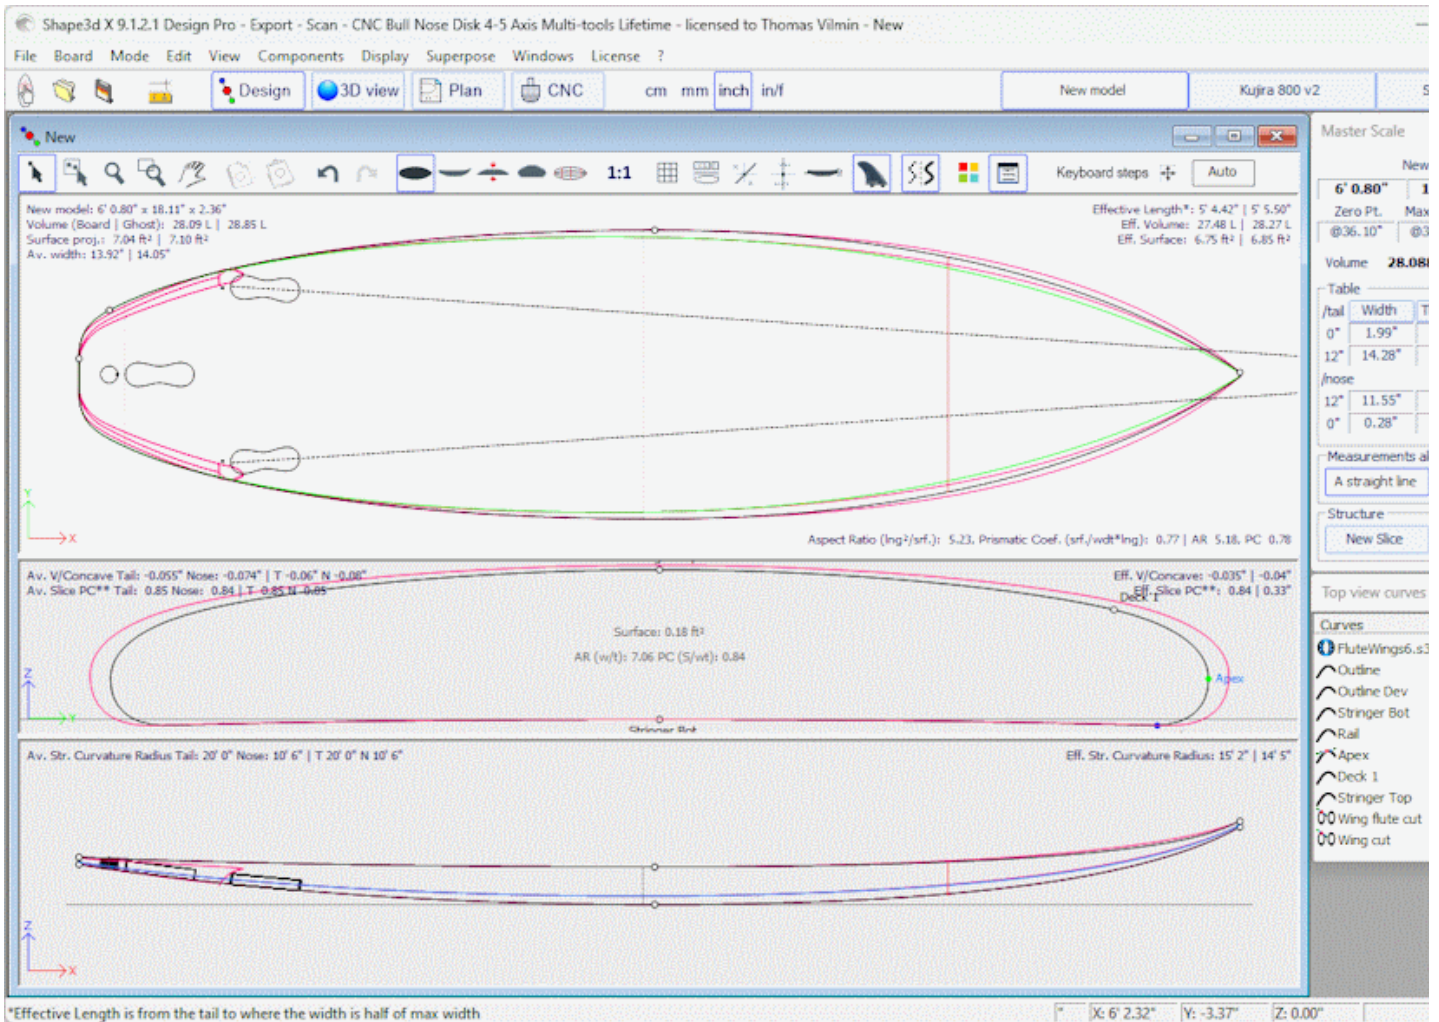

Appuyez sur la barre d'espace pour masquer le fantôme.


Notez que vous pouvez charger un fichier **STL** en tant que ghost.

La fenêtre **Ghost Properties** permet de déplacer et de faire pivoter le ghost.

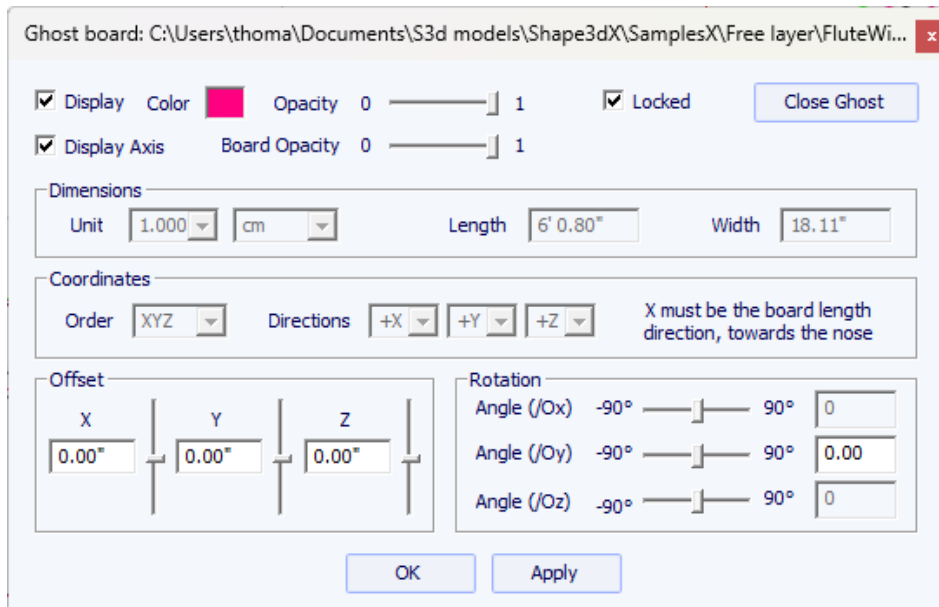


Notez que vous avez besoin de l'option **Design** pour charger un fichier Shape3d en tant que ghost et de l'option **Pro** pour charger un fichier STL en tant que ghost.


Image

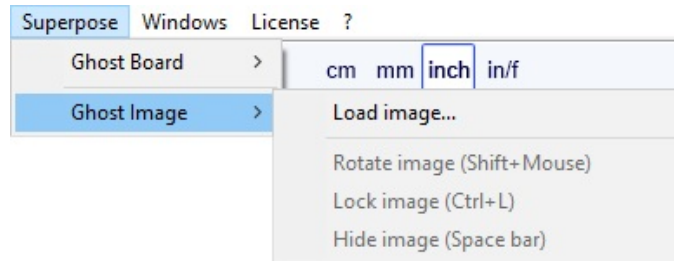

Vous pouvez charger une image en arrière-plan pour copier un outline ou un profil.

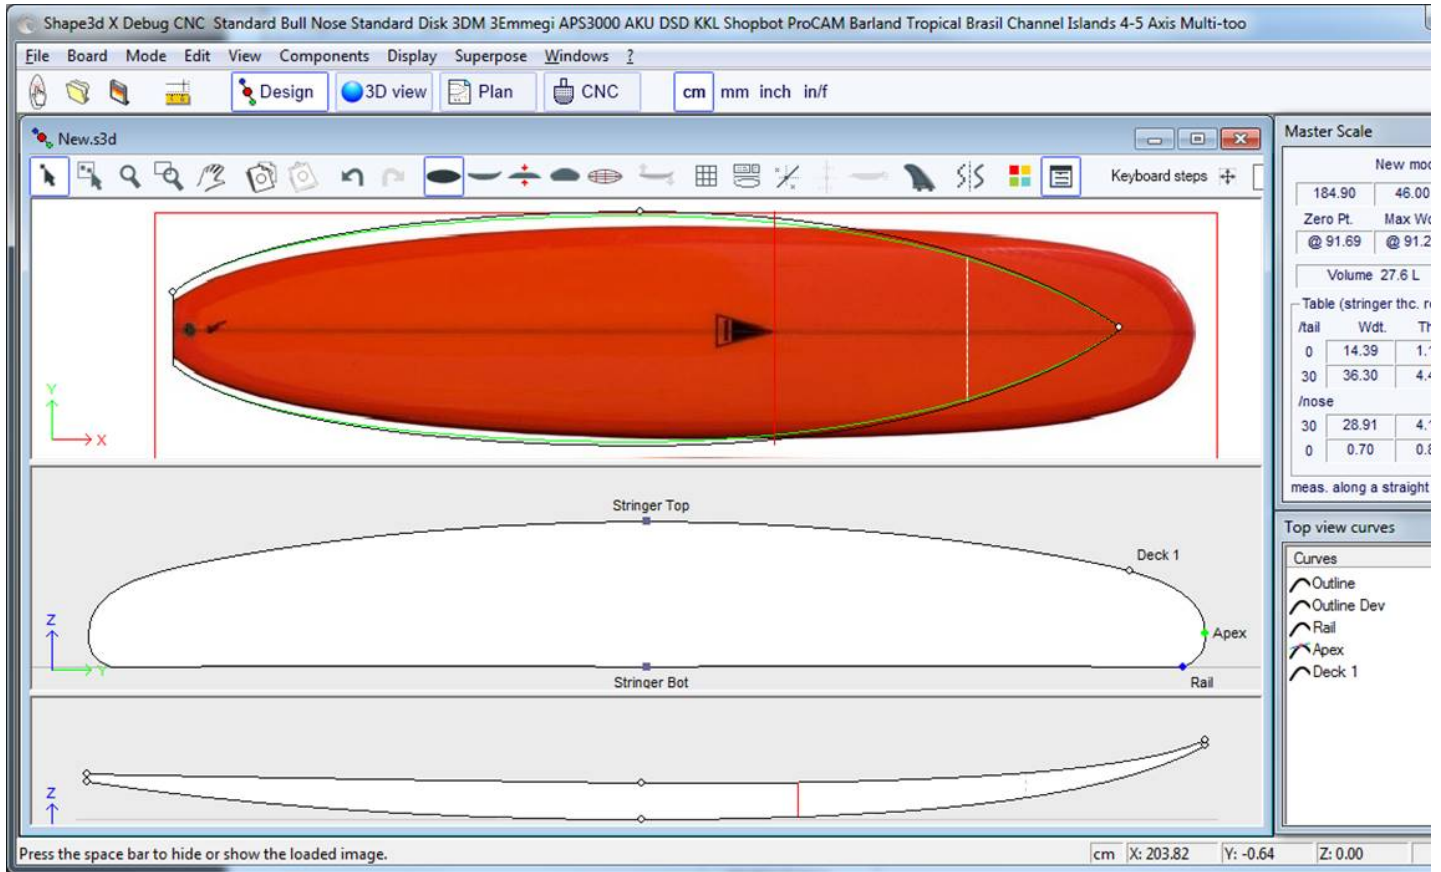

L'image peut alors être redimensionnée et déplacée avec la souris. Appuyez sur Shift pour faire pivoter l'image. L'image peut également être pivotée à partir de la fenêtre Rotation.

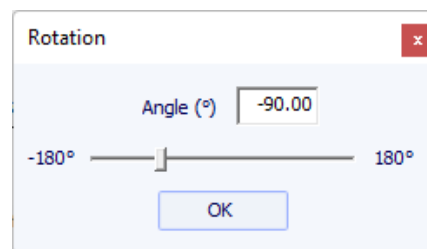


Appuyez sur la barre d'espace pour masquer l'image.

Toutes ces fonctions sont accessibles par le menu contextuel (clic droit).


Notez que vous avez besoin de l'option **Design** pour charger une image fantôme.

■ Windows

Le menu "Windows", permet de choisir les paramètres de l'écran.

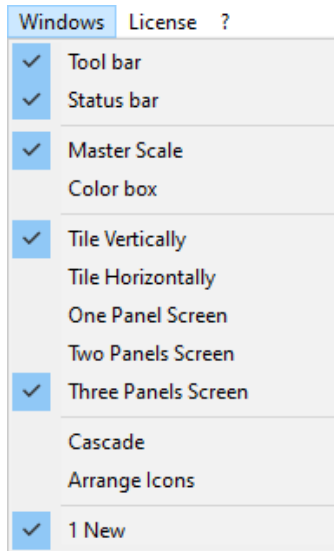


L'option "Tile vertically" place les fenêtres Master Scale et de propriétés des points verticalement sur le côté droit. Alors que l'option "Tile horizontally" place les fenêtres Master Scale et de propriétés des points horizontalement en bas de l'écran.

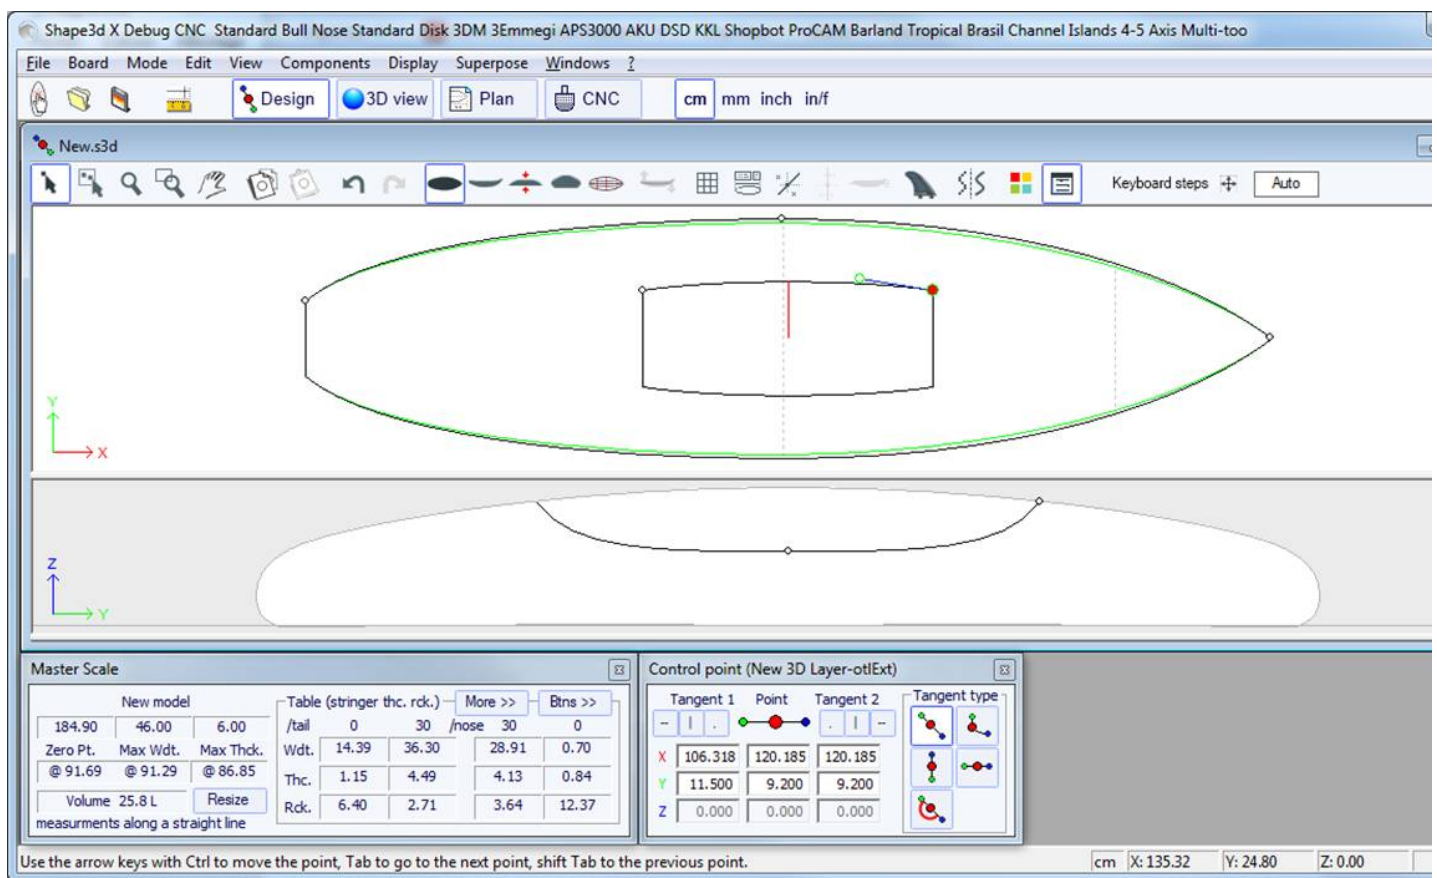

■ License

Le menu "Licence" vous permet d'enregistrer votre licence, que Shape3d ait accès à Internet ou non.

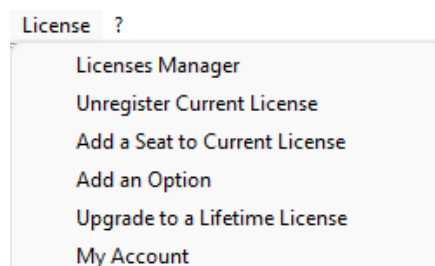


Voir le menu [Activer sa Licence](#) pour plus de détails.


- Les éléments de menu **Add a Seat to Current License**, **Add an Option**, **Renew Maintenance** and **My Account** ouvrent votre navigateur Internet pour vous permettre d'effectuer ces actions sur le site Shape3d.com.

■ Help (?)


Le menu "?", donne accès à l'aide en ligne (ce manuel plus les vidéos et la FAQ, et le Warehouse où vous pouvez télécharger de nombreux exemples) et les informations de version.

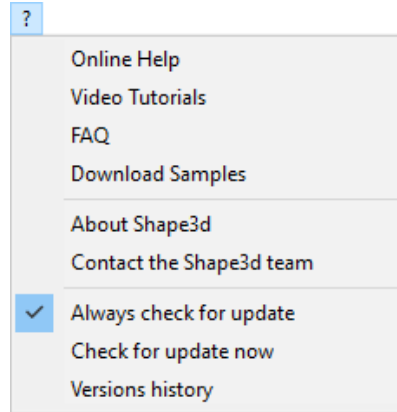


- **About Shape3d** vous donnera les informations sur la **version de Shape3d** que vous utilisez, votre **license**, ainsi que le **fingerprint** de votre ordinateur :

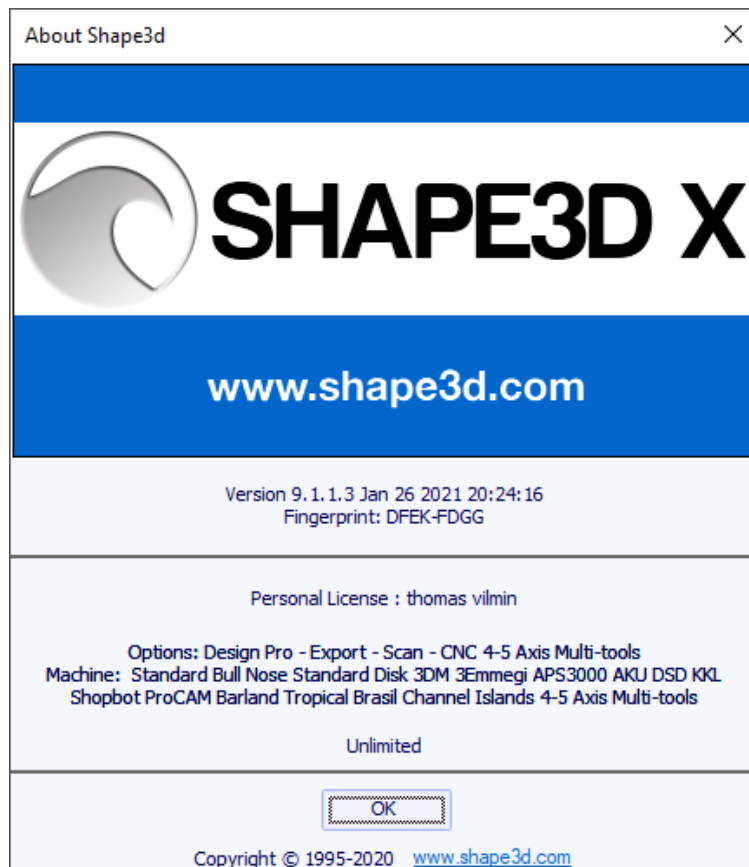

- **Contact the Shape3d team** permet d'envoyer un message à l'équipe Shape3d :

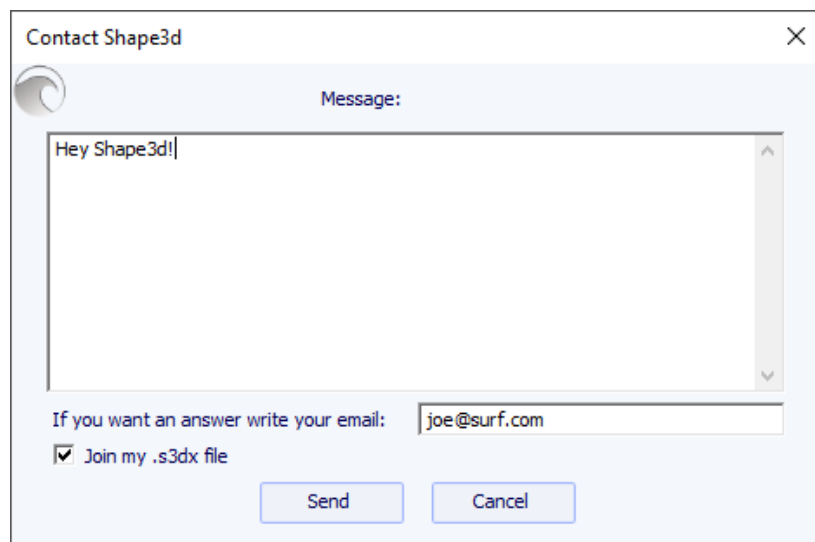

- Dans ce menu, vous pouvez également cocher l'option **Always check for update**, afin que vous sachiez toujours s'il existe une version plus récente si vous êtes connecté à Internet. Quand une mise à jour est disponible, la fenêtre suivant apparait à l'ouverture de Shape3d, qui vous permet de télécharger la nouvelle version de Shape3d :

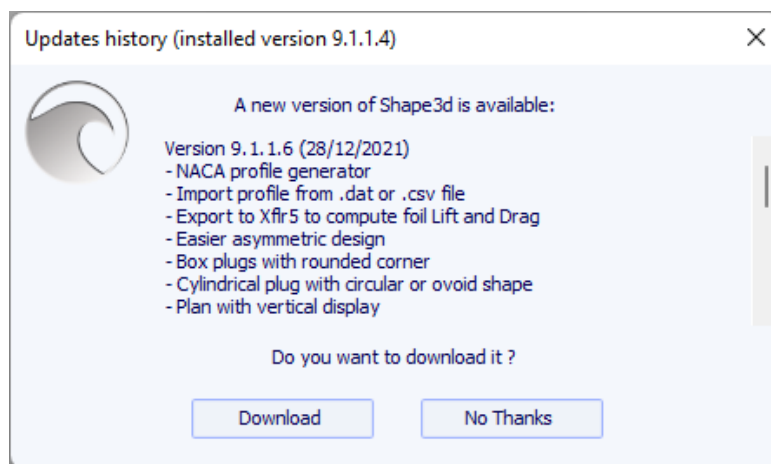


- Vous pouvez également vérifier s'il y a une mise à jour en cliquant sur **Check for update now**.

- Enfin, si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez consulter l'historique des versions : **Versions history** cela vous redirigera vers la page [UpdatesHistory.aspx](#) de notre site, qui vous donnera la liste des améliorations qui ont été apportées sur chaque version de Shape3d X.

■ Le clic droit : le menu contextuel

Le menu contextuel apparaît lorsque vous cliquez avec le bouton droit dans un panel.

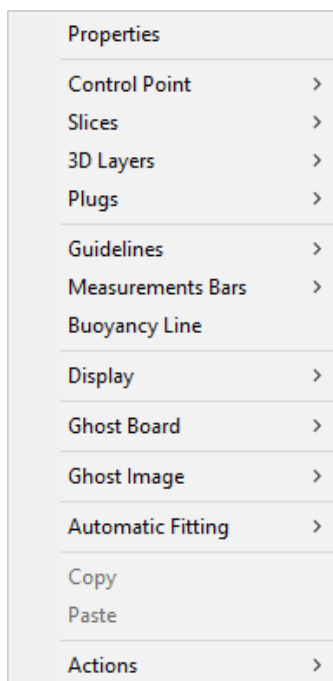

Il contient presque toutes les fonctionnalités de la barre de menus et permet de les utiliser plus rapidement.

Notez qu'en pressant la touche Shift, le click-droit ouvrira directement le sous menu contextuel approprié. Par exemple Shift + click-droit lors que le panel Slices est sélectionné ouvre directement le sous menu Slices, ou le sous menu Control Point si un point de contrôle est sélectionné.

■ Les raccourcis

Le **Clic Gauche**

Le clic gauche permet de sélectionner un point de contrôle ou un repère.

Le **Ctrl + clic gauche**

Ctrl + clic gauche permettent de sélectionner plusieurs points, ou repères.

Le **Shift + clic gauche**

Shift + clic gauche permettent de sélectionner tous les points, ou repères, entre deux sélections.

Shift + Ctrl + clic gauche sélectionne un point de contrôle en priorité même si un repère est affiché à la même position.

Le **Double clic gauche**

The double clic gauche permet d'ajouter un point de contrôle ou un repère si les repères sont affichées à l'écran.

Le **clic droit**

Le clic droit fait apparaître le menu contextuel.

Le **Shift + clic droit**

Shift + clic droit ouvre directement le sous menu contextuel approprié.

Les touches **Flèches**

Les touches flèches permettent de déplacer la sélection.

Déplacement points de contrôle/points tangents :

Flèche + Shift fait des déplacements 2 fois plus petits

Flèche + Ctrl fait des déplacements 4 fois plus petits

Flèche + Shift + Ctrl fait des déplacements 10 fois plus petits

Déplacement du Ghost :

Flèche + Shift fait pivoter le fantôme au lieu de le déplacer, dans la vue de profil

Flèche + Ctrl fait des déplacements 4 fois plus petits

Flèche + Shift + Ctrl fait des angles de rotation 4 fois plus petits, dans la vue de profil

Déplacement de la planche dans le pain en mode CNC :

Flèche + Shift faire pivoter le plateau au lieu de le déplacer (et se déplacer au lieu de le faire pivoter en mode rotation)

Flèche + Ctrl fait des déplacements 4 fois plus petits

Flèche + Shift + Ctrl fait des angles de rotation 4 fois plus petits

La touche **Tab**

Tab changer la sélection au point suivant ou au repère suivant.

Tab + Ctrl modifie la sélection au point précédent ou au repère précédent.

La touche **Suppr**

Suppr supprime la sélection.

Les touches **Ctrl + C**

Ctrl + C copie la courbe (outline, stringer, épaisseur ou couple...) dans le presse-papiers. Ensuite, vous pouvez coller cette courbe sur une autre planche, ou sur un autre couple si la courbe est un couple.

Les touches **Ctrl + V**

Ctrl + V Colle la courbe copiée sur la courbe sélectionnée.

Les touches **Ctrl + A**

Ctrl + A sélectionne tous les points ou toutes les repères.

Les touches **Ctrl + Z**

Ctrl + Z appelle Undo .

Les touches **Shift + Ctrl + Z**

Shift + Ctrl + Z appelle Redo .

Les touches **Ctrl + N**

Ctrl + N ouvre la fenêtre New board.

Les touches **Ctrl + O**

Ctrl + O ouvre le navigateur de fichiers.

Les touches **Ctrl + S**

Ctrl + S enregistre les modifications.

Les touches **Ctrl + R**


Ctrl + R enregistre les modifications et charge le nouveau shape comme forme de référence.

Les touches **Ctrl + B**

Ctrl + B passe d'un onglet à l'autre si plusieurs planches sont ouvertes en même temps.


La touche **H**

H masque tous les points pour laisser une courbe nette.

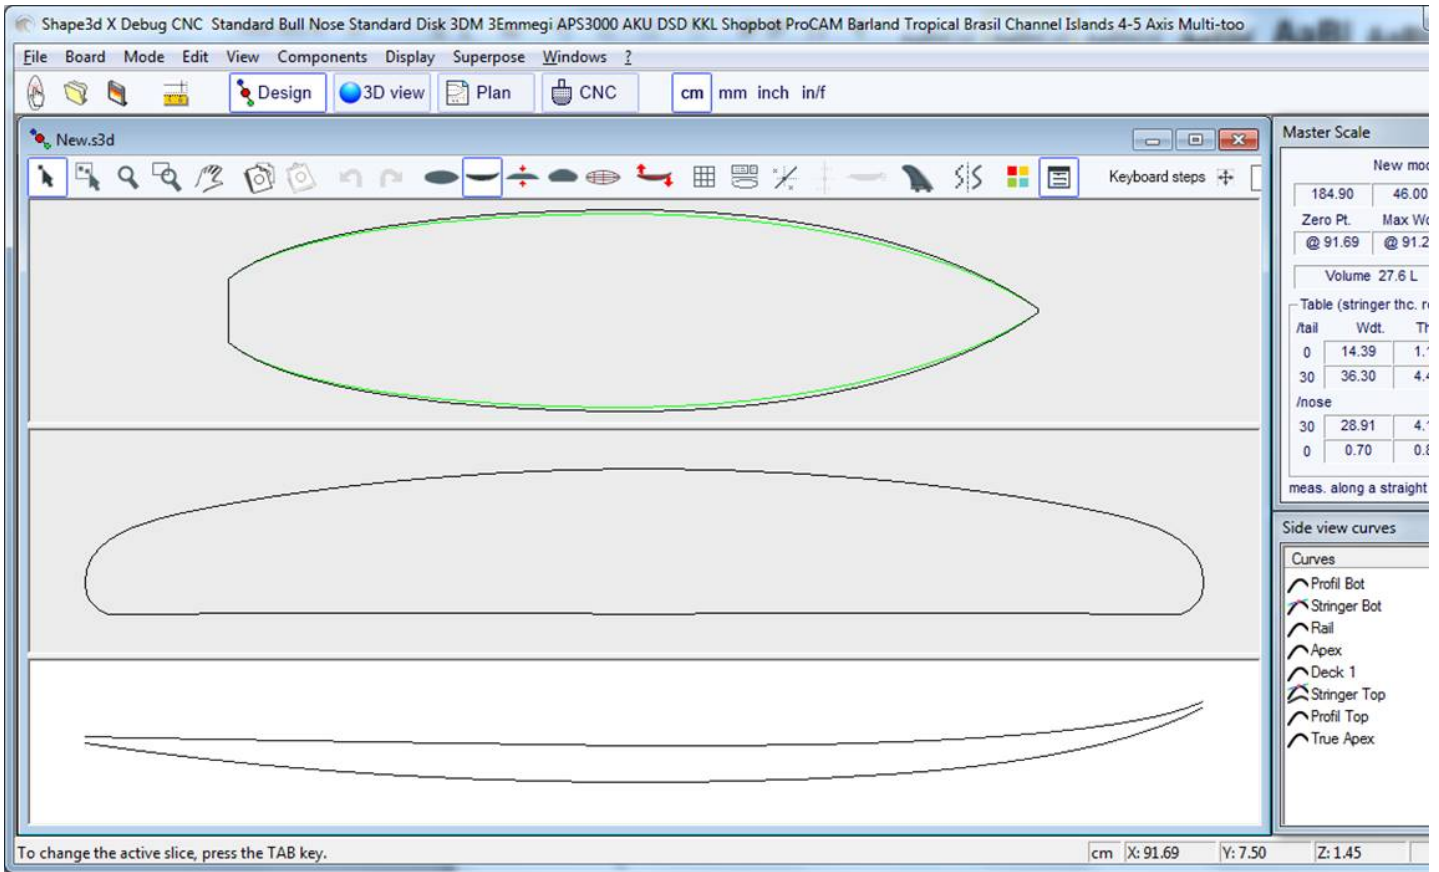


La touche **T**

T montre les tangentes de tous les points de contrôle de toutes les courbes affichées.

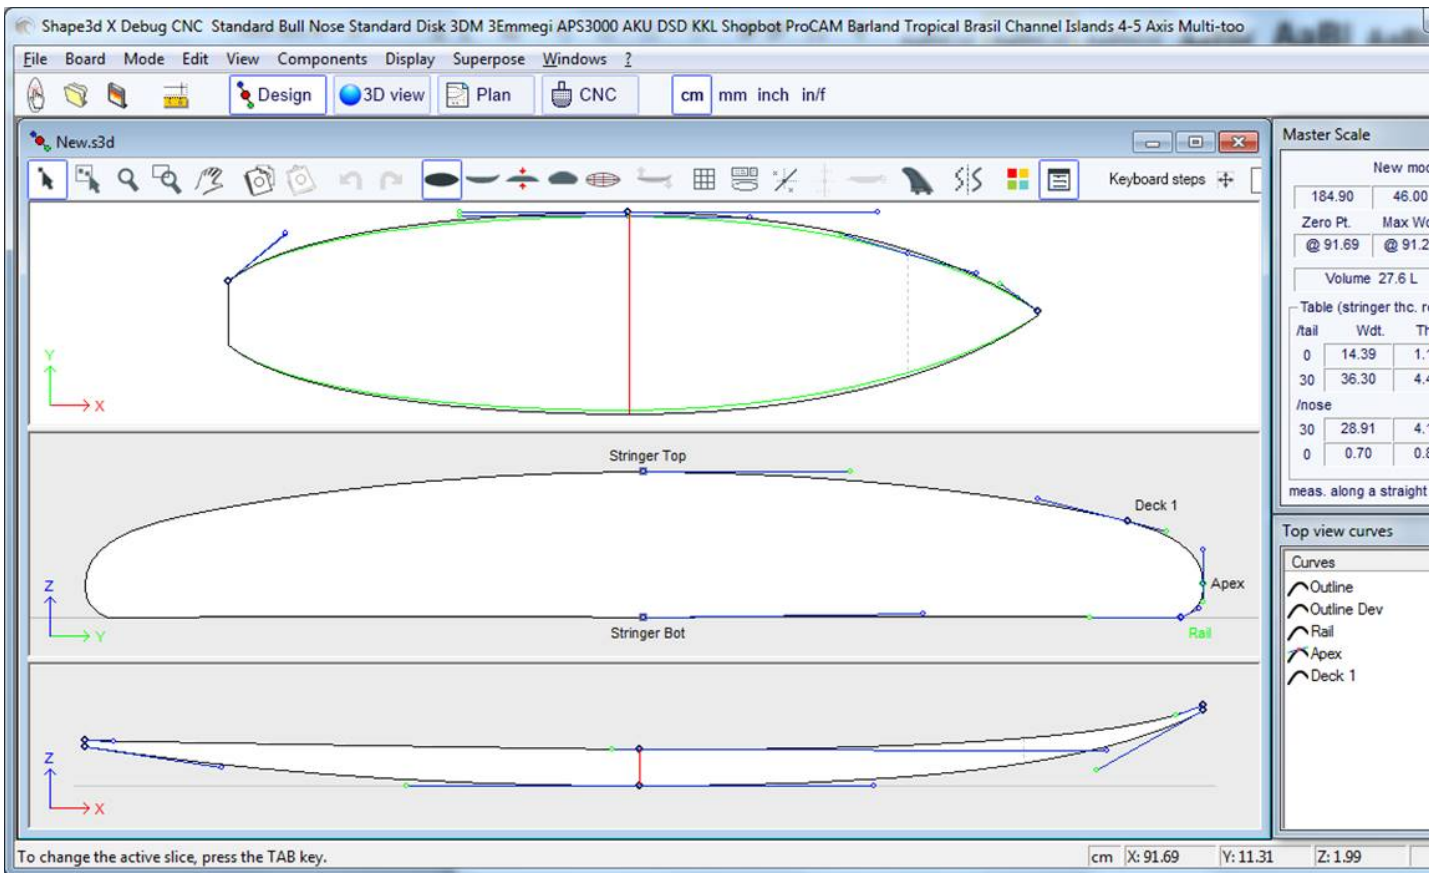



La touche **D**

D indique la profondeur de l'arc de courbe sélectionné, et la distance et l'angle entre les deux points de contrôle.

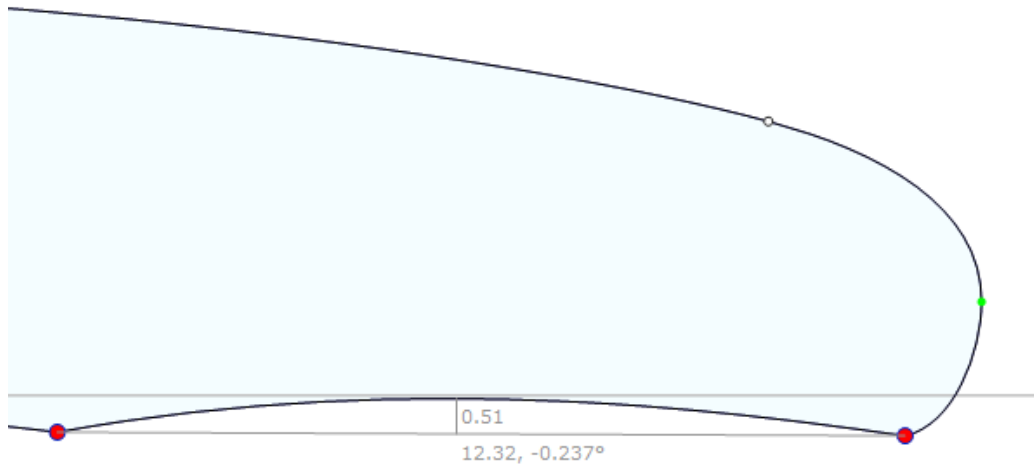

La touche **E**

E montre les erreurs de conception (points de contrôle superposés en **vert**, pointes et boucles en **rouge**) de toutes les courbes affichées.

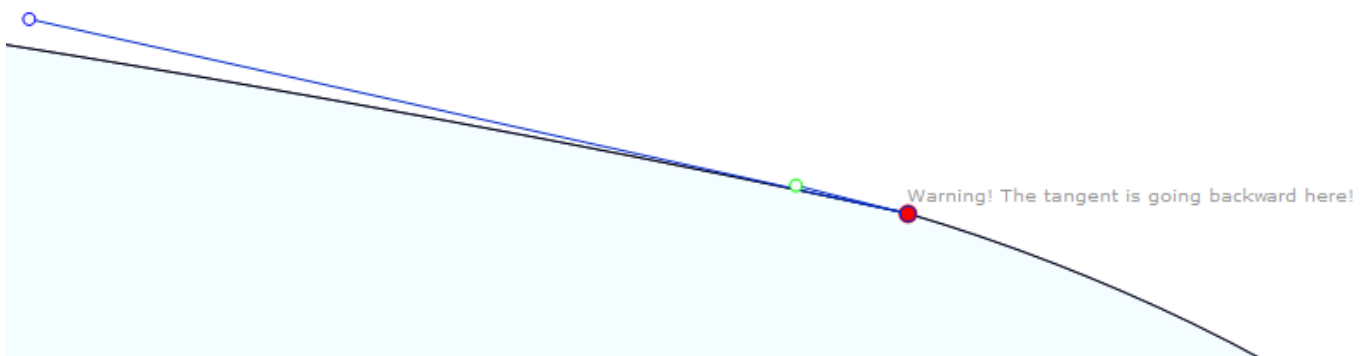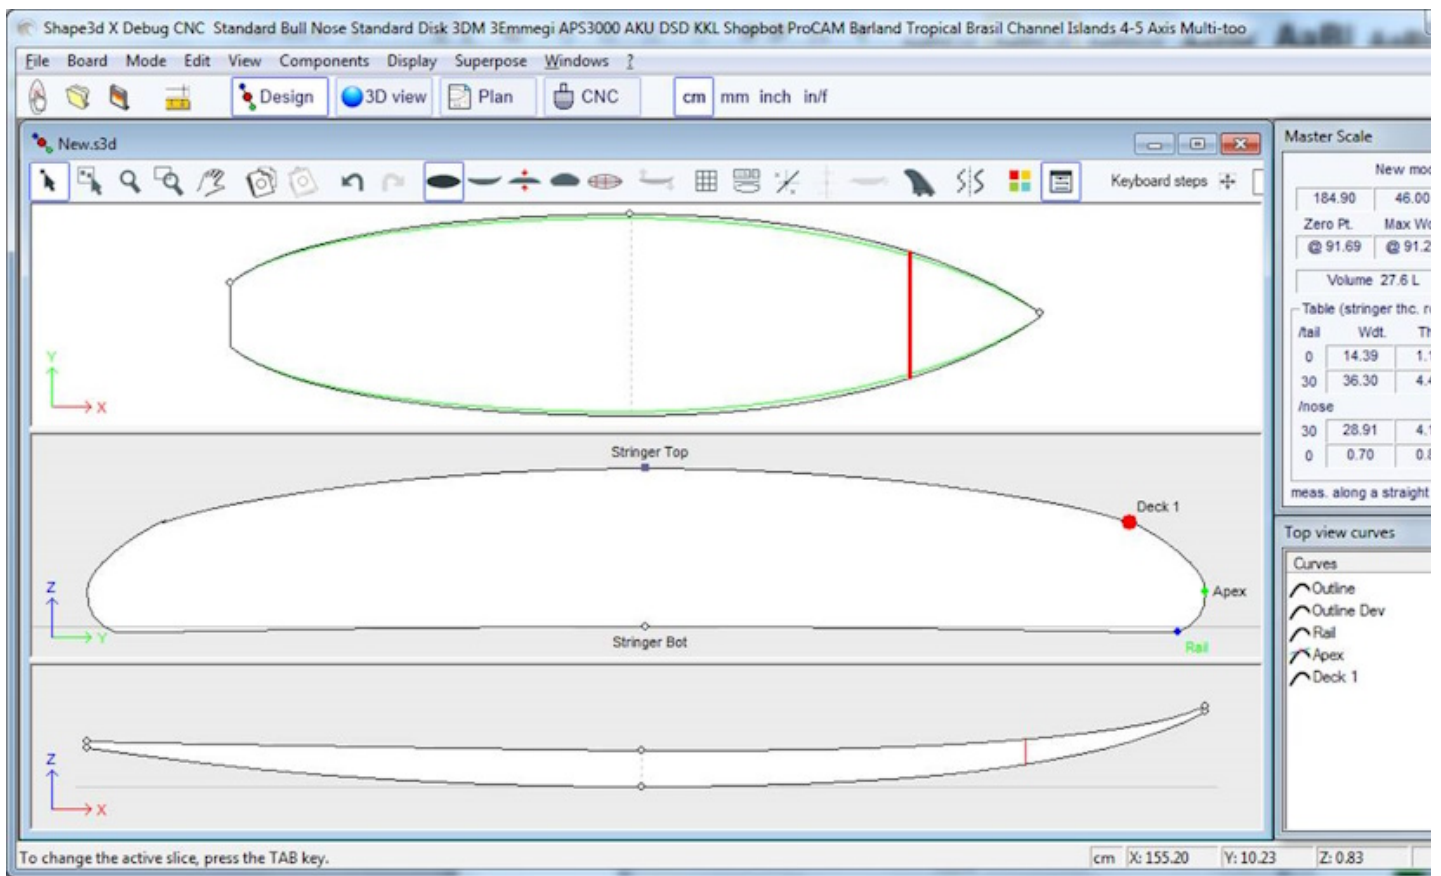


■ Éviter les erreurs de conception


■ Largeur et épaisseur

Un modèle Shape3d doit toujours avoir une largeur et une épaisseur strictement positives, notamment au niveau du tail et du nose !

- Cela signifie que l'arrière et le nez de l'outline doivent être "carrés" plutôt que "pointus".

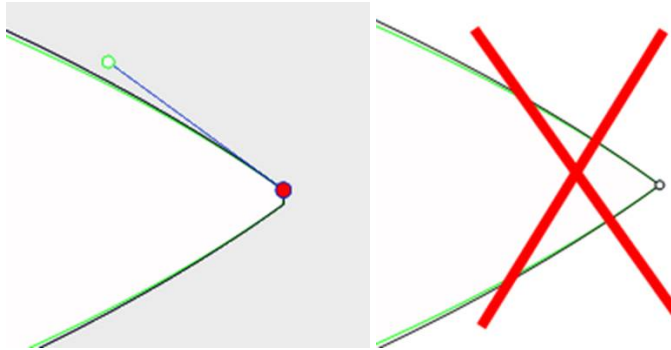


- De la même manière, le stringer doit commencer et se terminer par une épaisseur positive.

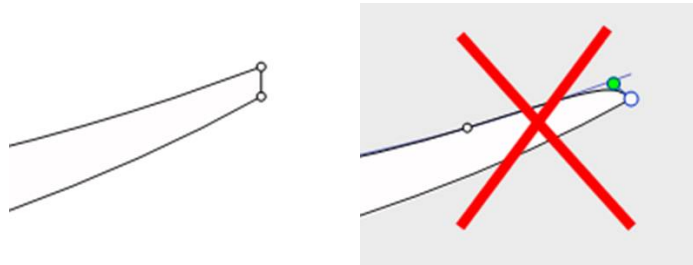

Un arrière et un avant avec une largeur et une épaisseur positives vous permettront d'éviter les erreurs dues au fait que vous ne pouvez pas voir les couples définies au niveau de l'arrière et du nez.

■ Dépassement de la longueur de la planche


Toutes les courbes de conception doivent être comprises entre $x = 0$ et $x = \text{longueur}$. Toute boucle serait mal interprétée par le logiciel.

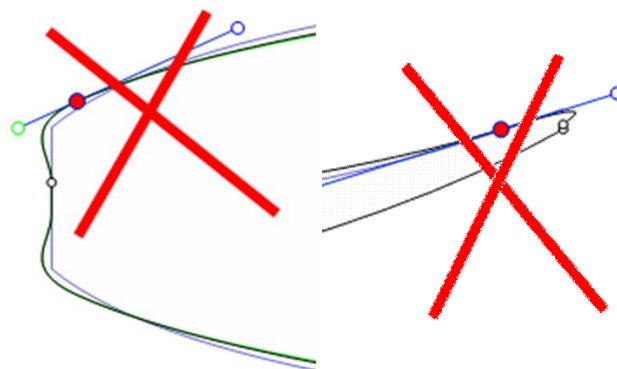


■ Douceur et Continuité

Vérifiez la douceur des courbes.

 
- Une règle générale serait : moins il y a de points de contrôle, plus c'est fluide.

- Préférez les tangentes continues  aux tangentes anguleuses . Les courbes ne doivent faire aucune boucle.

- Évitez les tangentes de longueur nulle car cela pourrait faire une très petite boucle autour du point de contrôle.

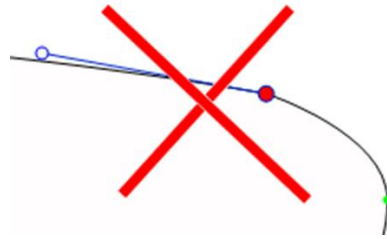

- Vérifiez que vous n'avez pas inséré deux points de contrôle au même endroit

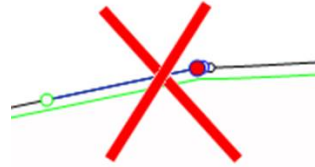



Vous pouvez utiliser le raccourci de la touche E qui affichera les points de contrôle superposés en **VERT**, les nœuds et les boucles en **ROUGE**.


■ Les Couples

 

 


- Là encore, moins il y a de couples, plus c'est lisse. Le bon nombre dépend évidemment de la forme...

Si vous concevez un nouveau modèle, un bon moyen d'obtenir une forme lisse est de commencer par la conception du couple centrale, puis de créer tous les autres couples à partir de celle-ci. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller : sélectionnez un couple

dans la vue de dessus, cliquez sur le bouton **copier**  dans la barre d'outils, sélectionnez un autre couple et appuyez sur le bouton **copier** . Modifiez ces couples pour faire évoluer la forme en douceur de l'arrière au nez.

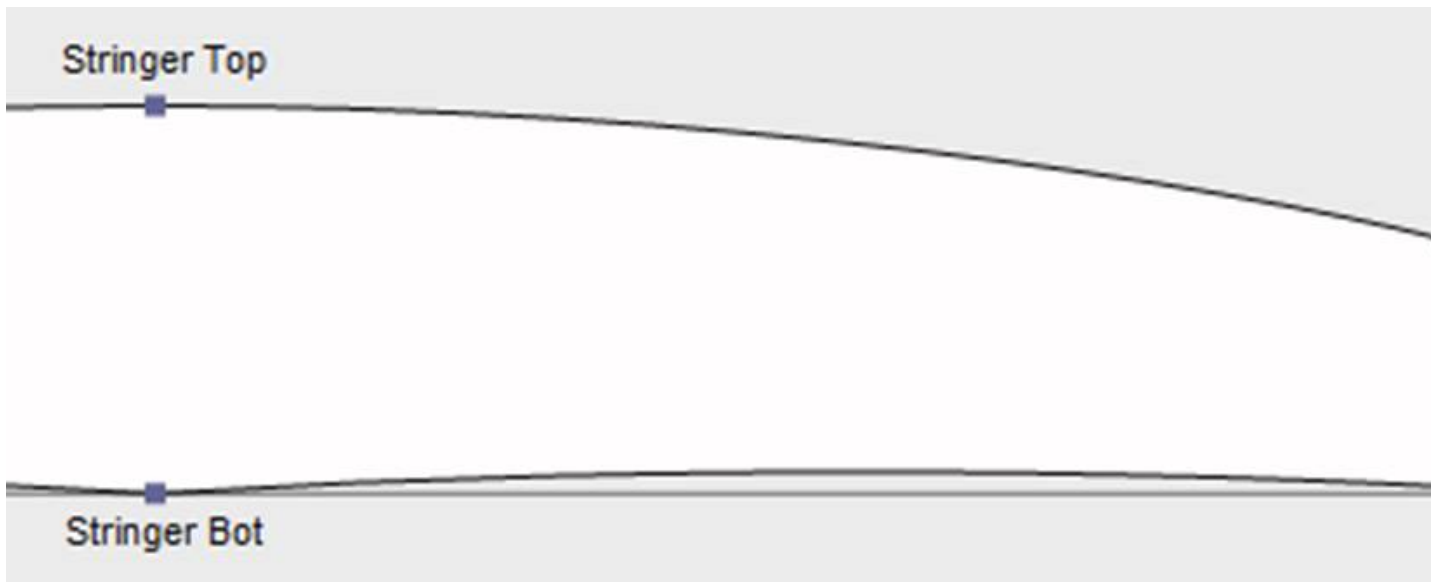- La conception d'un couple nécessite généralement 4 à 5 points de contrôle.



- Il est prudent de définir le **point d'apex** (**VERT** , avec une tangente verticale , le **point de rail** (**BLEU** , avec une tangente anguleuse , et éventuellement un autre point sur le pont pour avoir un meilleur contrôle de la forme du rail. Le **centre du pont** a généralement une tangente horizontale . Idem pour le point **central du dessous** sauf en cas de V ou de V inversé.


- Il est important de vérifier que deux couples ne sont pas placés à la même position x. Pour cela, vous pouvez utiliser la liste des couples qui apparaît lorsque vous concevez un couple. Cette liste montre chaque couple avec sa position x.

Curves	D.	Prop.
Slice 1 (0.000)		>>
Slice 2 (7.419)		>>
Slice 3 (30.500)		>>
Slice 4 (30.502)		>>
Slice 5 (90.292)		>>
Slice 6 (187.090)		>>

■ Définition de l'Apex et du Rail

- Concernant la définition du point d'apex, vous avez deux choix : soit vous fixez un point à la position la plus large que vous avez définie comme point **Apex**, soit vous ne définissez pas de point Apex.

Notez que la définition du point Apex garantit que la séparation entre la coupe du pont et la coupe du dessous en mode CNC sera propre. En particulier, si les bords de certains couples sont verticaux, la détection du point le plus large peut soit donner le haut ou le bas de la section verticale, puis se retrouver avec une ligne d'apex qui saute du haut vers le bas de la section verticale.

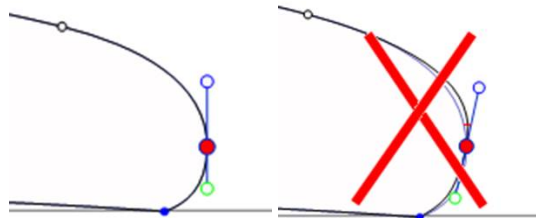


Si vous définissez le point Apex, assurez-vous qu'il s'agit du point le plus large de chaque couple ou de donner des chemins d'outils incohérents en mode CNC.

- Il est également important de définir le point **Rail**, car cela assurera une coupe nette de l'angle du rail. Il vous permettra également de définir le nombre de passages d'outil souhaités entre le stringer et le rail, et entre le rail et l'apex.

Le point **Rail** est aussi utilisé pour l'option "**Map on extended rail**" des 3D layers.


Notez que vous pouvez définir un point Rail sur le dessous des couples (sous le point Apex) et un sur le dessus.

■ Le mode 3D

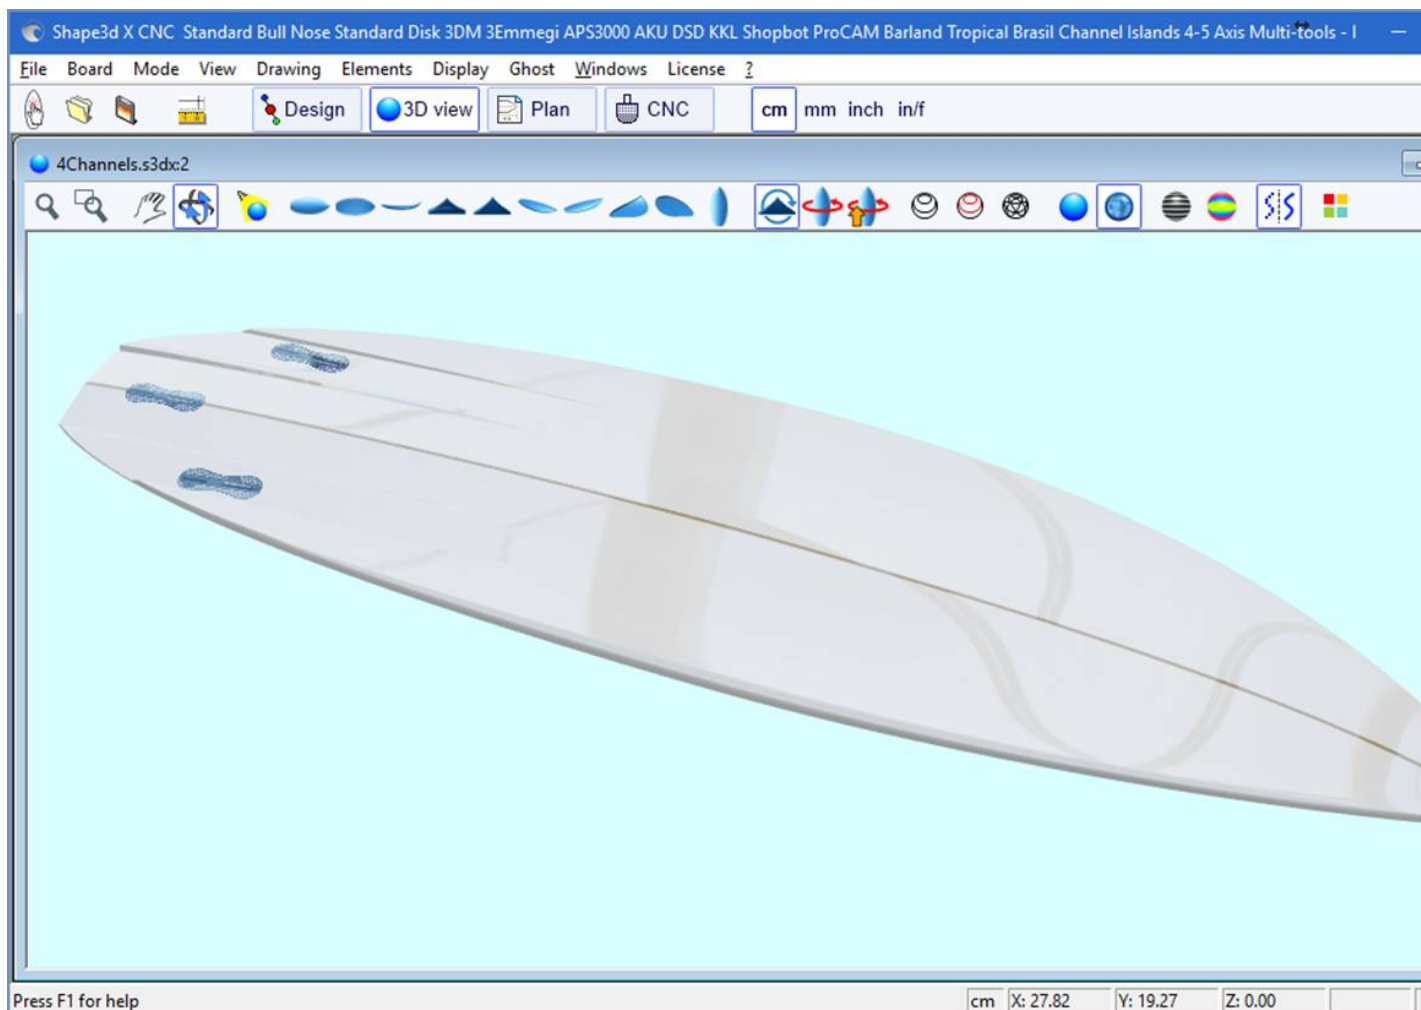

■ La barre d'outils



 Zoom avant et arrière

Vous pouvez choisir l'option Déplacement/Zoom ou le bouton correspondant de la barre d'outils, puis cliquer avec le bouton droit dans la zone pour zoomer ou avec le bouton gauche pour dézoomer.

 Zoom de fenêtre

Dans ce mode, si vous dessinez un rectangle avec la souris, la vue est agrandie et le contenu du rectangle est adapté à la vue du panel. Un clic droit fait un zoom arrière.

 Déplacer

Déplace le dessin avec la souris.

 Rotation

Pour faire pivoter la planche, vous devez sélectionner l'option Déplacer/Rotation, et maintenir enfoncé le bouton gauche quelque part dans la fenêtre tout en déplaçant le curseur.



Projecteur

Pour déplacer le spot, appuyez sur le bouton gauche quelque part dans la fenêtre, puis déplacez le curseur pour placer le spot où vous le souhaitez.

 
Ces fonctionnalités sont accessibles via le menu "Mode").




Points de vue

Choisir le point de vue : dessus, dessous, côté, nez, arrière, perspective... ou vertical.

Ces fonctionnalités sont accessibles via le menu "View").




Retourne la planche.

 


Rotation à 360 degrés de la planche.



Crée un viewer Web 3D pour le Warehouse Shape3d.

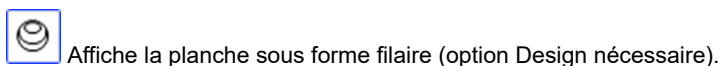

Affiche la planche sous forme filaire (option Design nécessaire).

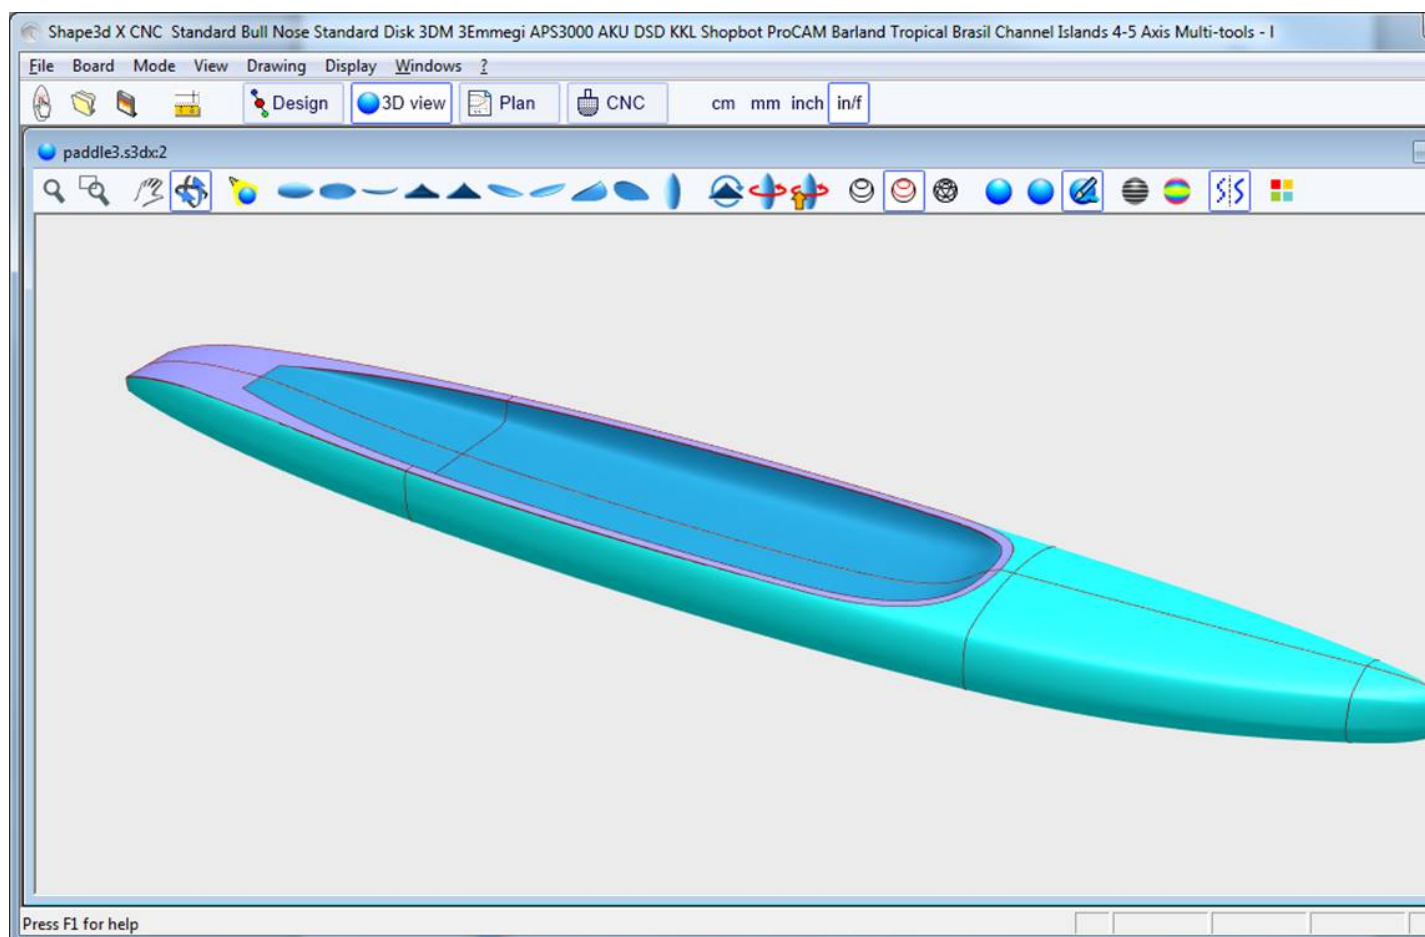

Affiche le stringer, les couples de définition et les bords des calques 3D (option Design nécessaire).



Affiche les mailles de la planche (option Design nécessaire).


Ces fonctionnalités sont accessibles via le menu **Elements**. Ils peuvent être cumulés pour obtenir une vue solide avec contours. Le nombre de couples intermédiaires correspond au nombre de mailles sur la longueur de la planche. Le nombre de lignes de surface correspond au nombre de mailles sur la largeur de la planche.





Affichez la planche sous la forme d'un solide avec une surface lisse.



Ajoutez des réflexions à partir d'une liste d'environnements de réflexion. Voir "Properties Box" (option Design nécessaire).

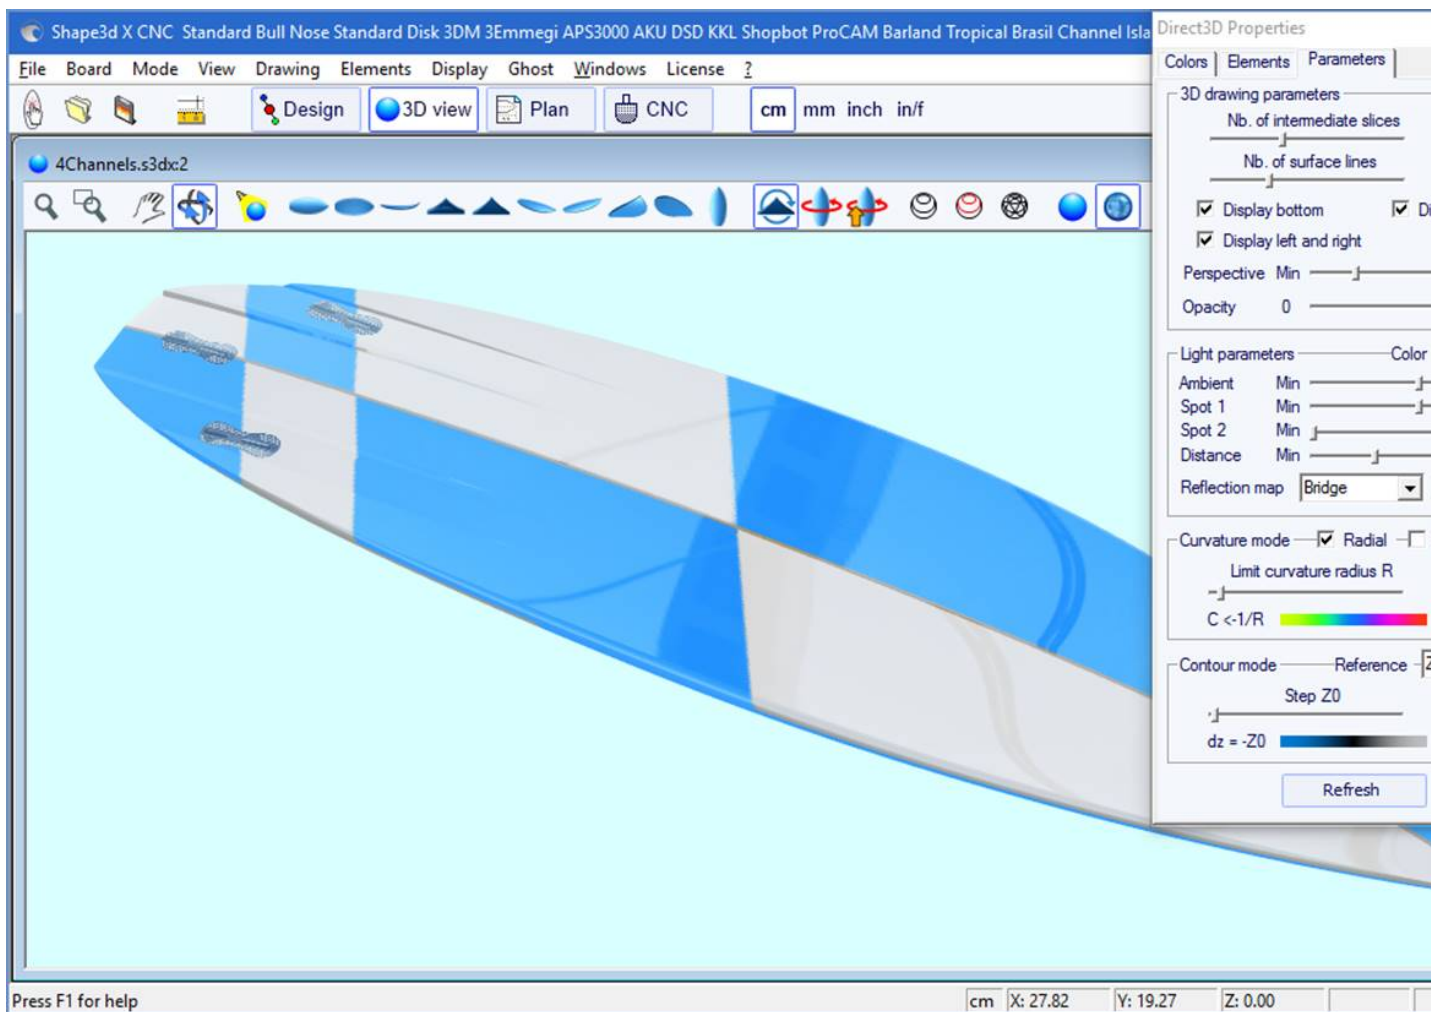

Affichez des lignes grises avec des pas de hauteur fixes, par rapport à une position définie (option Pro nécessaire). L'option "Solid lines" donne des lignes de niveau pleines au lieu de dégradés de gris.

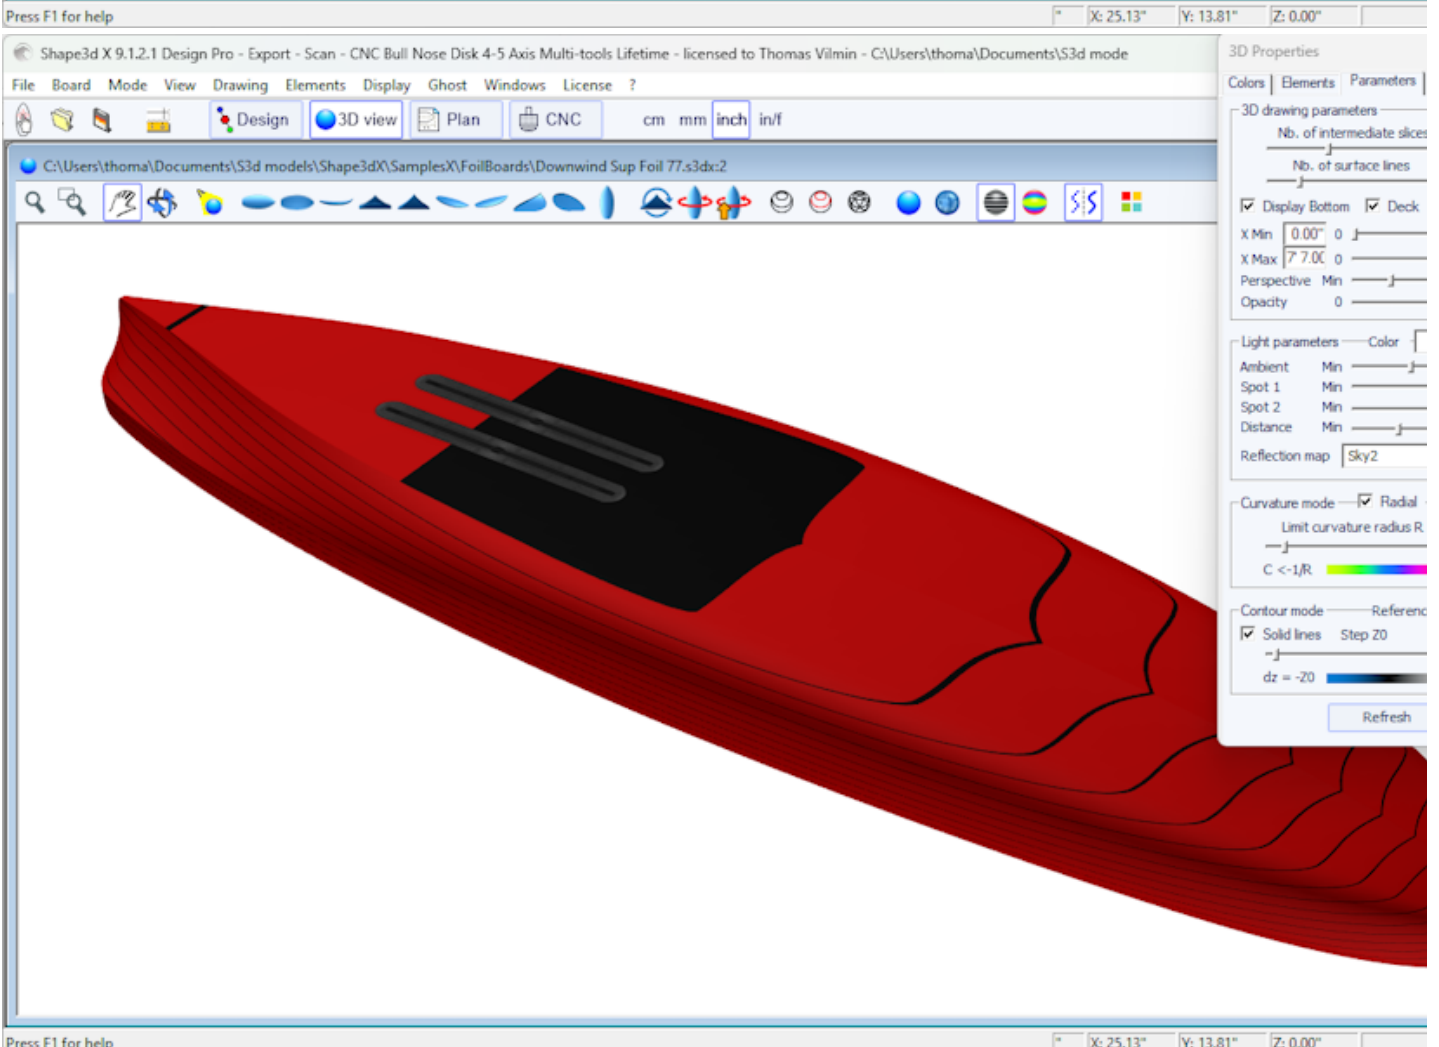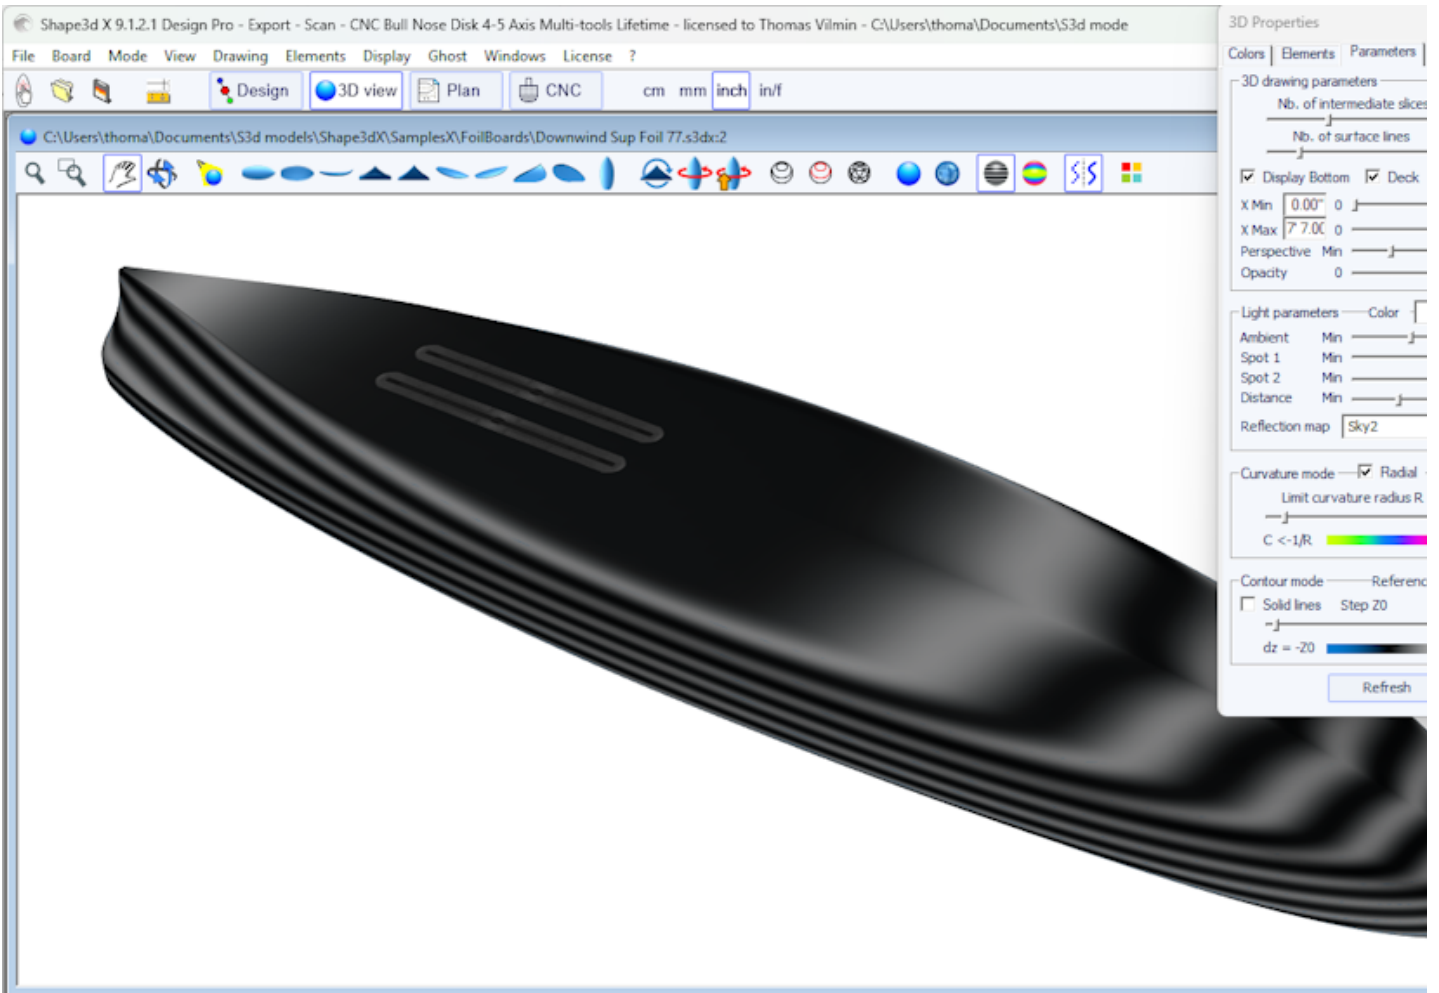


Le pas peut être modifié dans l'onglet Paramètres de la fenêtre Propriétés. La hauteur de référence peut être la hauteur minimale, ou la pointe du rail, ou la hauteur du stringer, ou la hauteur de l'apex', ou Z=0.

Sur l'exemple ci-dessus, le pas est fixé à 0,2 cm, et on peut voir 2 rayures sur le bas, ce qui montre que la profondeur du concave est d'environ 0,4 cm au centre de la planche.




Affichez la courbure (radiale et/ou longitudinale) avec des couleurs (option Pro nécessaire).

Radial

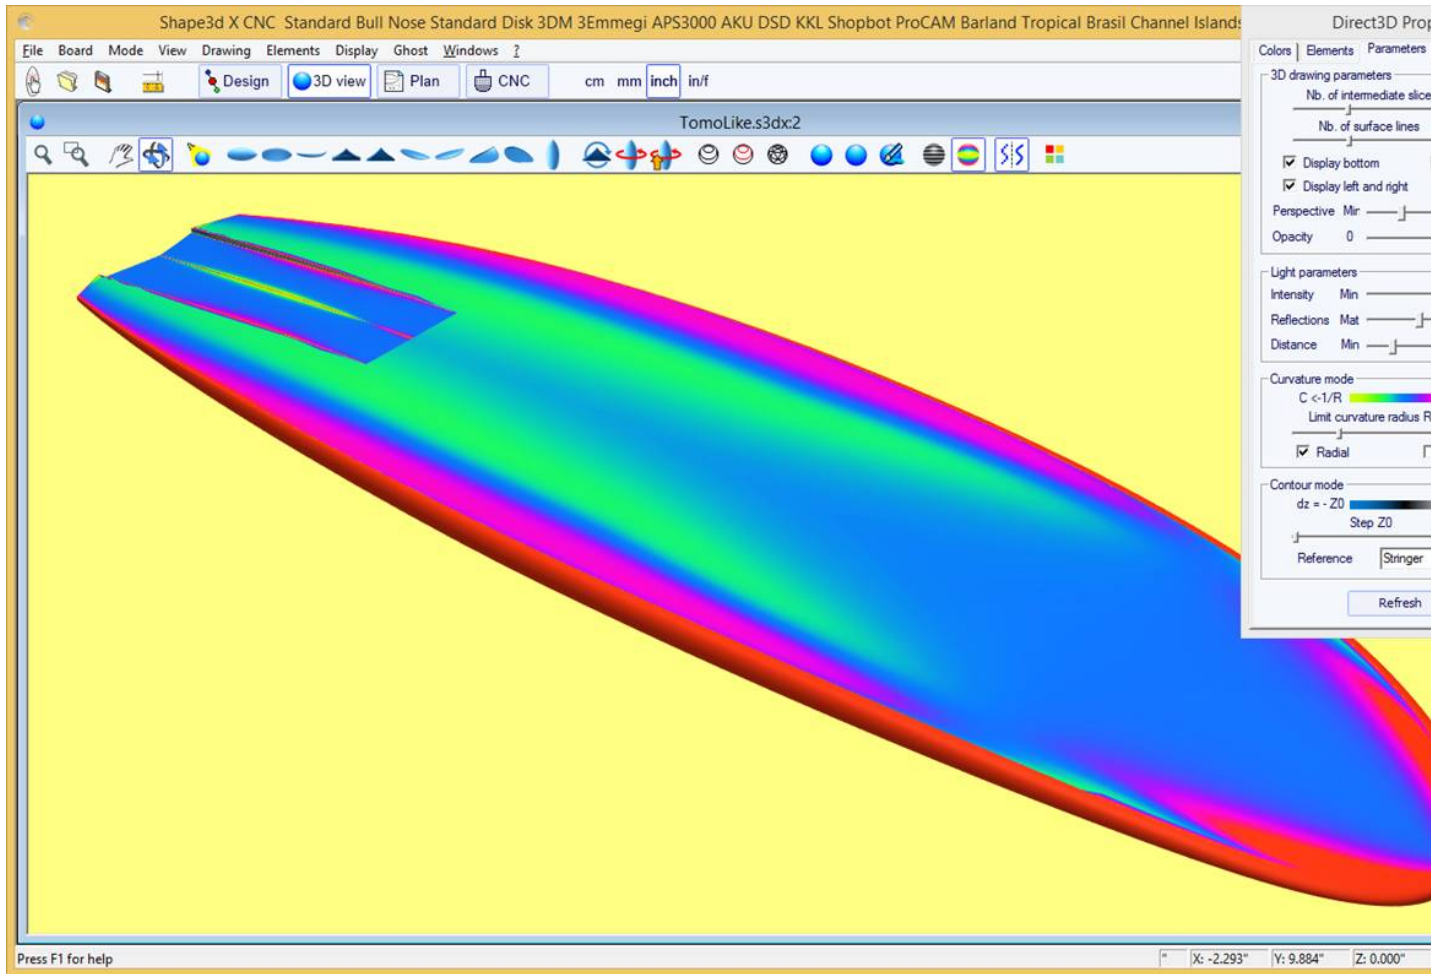

Longitudinal


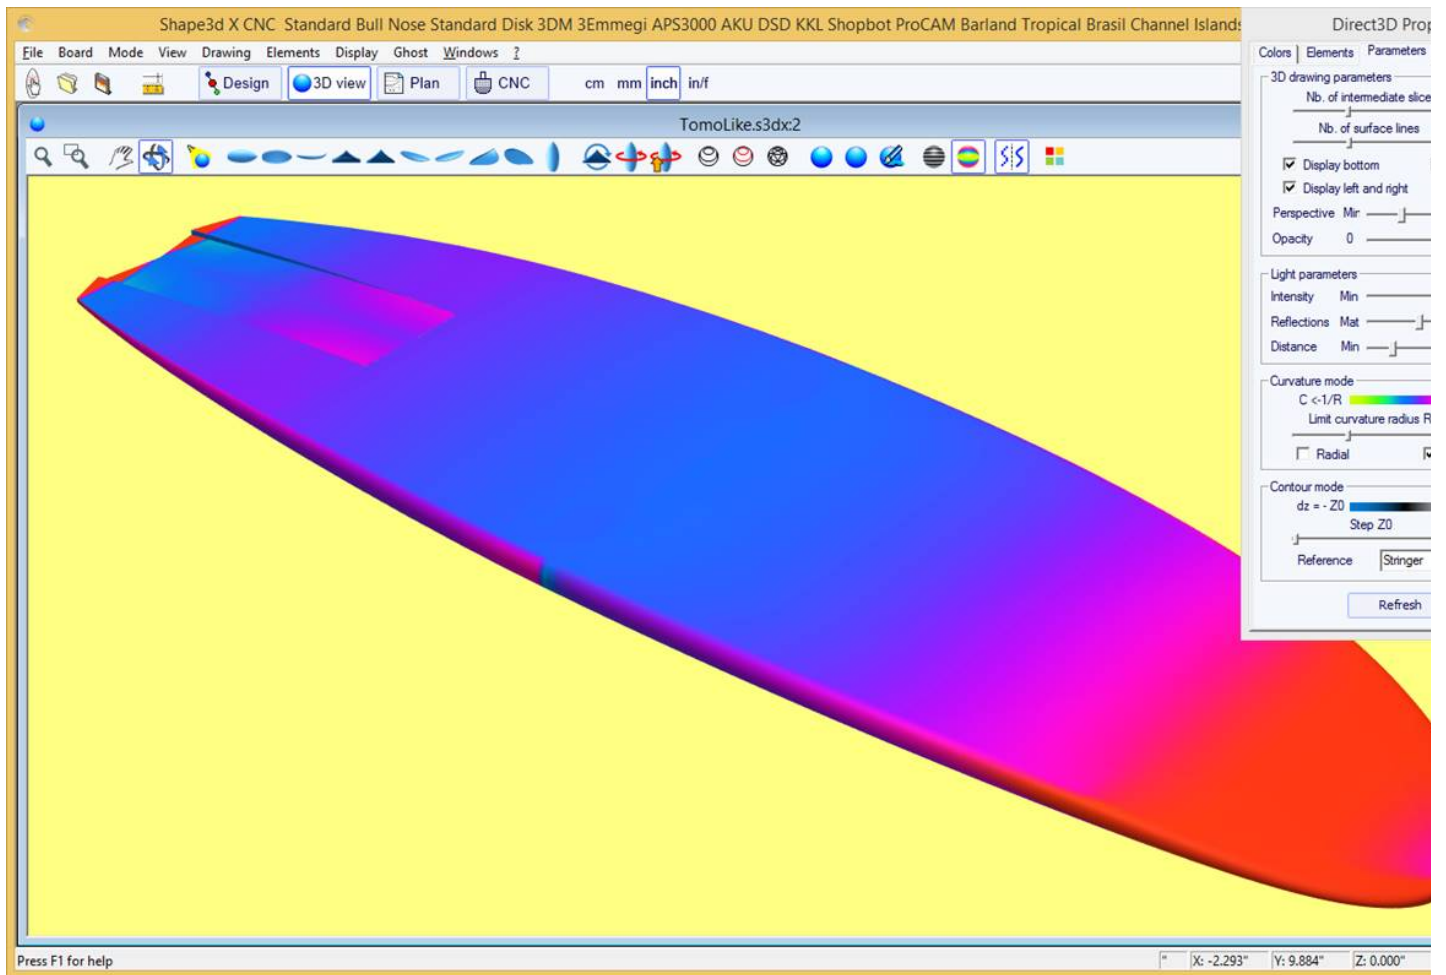


Les zones fortement convexes seront affichées en vert et jaune, et les zones fortement concaves seront affichées en rose et rouge. Les zones bleues sont presque plates. Le rayon de courbure relatif R peut être ajusté pour montrer les changements de courbure ($C = 1/R$) plus efficacement.




La boîte de propriétés 3D

La fenêtre "3D Properties" permet de changer les couleurs, la décoration et la définition du dessin 3D.

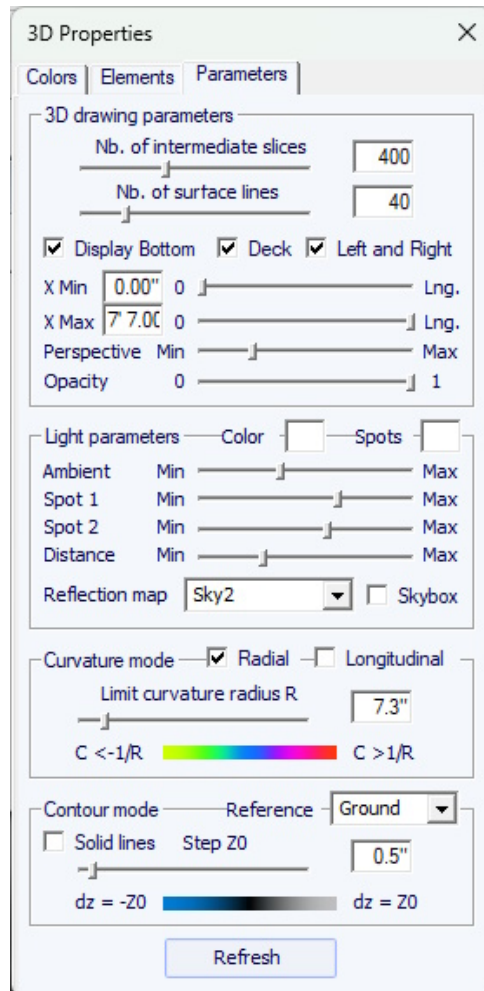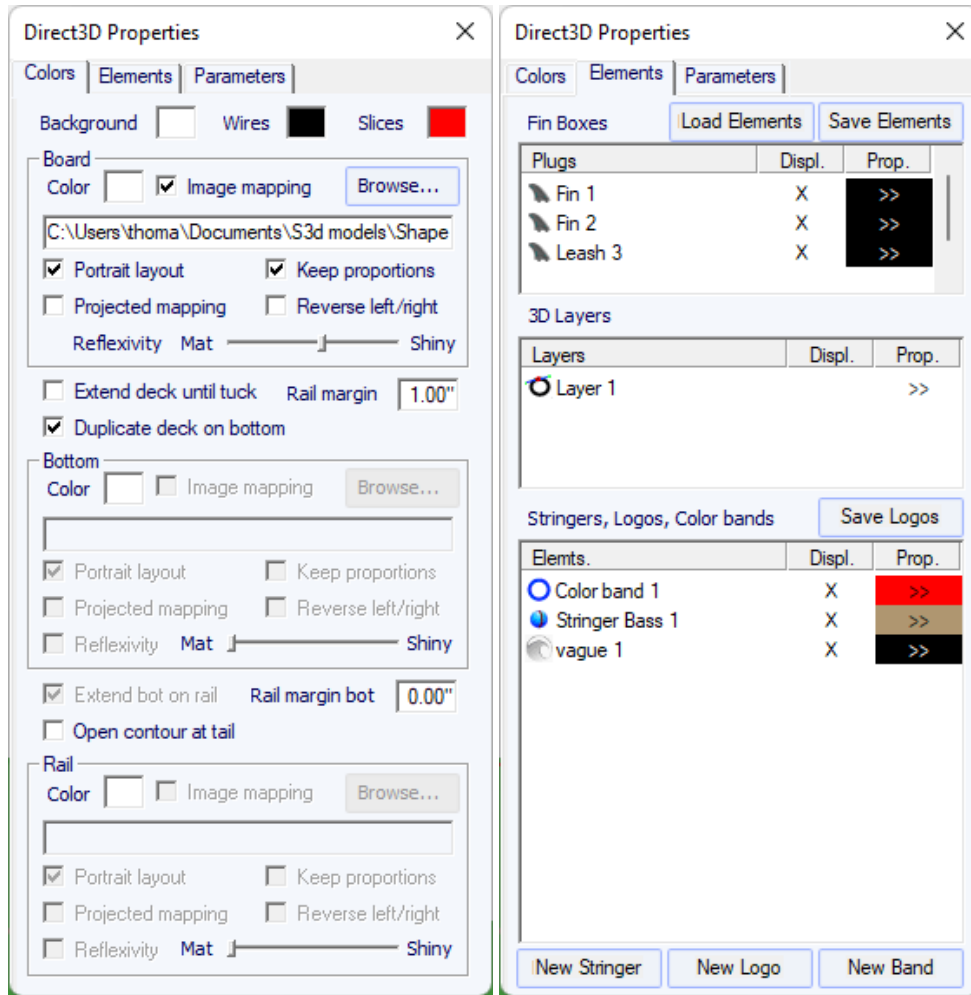


Le mode 3D permet de mapper les images sur la planche. Le mappage sur le pont peut s'arrêter à l'apex, ou au rail, ou à une distance définie de l'apex. Le mappage peut être dupliqué sur le dessous, ou une autre image peut être mappée sur le dessous. Cela donne une


idée très réaliste de ce à quoi ressemblera votre planche à la fin.

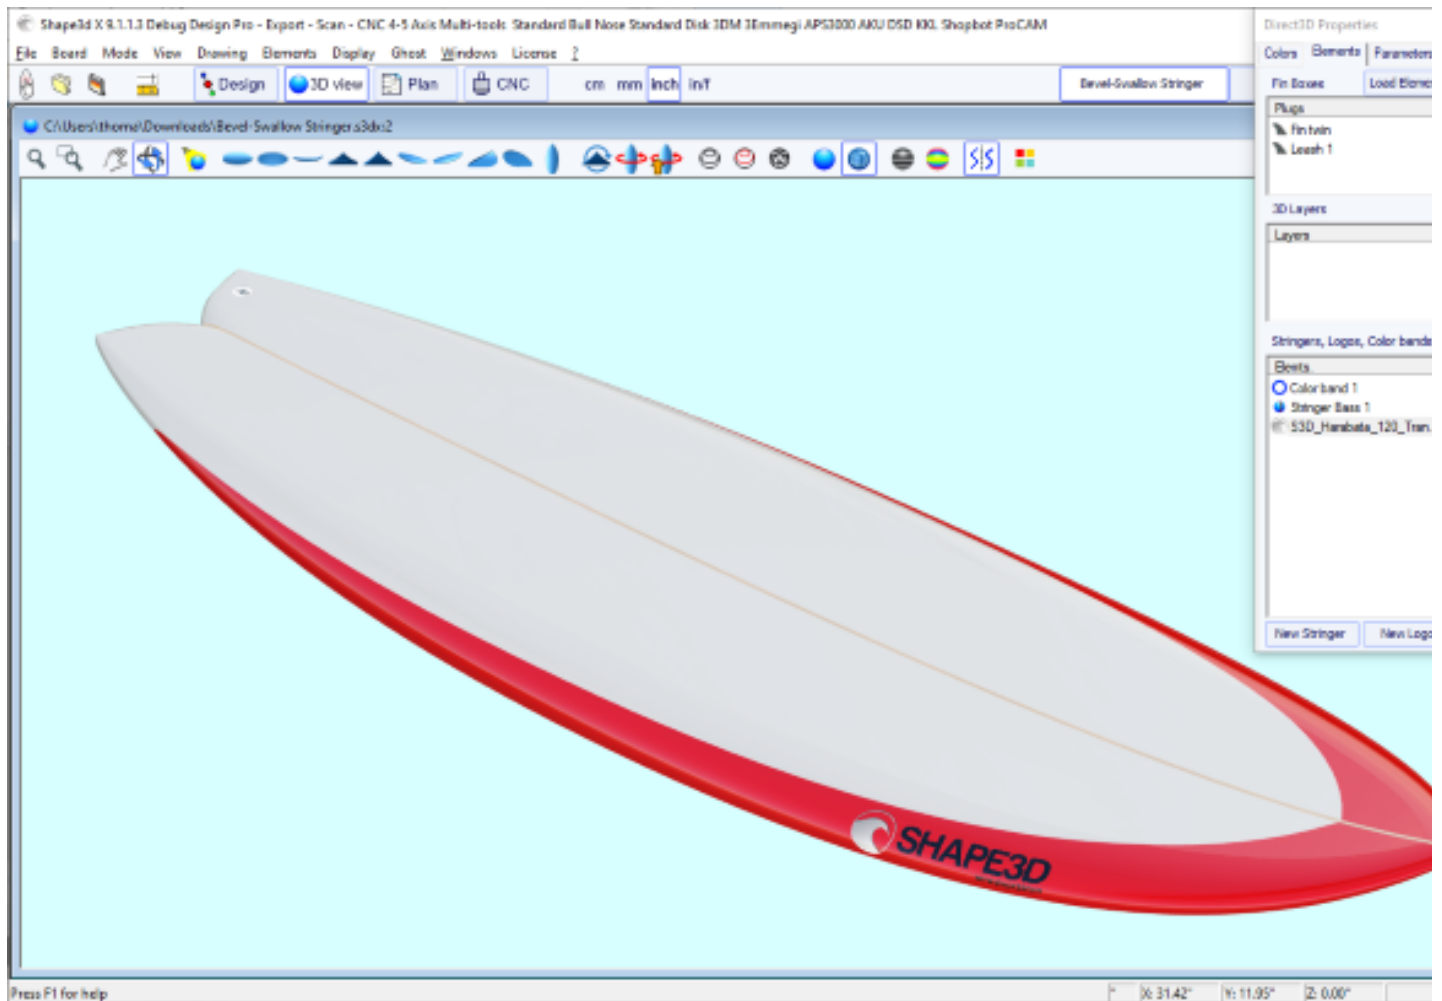

Vous pouvez ajouter des **Color Bands** à la planche. Les bandes de couleur peuvent être des bandes droites ou des bandes qui suivent l'outline, comme une pin line. Il peut également contenir un dégradé de couleurs.

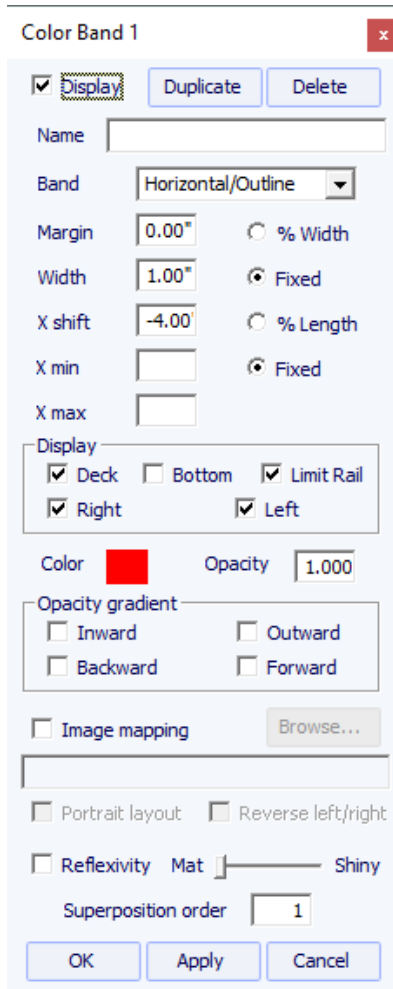


Vous pouvez ajouter plusieurs **Logo images**. Les logos peuvent être déplacés et redimensionnés, et mappés de différentes manières sur la planche.

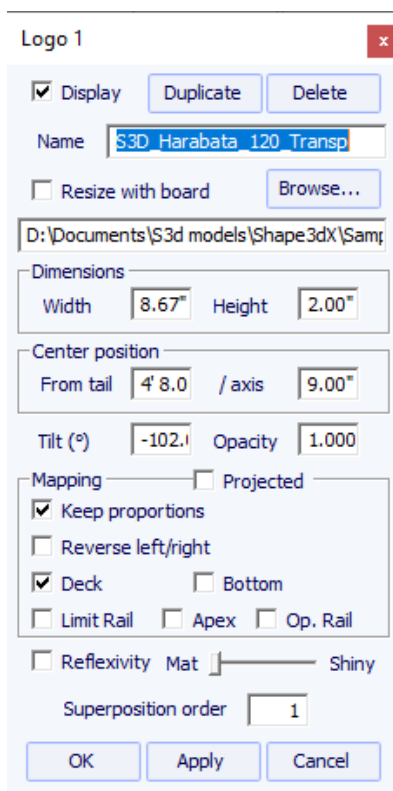

Notez que vous avez besoin de l'option **Design** pour ajouter des logos ou des bandes de couleur.

■ Le menu

Les fonctionnalités affichées dans le menu sont les mêmes que celles présentées dans la section "Barre d'outils".

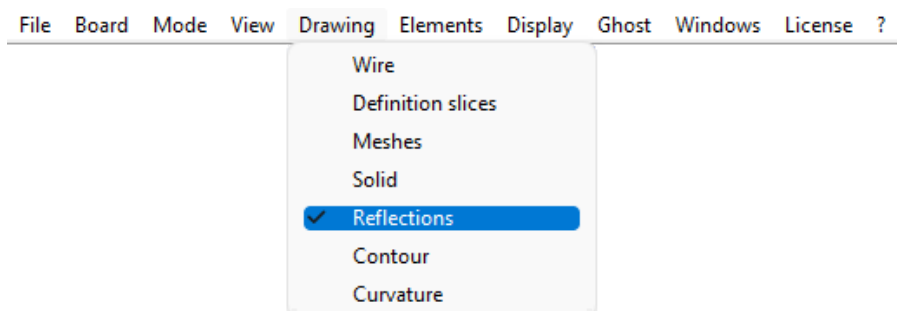

■ Le mode Plan

■ La barre d'outils



Plan générale

Le plan général permet d'imprimer (sur papier ou dans un Pdf) des fiches techniques contenant une vue de dessus, et/ou une vue de dessous, et/ou une vue de côté, ou une vue de coupe à une position X donnée.


Vous pouvez enregistrer autant de plans que vous voulez et passer de l'un à l'autre grâce à la liste déroulante "Select Plan".


Les dimensions par défaut sont affichées à 3", 6", 12", 18" et 24" du tail et du nose (ou à 5, 10, 20, 30 et 50 cm des extrémités, si l'unité est le centimètre ou le millimètre). Mais l'option "Measurements const. spacing" permet d'afficher des mesures à espacement de X constants. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les Measurement bars à la place.


Ces vues sont paramétrables. On peut y afficher ou masquer chaque courbe ou élément tel que les 3D layers, les plugs, ou les logos.

The screenshot shows the Shape3d X software interface in the 'Plan' mode. The main window displays a top-down view of a foil board design. The design includes a central 'Chinook Foil 16" with reinforcement box' and a 'Recessed Deck'. Dimensions are shown along the length and width of the board. The software interface includes a menu bar (File, Board, Plans, Marks, Full scale, Windows, License), a toolbar with icons for Design, 3D view, Plan, and CNC, and a 'Plan Parameters' panel on the right. The 'Plan Parameters' panel shows options for displaying top/bottom views, slices, measurements, and contours. The 'Elements' panel on the right lists various components like Top View, Side View, Stringer Bot, Bot 1, Apex, Deck 1, Stringer Top, 3D Layers, Recessed Deck, Tail bot cut, Plugs, and Foil rails. The bottom status bar shows the current unit (cm) and coordinates (X: 60.06, Y: 35.04).

Pour chaque élément un label déplaçable à la souris peut être affiché, ainsi que la distance au tail, au nose, au centre ou au rail.

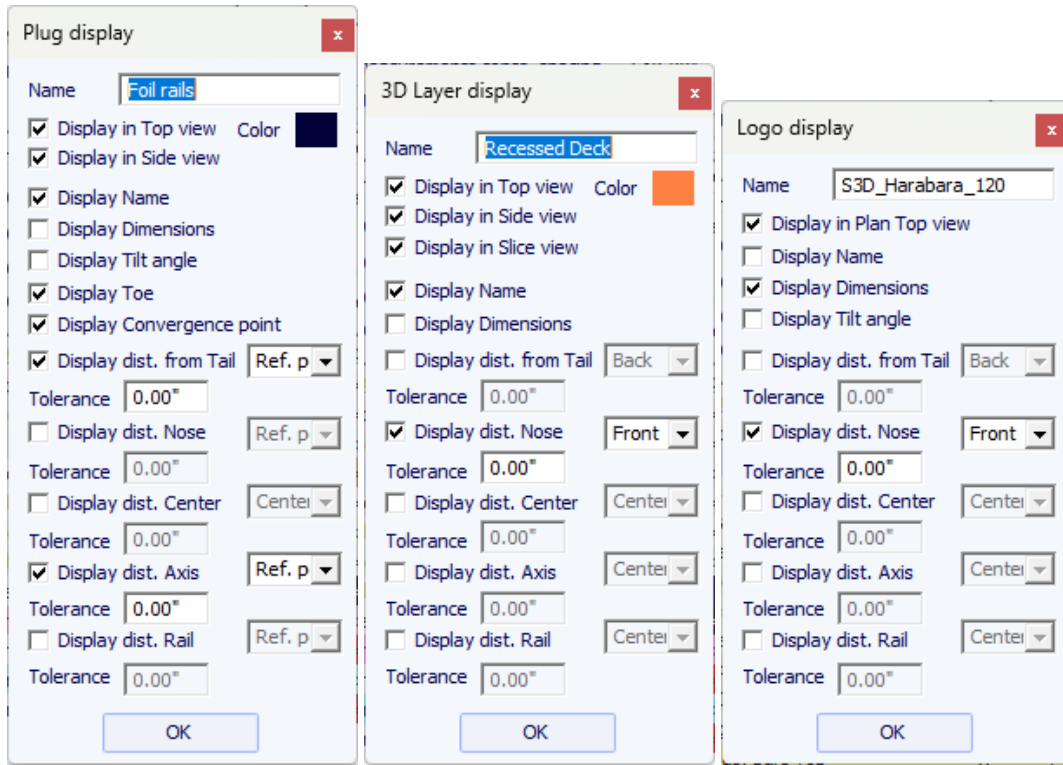

Le plan général peut être affiché horizontalement ou verticalement 

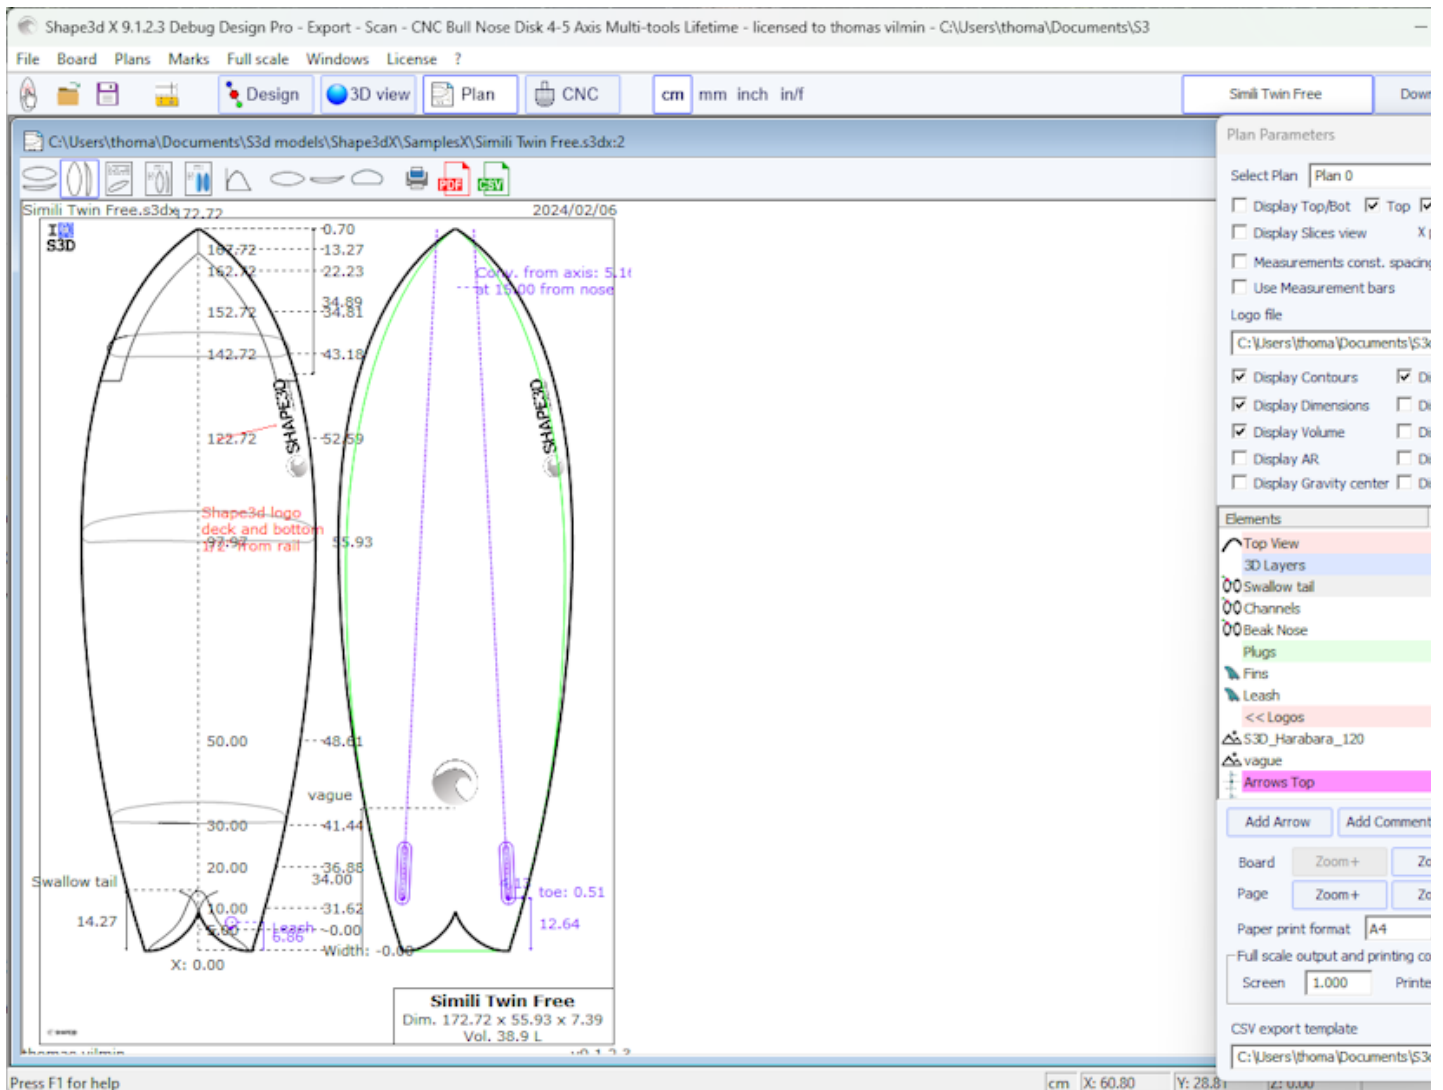

Des commentaires et des flèches peuvent être ajoutés et placés avec la souris. La police et la couleur sont modifiables.

Shape3d X 9.1.2.3 Debug Design Pro - Export - Scan - CNC Bull Nose Disk 4-5 Axis Multi-tools Lifetime - licensed to thomas vilmin - C:\Users\thoma\Documents\S3

File Board Plans Marks Full scale Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\SamplesX\FoilBoards\Downwind Sup Foil 77.s3dx

Downwind Sup Foil 77.s3dx 2024/02/0

14.62 15.74 11.72

2.10 Recessed deck depth

Center slice
Flat bottom, round rail
and recessed deck!

0.0000 0.00 23.4701 27.28

Downwind Sup Foil 77 X: 114.30
by TV
w: 57.10 t: 16.19

Press F1 for help

Plan Parameters

Select Plan Plan Slice 40°

Display Top/Bot Top

Display Slices view X1

Measurements const. spacing

Use Measurement bars

Logo file

C:\Users\thoma\Documents\S3

Display Contours De

Display Dimensions De

Display Volume De

Display AR De

Display Gravity center De

Elements

3D Layers

Recessed Deck

Tail bot cut

Meas. Bars Cpl

0.00 /c

1.27 /a

2.54 /a

5.08 /a

10.16 /a

Arrows Cpl

Arrow 0

Comments Cpl

Add Arrow Add Comment

Board Zoom+ Zo

Page Zoom+ Zo

Paper print format A4

Full scale output and printing co

Screen 1.000 Printe


CSV export template

C:\Users\thoma\Documents\S3




Fiche de présentation


Affiche les informations générales sur la planche, ainsi que des vues filaires 3D.

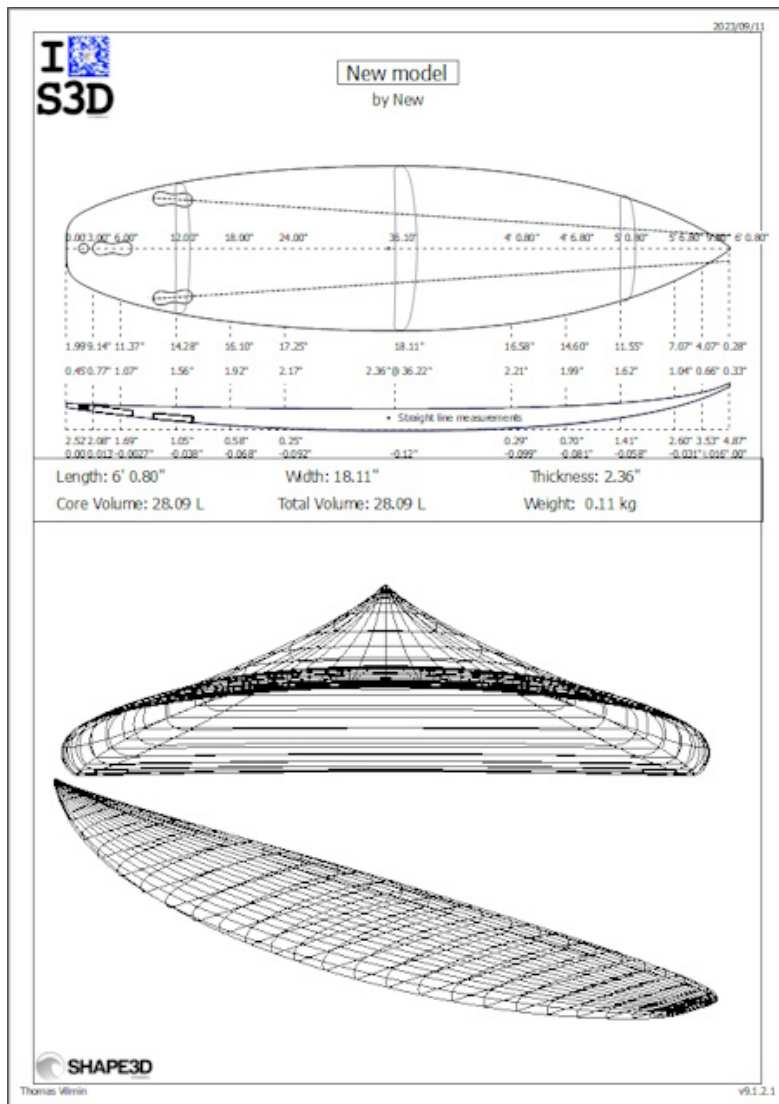

Fiche de commande

Affiche les informations générales sur la planche avec soit le plan en mode vertical, soit une vue dessus dessous depuis le mode 3D.

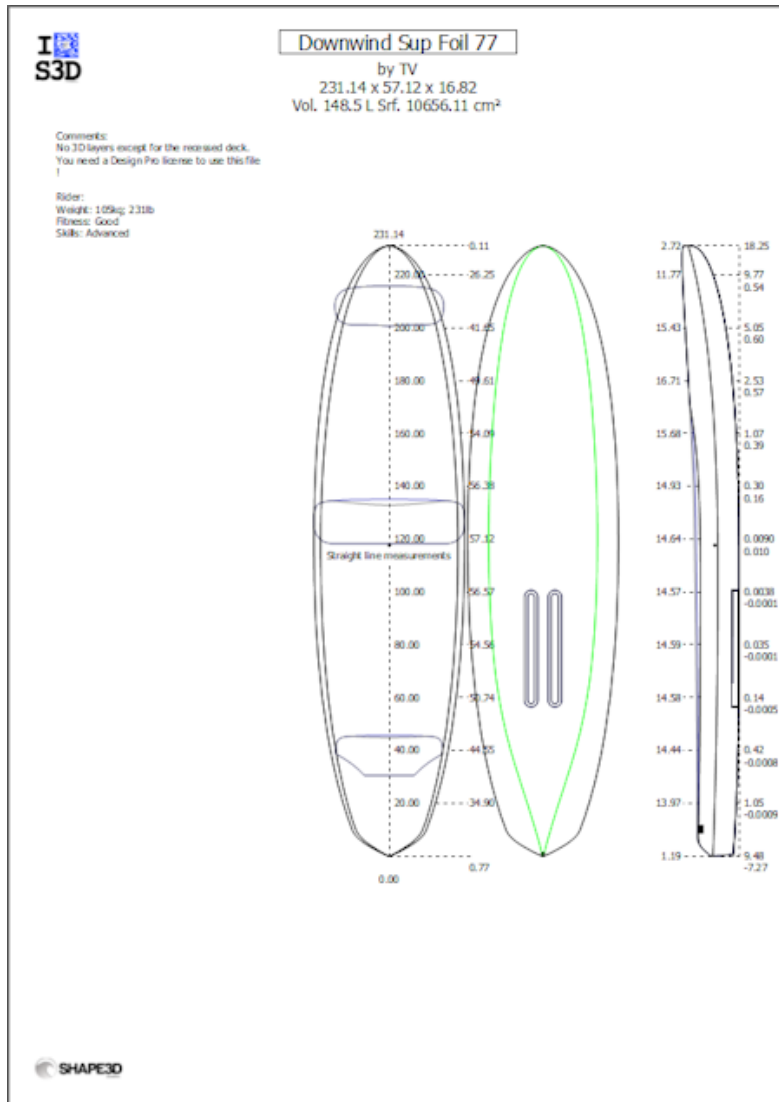

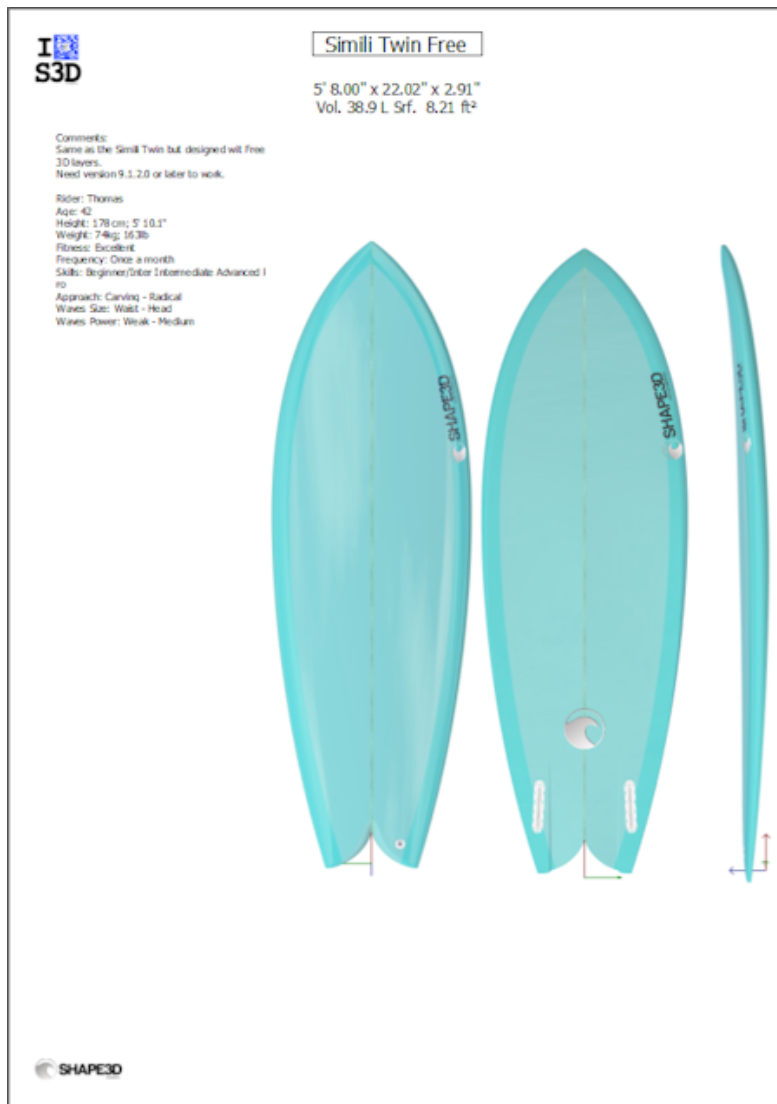


Les fiches imprimables peuvent être utilisées avec la version Lite gratuite de Shape3dx.



Courbe de distribution de volume et de surface

Affiche le volume et la distribution de surface projetée le long de l'axe X. Il affiche également les ID Numbers de la planche (voir le menu Display du mode Design).

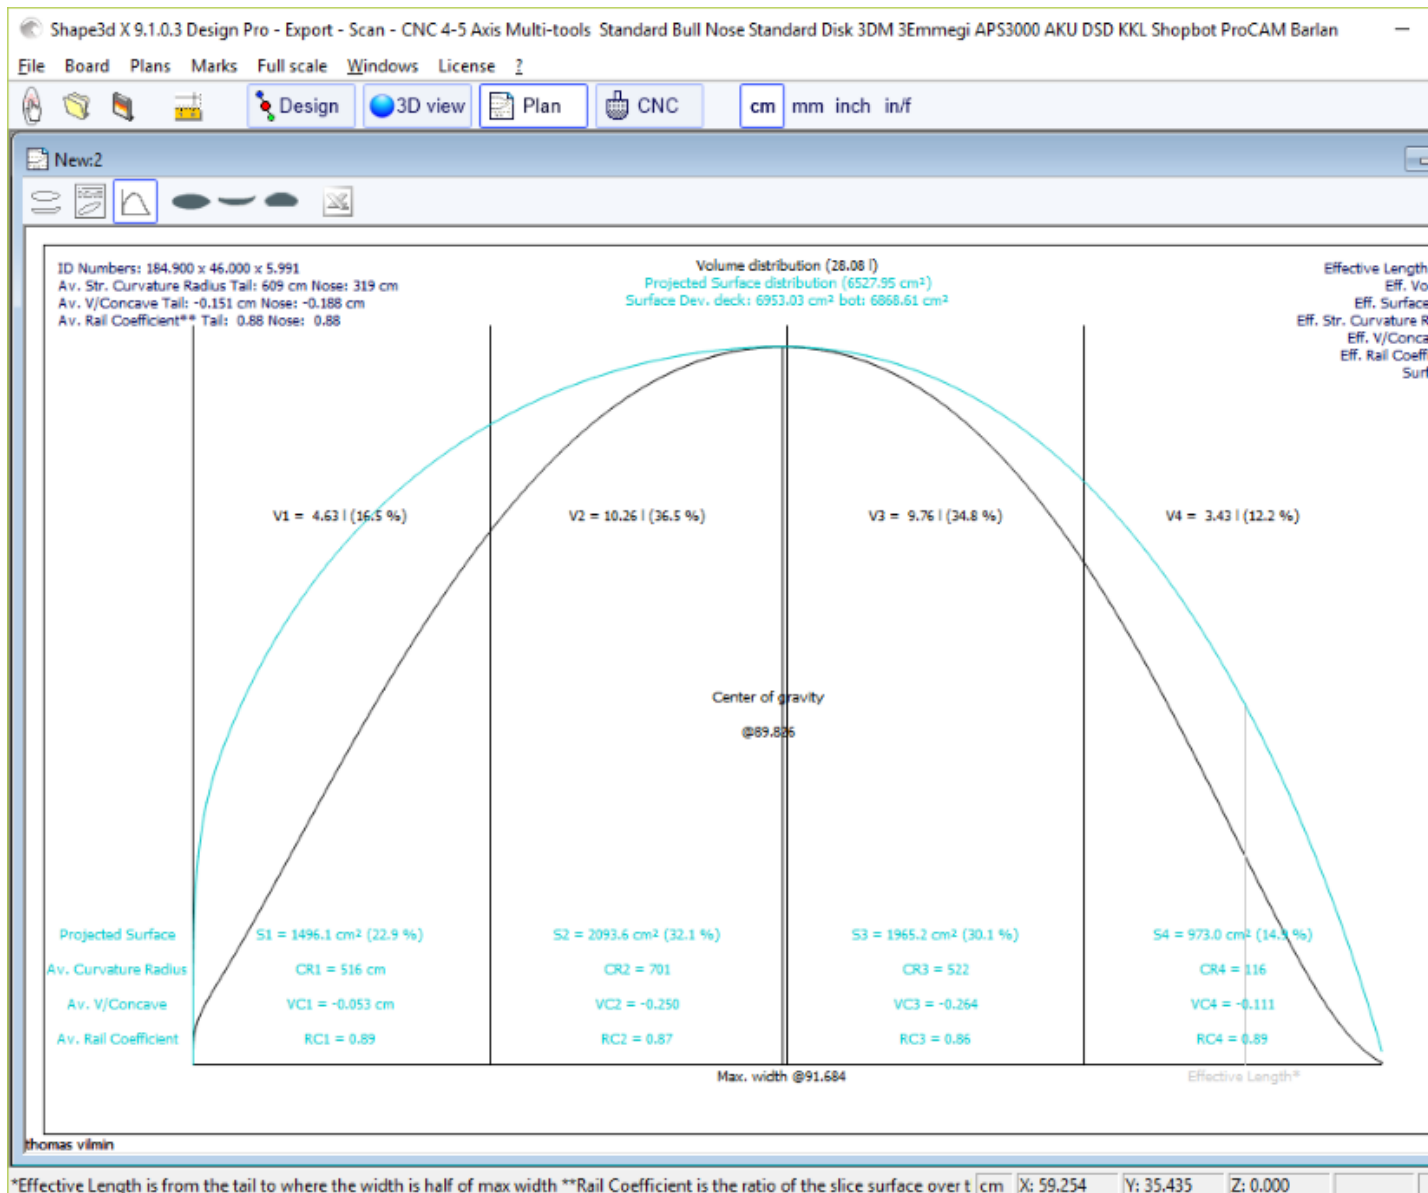

Vues grandeur nature

Permet des impressions grandeur nature de l'outline, du stringer, du profil, des couples, des surfaces développées et Spin Template.

Notez que la distribution du volume et les vues à grande échelle nécessitent l'utilisation de l'option **Design**.



Impression du plan affiché



Export du plan affiché au format Pdf




Exporte vers une feuille de calcul

Exporte au format CSV/Microsoft Excel. Pour le plan général, l'export CSV contient les mesures principales de la planche.

Ces fonctionnalités sont accessibles via le menu "Plans".

Le menu

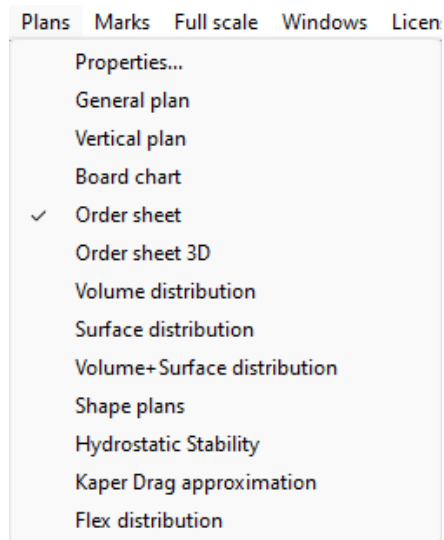

■ Plans

Le menu "Plans" mène aux différentes vues qui sont affichées dans la barre d'outils.

"Properties..." ouvre la fenêtre Propriétés du plan.

"Load plans..." permet de charger plusieurs configurations de plan à partir d'un autre fichier s3dx.


Les courbes "**Hydrostatic Stability**" montrent l'évolution de la hauteur du Métacentre avec le volume immergé, ainsi que l'évolution du Bras de redressement (Righting arm) avec l'angle de gîte.


Fondamentalement, si le Metacentre est plus bas que le centre de gravité du rider, cela signifie qu'il n'est pas auto-stable : le rider a besoin d'équilibre pour ne pas tomber. Par contre si le Metacentre est plus haut que le centre de gravité du rider cela signifie que le rider peut être débutant et ne pas tomber.

Plus le Metacentre est élevé, plus la planche est stable.


Le bras de redressement représente la force de stabilité : plus il est élevé, plus la planche est stable. Il atteint généralement un maximum à un angle de gîte donné. Au delà de cet angle de gîte, la planche se retourne.


Ce menu permet de comparer la stabilité latérale de deux planches avec la fonction Ghost.

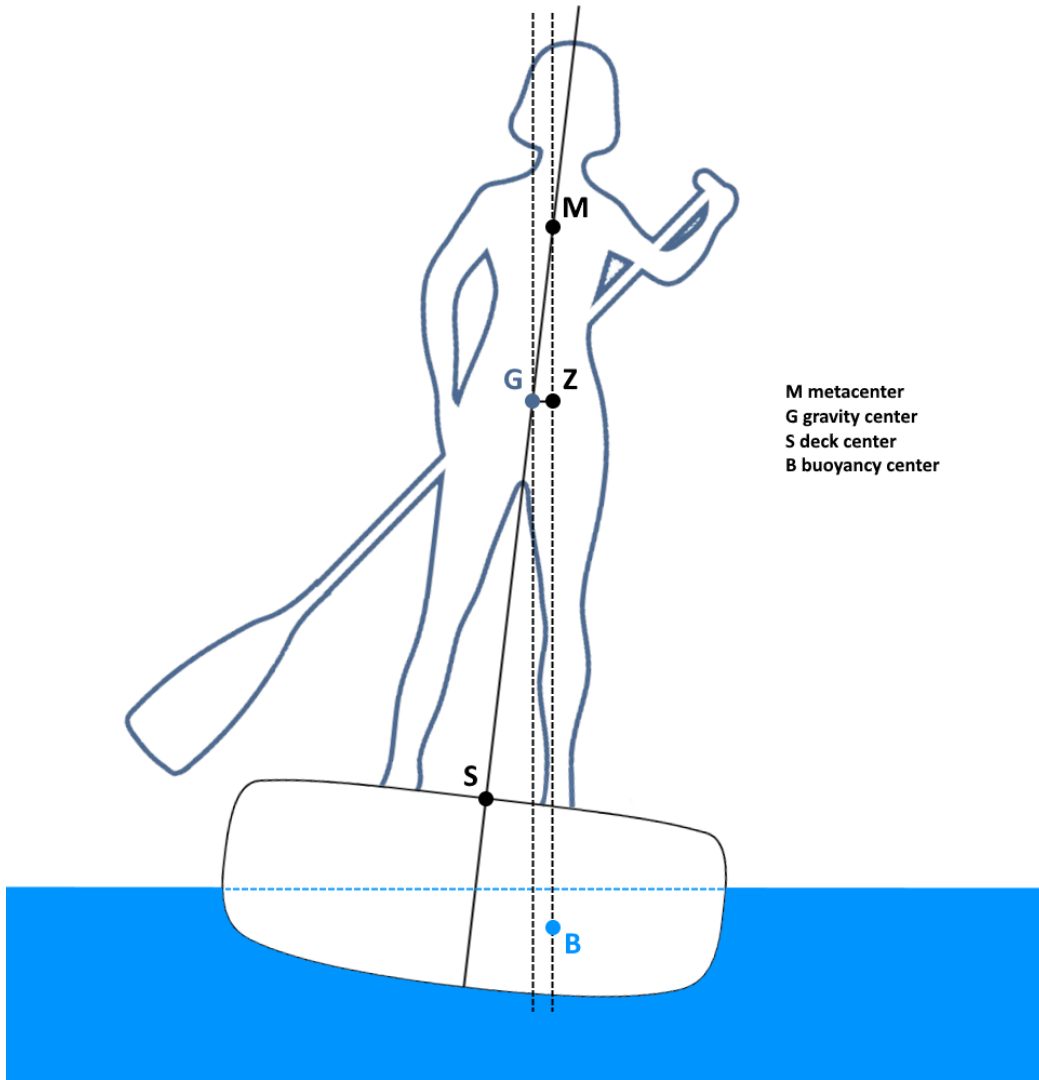

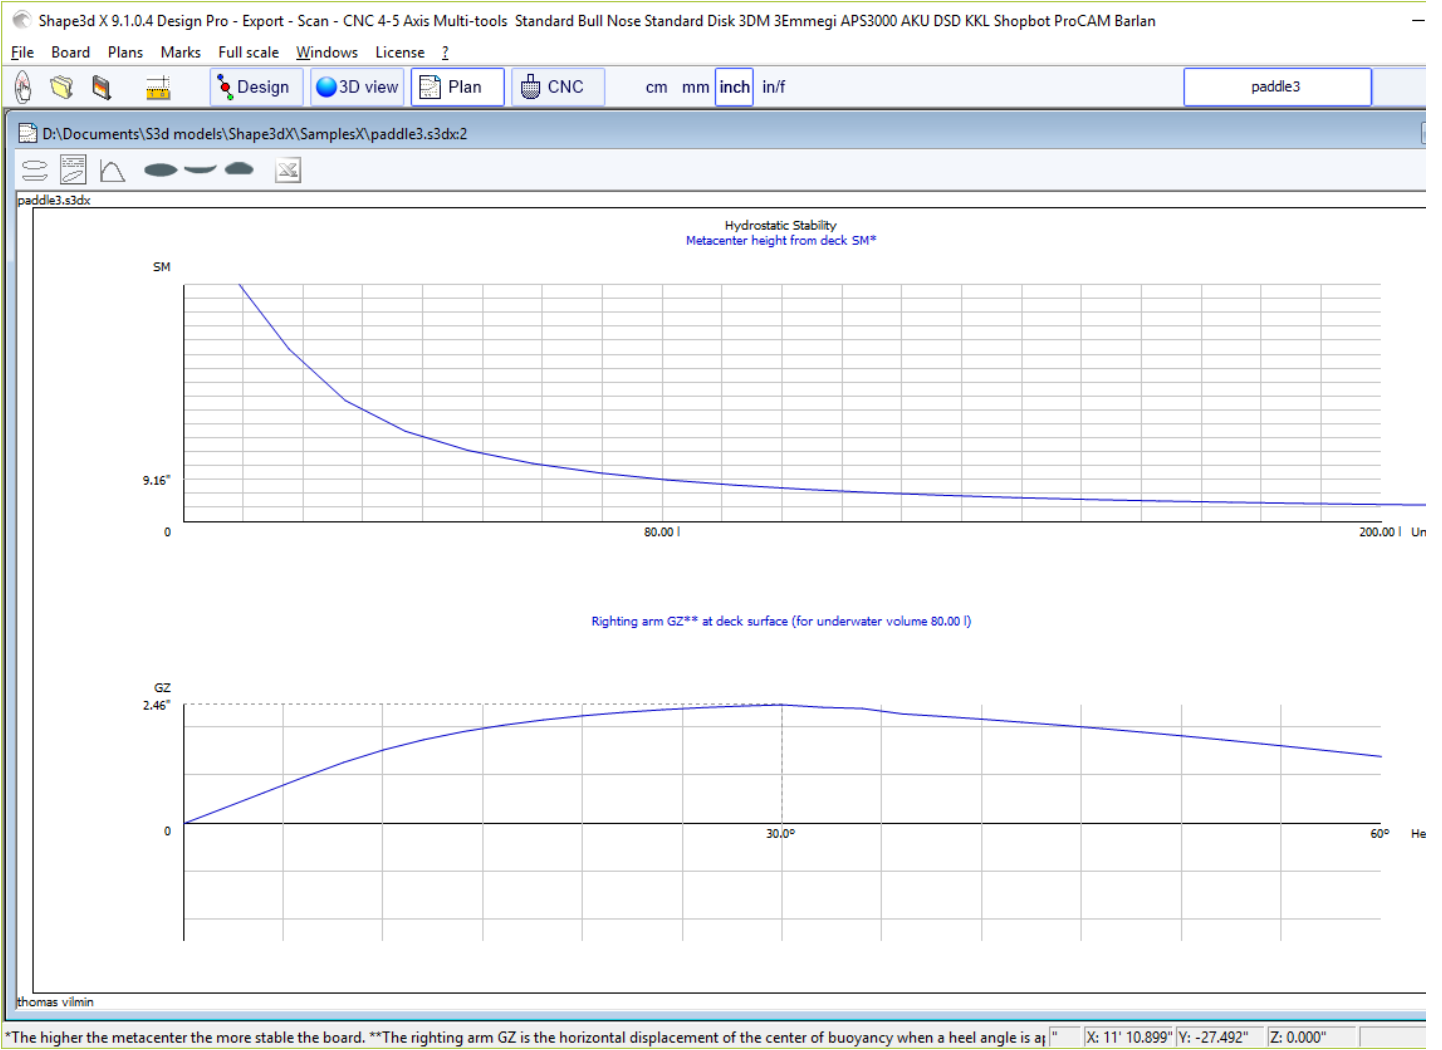

L'approximation de traînée de KAPER "**KAPER Drag approximation**" donne l'évolution de la traînée visqueuse et de la traînée résiduelle (d'onde) avec la vitesse. La traînée résiduelle est donnée par la formule KAPER APPROXIMATION basée sur des tests sur des kayaks de mer. Cette courbe peut être loin de la vérité, considérez-la avec prudence. Il peut cependant être utile de comparer deux SUP.

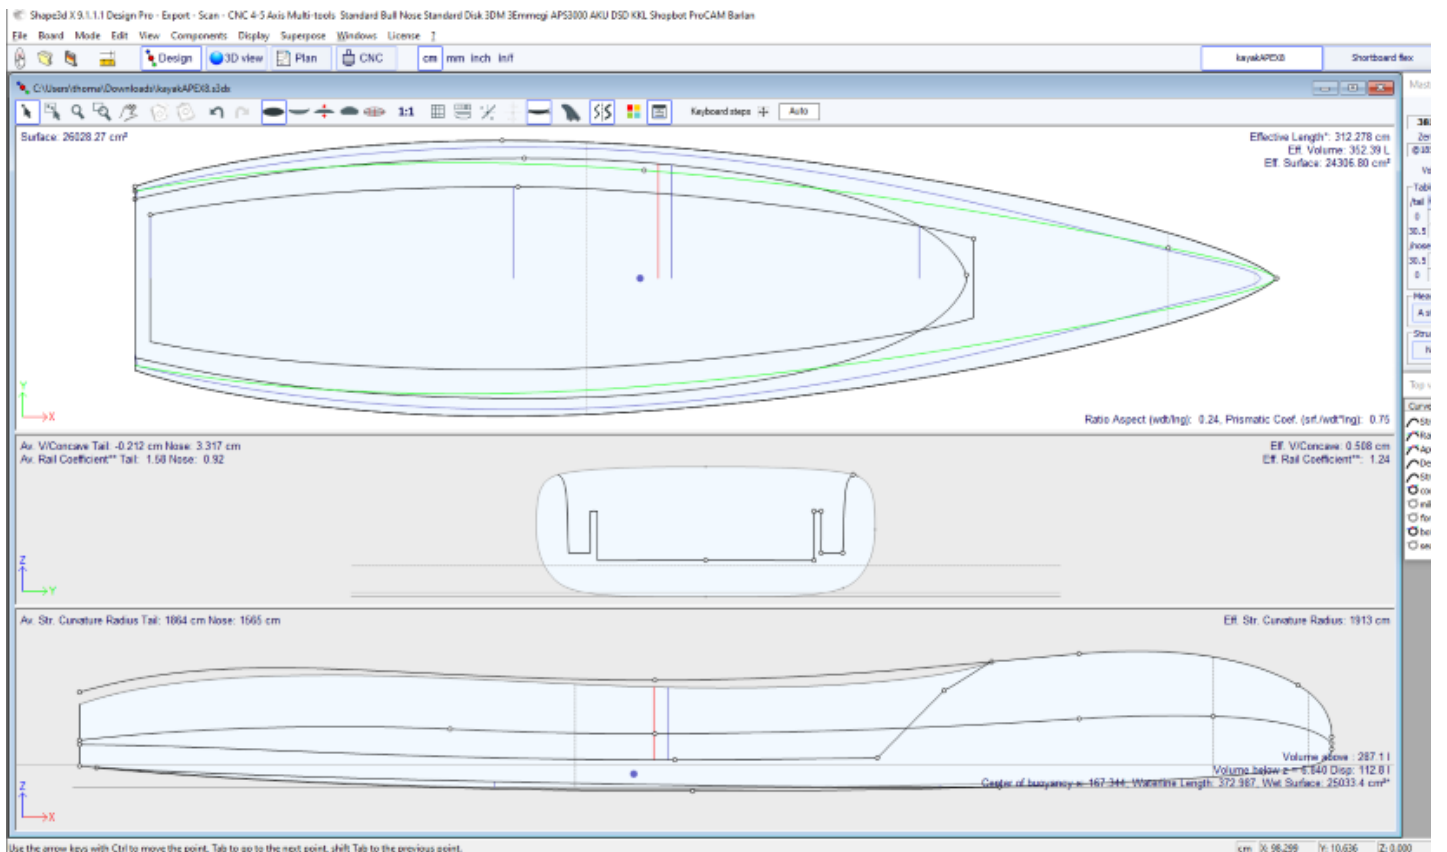

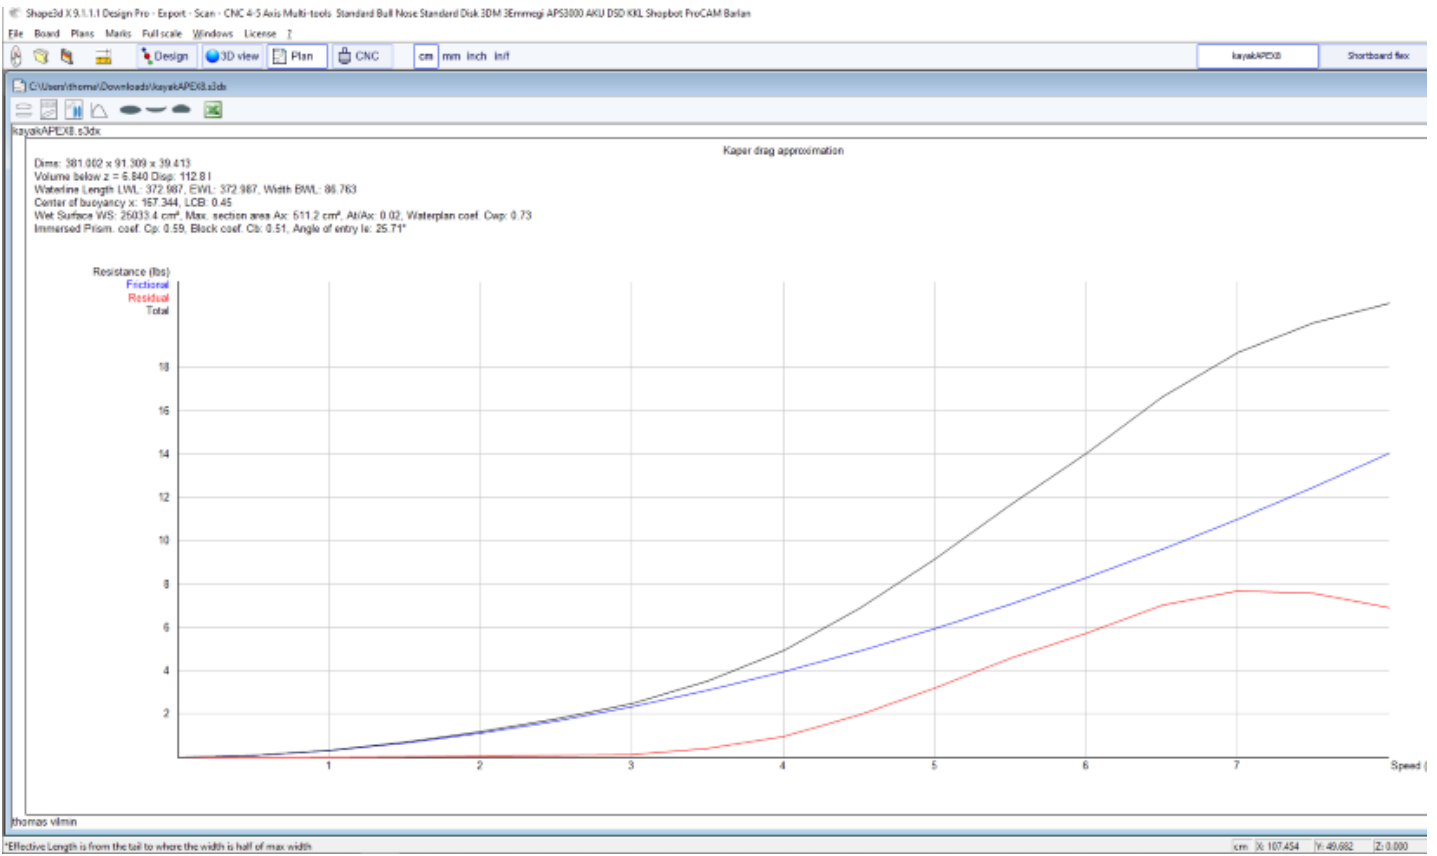

Voir références :


<http://www.marinerkayaks.com/downloads.htm>


<http://www.oneoceankayaks.com/smhydro/hydro.htm>

La distribution de flex "**Flex distribution**" donne le module de flexion (module élastique * moment quadratique) des sections de la planche sur sa longueur. Nous utilisons l'approximation de la théorie des poutres pour évaluer le flex de la planche.

La densité et le module d'élasticité du pain doivent être renseignés.

La construction composite doit être définie à l'aide de calques 3D. Par exemple la fibre de verre peut être définie à l'aide d'un calque de type "Constant depth" (de profondeur positive ou négative, au choix), dont on donne la densité et le module d'élasticité. Plusieurs couches de densité et de module élastique différents peuvent être superposées.

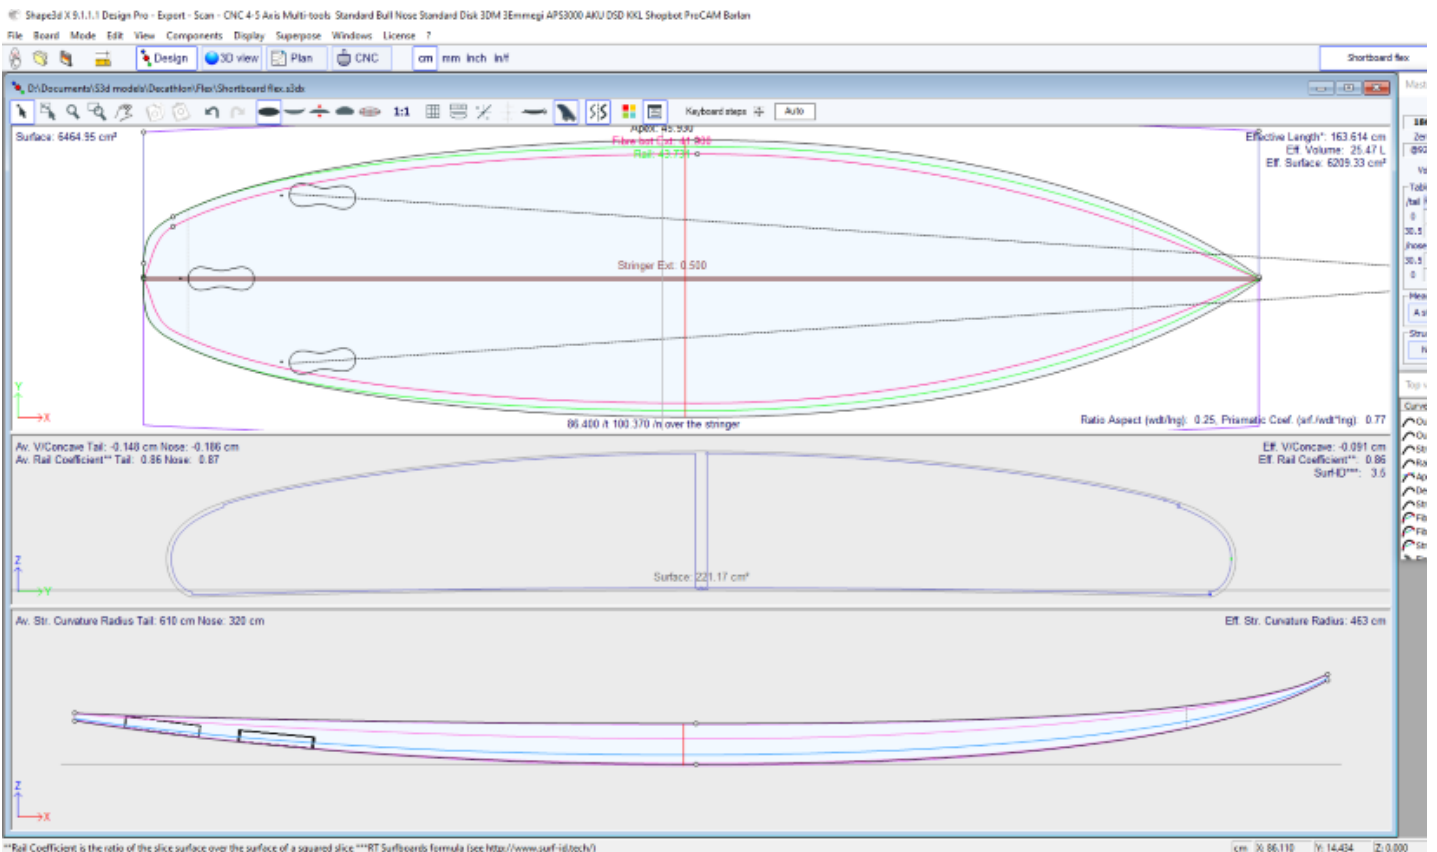

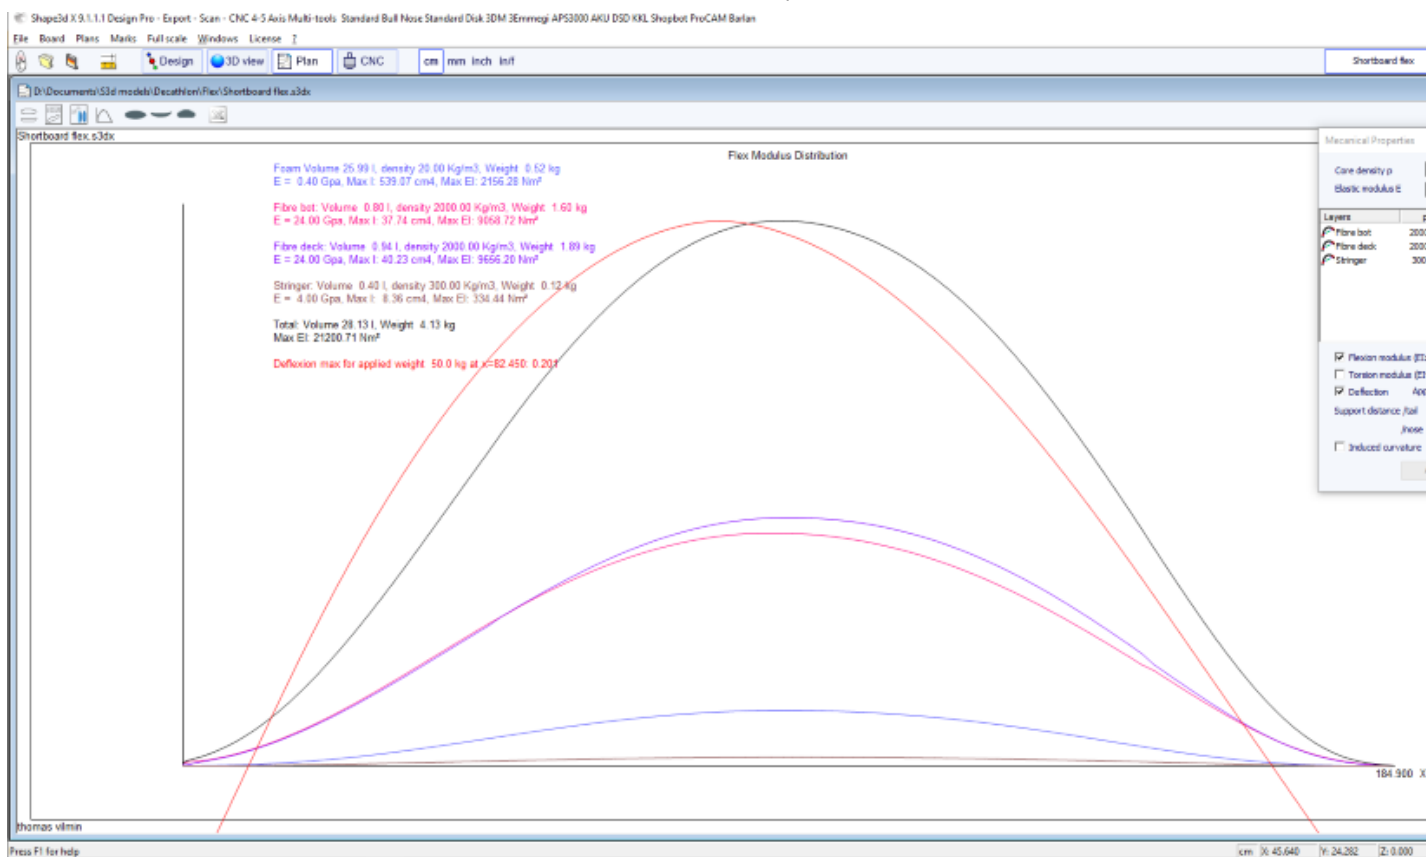


Voir références :

https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%E2%80%93Bernoulli_beam_theory

Notez que la stabilité hydrostatique, l'approximation de la traînée KAPER et la distribution Flex nécessitent l'utilisation de l'option **Pro d**.

Marks

Le menu "Marks" donne accès aux listes de mesures de l'outline, du profil et des couples.

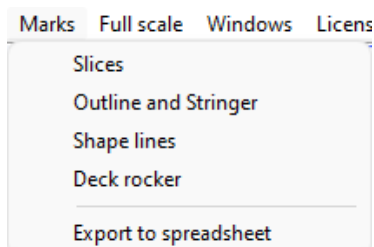

L'axe de coordonnées est classiquement défini avec l'axe X comme axe longitudinal, l'axe Y comme axe transversal et l'axe Z comme axe vertical.

Outline et stringer : Fournit les mesures nécessaires à la création du design. La signification de la colonne est la suivante :

X-Coordinate : Position sur l'axe longitudinal.

X-Developed : Position des repères sur la planche en tenant compte de la courbe de la carène le long du stringer (Indispensable pour tracer les repères sur le pain de mousse après découpe).

Hull-Z : Hauteur du fond par rapport à 0.

+sdw : hauteur Z moins l'épaisseur du sandwich (définie dans Board/Properties).

Deck : hauteur Z du pont par rapport au point z = 0.

-sdw : Hauteur du pont moins l'épaisseur du sandwich.

Outline : Largeur Y en X.

-sdw : Largeur moins l'épaisseur du sandwich.

Carre : Largeur Y du point carre.

-sdw : Largeur du carre (compte tenu du sandwich, voir Plan/Slices full size pour visualiser cette position).

Slices : Les mesures d'un couple donnée.

Shape lines : Mesures des lignes de shape. Voir écran Plan/Shape plans 1 et 2 pour comprendre la signification des colonnes.


Origine du système de coordonnées (lié au pain de mousse après découpe au fil chaud):

S1Y, A1Y, A1y, and A2y: représentent le milieu du pain.


S1Z, S2Z, A1z, and A2z: représentent le bord inférieur.

S2Y: représente le bord extérieur.

Le but est de dessiner d'abord les lignes des plans de forme S1 et S2, et de couper les plans.

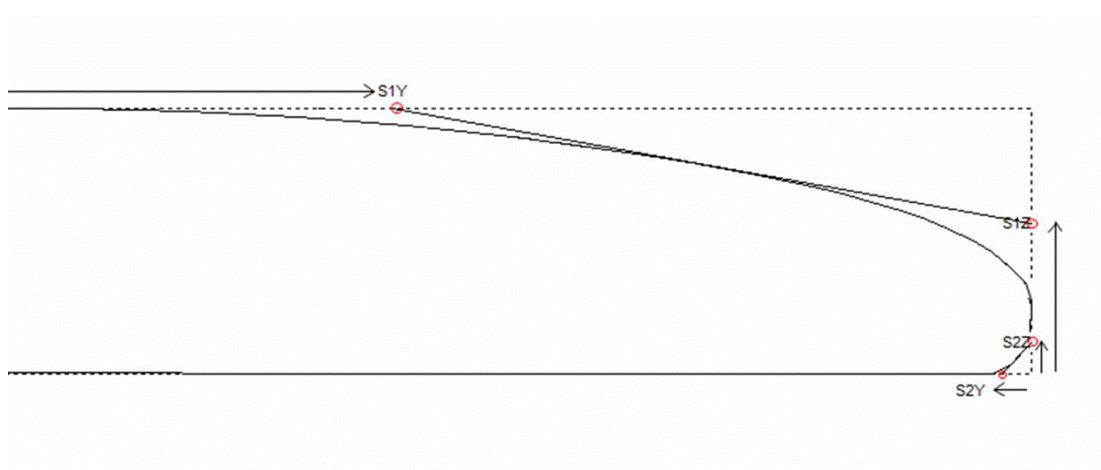


Ensuite, vous pouvez tracer les lignes des plans A1 et A2, et découper les plans secondaires pour vous rapprocher de la forme finale.

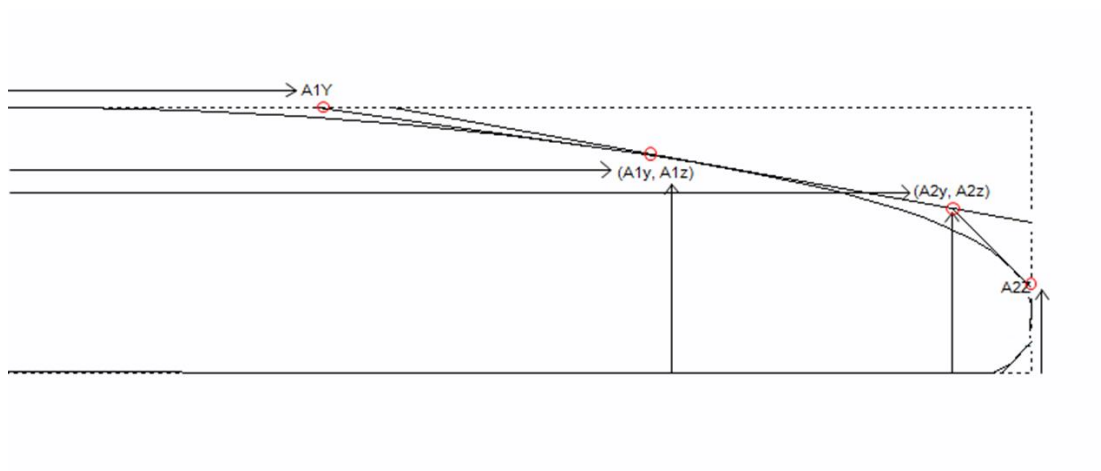

Ce menu permet également d'accéder aux fonctions d'export CSV et d'impression au format Pdf. Si plusieurs configurations de plan sont définies, vous pouvez toutes les exporter dans un seul Pdf.


■ Full Scale

Le menu "Full Scale" donne accès à des vues grandeur nature de l'Outline, Stringer, Profile, Slices, surfaces développées et Spin Template.

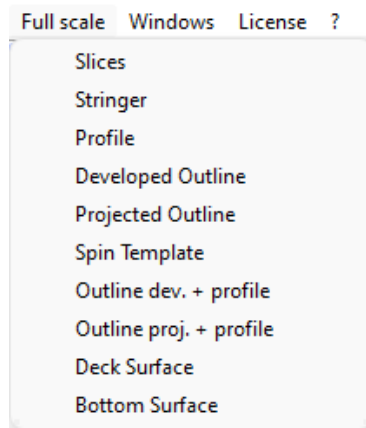

■ Le mode CNC


Le mode CNC est accessible avec une licence **Design Pro**, mais vous avez besoin de l'option **CNC** pour exporter les chemins de coupe.

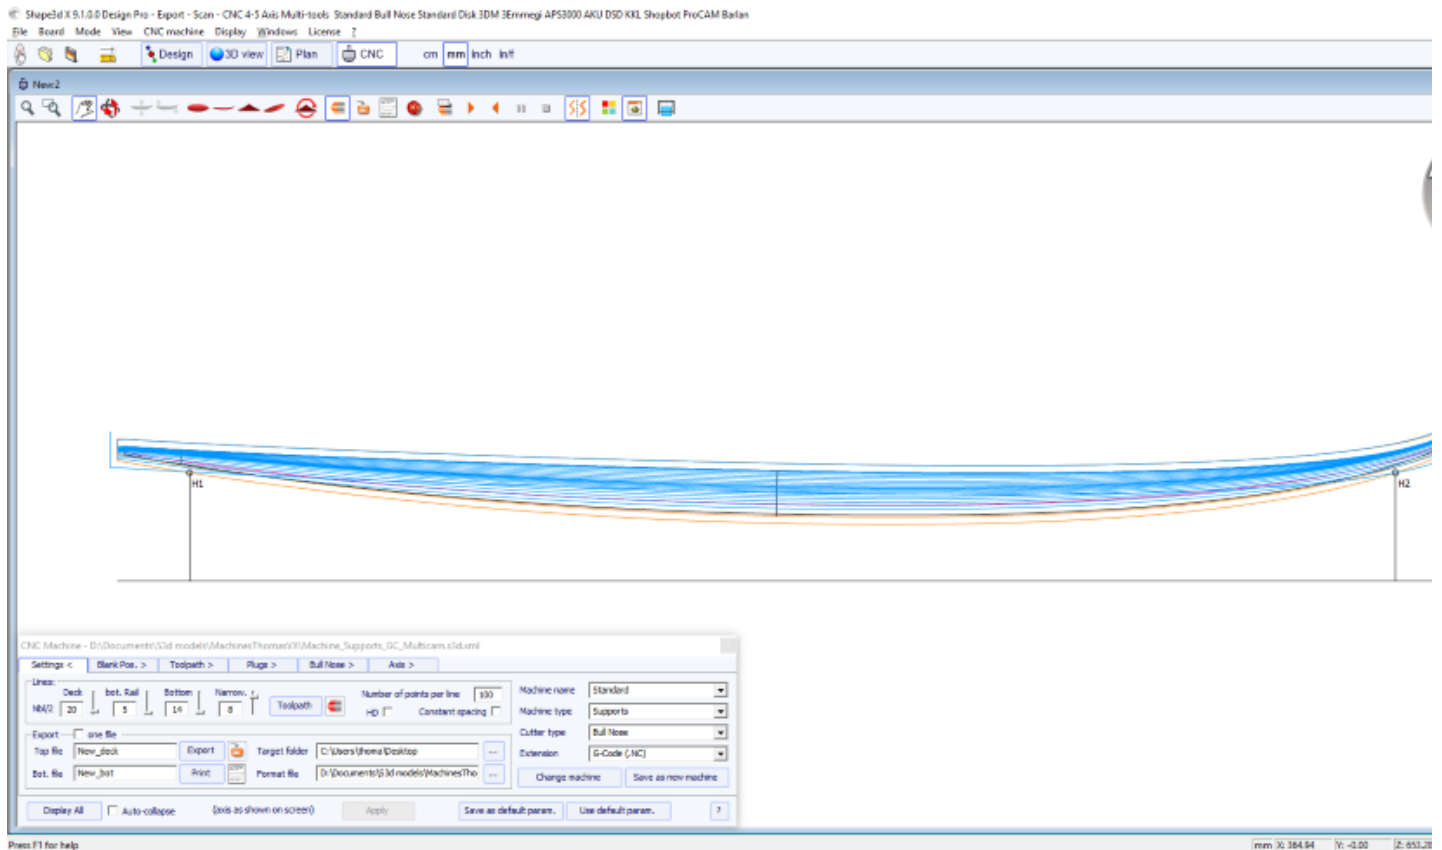

■ Le fichier machine

Le fichier machine est le fichier qui contient les paramètres par défaut utilisés dans le mode CNC de Shape3d.

Si vous ouvrez un nouveau fichier de planche qui n'a pas été utilisé en mode CNC, les paramètres CNC seront chargés à partir du fichier machine et l'emplacement complet du fichier machine apparaîtra dans le titre de la fenêtre des propriétés CNC.

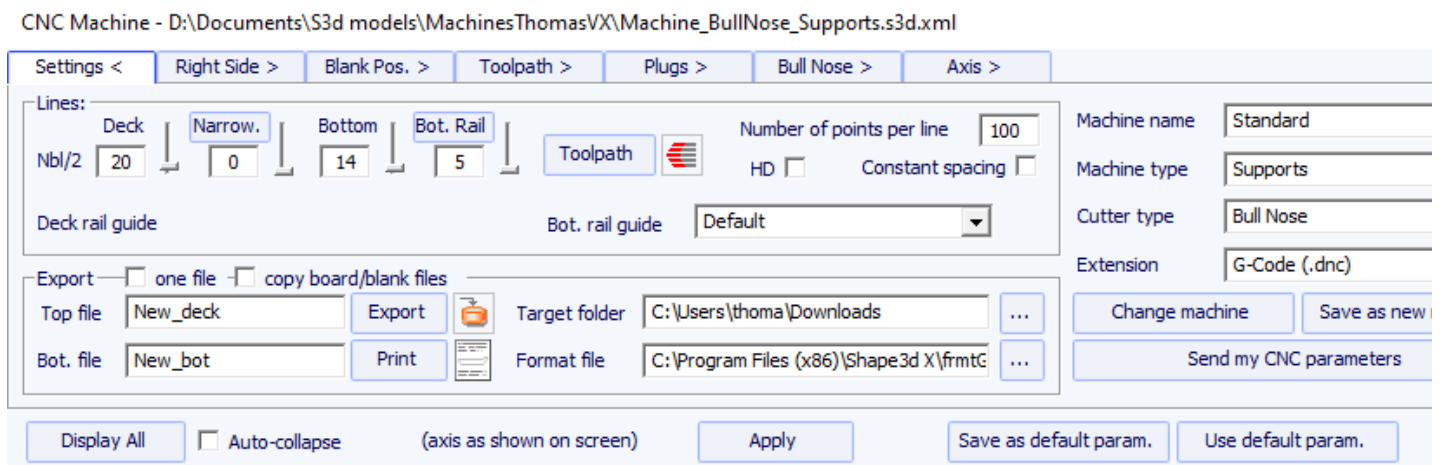

Si le fichier de la planche contient déjà des paramètres de la CNC, les paramètres peuvent être chargés à partir du fichier de la planche (si l'option Load CNC parameters from board files est cochée dans les préférences), et la fenêtre des propriétés de la CNC aura le titre **"Parameters from board file"**.

Le fichier machine peut être remplacé dans la fenêtre des propriétés de la CNC en cliquant sur le bouton **"Change machine file"**. Il peut également être modifié directement dans la fenêtre Préférences.


La boîte de dialogue Preferences peut être ouverte via le menu **"File", "Preferences..."** :




C'est ici que vous pouvez modifier directement l'emplacement du fichier machine. Il est très important de conserver ce fichier dans un dossier sûr, et d'en faire une sauvegarde, car il contient tous les paramètres par défaut correspondant à votre machine. Si jamais ces paramètres sont modifiés par erreur, vous pouvez récupérer vos paramètres en rechargeant le fichier machine de sauvegarde.

■ La fenêtre propriétés

Cette boîte de dialogue contient six à huit onglets qui permettent de définir la géométrie de la machine CNC, le type de fraise et la trajectoire de coupe.

elle est accessible par le bouton , ou par le menu "CNC Machine/Properties...".

■ L'onglet "Settings"

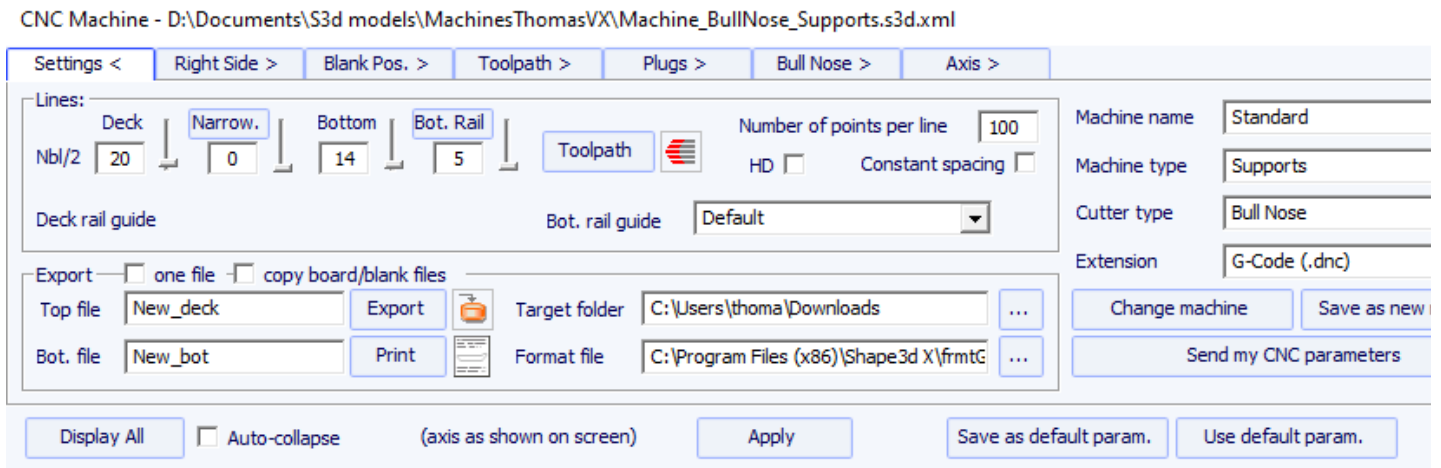


L'onglet "**Settings**" contient les paramètres de base que vous aurez définis avant de calculer et d'exporter le chemin de coupe.

- C'est là que vous définissez le nombre de lignes par côté sur le pont, le rail inférieur (si le point de rail est défini) et le dessous.

- Pour le rail (dessus ou dessous), vous pouvez soit définir le nombre de passages, soit la variation d'espacement (Narrowing).

Le "**Narrowing**" permet de faire varier l'espacement des lignes sur le pont (et la carène si le point de rail n'est pas défini). Un narrowing réglé sur 1 conduit à des lignes de coupe régulièrement espacées, alors qu'un grand narrowing conduit à des lignes très rapprochées sur le rail, et à un espacement plus important au centre de la planche.

- Le "**Deck/Bot. rail guide**" vous permet de sélectionner une courbe spéciale comme référence pour guider le parcours d'outil entre l'outline et l'axe central. Default signifie qu'il utilise uniquement la courbe de l'outline pour le pont et la courbe du rail (si le point du rail est défini sur les couples) pour la carène. Cette fonctionnalité est très utile si la planche a des wings (décrochements au niveau de l'outline) par exemple, mais que vous ne voulez pas que les zig zags des wings se propagent jusqu'au centre de la planche.

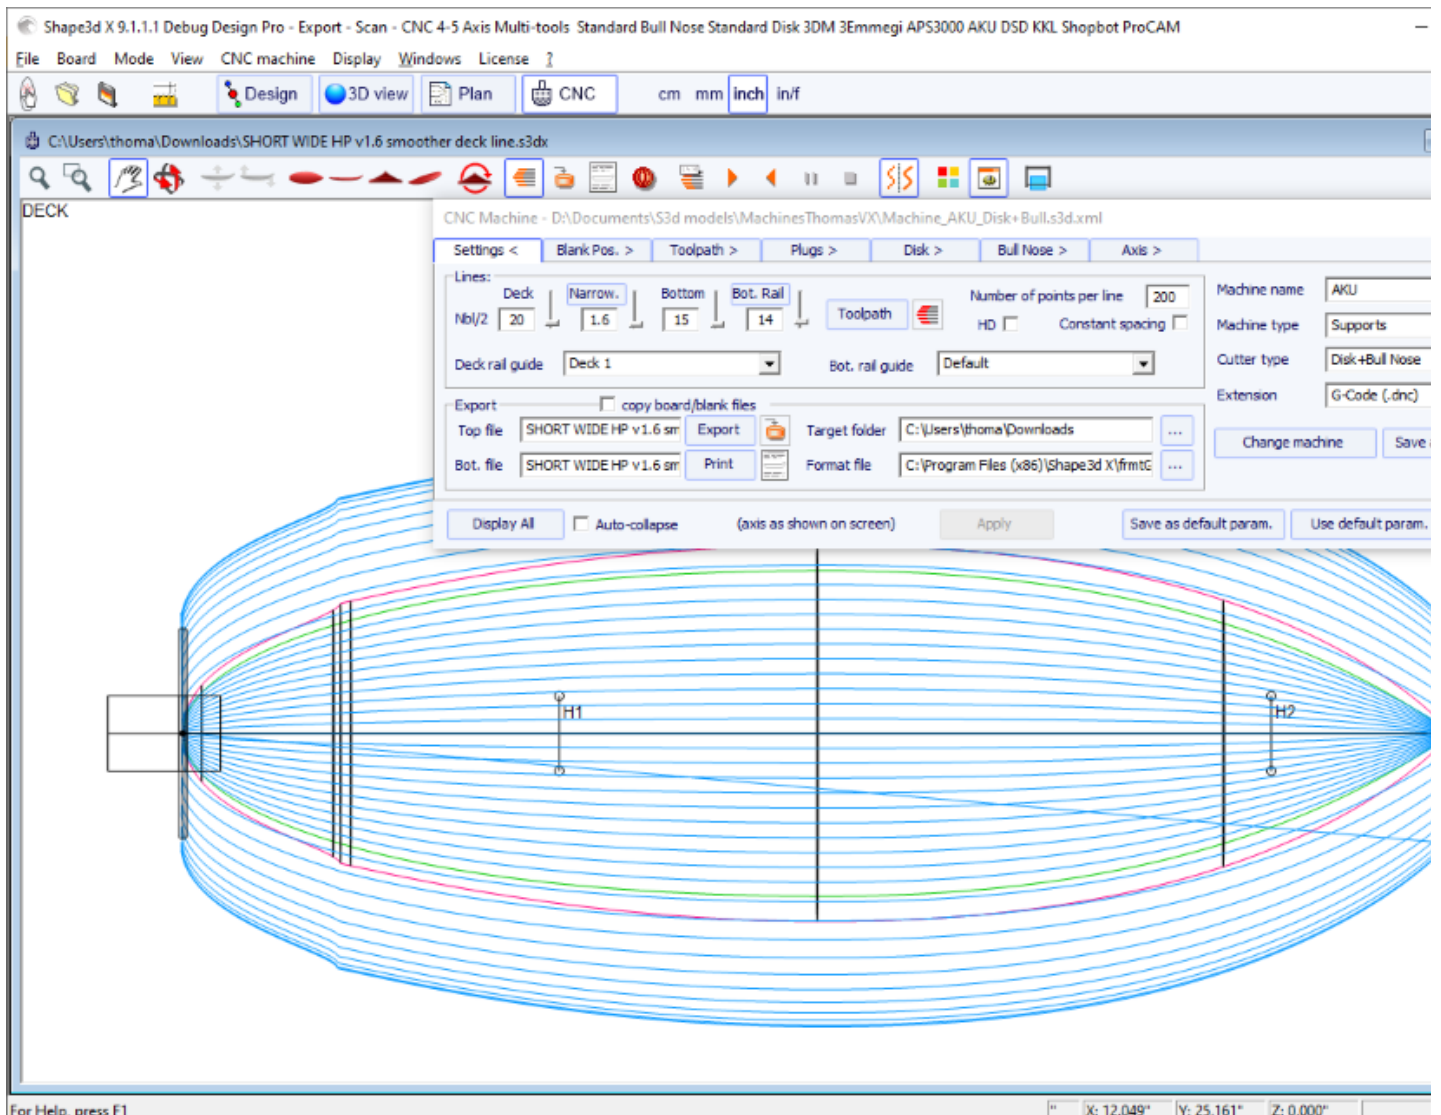

- Le "**Number of points per line**" fixe le nombre de points par ligne dans le fichier de découpe exporté. Plus la précision est élevée, mais aussi plus le temps de calcul est long. Certains contrôleurs ne peuvent pas gérer un nombre très élevé de points par ligne.

- "**HD**" va doubler la précision utilisée lors du calcul et multiplier le temps de calcul par 2 à 10.

- "**Constant spacing**" fera en sorte que les points soient régulièrement espacés sur la longueur de la planche dans le parcours d'outil.

- Appuyez sur "**Toolpath**" pour calculer le parcours d'outil et le dessiner à l'écran. Cette dernière fonction est également présente dans la

barre d'outils .

- Lorsque le chemin de découpe semble satisfaisant à l'écran, choisissez le nom des fichiers de découpe que vous souhaitez exporter (nom du fichier suivi de _top et _bot par défaut) et le dossier où vous souhaitez exporter les fichiers de découpe, choisissez le "**File Format**" tel qu'il est pris en charge par votre machine. Voici un exemple de fichier au format G-Code :

```
[ $MODEL_NAME$ $SIDE$ $DATE$ ]
[ $MCU_CUTTER_TYPE$ ]
[ $DIMENSIONS$ ]
[ $H1_H2$ ]
[ $TAIL$ $NOSE$ ]
[ $MACHINE_FILE$ ]
[ $BLANK_FILE$ ]
G28 [G28 HOMES MACHINE]
G91 [G91 RELATIVE MODE]
G92 X0 Y2. Z2.5 [G92 RESETS POSITION CORD.]
G1 XYZ F555 [SYC. MACHINE / F=FEEDRATE]
M61 [M61 START DUST MOTOR]
M3 [M3 START SPINDLE MOTOR]
S12500 [S3 13,500 RPM SPINDLE]
G90 [G90 ABSOLUTE MODE]

Z2.0000 F222 [RAISE CUT. OFF BOARD]
M5
M64
X-13.0000 F222
```

Les balises entre \$\$ seront remplacées par les valeurs correspondantes :

```
[New model Deck 04/26/15 15:58:31 ]
[ MCUTOOL T1 D40.00 R10.00 F50.00 L40.00 C1 ]
[ 1867.70 x 460.00 x 60.58 ]
[ H1 : 100.10, 0.00 H2 : -100.10, 0.00 ]
[ TAIL : -1876.35, 19.58 NOSE : -26.52, 41.34 ]
[Machine_BullNose_Supports.s3d.xml ]
[ 6.2-R.s3d ]
G28 [G28 HOMES MACHINE]
G91 [G91 RELATIVE MODE]
G92 X0 Y2. Z2.5 [G92 RESETS POSITION CORD.]
G1 XYZ F555 [SYC. MACHINE / F=FEEDRATE]
M61 [M61 START DUST MOTOR]
M3 [M3 START SPINDLE MOTOR]
S12500 [S3 13,500 RPM SPINDLE]
G90 [G90 ABSOLUTE MODE]

G1 X-24.3236 Y0.0000 Z82.5673 F200
X-24.3236 Y0.0000 Z60.2295 F10
X-24.3336 Y0.0000 Z60.2301
X-26.3336 Y0.0000 Z60.2701
...
X-29.4442 Y0.0000 Z97.0201 F222

Z2.0000 F222 [RAISE CUT. OFF BOARD]
M5
M64
X-13.0000 F222
```

Vous pouvez utiliser les balises \$DECK_TAIL_0.0\$ \$DECK_NOSE_0.0\$ \$BOT_TAIL_0.0\$ \$BOT_NOSE_0.0\$ avec n'importe quelle distance de l'arrière ou de l'avant pour obtenir la hauteur du pont ou du stringer du dessous (le long d'une ligne droite, dans le unité utilisée dans le mode CNC de Shape3d). \$STRUT_TAIL_0.0\$ \$STRUT_NOSE_0.0\$ vous donnera la hauteur du dessous du blank lors de la coupe du pont et la hauteur du pont de la planche lors de la coupe du dessous.

Voici la liste de toutes les balises utilisables :

<BOT_HEADER>\<BOT_HEADER> zone d'en-tête spéciale pour le dessous
<DECK_HEADER>\<DECK_HEADER> zone d'en-tête spéciale pour le dessus


```

<BOT_FOOTER>/<BOT_FOOTER> zone de bas de page spéciale pour le dessous
<DECK_FOOTER>/<DECK_FOOTER> zone de bas de page spéciale pour le dessus
<BEFORE_CHANGE_SIDE>/<BEFORE_CHANGE_SIDE> commande avant changement de côté (gauche-droite)
<AFTER_CHANGE_SIDE>/<AFTER_CHANGE_SIDE> commande après changement de côté (gauche-droite)
$MODEL_NAME$ surf_.Nom()
$SIDE$ "Deck" ou "Bot"
$DATE$ CTime::GetCurrentTime()
$MCU_CUTTER_TYPE$ "MCUTOOL T1 D%.2f R%.2f F%.2f L%.2f C1"
$DIMENSIONS$ dims
$DIMENSIONS_CM$ dims en centimètres
$DIMENSIONS_MM$ dims en millimètres
$DIMENSIONS_INCH$ dims en pouces
$DIMENSIONS_INF$ dims en pouces fractionnaires
$VOLUME$ vol
$H1_H2$ "H1 : %.2f, %.2f H2 : %.2f, %.2f"
$MACHINE_FILE$ nom de fichier machine
$BLANK_FILE$ nom du fichier du blank
$DIST_BOARD_BLANK_TAIL$ Distance Board-Blank arrière
$DIST_BOARD_BLANK_NOSE$ Distance Board-Blank avant
// Distances depuis l'arrière ou l'avant de la planche
$X_CENTER$ donne la position x du centre de la planche à partir de zéro
$X_FROM_TAIL_x.x$ donne la position x à partir du zéro d'un point à la distance xx de l'arrière de la planche
$X_FROM_NOSE_x.x$ donne la x position à partir du zéro d'un point à la distance xx du nez de planche
// Z du Stringer du dessus de la planche
$TAIL$ "TAIL : %.2f, %.2f" Position XZ de l'arrière de la planche
$NOSE$ "NOSE : %.2f, %.2f" Position XZ du nez de la planche
$DECK_CENTER$ Position Z du centre du stringer du dessus
$BOT_CENTER$ Position Z du centre du stringer du dessous
$DECK_TAIL_x.x$ donne la position Z de la courbe du stringer du pont à la distance xx de l'arrière de la planche
$DECK_NOSE_x.x$ donne la position Z de la courbe du stringer du pont à la distance xx de l'avant de la planche
$DECK_ZERO_x.x$ donne la position Z de la courbe du stringer du pont à la distance xx du zero de la machine
$BOT_TAIL_x.x$ donne la position Z de la courbe du stringer du dessous à la distance xx de l'arrière de la planche
$BOT_NOSE_x.x$ donne la position Z de la courbe du stringer du dessous à la distance xx de l'avant de la planche
$BOT_ZERO_x.x$ donne la position Z de la courbe du stringer du dessous à la distance xx du zero de la machine
$STRINGER_DECK_POLY$ Polygone du stringer du pont
$STRINGER_BOT_POLY$ Polygone du stringer du dessous
// BLANK
$X_BLANK_CENTER$ donne la position X du centre du blank depuis zero
$X_FROM_BLANK_TAIL_x.x$ donne la position X depuis zero du pont à la distance x.x de l'arrière du blank
$X_FROM_BLANK_NOSE_x.x$ donne la position X depuis zero du pont à la distance x.x de l'avant du blank
// Blank Stringer
$BLANK_TAIL$ "BLANK TAIL : %.2f, %.2f", p.x, p.z);
$BLANK_NOSE$ "BLANK NOSE : %.2f, %.2f", p.x, p.z);
$BLANK_DECK_CENTER$ Position Z du centre du pont du blank
$BLANK_BOT_CENTER$ Position Z du centre du dessous du blank
$BLANK_DECK_TAIL_x.x$ donne la position Z de la courbe du pont du blank d'un point à la distance xx de l'arrière du blank
$BLANK_DECK_NOSE_x.x$ donne la position Z de la courbe du pont du blank d'un point à la distance xx de l'avant du blank
$BLANK_BOT_TAIL_x.x$ donne la position Z de la courbe du dessous du blank d'un point à la distance xx de l'arrière du blank
$BLANK_BOT_NOSE_x.x$ donne la position Z de la courbe du dessous du blank d'un point à la distance xx de l'avant du blank
$BLANK_STRINGER_DECK_POLY$ Polygone du stringer du pont du blank
$BLANK_STRINGER_BOT_POLY$ Polygone du stringer du dessous du blank
// Dessous du surf ou blank si après ou avant retournement
$STRUTS_POLY$ Polygone du dessous depuis zero du surf ou blank si après ou avant retournement
$STRUT_CENTER$ donne la position Z du support au centre de la planche
$STRUT_TAIL_x.x$ donne la position Z du support à la distance xx de l'arrière de la planche
$STRUT_NOSE_x.x$ donne la position Z du support à la distance xx de l'avant de la planche
$STRUT_ZERO_x.x$ donne la position Z du support à la distance xx du zero de la machine
$STRUTS_GROUND_POLY$ Polygone du dessous depuis le sol du surf ou du blank si après ou avant retournement
$STRUT_GROUND_CENTER$ donne la position Z depuis le sol du support au centre de la planche
$STRUT_GROUND_TAIL_x.x$ donne la position Z depuis le sol du support à la distance xx de l'arrière de la planche
$STRUT_GROUND_NOSE_x.x$ donne la position Z depuis le sol du support à la distance xx de l'avant de la planche
$STRUT_GROUND_ZERO_x.x$ donne la position Z depuis le sol du support à la distance xx du zero de la machine

```

- "Export" créera les fichiers de coupe.

- Appuyez sur "**Print**" pour voir la fiche à imprimer, avec les informations sur la planche, le blank et le réglage de la machine.

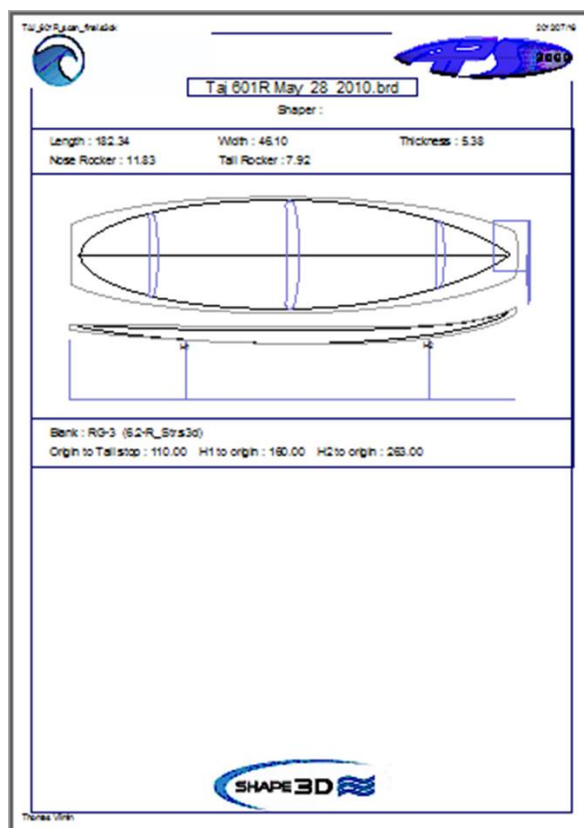

- Le bouton "Browse" au-dessus du champ "Format file" permet de choisir le fichier texte utilisé pour créer la structure des fichiers de découpe exportés. Vous pouvez modifier l'en-tête et le pied de page de ce fichier pour qu'il corresponde exactement aux besoins de votre machine.

Shape3d gère de nombreux types et configurations de machines.

- "Machine" correspond à la marque de votre machine. Si la marque de votre machine n'est pas dans la liste, choisissez "Standard".

- "Machine type" donne le choix entre :

Clamps, le blank est "clampé" à chaque extrémité, et ces clamps servent à retourner la planche après la découpe du pont.

Supports, le blank repose sur deux supports qui ont une position et une hauteur définies.

Supports Axe correspond à un blank qui repose sur deux supports lors de la coupe du pont, mais qui est ensuite retournée autour d'un axe horizontal pour couper le dessous.

Table, le blank repose sur une table plate.

Mold permet de découper le moule d'une planche dans un bloc sur une machine de type table (Ce mode est encore en test sur la version 9.1.0.4).

- "Cutter type" donne le choix entre

Bull Nose

Disk

Symmetric Bull Nose

4-5 Axis Bull Nose

Multi Bull Nose

4-5 Axis Multi Bull Nose

Disk+Bull Nose

Tous ces paramètres peuvent être enregistrés dans le fichier machine en cours, ou dans un nouveau qui servira de fichier machine par la suite.

- "**Save as default parameters**" enregistrer dans le fichier machine en cours.

- "**Use default parameters**" permet de charger les paramètres du fichier machine si les paramètres ont été modifiés ou chargés depuis le fichier planche.


- "**Change machine file**" permet de charger un autre fichier machine.

- "**Save as new machine file**" enregistrera les paramètres actuels dans un nouveau fichier qui sera utilisé pour les paramètres par défaut.

- "**Send my CNC parameters**" envoie votre fichier machine, fichiers planche et blank, afin que nous ayons tous les éléments nécessaires en cas de problème.

- Une fois certains paramètres modifiés, appuyez sur "**Apply**" (ceci n'enregistrera pas les modifications dans le fichier machine).

■ L'onglet "Right Side"

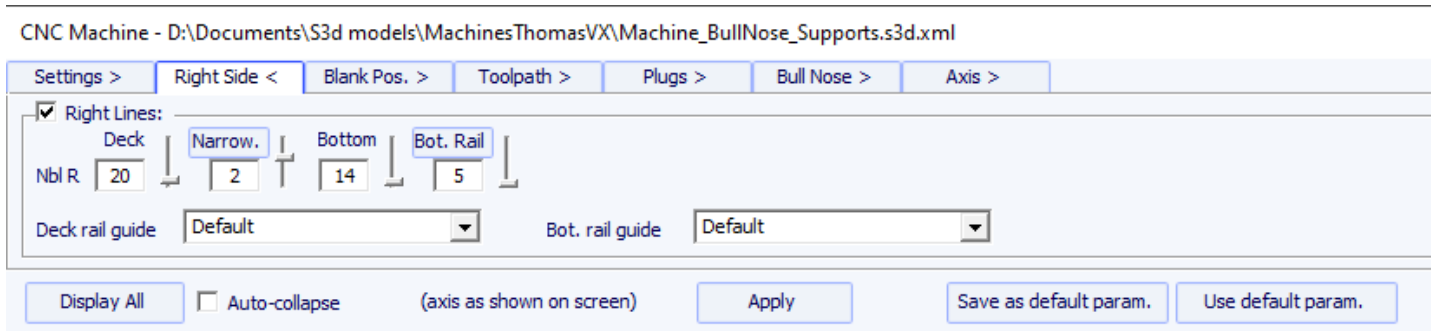


Pour les planches asymétriques, l'onglet "**Right Side**" est ajouté et permet de définir un nombre différent de chemins sur les côtés droit et gauche. Notez que dans ce cas, le parcours d'outil ne peut pas être concentrique.


■ L'onglet "Blank Position"

Il existe 3 réglages machine possibles pour le système de maintien du blank.


Le blank peut être clampé :

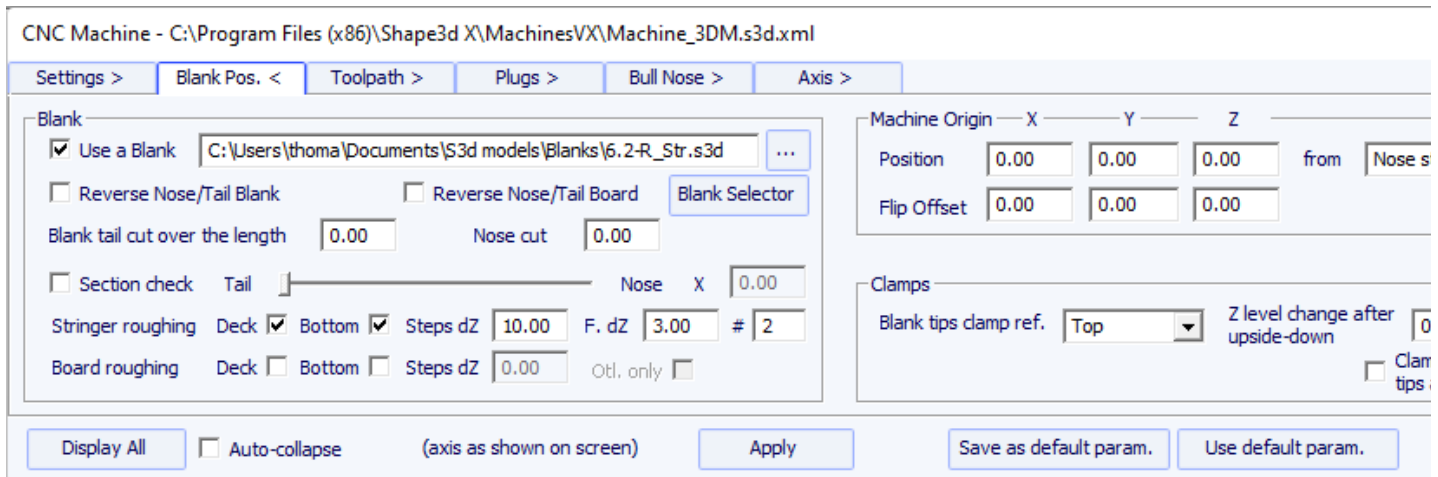


- Dans cet onglet, vous pouvez choisir un blank ou utiliser la fonction **Auto blank** avec une marge définie. C'est utile si vous utilisez un blank EPS réalisé à partir du profil de la planche par exemple.

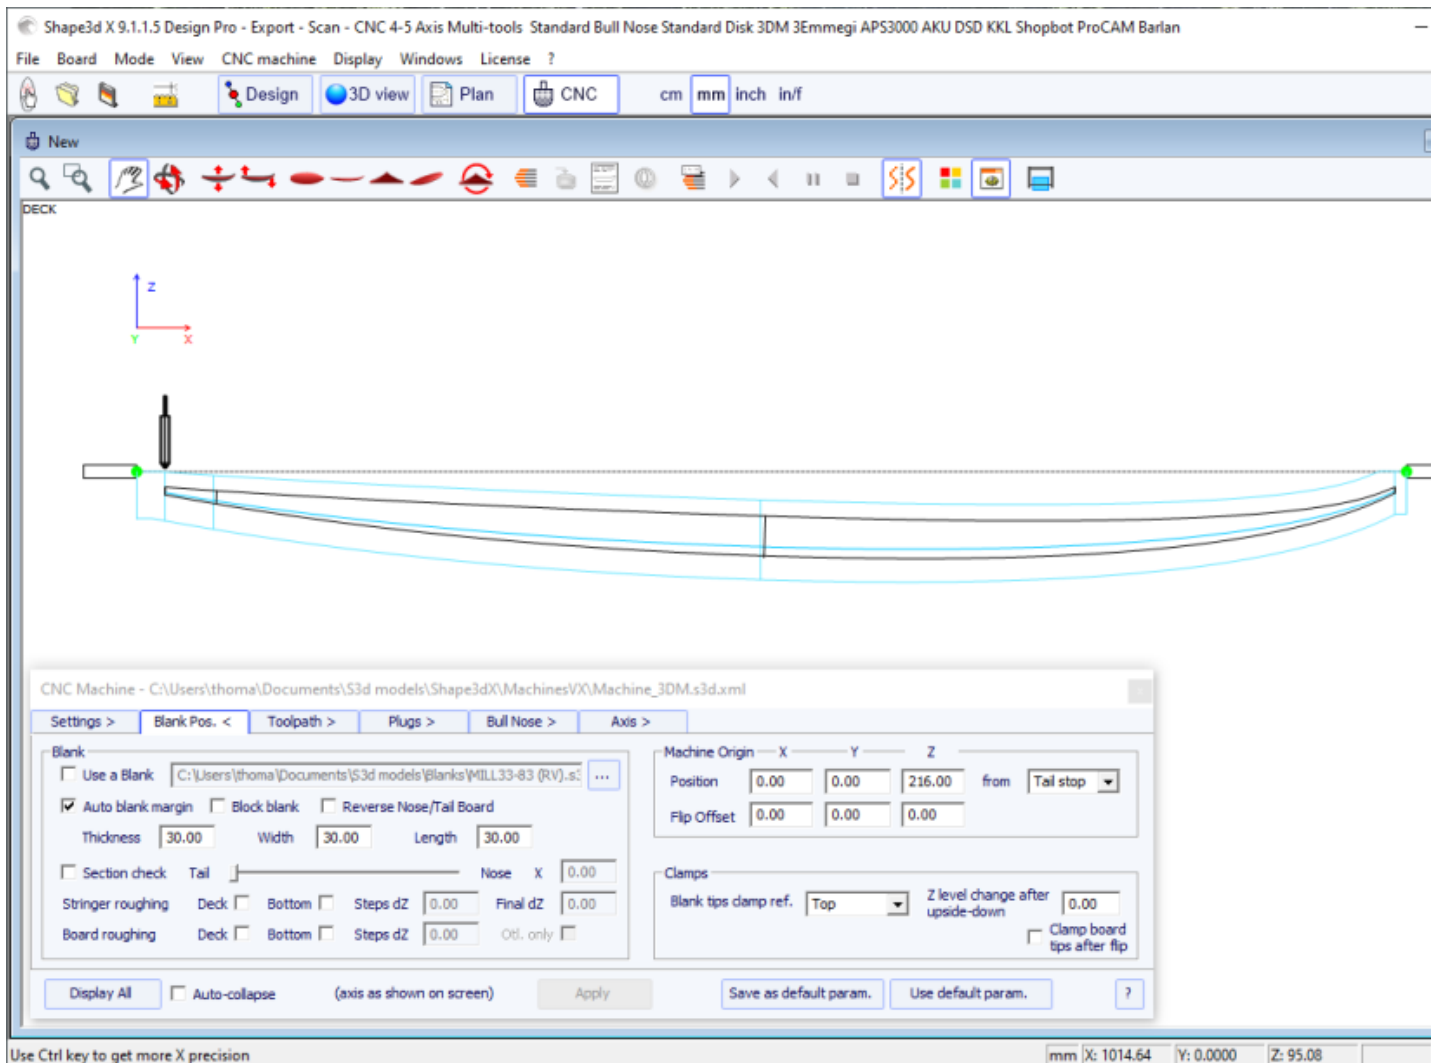

- Si le blank est un bloc d'EPS, cocher l'option **Block blank** et définir ses dimensions. Vous pouvez positionner la planche à l'intérieur du bloc avec la souris ok les flèches du clavier.

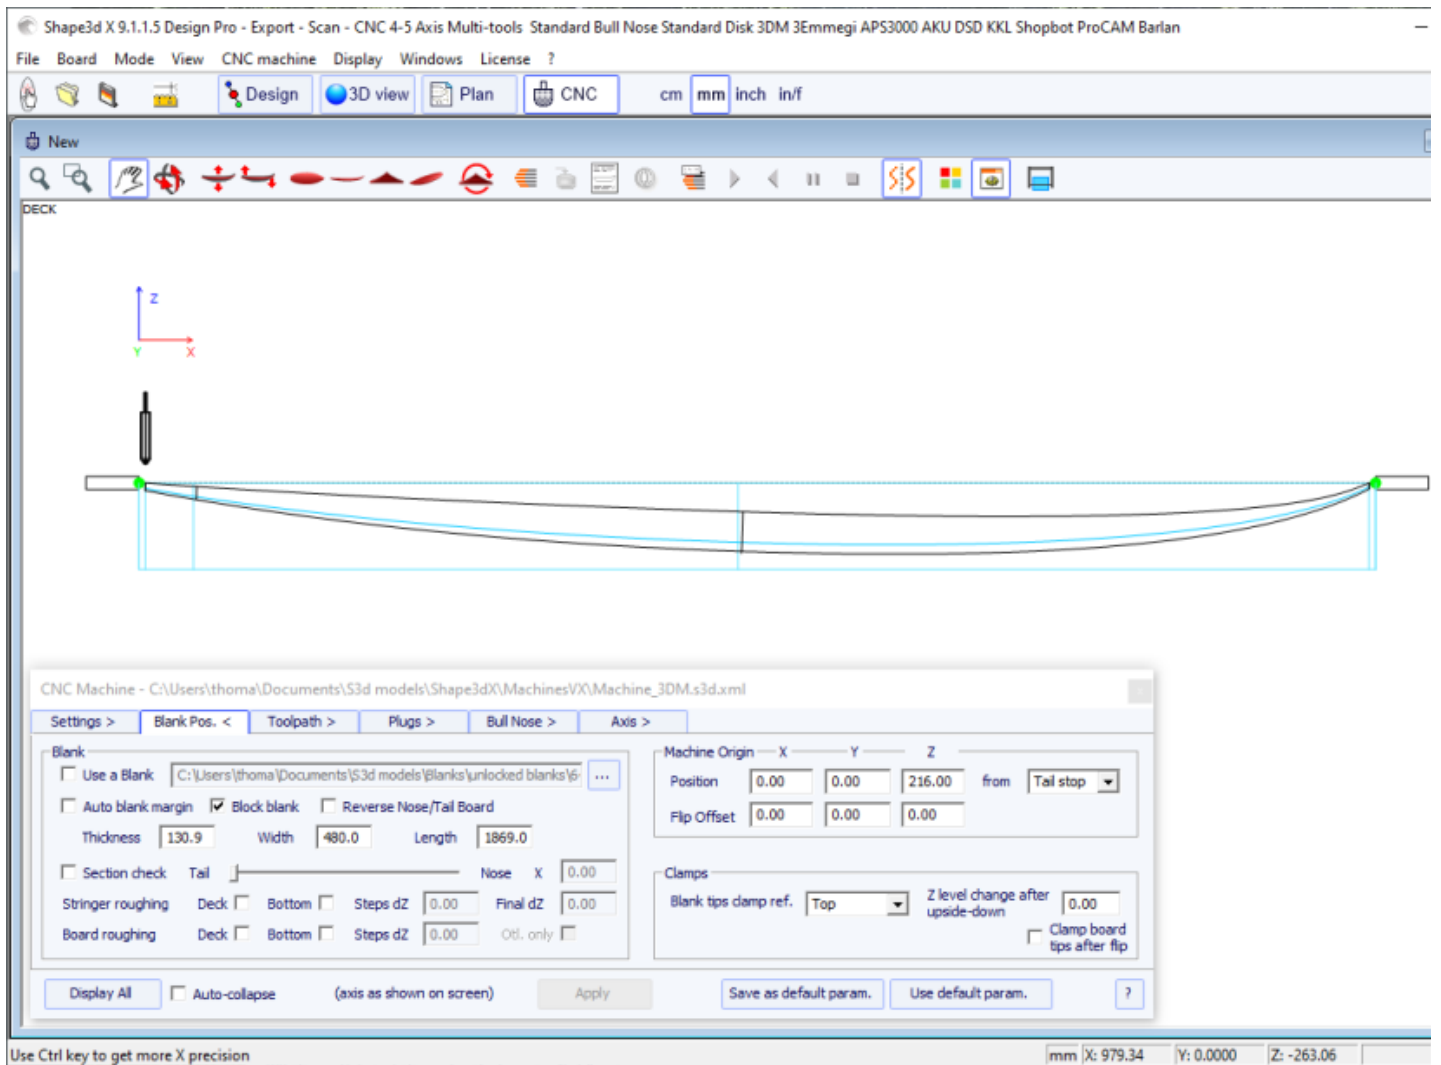

- Vous pouvez également charger un **Blank** préalablement conçu avec Shape3d (ou Aku shaper). Dans ce cas, vous pouvez positionner la planche à l'intérieur du blank avec la souris ok les flèches du clavier.

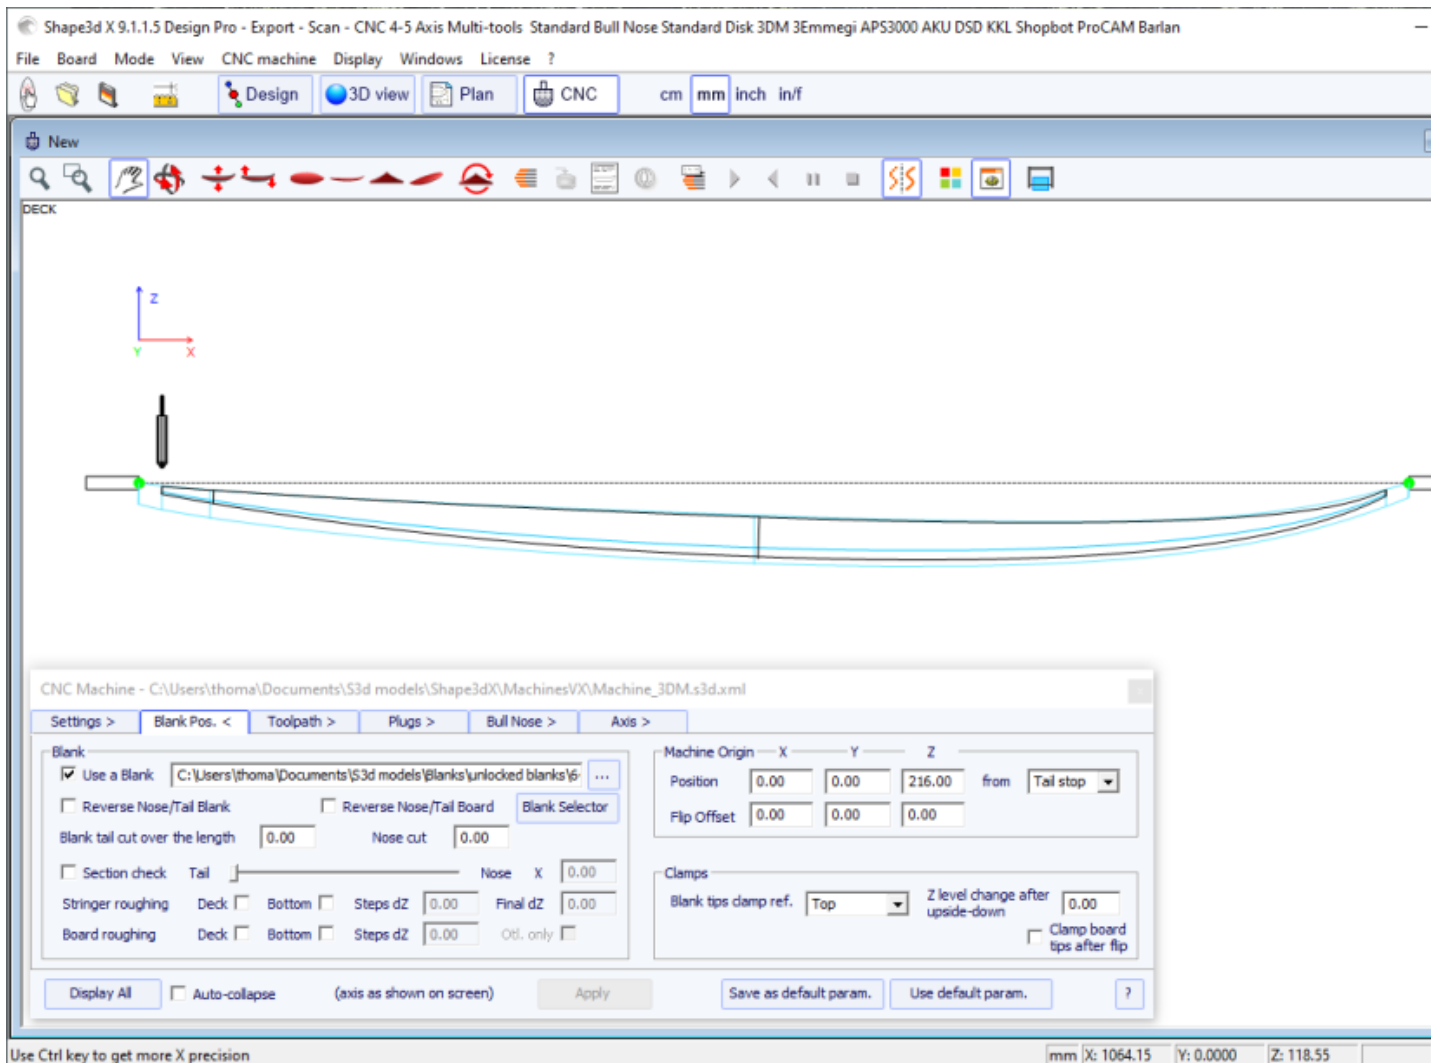

- Le **Blank Selector** analysera tous les fichiers d'un dossier sélectionné et des sous-dossiers, et affichera la liste des blanks acceptables, avec ceux dont les courbes de pont correspondent le mieux à la courbe du pont de planche en tête.


Blank Selector X

Folder Browse... Include subfolders

Max. length difference Min. foam excess Only check thickness


Load Blanks

Blanks	Length	Max. thick. deck	Min. thick. bot.	Av. foam exc...	Pos.	Sel.
6.1-R.s3d	6' 4.46"	0.19"	0.024"	0.15"	Center	>>
6.2-R_test.s3d	6' 2.88"	0.37"	0.11"	0.26"	Center	>>
6.2-R.s3d	6' 2.88"	0.37"	0.11"	0.26"	Center	>>
6.2-R_Str2.s3d	6' 2.88"	0.37"	0.11"	0.26"	Center	>>
6.2-R_Str.s3d	6' 2.88"	0.37"	0.11"	0.26"	Center	>>
blankRect_200_50_15.s3dx	6' 6.74"	2.00"	1.67"	2.14"	Tail	>>

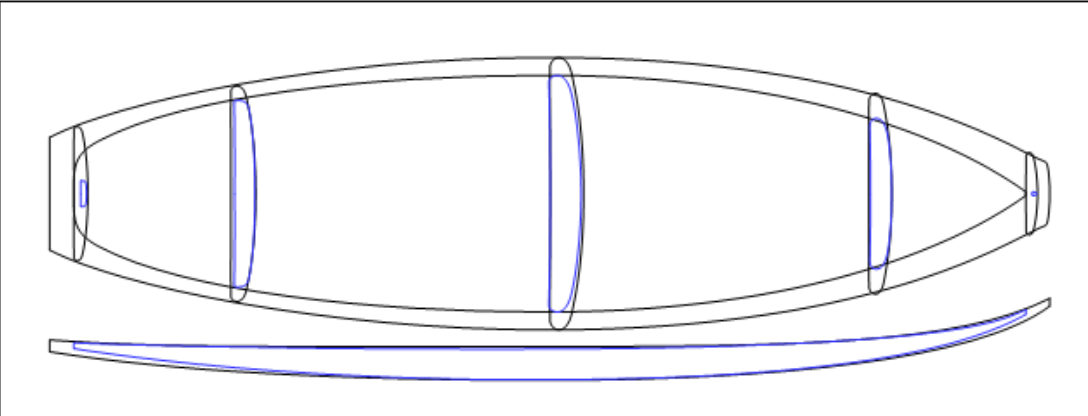

- Parfois vous pouvez utiliser un blank mais couper un bout de l'arrière et/ou de l'avant car il est trop long. Dans ce cas, au lieu de reconcevoir un blank dans Shape3d, vous pouvez utiliser la fonction **Blank tail/nose cut over the length** pour dire par exemple que vous coupez 10cm du tail et 20cm du nose.

Si vous n'utilisez pas de blank dans Shape3d, vous devrez certainement déplacer tout le parcours d'outil vers le haut ou vers le bas avec le contrôleur de la machine (c'est-à-dire changer le Z de l'origine de la machine) pour commencer la coupe directement sur le pont du blank. Ensuite, n'oubliez pas de déplacer le parcours d'outil dans l'autre sens avec le contrôleur lorsque vous coupez de l'autre côté :

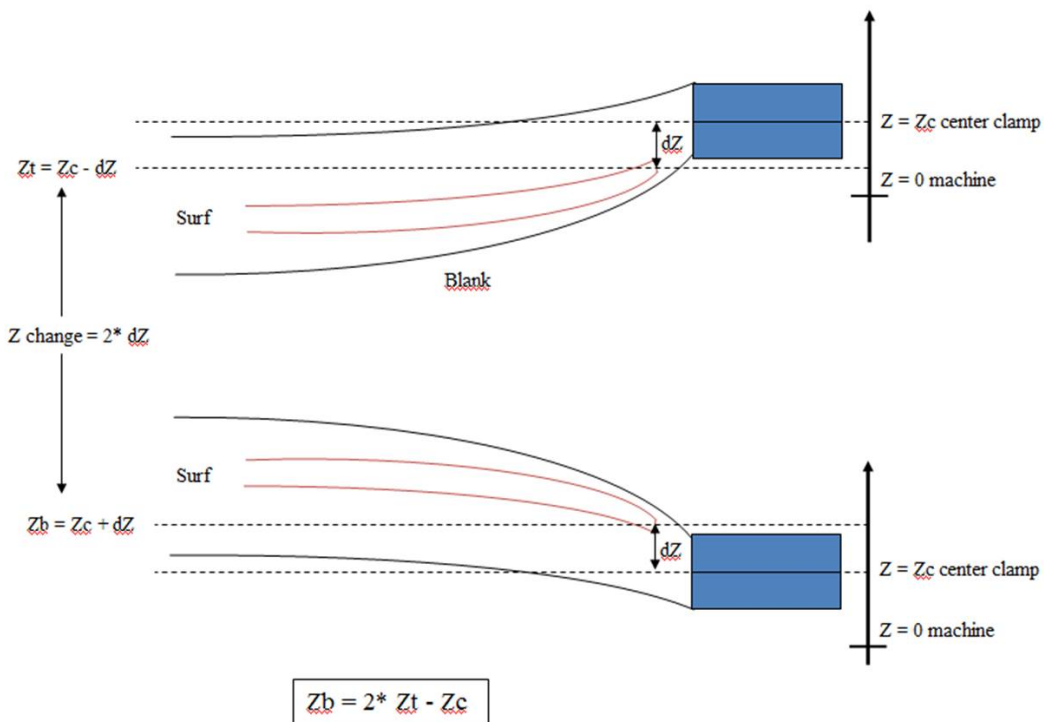

L'utilisation d'un blank, même grossièrement conçue, est très importante, car elle conduira à un chemin de coupe qui ne commence pas directement sur les clamps, mais un peu plus loin.

- Si le blank est beaucoup plus épais que la planche et que vous avez un outil court, vous pouvez utiliser la fonction **Stringer Roughing**. Le parcours d'outil coupera le stringer de manière optimisée afin que l'outil ne coupe jamais plus profondément que le **Max vertical steps dZ**. Le **Final dZ** est l'épaisseur du limon restant à couper pendant le trajet final sur le stringer. Vous pouvez définir plusieurs passages décalés de **Final dZ** en mettant une valeur supérieure à 1 dans le champ **#**.

- Vous pouvez également utiliser la fonction **Board Roughing** qui fera des chemins rapides partout où il y a une épaisseur importante à usiner, sans jamais couper plus profondément que **Max vertical steps dZ**.

Le champ **Margin dY** permet d'agrandir la zone de roughing.

La case à cocher **Along OY** définit les trajectoires de roughing dans le sens de la largeur Y.

La case à cocher **Follow blank otl.** fait que le contour des trajectoires de roughing suit l'outline du blank au lieu de l'outline de la planche.

La case à cocher **Outline only** limite le roughing au contour de la planche.

Pour le **Stringer Roughing** vous pouvez définir un pas vertical **Max vertical steps dZ** d'environ 1 cm, plus ou moins en fonction de la dureté du bois. Pour le **Outline Roughing** vous pouvez définir un pas vertical **Max vertical steps dZ** d'environ un tiers de la longueur de l'outil par exemple.

- Définissez les coordonnées de l'origine de la machine **Machine Origin** relativement à l'arrière, à l'avant ou au milieu du blank.

- Le centre des **Clamps** (c'est-à-dire l'axe de rotation) peut être aligné soit avec le point supérieur, soit avec le point central, soit avec le point inférieur des extrémités du blank.

- Un décalage vertical des clamps entre la coupe du pont et la coupe du dessous peut être réglé avec le champ **Z level change after upside-down**.

- L'option **Clamp board tips after flip** placera les clamps directement sur les pointes de la planche découpée pour la coupe du deuxième côté, au lieu de garder les clamps sur les extrémités du blank. Cette option doit être utilisée si vous faites une découpe complète de l'outline lors de la découpe du premier côté, ce qui supprime les extrémités du blank.

Le blank peut être posé sur une Table :

- Les modes **Table** et **Mold** correspondent aux machines CNC à banc plat.

CNC Machine - C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\MachinesVX\Machine_Bull Nose_Table.s3d.xml

Settings > Blank Pos. < Toolpath > Plugs > Bull Nose > Axis >

Blank

Use a Blank C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Blanks\6.2-R_Str.s3d ...

Auto blank margin Block blank Reverse Nose/Tail Board

Thickness 134.00 Width 480.00 Length 1869.00

Section check Tail Nose X 0.00

Stringer roughing Deck Bottom Steps dZ 0.00 F. dZ 0.00 # 1

Board roughing Deck Bottom Steps dZ 30.00 Otl. only


Machine Origin — X — Y — Z —

Position 0.00 0.00 0.00 from Tail sto


Flip Offset 0.00 0.00 0.00

Display All Auto-collapse (axis as shown on screen) Apply Save as default param. Use default param.

- Dans ce cas, le blank repose à plat sur son point le plus bas. Ce mode convient mieux avec Block blank et Rods pour maintenir la planche après la coupe des deux côtés.

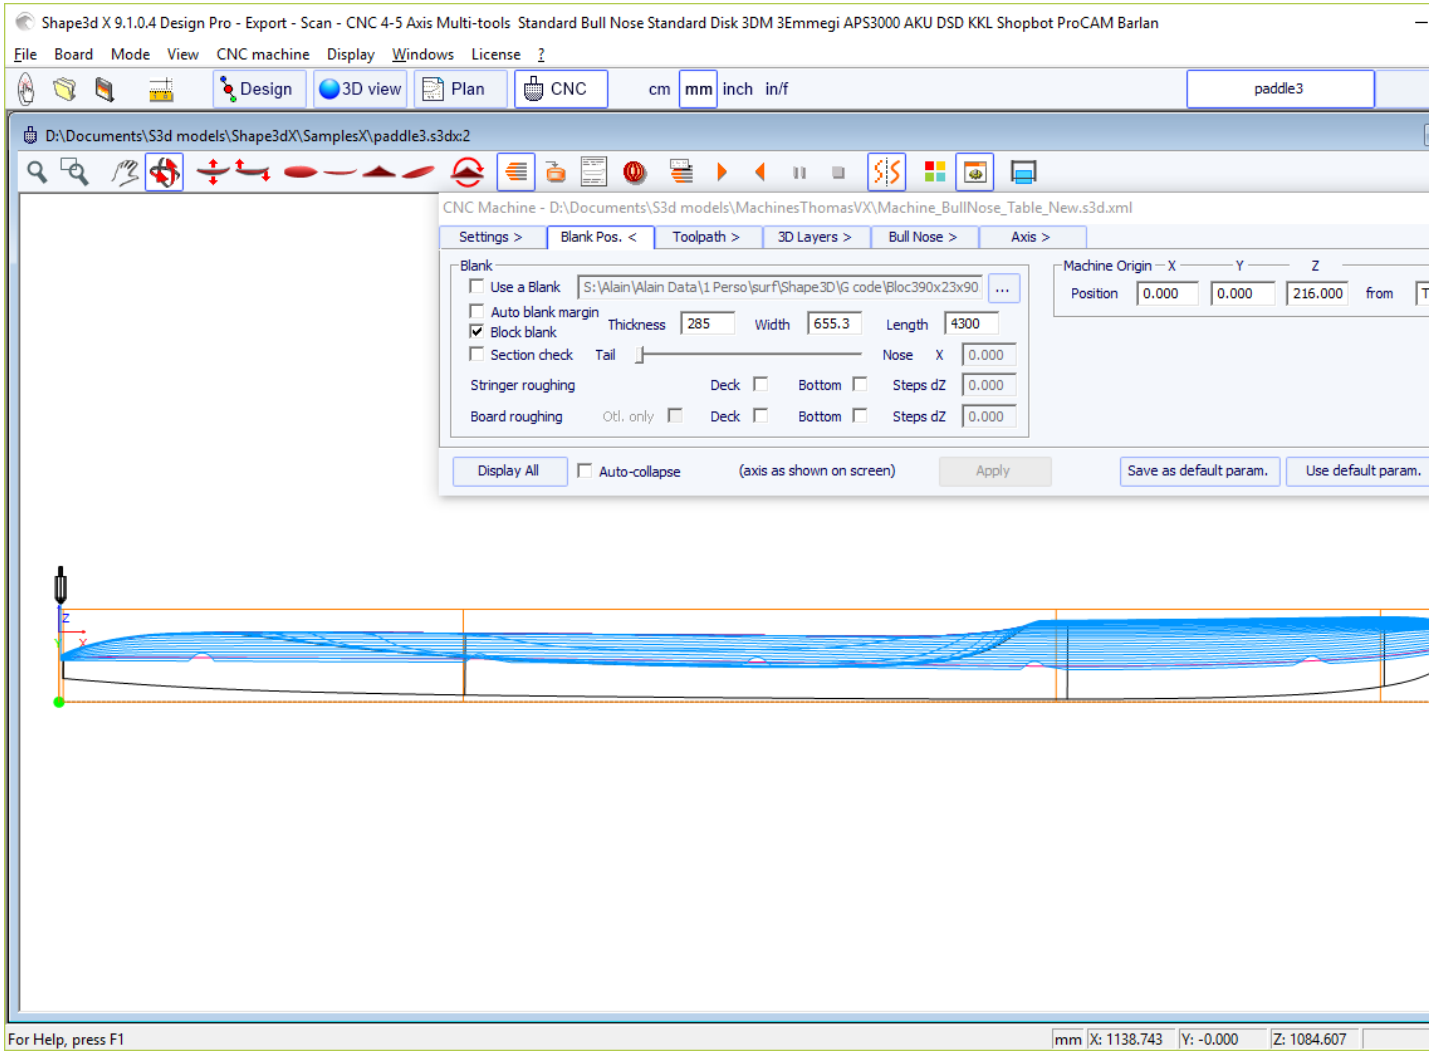

Le blank peut être posé sur deux supports (struts) :

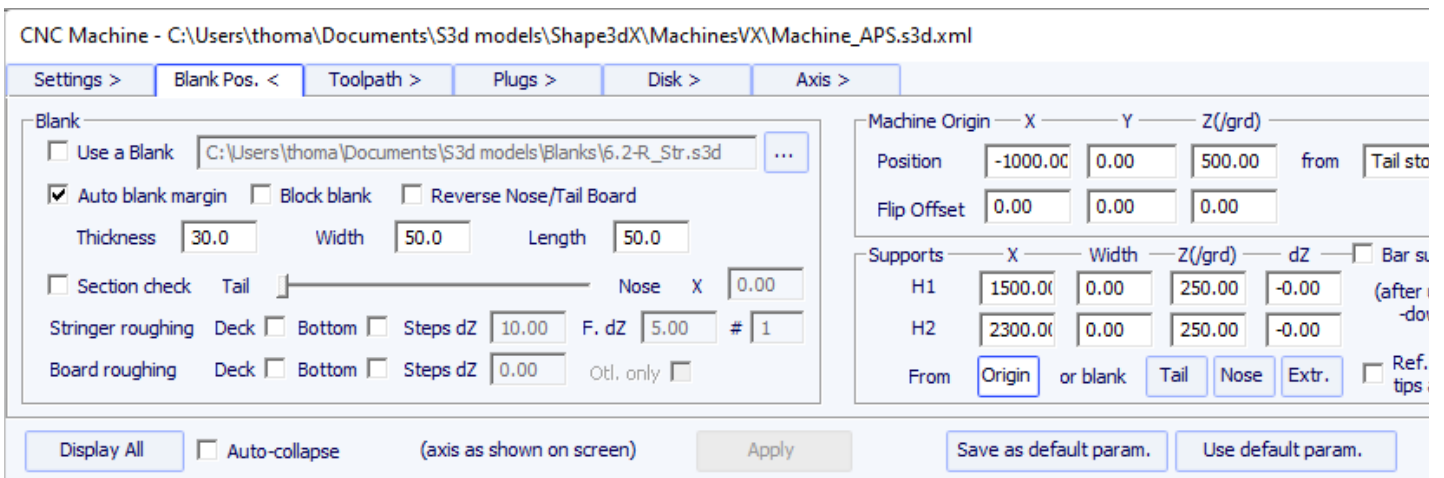

- Dans ce cas, le blank peut être sélectionnée comme dans le mode Clamps.

- Définissez les coordonnées de l'origine machine **Machine Origin** relativement à l'arrière, l'avant, aux supports ou au milieu du blank.

- La position des supports **H1** et **H2**, par rapport à l'origine de la machine, ou à l'arrière ou à l'avant du blank, est définie dans la section "**Supports**".

- Un décalage vertical des supports entre la coupe du pont et la coupe de la carène peut être réglé avec la case "dZ".

- A noter que lors de la découpe du premier côté (pont ou carène), le blank est positionné sur les deux supports. Tandis que lors de la coupe du deuxième côté (carène ou pont alors), c'est la planche qui vient se positionner sur les supports.

- Une variante du mode support est le mode **Support Axe**. Dans ce cas, le blank est positionné sur les deux supports lors de la découpe du premier côté. Mais ensuite, le blank est retourné autour de l'axe horizontal le long de la longueur. Ce mode convient aux machines avec **automatic flip assist system**.

■ L'onglet "Tool Path"

Bull nose

CNC Machine - D:\Documents\S3d models\MachinesThomasVX\Machine_BullNose_Table.s3d.xml

Settings > Blank Pos. > Toolpath < Plugs > 3D Layers > Bull Nose > Axis >

Path sequence position **Second**

Deck **Side/Side** Rail-to-Cer Opposite
 Bot. **Side/Side** Rail-to-Cer Opposite

Max angle (°) Deck **180** Bottom **180**

Square rails

Stringer paths **Third** Deck Bottom

of Stringers **1** # of Ghost paths **0** **0**

Z shift **0.00** Ghosts dZ shift **2.00** **0.00**

Y shift **0.00** Extend extr. Tail
 Nose

Ghost dY **0.00** Cut ends Tail
 Nose

Upward cut ZigZag down moves

Cut tail first Cut bottom first

Check blank nose-tail position: Tail Nose

Starting position Auto

X **0.00** Y **0.00** Z **31.75** from **First point**

End position Auto

X **0.00** Y **0.00** Z **31.75** from **Last point**

Margins Deck Bottom

Tail **0.00** **0.00**

Nose **2.00** **-2.00**

Apply to outline path

Path between lines Continuous Nb pts. **2**
 Squared

Rods number

W **60.00** H

Sandwich Deck **0.00** Bottom **0.00**

Outline cut **First** Deck

Y shift **0.00** Z shift **0**

of paths **1** dZ shift **0**

Anti-clock. dY shift **0**

Avoid stringer at Tail Nose

Str. width **20.00** dZ height **2**

Display All Auto-collapse (axis as shown on screen) Apply Save as default param. Use default param.

Disk, symmetric bull nose or a 4-5 machine

CNC Machine - D:\Documents\S3d models\MachinesThomasVX\Machine_APS.s3d.xml

Settings > Blank Pos. > Toolpath < Plugs > 3D Layers > Disk > Axis >

Path sequence position **Second**

Deck **Side/Side** Center-to- Opposite
 Bot. **Side/Side** Center-to- Opposite

Max angle (°) Deck **180** Bottom **3**

Deck/bot limit **Tuck**

Tuck Sharpening Deck Bottom

Bottom rail min Y **15.40** min Z **-500.0**

Stringer paths **First** Deck Bottom

of Stringers **1** # of Ghost paths **1** **0**

Z shift **0.00** Ghosts dZ shift **10.00** **50.80**

Y shift **0.00** Extend extr. Tail
 Nose

Ghost dY **0.00** Cut ends Tail
 Nose

Cut tail first Cut bottom first

Check blank position after upside-down: Tail Nose

Starting position Auto

X **0.00** Y **0.00** Z **31.75** from **First point**

End position Auto

X **0.00** Y **0.00** Z **31.75** from **Last point**

Margins Deck Bottom

Tail **0.00** **0.00**

Nose **0.00** **0.00**

Apply to outline path

Path between lines Continuous Nb pts. **3**
 Squared

Relief cuts

Indexes

Sandwich Deck **0.00** Bottom **0.00**

Outline cut **Third** Deck

Y shift **0.00** Z shift **0**

of paths **1** dZ shift **0**

Anti-clock. dY shift **0**

Avoid stringer at Tail Nose

Str. width **0.00** dZ height **0**

Display All Auto-collapse (axis as shown on screen) Apply Save as default param. Use default param.

Cette page définit les composants généraux du chemin de coupe :

■ Path Sequence

- Dans le groupe "**Path Sequence**" vous pouvez choisir entre les trois options :

"**Side/Side**" pour couper un côté après l'autre,

"**Concentric**" pour alterner les lignes de coupe d'un côté et de l'autre,

"**Side/Side Conc.**" pour faire un chemin concentrique un côté après l'autre,

"**Conc. S/S rail**" pour faire un chemin concentrique au centre de la planche, et un côté et de l'autre sur le rail,

et "**One Side**" pour ne couper qu'un seul côté.

Avec un cutter Bull Nose, le chemin Concentric donne des rainures plus régulières que Side/side, mais il peut y avoir une dissymétrie.

Side/Side Concentric donne des rainures régulières et assure la symétrie si combiné avec un changement de sens de rotation.

Ensuite, vous avez le choix de commencer la coupe au centre et de finir au niveau des rails, ou de faire l'inverse.

- "**Anti-clockwise**" changera le sens de rotation du parcours d'outil concentrique.

Ces réglages peuvent être différents pour le pont et pour la carène.

- Pour un bull nose en 3 axes, vous pouvez cocher l'option "Square rail" si vous ne voulez pas couper le rail inférieur.

Pour un disque, un bull nose symétrique ou 4-5 axes, vous pouvez choisir la séparation entre le pont et la carène entre les options :

"**Apex**" le place au point le plus large.


"**Tuck**" le place le plus bas possible (selon les dimensions du moteur) entre le point d'apex et le point du rail. Notez que si le moteur est épais, les lignes inférieures sont intentionnellement déviées du chemin d'origine afin que le moteur évite le blank.

Dans ce mode, vous pouvez utiliser l'option "**Tuck Sharpening**" pour éviter d'émousser le "tuck" du rail si la machine n'est pas parfaitement alignée.

"**Tuck+Flat Bottom**" est identique à "**Tuck**", mais les lignes du dessous sont limitées au point rail.

"**Square rail**" ne coupe pas le rail inférieur.

"**Up rail**" définit la séparation la plus basse possible lorsque vous coupez la carène.

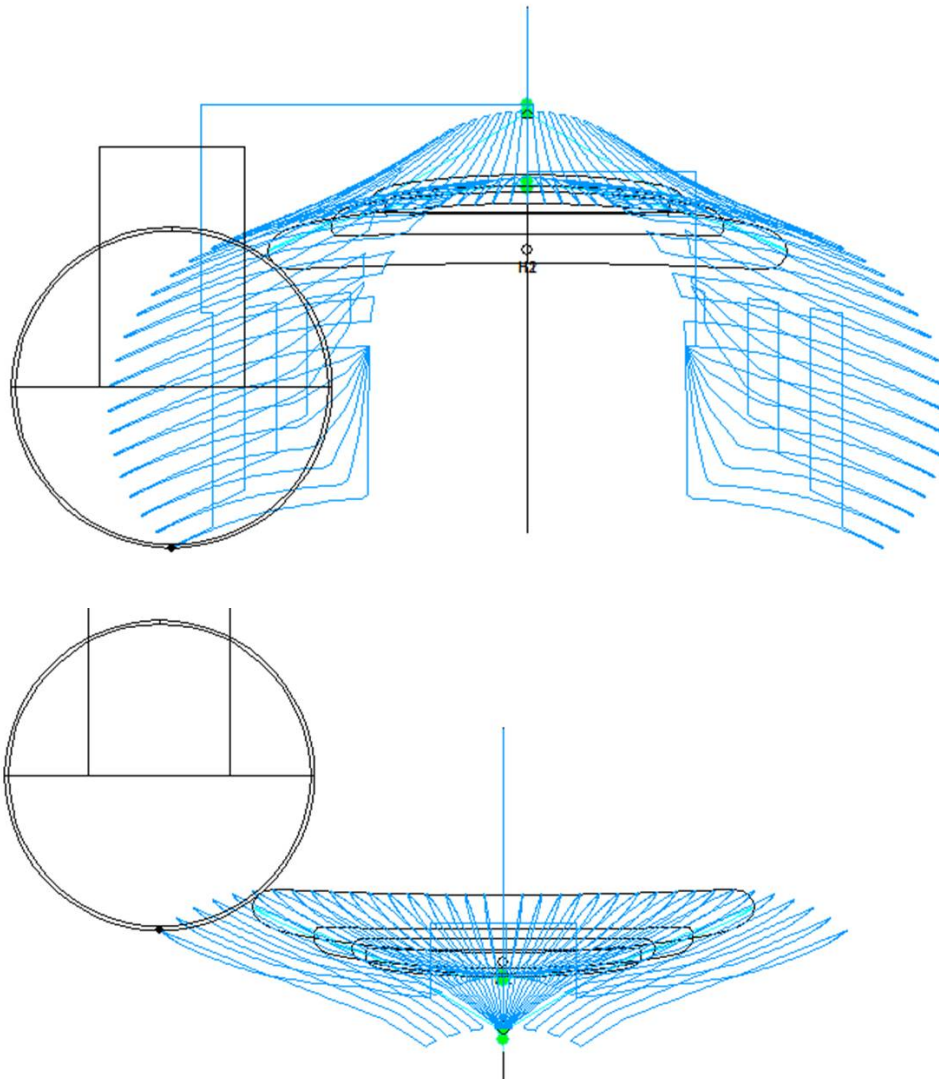


- Dans les deux cas, vous pouvez définir un "Maximum angle" pour que le parcours ne descende pas trop bas sur le rail.

■ Stringer paths

- Le nombre de stringers "**Number of Stringers**" peut être réglé entre 0 et 3. Mettez 0 si vous ne voulez pas couper le stringer du blank. Réglez 2 ou 3 si le blank a plusieurs stringers.

- Réglez ensuite le "**Side shift**", qui est la distance entre les stringers et l'axe central.

- La "**Z margin**" donnera une coupe de stringer plus haute que le stringer réel si elle est définie positive. Vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez finir le stringer à la main.

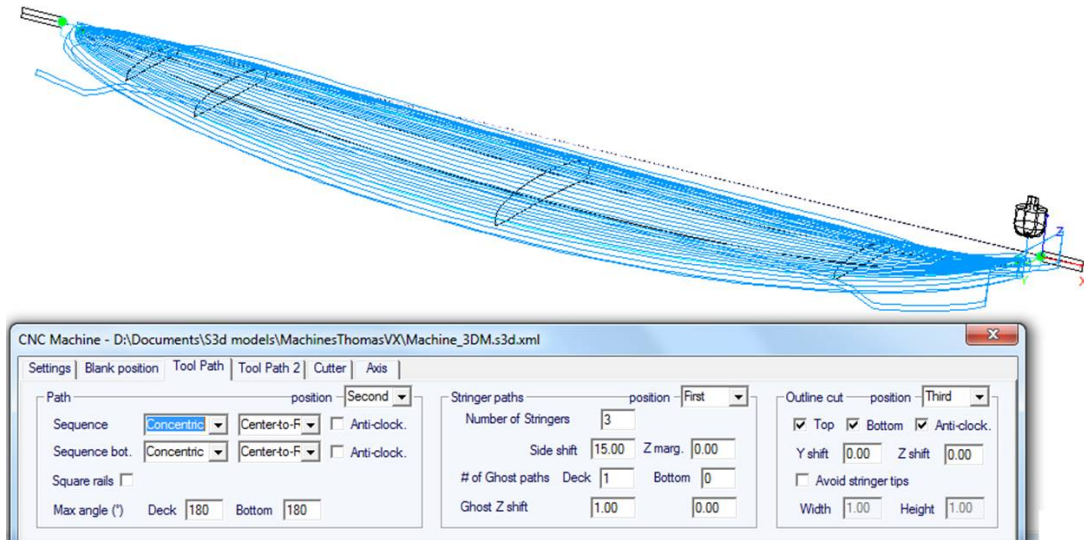


- Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs **Ghost paths** avec un "**Side shift**" et un "**Z shift**" (pour plusieurs ghost paths le Z shift diminue pas à pas).


- Pour le cutter Bull Nose, l'option "**Upward cut**" crée un chemin de stringer qui coupe toujours en remontant, pour éviter que la mousse ne brûle.

- Egalement pour le cutter Bull Nose, l'option "**ZigZag down moves**" remplace tous les descentes verticales au début ou entre les chemins de lisses par des mouvements en ZigZag, pour éviter la brûlure de la mousse.

- Si vous cochez les cases "**Extend stringer**", le chemin du stringer sera prolongé horizontalement pour finir la pointe.

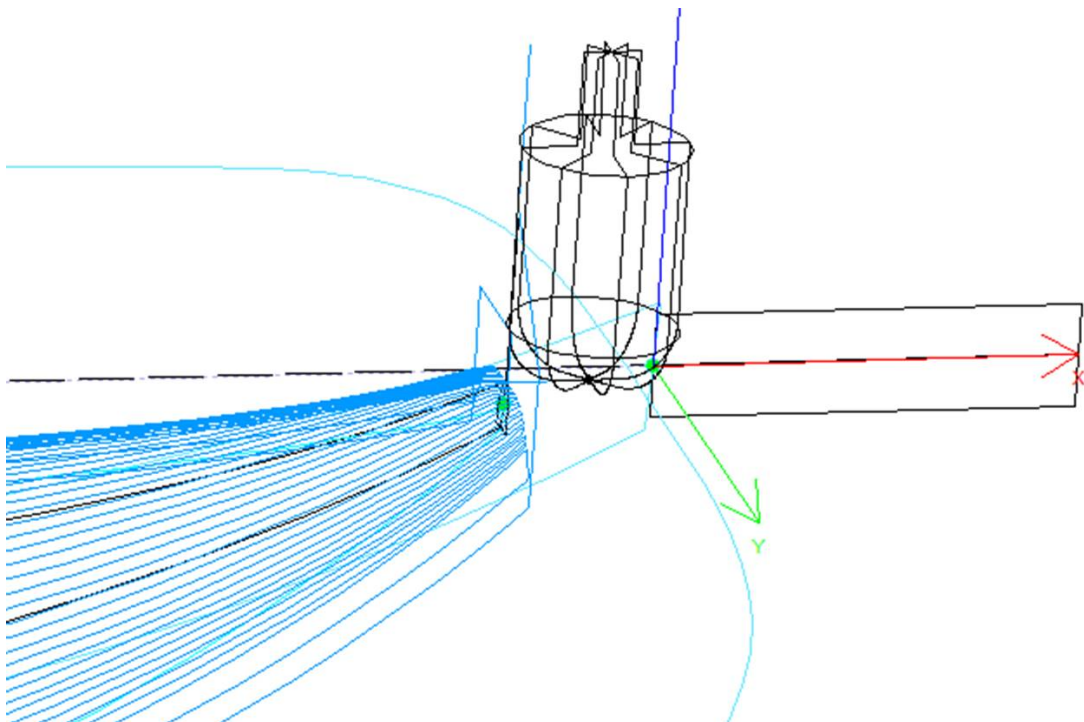

- Vous pouvez également cocher les cases **"Cut stringer ends"** pour faire descendre l'outil au bout du stringer afin de couper l'extrémité.

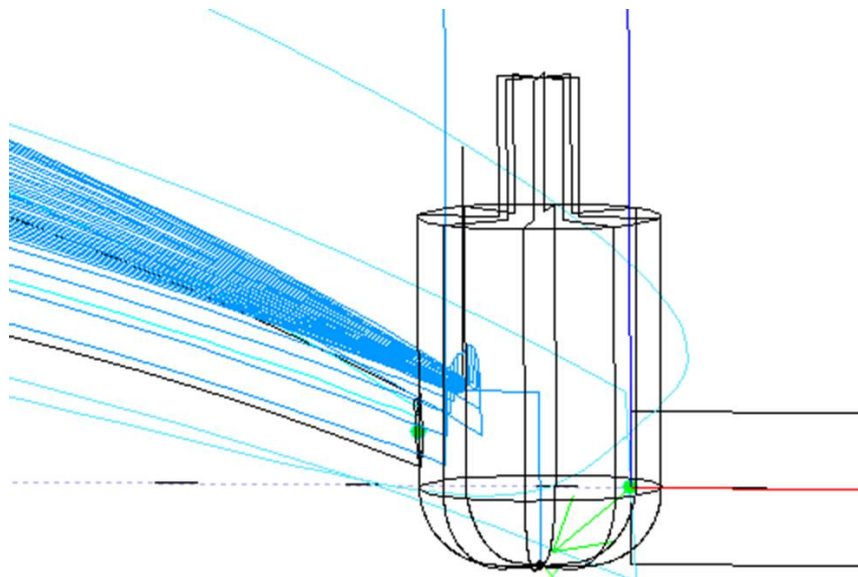

■ Outline cut

Pour les machines à 3 axes avec un cutter bull nose, on peut ajouter un chemin d'outline à la coupe du pont et/ou de la carène.


Le chemin d'outline par défaut est calculé de manière à ce que la fraise descende jusqu'au bas du blank, mais pas plus profondément que la hauteur de l'outil.

Vous pouvez ajouter un "Y shift" afin que le tracé du contour laisse un peu de mousse pour la finition à la main. Et un "Z shift" si vous voulez déplacer ce chemin vers le haut ou vers le bas.

Vous pouvez définir plusieurs chemins d'outline avec un "dZ shift" et "dY shift" entre chaque passage.

Vous pouvez changer le sens de rotation en cochant la case "Anti clockwise".

Cochez "Avoid stringer tips" si vous voulez que chemin d'outline saute par-dessus les pointes du stringer (et les clamps s'il y en a). Ensuite, vous pouvez définir la largeur "Width" du stringer (ou clamps) et sa largeur "Height".

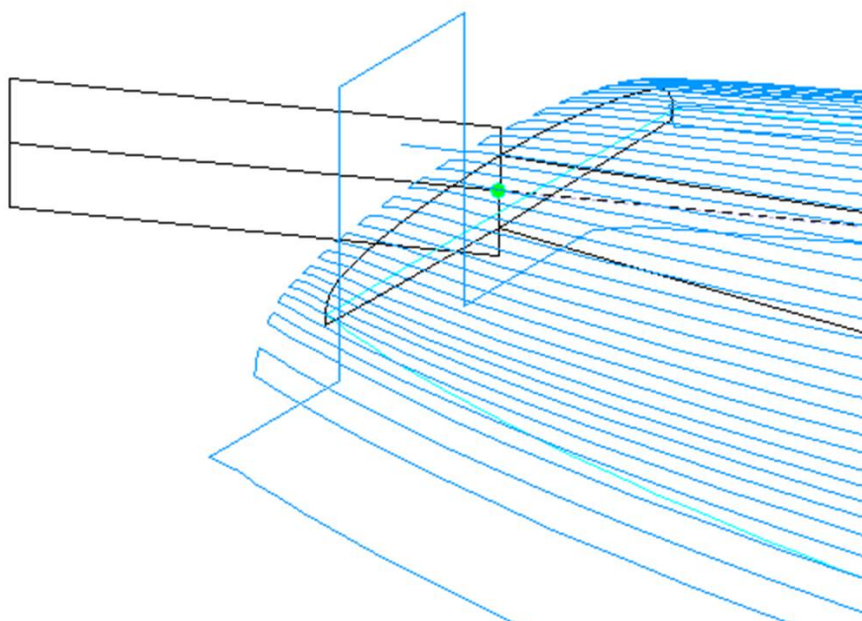

L'ordre relatif de ces trois composants peut être modifié à l'aide de "Order" : le chemin du stringer d'abord, puis les lignes, puis l'outline. Ou tracer l'outline, puis les lignes, puis le stringer...

■ Cut tail / bottom first

La case à cocher "Cut tail first" fait que le parcours d'outil commence à l'arrière de la planche au lieu du nez.

La case à cocher "Cut bottom first" doit être utilisée si vous commencez la coupe par le dessous de la planche au lieu du pont.

■ Check blank

La case à cocher "Check tips before cut" fait que le cutter va toucher les extrémités de l'arrière et de l'avant de la planche avant la coupe, afin de vérifier le positionnement du blank.

L'option "Check blank position after upside-down" fait que le cutter touche chaque côté de la planche avant de couper le deuxième côté de la planche, pour vérifier l'alignement.

■ Starting/End position


Si "Starting position" est définie à "Auto", la trajectoire de l'outil commence 1,25" au-dessus du premier point de la coupe du stringer. Cela peut être à l'avant ou à l'arrière si la case "Cut tail first" est cochée.

S'il n'est pas réglé sur Auto, vous pouvez le régler à n'importe quelle position par rapport à l'arrière, l'avant, au centre, à l'origine ou au premier point de coupe.

Vous pouvez définir le "End point" du parcours d'outil de la même manière.

■ Margins

Les "Margins" permettent d'arrêter le parcours avant les extrémités des planches. Ils peuvent être réglés sur différentes valeurs pour l'avant ou à l'arrière, le pont et la carène. Il peut être utilisé si la planche est trop longue pour votre machine et que vous devez la couper en deux morceaux.

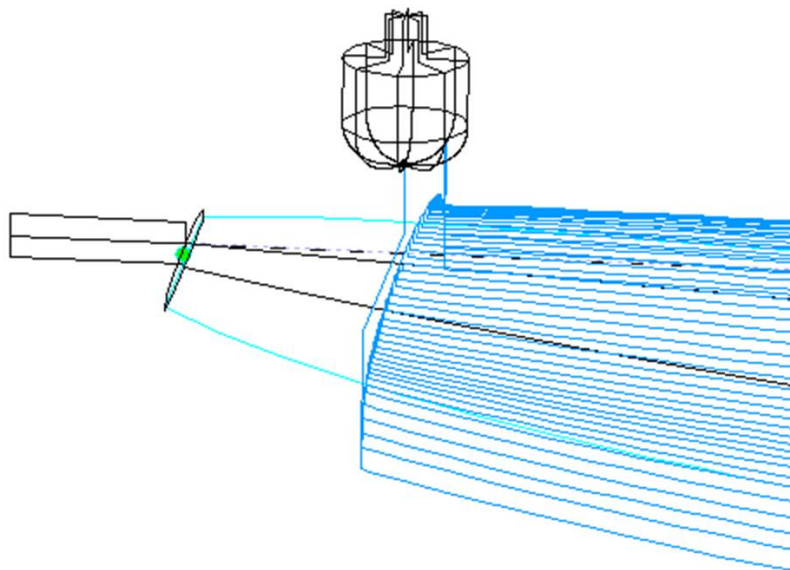

■ Path between lines


Le chemin entre les lignes, l'avant ou à l'arrière, peut être un créneau ou un mouvement continu avec un nombre fixe de positions.

■ Sandwich

Le champ "Sandwich" permet de retirer une épaisseur constante supplémentaire sur le pont ou la carène pour la construction sandwich.


■ Rods

Si vous coupez la planche dans un bloc de mousse EPS, vous voudrez peut-être que la planche reste fixée au reste du bloc à la fin de la coupe au lieu de tomber. Dans ce cas, pour les cutters de type bull nose cutters uniquement, vous pouvez définir un certain nombre de "ponts" qui ne seront pas coupés.

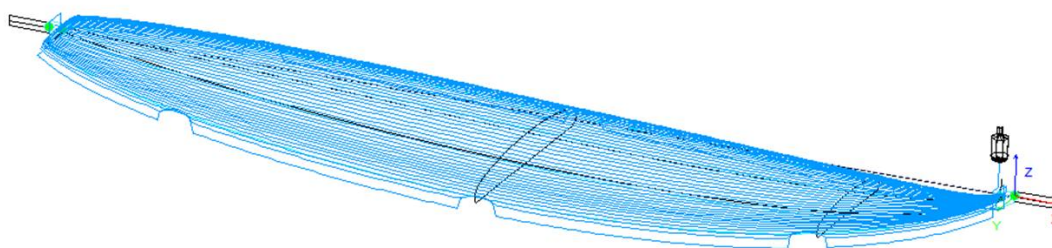

■ Relief cuts

Pour les machines à disque, vous pouvez définir un certain nombre de "Relief cuts" qui enlèveront la mousse supplémentaire du blank au niveau de l'arrière afin qu'il ne soit pas heurté par le moteur. Vous pouvez aussi cocher l'option **Autopour** que le nombre soit automatiquement informatique en fonction du rayon du disque et de la largeur de l'arrière. Ou vous pouvez définir la séquence de relief cuts que vous souhaitez comme par exemple **6-15-22** afin qu'il y ait une coupe en relief au 6^{ème} passage, au 15^{ème} passage et au 22^{ème} passage de chaque côté.

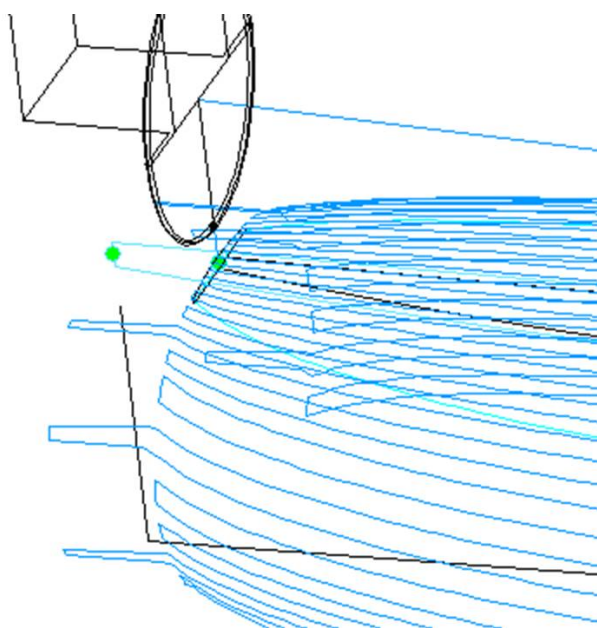

■ L'onglet "Plugs"

Si la planche contient des boitiers, la fenêtre des paramètres CNC affichera un onglet **Plugs**.

CNC Machine - C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\MachinesVX\Machine_KKL.s3d.xml

Settings > Blank Pos. > Toolpath > **Plugs <** Bull Nose > Axis >

Cut Plugs
 Position only
 Export separately

Display main toolpath
 Display plugs toolpath

Select Plugs


Plugs	Sel.	Z marg.	Y marg.	Up
Fin 1	X	0.000	0.000	
Fin 2	X	0.000	0.000	^
Leash 3	X	0.000	0.000	^

Max cut depth dZ
Depth Z margin
Width Y margin
 Stringer roughing
Max str. rough. dZ

Auto-collapse (axis as shown on screen)

Si vous cochez l'option "**Cut Plugs**", le cutter creuse les trous pour tous les boitiers sélectionnés dans la liste. L'ordre de coupe des boitiers peut être modifié en cliquant sur le ^ dans la colonne **Up**. Notez qu'il ne coupera le boitier entier que si l'outil est suffisamment petit.

- Si l'option "**Position only**" est cochée, le cutter ne fera qu'une légère marque au centre des boitiers.

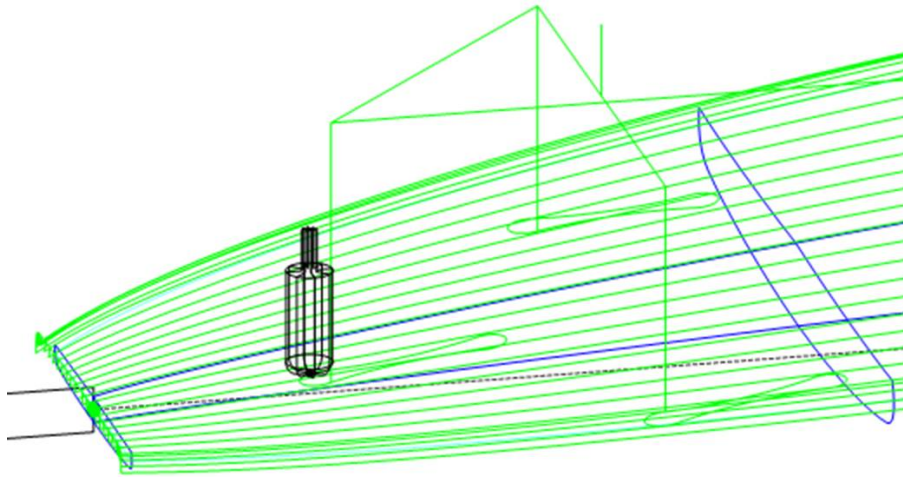

La profondeur de coupe max "**Max cut depth dZ**" permet de couper les boitiers en plusieurs pas de profondeur dZ.

Ces pas de dZ peuvent être réduits pour les boitiers centraux dans le cas où il y a un stringer en bois en utilisant l'option "**Stringer roughing**".

Les trous de boitiers peuvent être faits plus grands ou plus profonds en utilisant les marges "**Y and Z margins**". Ces marges peuvent être définies différemment pour chaque boitier.

■ L'onglet "3D Layers"

Si la planche contient des 3D layers, la fenêtre des paramètres CNC affichera un onglet **3D Layers** tab.

CNC Machine - C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\MachinesVX\Machine_APS_Motor with Box.s3d.xml

Settings > Blank Pos. > Toolpath > Plugs > **3D Layers <** Disk > Axis >

Select 3D layers

Cut 3D layers after whole board
 Export 3D layers path separately
 All in one file

Display main toolpath
 Display 3D layers toolpath

Layers	Sel.	Group	Nbl/2	Cut in.	In. m...	Out. m.	Tail m.	Nose...	Rough.	Str. r.
Swallow Tail	X	S Tail	15	X	0.00	0.00	0.00	0.00		X
Swallow Rail	X	S Tail	15	X	0.00	0.00	0.00	0.00		X
Channel 1	X		20	X	0.00	0.00	0.00	0.00		
deco										

Display All Auto-collapse (axis as shown on screen) Apply Save as default param. Use default param.

Cet onglet contient l'option **Cut 3D layers separately** qui permet de couper tout le pont et la carène sans les calques en premier, puis de faire un deuxième chemin pour couper les calques. Ceci est très utile pour les ponts creusés profonds par exemple, si votre outil n'est pas assez long pour couper tout le pont d'un coup. Cela donne également une meilleure finition puisque le chemin des calques suit leur contour.

Notez que cette fonctionnalité doit être utilisée uniquement pour les calques **Concaves** !

Cet onglet contient la liste des calques actifs afin que vous puissiez choisir quel calque sera coupé avec l'ensemble de la planche, et lequel doit être coupé après.

Les calques sélectionnés seront coupés les uns après les autres sauf si vous définissez le même nom de **Group** pour plusieurs calques. Les calques d'un même groupe seront coupés en même temps.

L'option **Export 3D layers path Separately** permet d'exporter l'ensemble du chemin de coupe du pont ou de la carène dans un fichier, et le chemin de coupe des calques dans un autre fichier. Cette option est utile si vous souhaitez utiliser un outil différent pour les calques. Si vous n'avez pas d'option Multi-tools vous pouvez générer l'intégralité du parcours d'outil du pont avec une fraise, puis modifier les dimensions de la fraise et réexporter les fichiers de coupe avec un nom différent.

L'option **All in one file** concerne le cas où vous découpez les calques 3D les uns après les autres et exportez leurs chemins séparément, mais vous souhaitez un fichier pour tous les calques et non un par calque.

Shape3d X Design Pro - Export - Scan - CNC 4-5 Axis Multi-tools Standard Bull Nose Standard Disk 3DM 3Emmegi APS3000 AKU DSD KKL Shopbot ProCAM Barland Tropic

File Board Mode View CNC machine Display Windows License ?

Design 3D view Plan CNC cm mm inch in/f

paddle1.s3dx2

CNC Machine - D:\Documents\S3d models\MachinesThomasVX\Machine_Barland.s3d.xml

Settings | Blank position | Tool Path | Tool Path 2 | **3D Layers** | Cutter | Axis |

Cut 3D layers after whole board
 Export 3D layers path separately
 Cut 3D layers one after the other
 Export 3D layers in one file

Display main toolpath
 Display 3D layers toolpath


Select 3D layers

Layers	Sel.	Nbl/2	Cut in.	Mar. in.	Mar. out.	Mar. tail	Mar. nose	Rough.	dZ	Prop.
tail cut										>>
Channels										>>
Deck	X	10	X	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	>>

Reduce << Apply ?

Press F1 for help cm X: 117.11 Y: -0.00 Z: 146.54

Pour chaque 3D layer, vous pouvez définir le nombre de lignes, les marges et également ajouter des passages d'élagage (roughing).

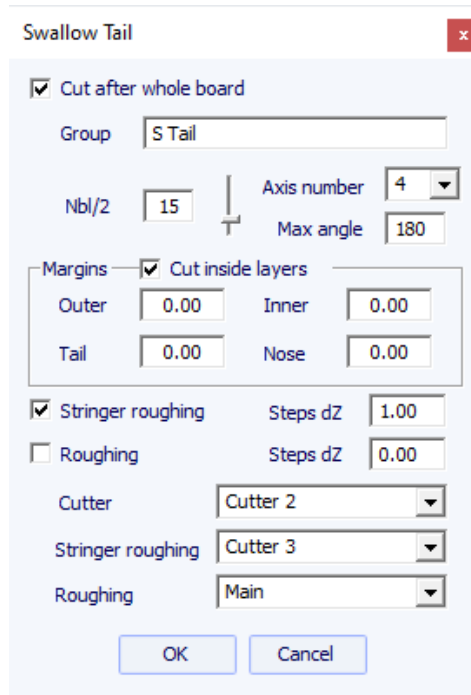

L'option **Cut inside layers** créera une trajectoire d'outil avec une trajectoire extérieure décalée du rayon de la fraise.


Le **Group** permet de découper plusieurs calques en même temps.

Vous pouvez choisir le nombre de passages **number of paths** sur le calque sélectionné. layer.

Pour les machines 5-4 axes, vous pouvez choisir de limiter la découpe d'un calque 3D à 4 ou 3 axes.

Vous pouvez également définir une **Margin** pour que la découpe du calque 3D commence un peu à l'intérieur.

Le **Roughing** ajoute plusieurs passages pour limiter la profondeur de chaque passage à un pas maximal **Steps dZ**.

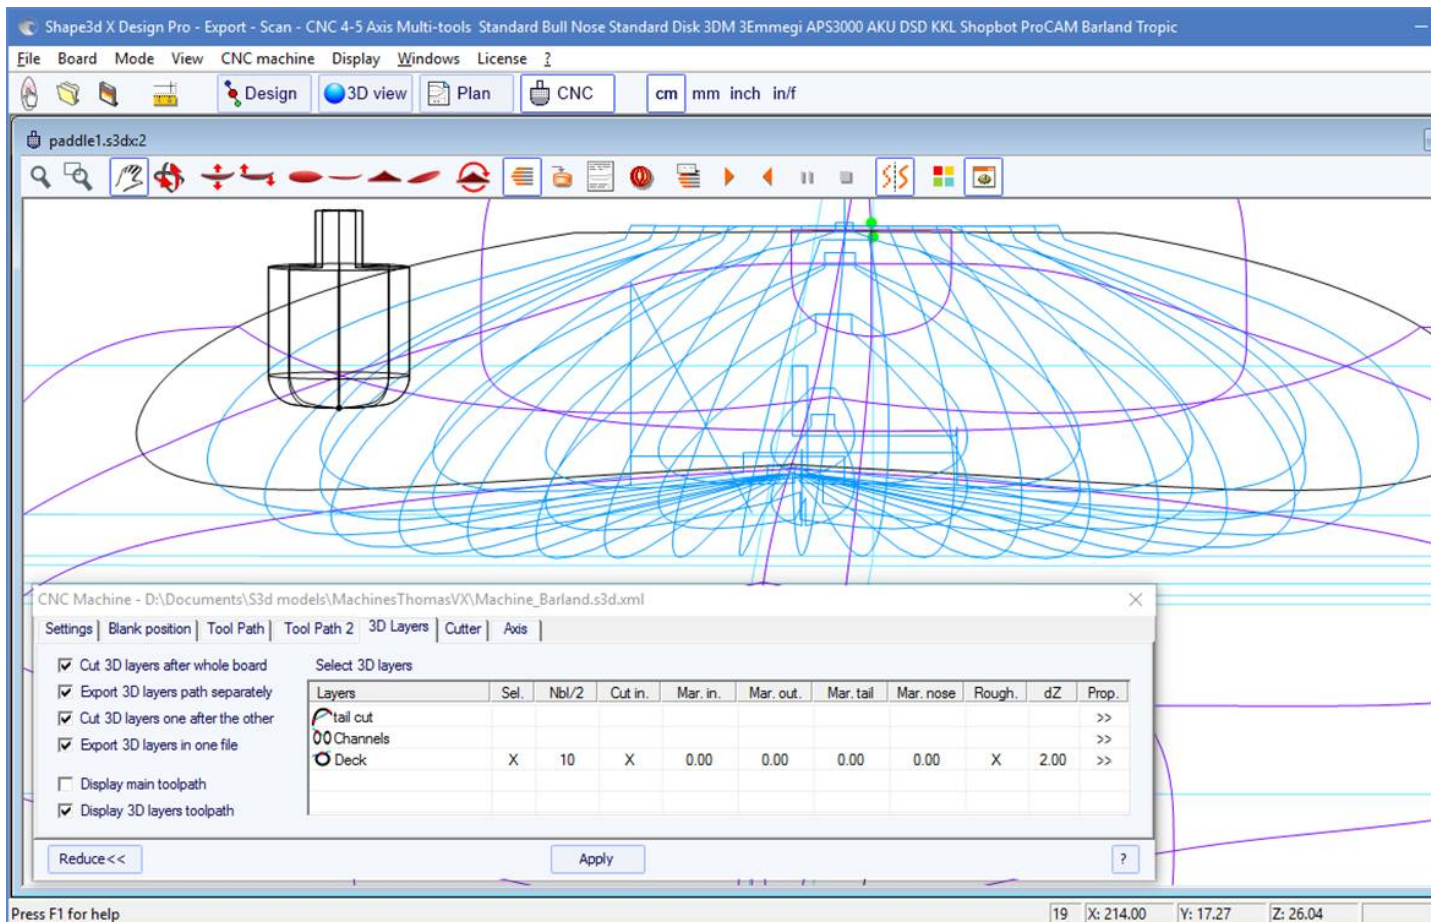

Pour les machines **Multi-tools**, vous pouvez choisir une fraise différente pour la coupe, le roughing et le roughing du stringer.

■ L'onglet "Cutter"

Cet onglet contient les dimensions de la fraise comme indiqué sur le dessin, qu'il s'agisse d'un bull nose, un bull nose symétrique ou d'un disque.


■ Bull Nose

CNC Machine - C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\MachinesVX\Machine_BullNose_Table_CreativeCustomWoodworks2.s3d.xml

Settings > Blank Pos. > Toolpath > Plugs > Bull Nose < Axis >

Bull Nose Dimensions

Diameter D	19.05	Corner radius R1	6.35	Shaft diameter W	9.91
Height H	15.88	Bottom radius R2	25400.0		

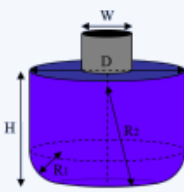

Display All Auto-collapse (axis as shown on screen) Apply Save as default param. Use default param.

- Le diamètre **D** est le diamètre total de la fraise.

- Le Corner radius **R1** est le rayon du coin du bull nose. Il doit être inférieur à **D/2** ($R1 = D/2$ donne une pointe sphérique).

- Le Bottom radius **R2** est le rayon de la partie inférieure sphérique de la fraise. Il doit être supérieur à **D2**. Définissez **R2** à une valeur très élevée si le bas de votre cutter est plat. Mais le parcours d'outil n'est généralement pas aussi lisse si le bas de la fraise est plat.

- **H** est la hauteur de la fraise. Il est utilisé pour calculer la hauteur du passage d'outline, et également avec les multi-bull noses, si les outils n'ont pas tous la même longueur.

- Le Tool holder diameter **W** est utilisé s'il est supérieur au diamètre de la fraise D pour éviter toute collision avec le blank.


■ Bull Nose pour 4-5 axes

CNC Machine - C:\Users\thoma\Documents\S3d models\Shape3dX\MachinesVX\Machine_3Emmegi_Clamps_5.s3d.xml

Settings > Blank Pos. > Toolpath > Plugs > Bull Nose < Axis >

Bull Nose Dimensions

Diameter D	50.80	Corner radius R1	19.05	Shaft diameter W	19.05
Height H	59.94	Bottom radius R2	299.97		

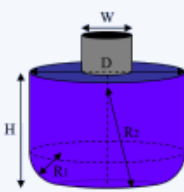


Axis number	5	Ref. A angle (°)	
Max cutter angle/Oz (°)	180	Invert sign of A	
Max var angle (°)	180	Ref. B angle (°)	
Switch cut angle/Oz	70	Invert sign of B	
Arm length	0.00	Arm length 2	

Display All Auto-collapse (axis as shown on screen) Apply Save as default param. Use default param.


- Pour les machines 4-5 axes, en plus des dimensions de la fraise, vous pouvez spécifier le nombre d'axes : 4 ou 5.

- L'angle **Max cutter angle/Oz** est l'angle maximum de l'axe de l'outil avec l'axe vertical en degrés (Deg) que la machine peut gérer.

- L'angle **Switch cut angle/Oz** est l'angle de transition entre la coupe avec la pointe de l'outil et la coupe avec la partie verticale de l'outil. Réglez cet angle entre 45 degrés et 90 degrés pour couper le rail inférieur de la planche avec la partie verticale du cutter.

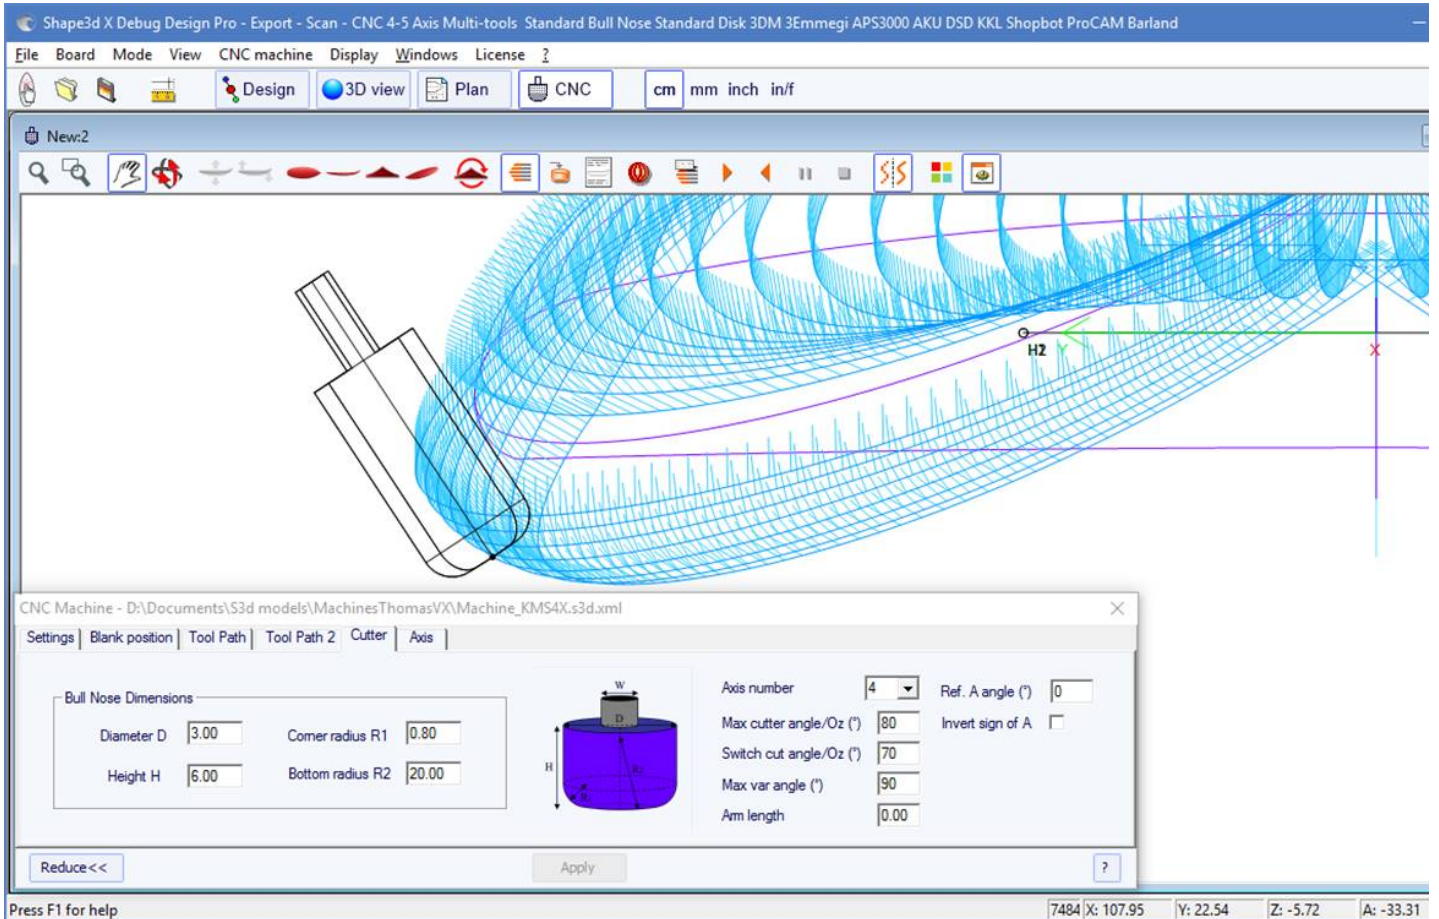


- L'angle **Max var angle** est la variation maximale de l'angle de l'outil le long d'un passage de l'arrière à l'avant. Si cet angle est réglé sur 0, l'outil gardera une inclinaison constante de l'arrière à l'avant, l'inclinaison changeant entre chaque passage.
- La longueur **Arm length** est la longueur du bras entre le centre de rotation et la pointe de l'outil.
- L'angle **Ref. A angle** est l'angle A inscrit dans les fichiers de coupe exportés lorsque l'outil est vertical. Le signe de l'angle peut être inversé.

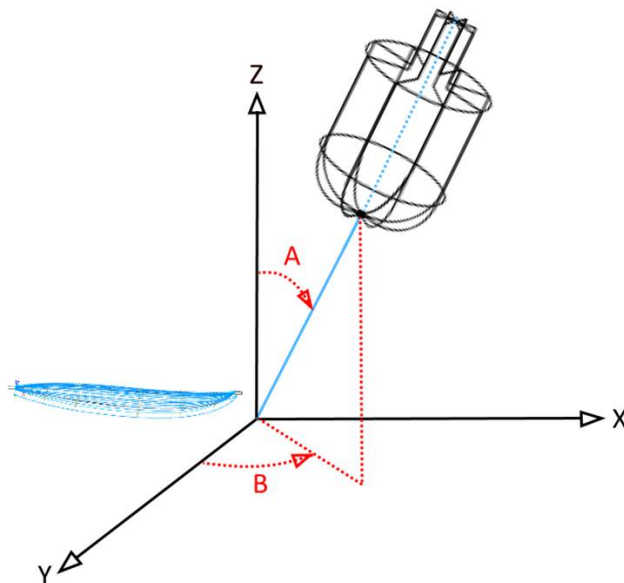


- L'angle **Ref. B angle** (pour 5 axes uniquement) est l'angle B écrit dans les fichiers de coupe exportés lorsque le bras est dans le plan Oyz (le plan des couples). Le signe de l'angle peut être inversé.


■ Disk

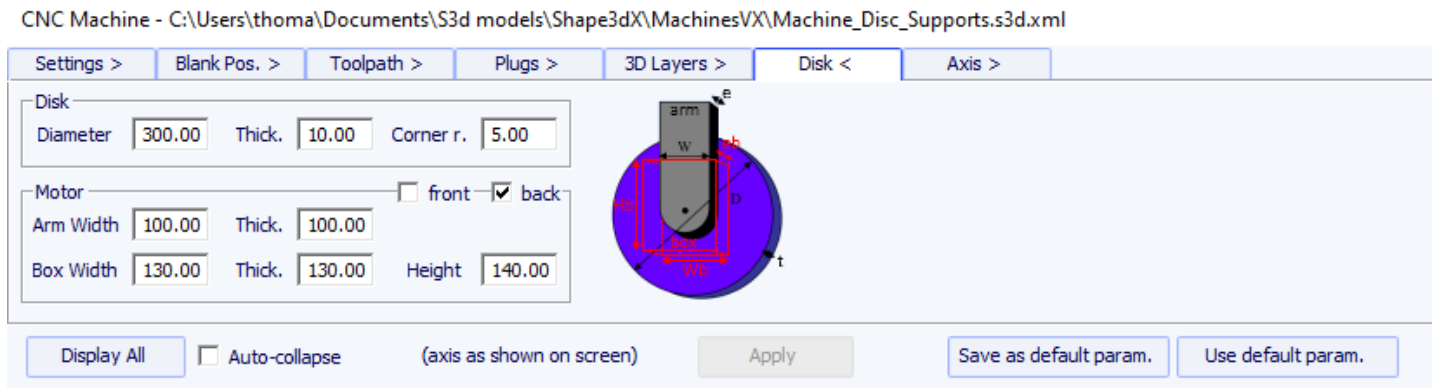

- Le **Diameter** est le diamètre total du disque.
- **Thickness** est l'épaisseur du disque.
- Le **Corner radius** est le rayon du bord du disque (0 si carré, épais./2 si arrondi).
- Le **disk Motor** peut être placé à l'avant du disque (vers le nez de la planche), ou à l'arrière (vers l'arrière de la planche).
- Vous pouvez définir la largeur **Width** et l'épaisseur **Thickness** du bras qui maintient le disque. Le bras a un fond semi-circulaire.

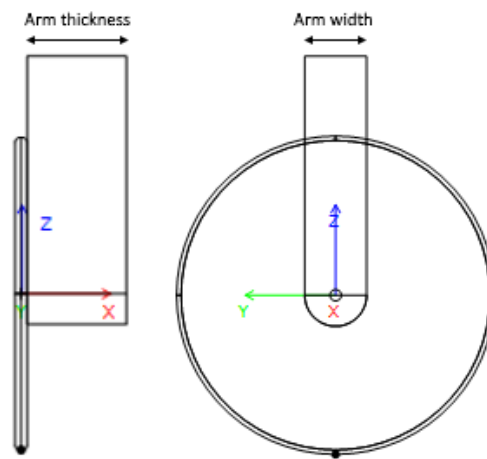


- Et vous pouvez définir la largeur, l'épaisseur et la hauteur **Width**, **Thickness**, **Height** de la boîte qui contient le moteur du disque, si plus grand que le bras.

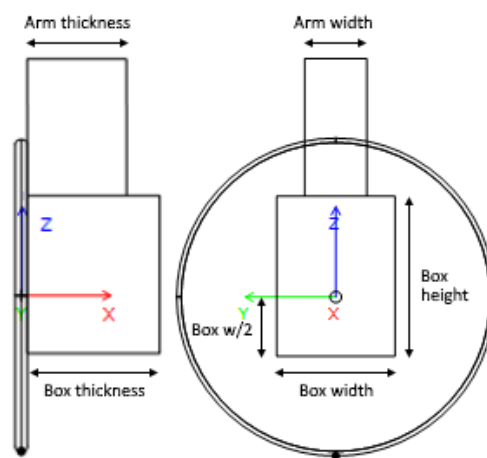

- Les dimensions du bras et du boîtier moteur sont utilisées pour calculer le chemin de coupe de la partie basse du rail de façon à ce que le moteur ne touche pas le blank.


■ Bull Nose symétrique

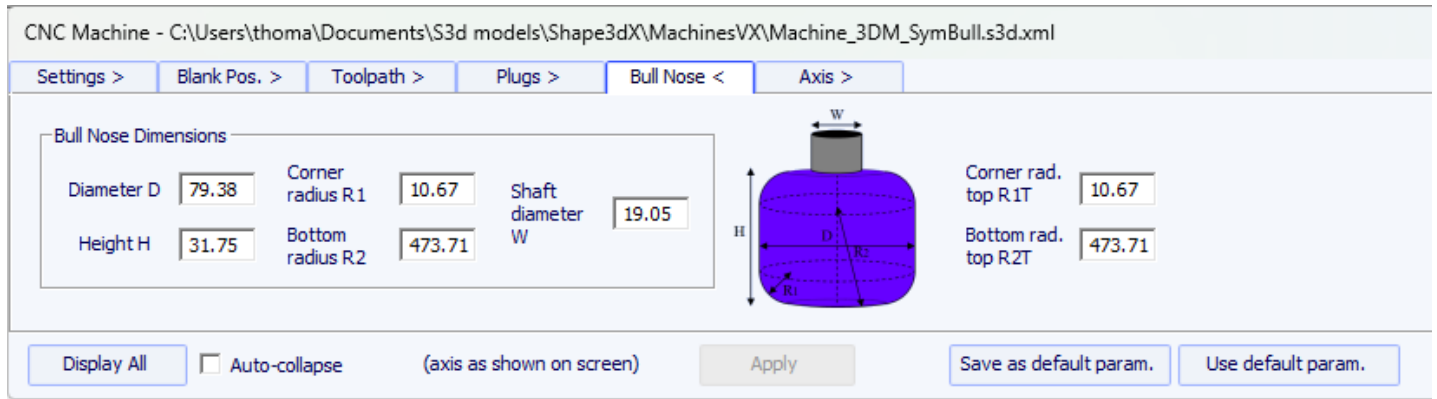

Les dimensions du symmetric bull nose sont définies de la même manière que pour un bull nose normal.
Les rayons du dessus **R1T** et **R2T** peuvent être différents des rayons du dessous.

- Le Tool holder diameter **W** est utilisé pour calculer le chemin de coupe de la partie basse du rail de façon à ce que l'axe ne touche pas le blank.

■ Multi Bull Nose

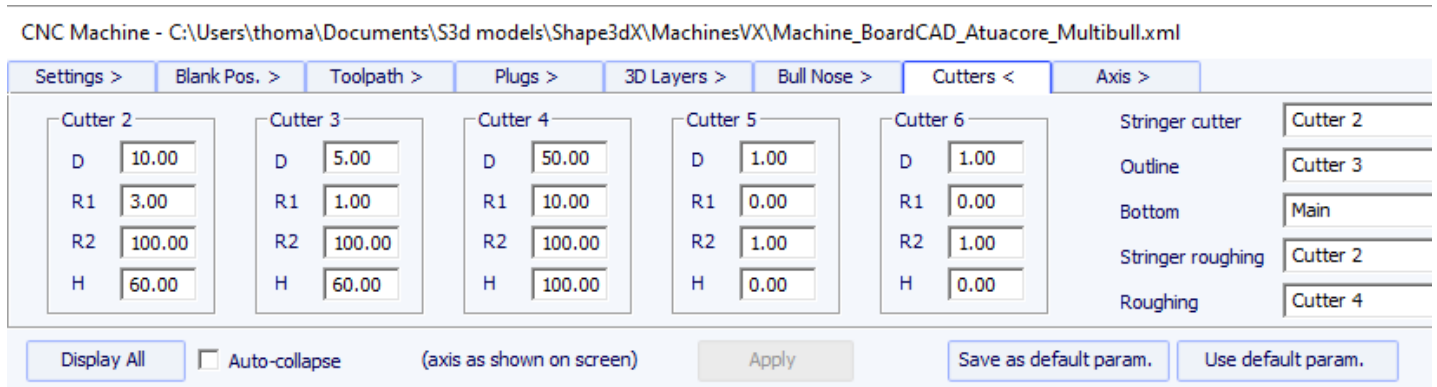

Avec l'option multi bull nose, vous pouvez définir les dimensions de jusqu'à 6 fraises : une pour le chemin du **Stringer** path, une pour l'**Outline** , une pour le **Roughing**, pour les **3D Layers**, les **Plugs**, pour le **Bottom**.

La commande par défaut pour le changement d'outil est :

Démarrage cutter principal : <Changement cutter lignes>

Fin cutter principal : <U5>

Start cutter 2 : <Changement cutter stringer>

Fin cutter 2 : <U4>

Start cutter 3 : <Changement cutter outline>

Fin cutter 3 : <U3>

Start cutter 4 : <Changement cutter lignes bottom>

Fin cutter 4 : <U6>

Start cutter 5 : <Changement cutter 3D layers>

Fin cutter 5 : <U7>

Start cutter 6 : <Changement cutter plugs>

Fin cutter 6 : <U8>

Ces commandes peuvent être modifiées en ajoutant les tags suivants dans le fichier de format du post-processeur :

Démarrage cutter principal : <START_TOOL_1> ... </START_TOOL_1> <

Fin cutter principal : <END_TOOL_1> ... </END_TOOL_1>

Start cutter 2 : <START_TOOL_2> ... </START_TOOL_2>

Fin cutter 2 : <END_TOOL_2> ... </END_TOOL_2>

Start cutter 3 : <START_TOOL_3> ... </START_TOOL_3>

Fin cutter 3 : <END_TOOL_3> ... </END_TOOL_3>

Start cutter 4 : <START_TOOL_4> ... </START_TOOL_4>

Fin cutter 4 : <END_TOOL_4> ... </END_TOOL_4>

Start cutter 5 : <START_TOOL_5> ... </START_TOOL_5>

Fin cutter 5 : <END_TOOL_5> ... </END_TOOL_5>

Start cutter 6 : <START_TOOL_6> ... </START_TOOL_6>

Fin cutter 6 : <END_TOOL_6> ... </END_TOOL_6>

■ L'onglet "Axis"

Cette page contient les réglages des axes de la machine CNC.

CNC Machine - D:\Documents\S3d models\MachinesThomasVX\Machine_BoardCAD_AtuaCore_5axes.xml

Settings > Blank Pos. > Toolpath > Plugs > Bull Nose > Axis <

Axis directions (in the machine controller)

Export options

Write points numbers

Marks unit: 1 mm # digits: 4

Max var angle between two points (°): 180

Spindle turning direction change when change side Dwell time (s): 0.0

Max positions (in controller) — activat

	Min	Max
X	-1000000	1000000
Y	-1000000	1000000
Z	-1000000	1000000

Display All Auto-collapse (axis as shown on screen) Apply Save as default param. Use default param.

Réglez les axes **X**, **Y** et **Z** et leurs directions comme dans votre machine, relativement au blank.

Vous pouvez changer l'unité **unit** utilisée dans les fichiers exportés indépendamment de l'unité utilisée dans Shape3d. Vous pouvez également modifier la **precision** des positions écrites dans les fichiers.

Pour les machines 4-5 axes, vous pouvez définir le changement d'angle maximum entre deux positions consécutives "**Maximum angle changebetween two following positions**" en degrés.

Cochez l'option "**Write points numbers**" si vous voulez un numéro séquentiel au début de chaque ligne du fichier.

L'option **Spindle turning direction change when change side** insère la ligne de commande G4 M3 ou G4 M4 lorsque l'outil passe du côté gauche au côté droit ou dans l'autre sens. Vous pouvez définir un temps de pause **Dwell time** pour laisser suffisamment de temps au disque pour arrêter de tourner avant de recommencer à couper.

Vous pouvez fixer les positions limites **Limit positions** que votre machine peut atteindre.

■ La barre d'outils



Les quatre premiers boutons sont identiques à ceux de la vue 3D :

Zoom avant et arrière, zoom fenêtre, déplacement et rotation.

Ensuite, nous avons des boutons spécifiques :

Déplacer la planche

Cliquez sur le surf et déplacez le curseur pour déplacer le surf à l'intérieur du blank.

Basculez la planche

Cliquez quelque part et déplacez le curseur verticalement pour faire basculer la planche autour de son arrière.

Changez de point de vue.



Retourner

Retournez la planche et le blank pour voir la coupe de l'autre côté.



Lignes de coupe

Affiche les lignes de coupe. Faites un clic droit sur les lignes pour vérifier la position du cutter sur chaque point, et déplacez-le avec les touches fléchées.



Exporter le fichier de découpe

Générez et enregistrez le fichier de découpe dans le répertoire sélectionné.



Fiche machine

Affiche la fiche à imprimer, avec les informations sur la planche, le blank et le réglage de la machine.



Vitesse de coupe

Vous pouvez modifier la vitesse de la fraise à des points particuliers du chemin de coupe (les "points de coupe"). Cliquez sur ce bouton pour afficher la fenêtre Vitesse de coupe et modifier les différentes vitesses ou l'unité de vitesse.

Cutting speed
✕

Speed unit
inche ▾
mn ▾
Cutting time
258 min 25 sec

Max curvature radius of kinks
50.000
 Progressive curvature mode

Acceleration distance
0.000
Deceleration distance
0.000

Begin lines distance
10 %
End lines distance
10 %

Begin outline distance
5 %
End outline distance
5 %

Begin stringer distance
10 %
End stringer distance
10 %

Apply

Display All Speeds >>

Cutting point	Speed
Start	200.0
Between lines	0.0
Start Cut	10.0
Begin Stringer	10.0
Stringer	200.0
End Stringer	10.0
Move Down	0.2
Begin Last Stringer path	10.0
Last Stringer path	100.0
End Last Stringer path	10.0
Begin Lines	10.0
Lines	100.0
End lines	10.0
Begin Deck Rail lines	10.0
Deck Rail lines	100.0

Top
Bottom
?

- La distance d'accélération **Acceleration distance** permet des augmentations de vitesse en douceur sur cette distance fixe. La distance de décélération **Deceleration distance** permet des réductions de vitesse en douceur sur cette distance fixe.


- Vous pouvez définir un rayon de courbure maximum **Maximum curvature radius** qui définira les angles "kinks" du parcours d'outil. Ensuite, vous pouvez définir une vitesse spéciale pour les zones de kink. Ceci est particulièrement utile pour les wings...

- Le mode **Progressive curvature mode** réduit la vitesse proportionnellement à la courbure du chemin.

- La longueur relative des zones **Begin** et **End** des chemins peut être définie séparément pour les lignes, l'outline, et le stringer.

- Cliquez sur une ligne de la fenêtre Vitesse de coupe, pour éclairer les sections correspondantes du chemin de coupe. Ces sections apparaissent en bleu lorsque la vitesse est minimale et en rouge lorsque la vitesse est maximale.


Double-cliquez sur les lignes de la fenêtre de vitesse de coupe pour modifier les vitesses.

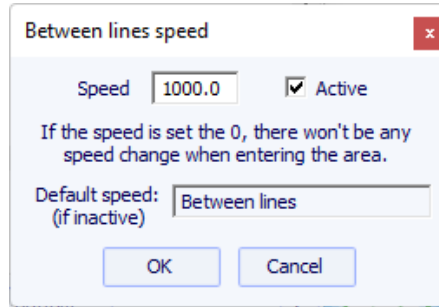

Si la vitesse est réglée sur 0, cela signifie qu'il n'y aura pas de changement de vitesse en entrant dans cette zone de vitesse.

Chaque section de vitesse peut être désactivée pour plus de simplicité, de sorte que la vitesse par défaut sera appliquée et il y aura moins de vitesse à définir.

Vous pouvez également placer le pointeur de la souris sur les points du chemin de coupe pour afficher la vitesse à cet position et faire un clic droit dessus pour éclaircir toutes les sections du chemin de coupe qui ont la même vitesse. Et vous pouvez déplacer la fraise le long des lignes de coupe à l'aide des flèches haut et bas du clavier. Appuyer sur Entrée pour afficher la boîte de dialogue Point de coupe et modifier la valeur de la vitesse.

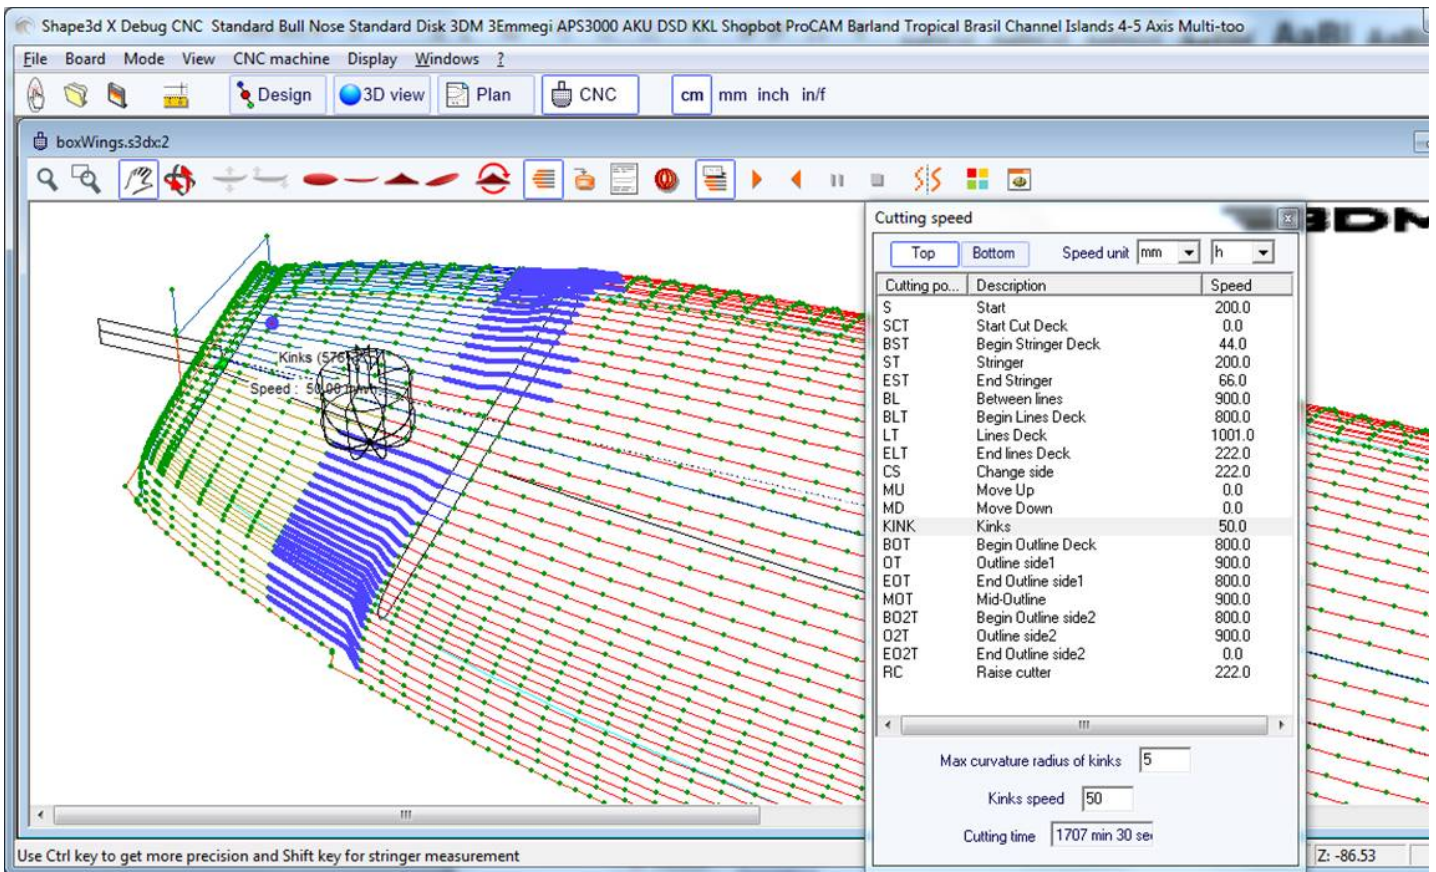

Simulation

Cette fonction montre le déplacement de la fraise en temps réel (mais sans tenir compte des changements de vitesse)




Il s'agit de la fonction anticrenelage habituelle.




Vue 3D du résultat de la coupe

Ce bouton ouvre une vue 3D avec une approximation du résultat de la coupe.

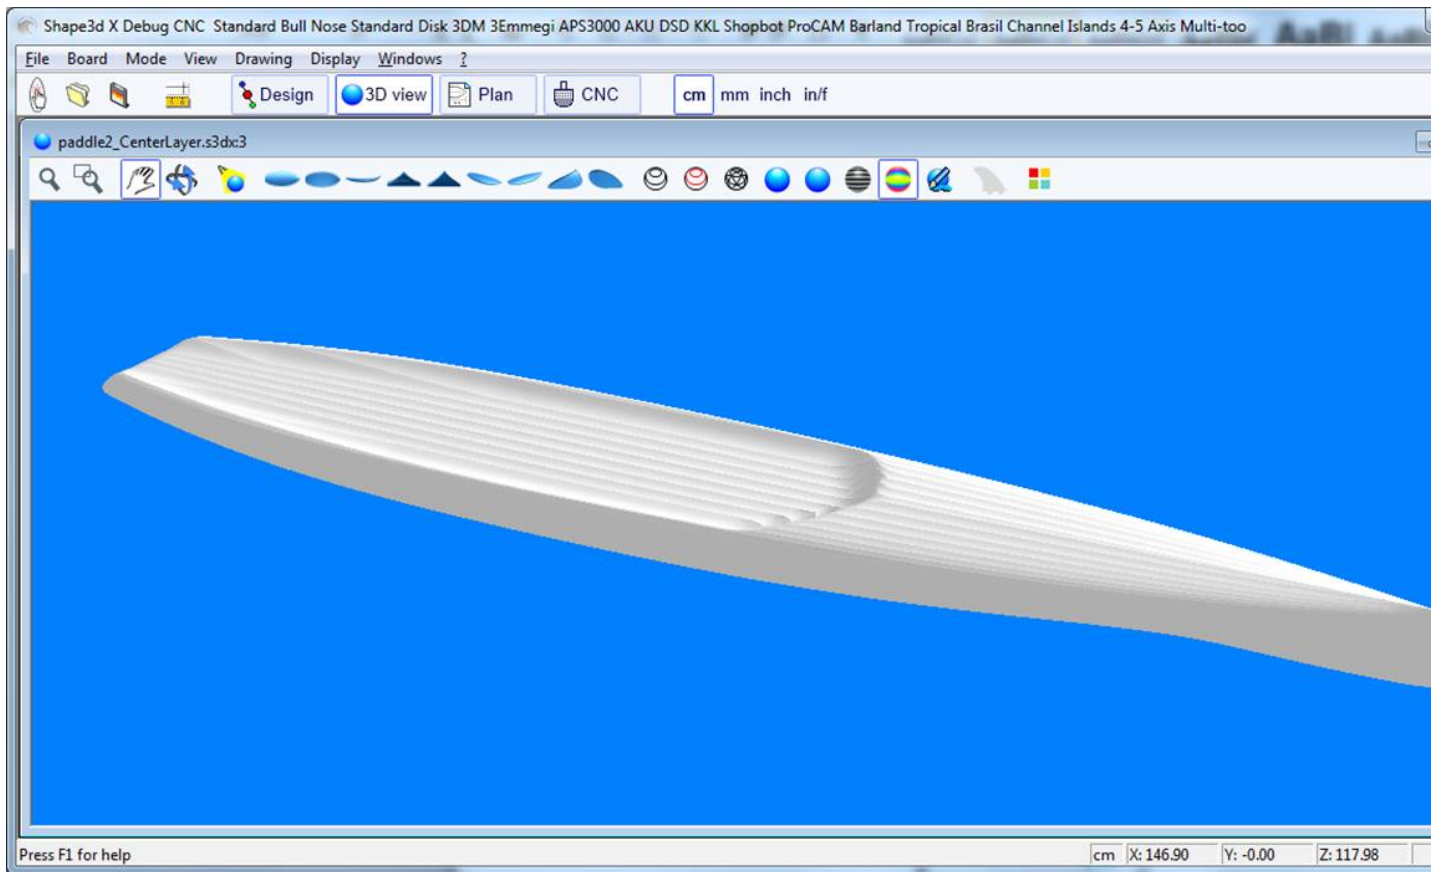


Boîte de couleurs

Permet de changer les couleurs de fond et les couleurs de la planche et du blank.

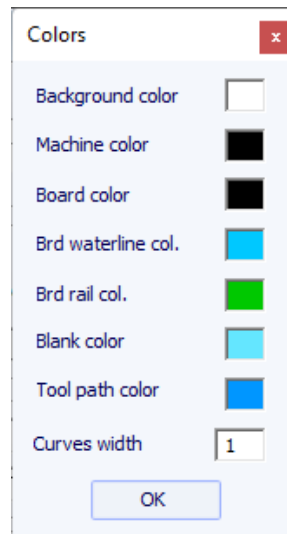

Chemin de fil chaud


La fenêtre Hot wire permet de créer et d'exporter un parcours fil chaud pour découper le profil ou l'outline d'un ou plusieurs modèles.

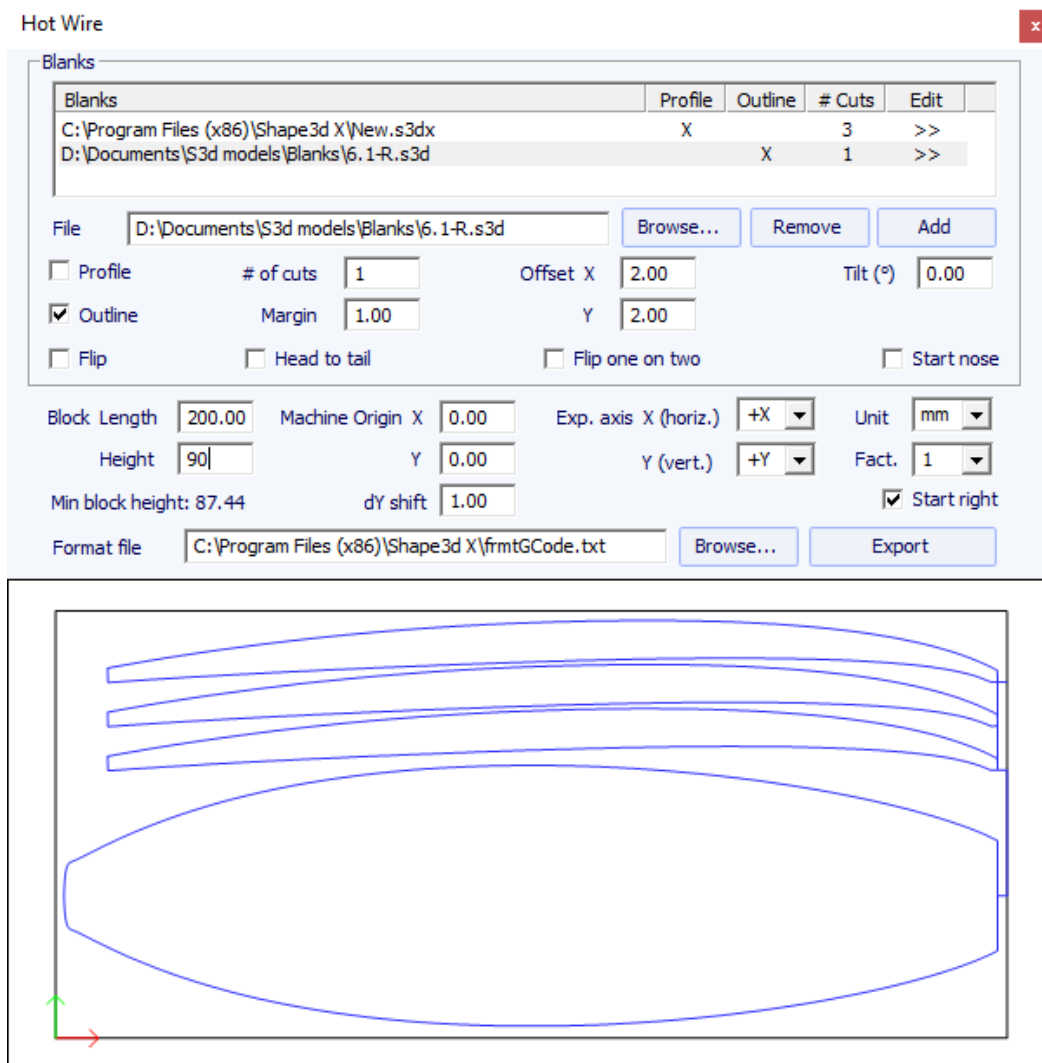

Chaque profil/outline peut être dupliqué, décalé et incliné séparément.

- "# of cuts" définit le nombre de fois que vous souhaitez dupliquer le profil/outline
- "Margin" définit l'épaisseur de mousse supplémentaire autour de la forme d'origine
- "Offset X Y" définit le décalage des profils/outlines par rapport à la position précédente
- "Tilt" définit l'angle d'inclinaison des profils/outlines en degrés
- "Flip" retourne le profil
- "Head to tail" inverse le nez et l'arrière tous les deux profils/outlines
- "Flip one on two" retourne un profil sur deux
- "Block Length Height" définit la taille du bloc de mousse
- "Machine Origin X Y" définit le zéro de la machine relativement au coin supérieur gauche du bloc
- "Exp. axis" définit les noms et directions des axes
- "Unit" définit l'unité d'exportation
- "Fact." est un facteur de multiplication pour l'exportation
- "dY shift" est le décalage vertical entre deux profils/outlines
- "Start right" démarre la coupe sur le côté droit du bloc

■ L'option Export

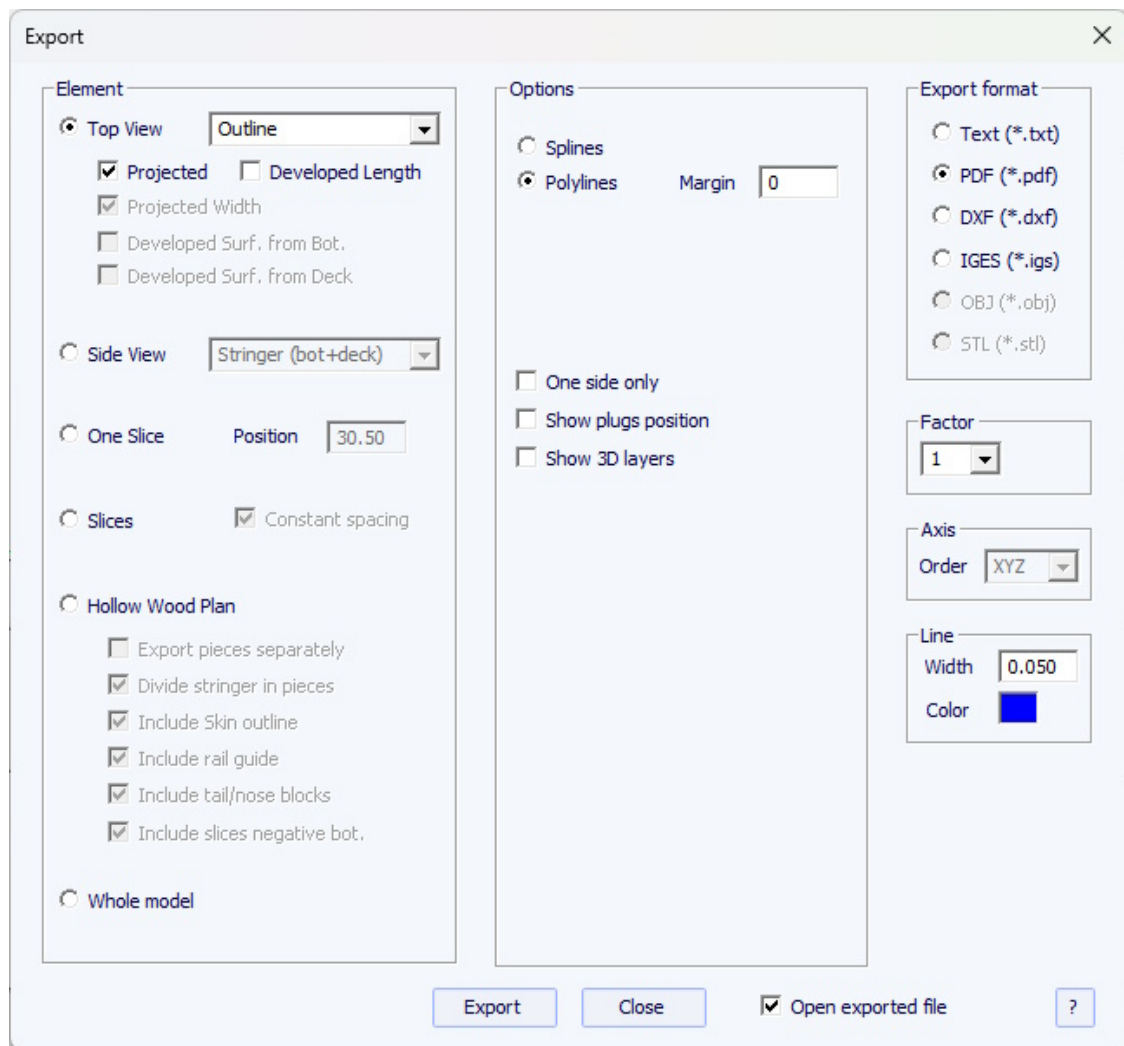

L'option Export permet d'exporter un modèle, ou une partie d'un modèle, sous plusieurs formats :

■ Export 2D de Courbes

- Chaque courbe de définition de la vue de dessus **Top view** (Outline, Rail, Apex, Spin template, 3D layers outline...) peut être exportée en **Projected** projeté sur le plan XY, ou en utilisant **Developped length** (X utilisant la longueur le long du stringer du dessous).

La largeur (Y) peut également être exportée telle que projetée sur le plan XY, développée le long pont ou de la carène des couples pour obtenir la surface de la courbe. Les courbes de la vue de côté **Side view** (Stringer, profile, Rail, Apex, 3D layers side curve...) peuvent également être exportées.

Les couples **Slices** peuvent être exportées une par une, ou toutes ensemble.


Ces courbes peuvent être exportées sous forme de **Polylines** (in .txt, .pdf, .dxf, .igs, ou .vrl), ou **Splines** (en .pdf ou .dxf).

Notez que seules les courbes éditées peuvent être exportées en tant que splines.

- Le contour des **3D layers** peut être ajouté à l'export des courbes de la **Top view**.


- Une **Margin** peut être ajoutée à ces exportations. Cela peut être utile si vous utilisez l'export Profil pour découper un flan EPS au fil chaud et que vous devez ajouter 1cm de mousse sur le pont et le fond par exemple.

- Les courbes de la **Side view** peuvent être exportées sous forme de polygones avec un décalage latéral **side shift**, et un angle d'inclinaison **tilt**. Il s'agit alors d'une section de la planche dans le sens de la longueur. Si un décalage **rail shift** est défini à la place, la courbe exportée est le profil pris à une distance fixe de l'Apex du rail.

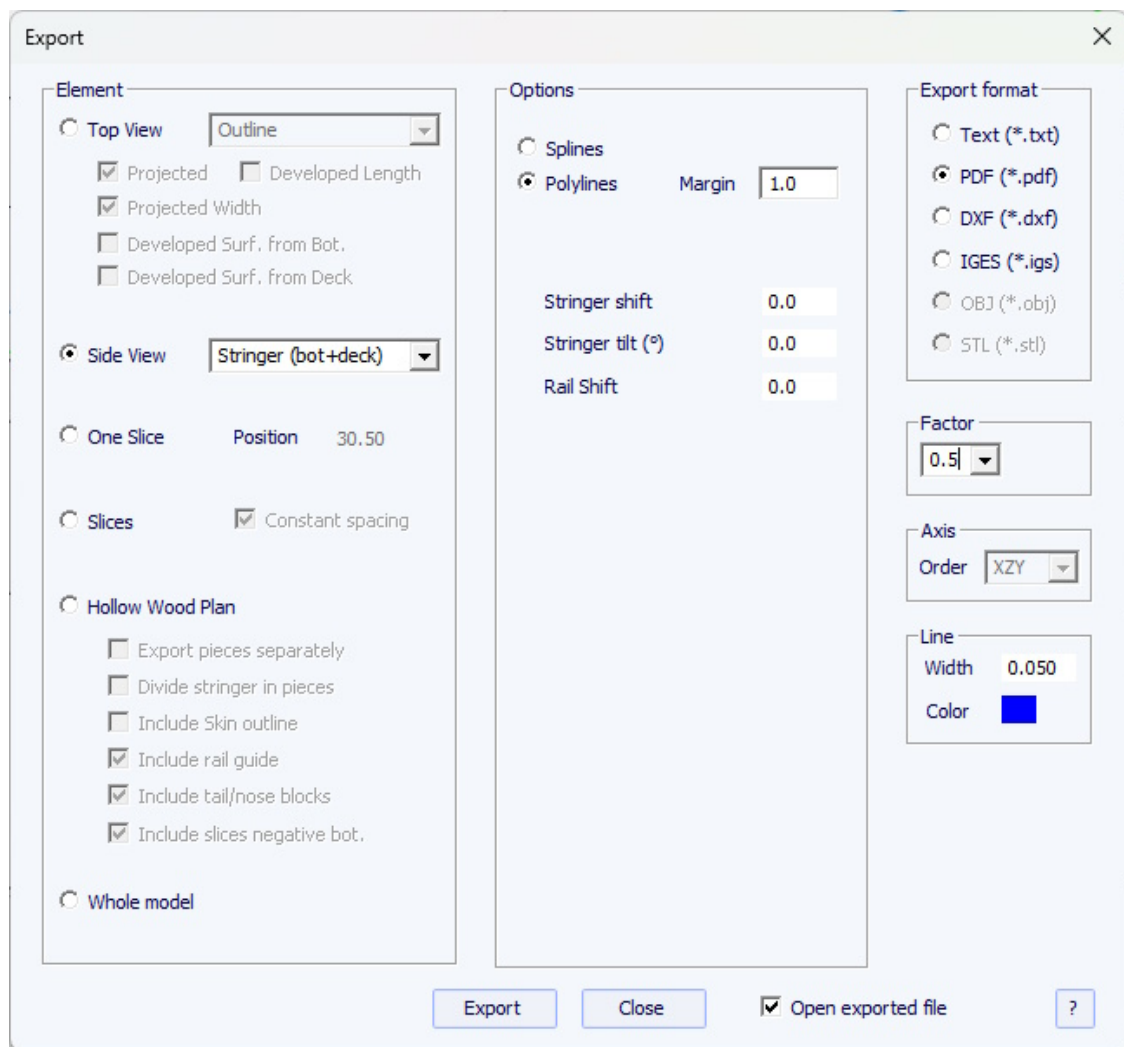

- Si **Slices** est sélectionné, vous pouvez définir le nombre de couples exportées, avec un espacement constant **Constant spacing** ou non.

Notez que si vous définissez le nombre de couples **Number of slices** identique au nombre de couples de définition, l'export conservera les positions des couples de définition.

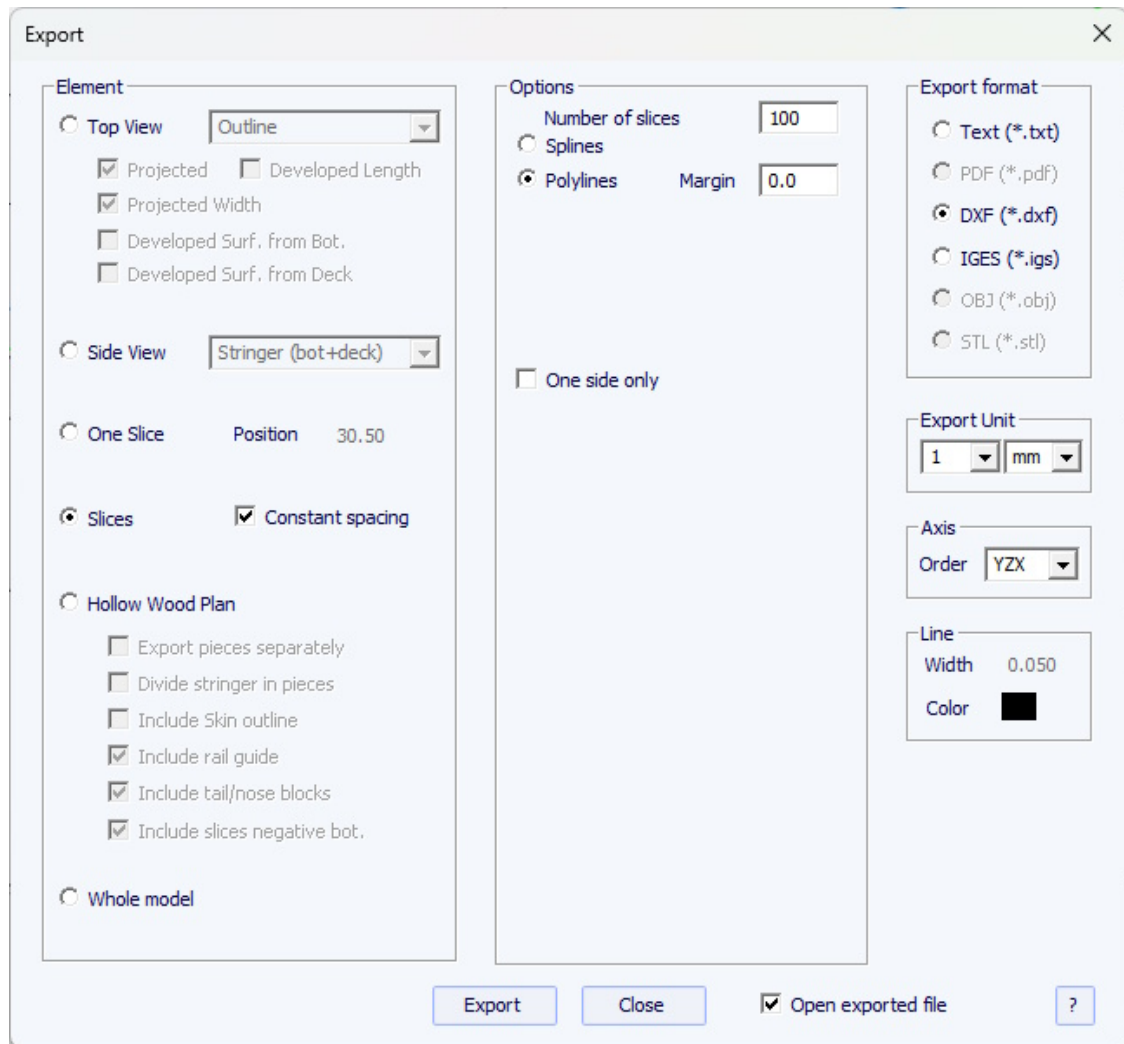

- Par défaut, l'ordre des **Axes** d'exportation est fixé à **Plan XY**. Mais pour d'autres formats que PDF, il peut être modifié en XYZ, XZY, YZX... pour changer l'orientation des courbes.

■ Hollow Wood Plan

- L'export **Hollow Wood Plan** permet d'exporter un plan grandeur nature pour la construction de planches bois creuses.

Export

Element

Top View Outline

Projected Developed Length

Projected Width

Developed Surf. from Bot.

Developed Surf. from Deck

Side View Stringer (bot+deck)

One Slice Position

Slices Constant spacing

Hollow Wood Plan

Export pieces separately

Divide stringer in pieces

Include Skin outline

Include rail guide

Include tail/nose blocks

Include slices negative bot.

Whole model

Options

Number of slices

Slices thickness

Number of stringers

Center stringer grooves on top

Side stringers grooves on top

Stringer shift

Stringer tilt (°)

Rail thickness

Default Plain 4 Strips

Bead-Cove Bead-Cove Deck

Skin thickness

Stringer thickness

Ribs thickness

Nb holes stringer

Nb holes slices

Rectangles Triangles

Corner radius

Tool diameter

Add Stringer tips reinforcements

Deck Reinforcement stick

Bottom Width

Export format

Text (*.txt)

PDF (*.pdf)

DXF (*.dxf)

IGES (*.igs)

OBJ (*.obj)

STL (*.stl)

Factor

Axis


Order XYZ


Line


Width

Color

Open exported file

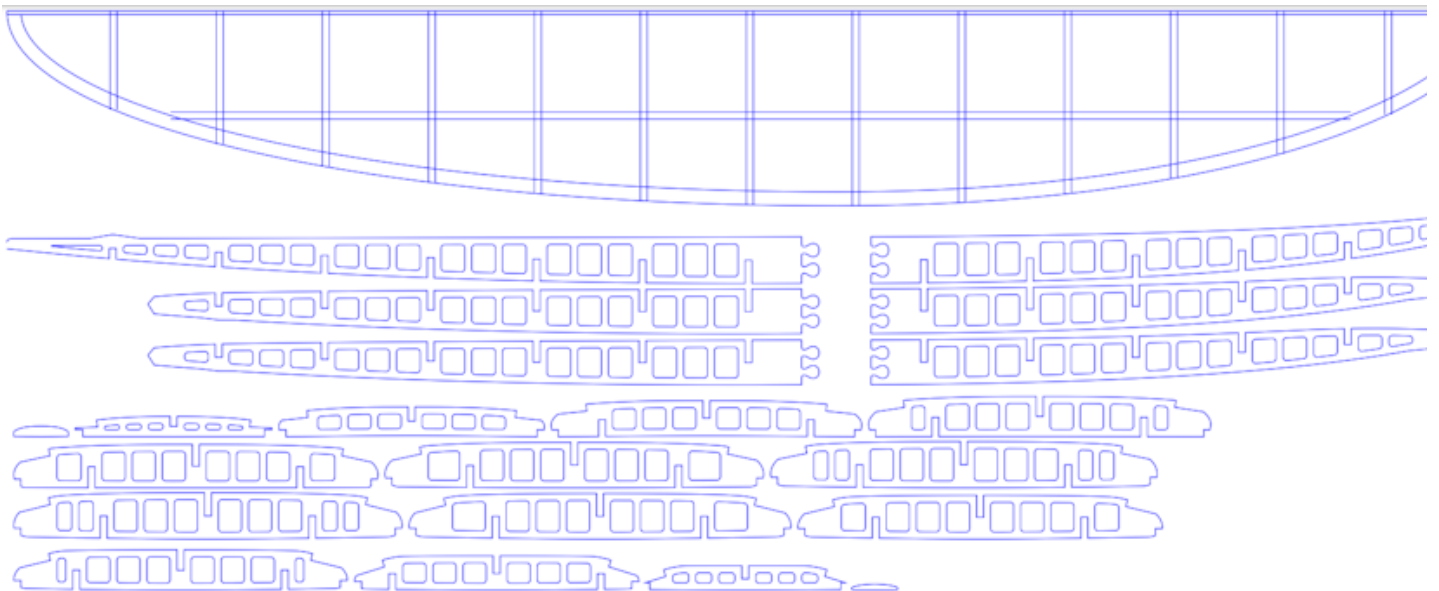

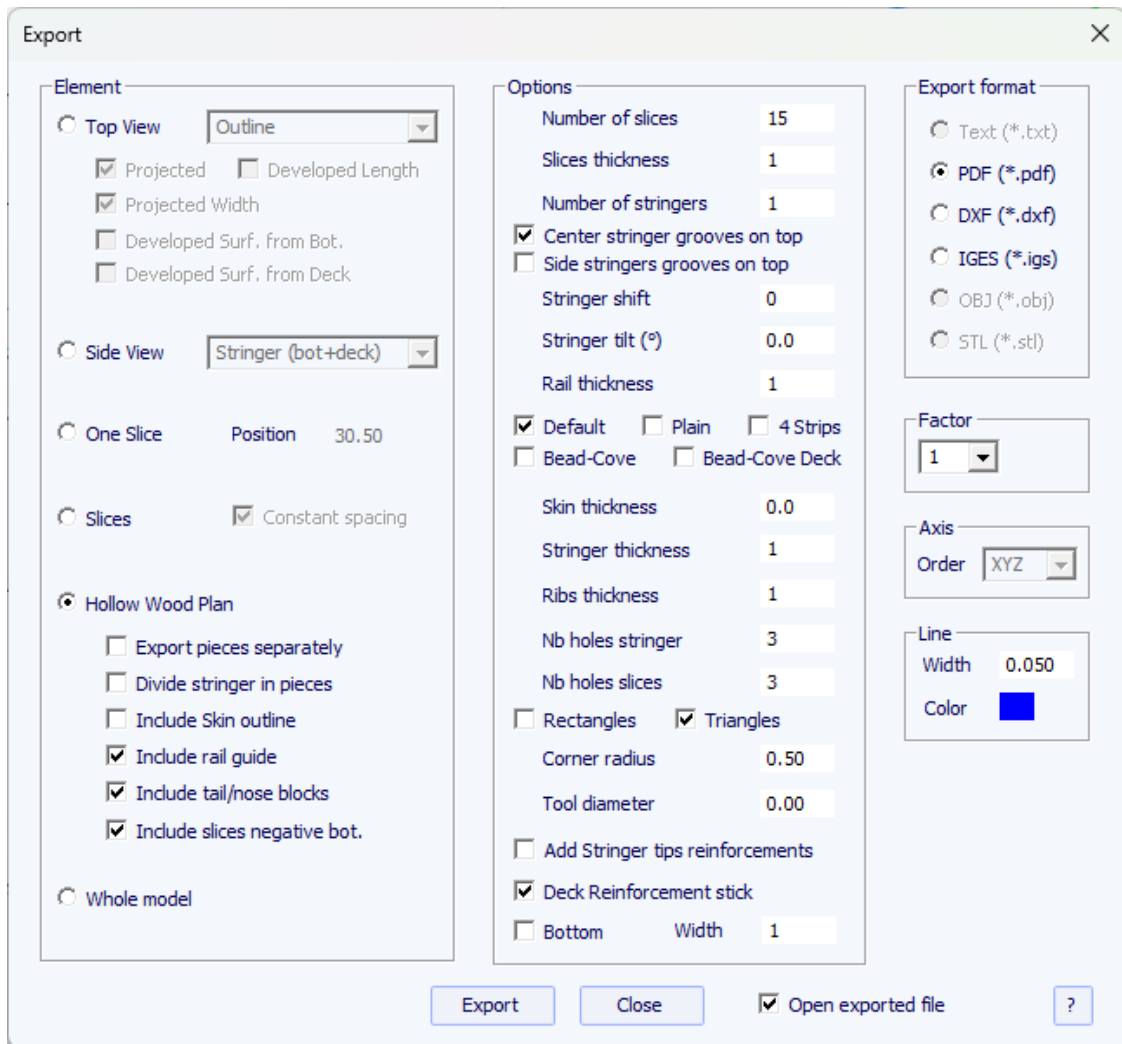

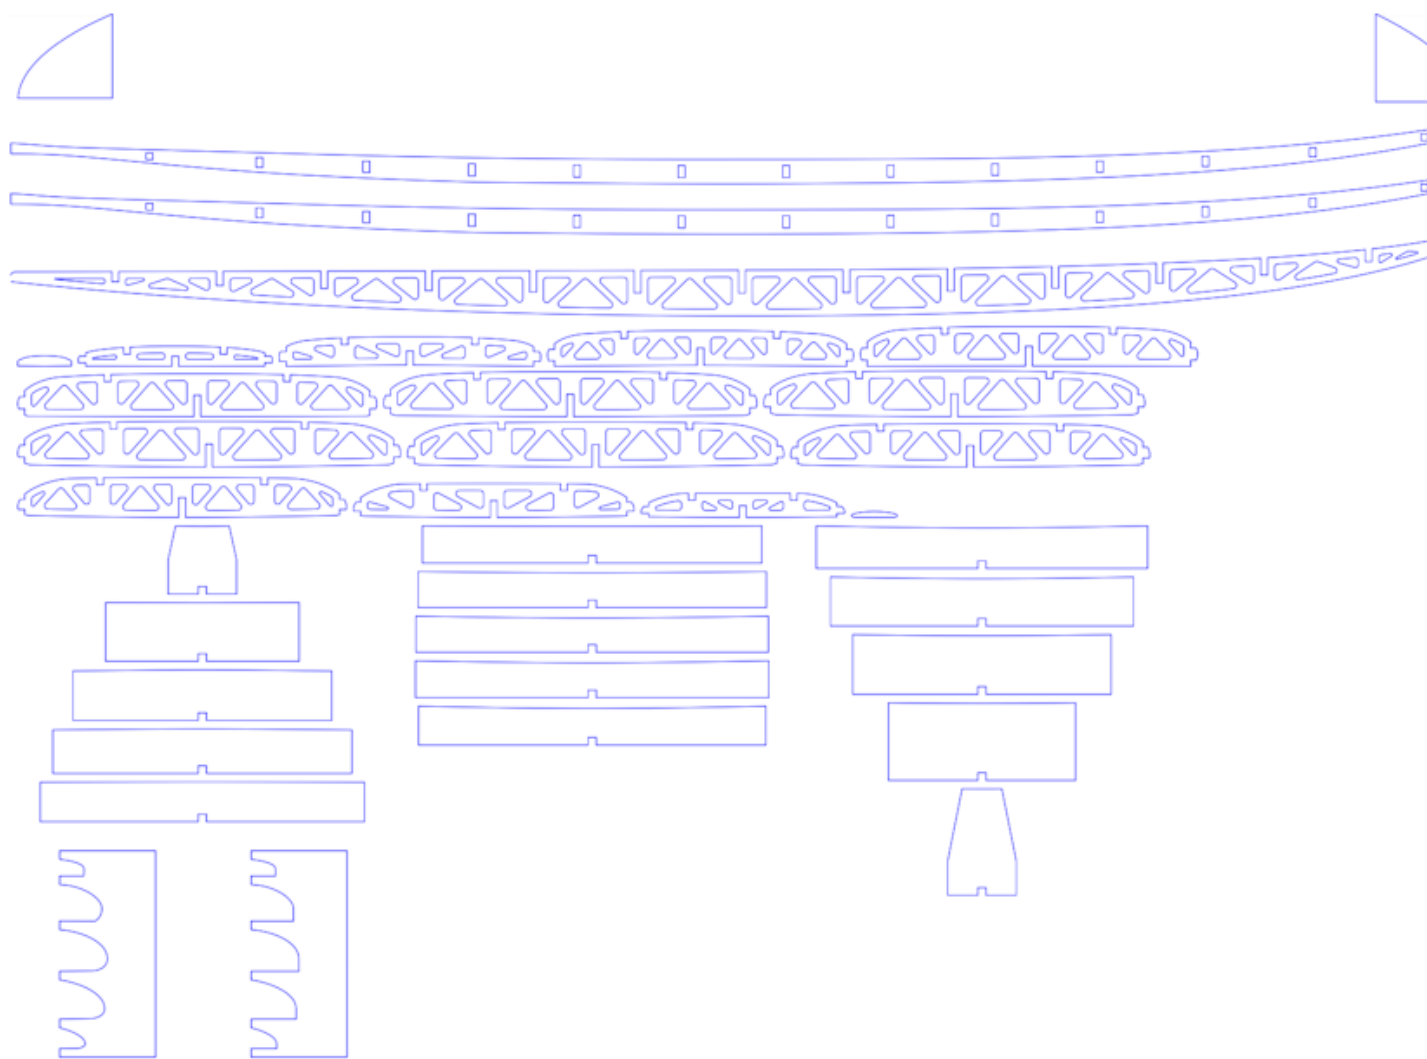

L'option "Divide stringer in pieces" permet d'exporter le ou les stringers en 2 ou 3 morceaux.

Le plan peut contenir le demi-outline, un guide de rail pour vérifier le shape des rails (complet ou rail carré) en 5 positions, des guides pour les courbes de l'outline au tail et au nose (tail/nose blocks), et les négatifs du dessous de chaque couple pour les positionner à la bonne hauteur..

L'option "Add Stringer tips reinforcements" permet d'épaissir le stringer au niveau des encoches s'il devient trop fin.


L'option "Reinforcement stick" permet d'ajouter une encoche sur le dessous ou le dessus pour insérer une bagette de renforcement.

Les trous dans les stringers et les couples peuvent être rectangulaires ou triangulaires, avec des coins arrondis.


Vous pouvez définir le diamètre de l'outil utilisé pour couper les pièces afin que le rayon soit ajouté aux contours, et une petite fente sera ajoutée aux coins pour assurer une coupe nette.

Il existe cinq modes de construction des rails :


- Par défaut le rail en bois a des trous aux positions des couples. Une encoche est découpée en haut et en bas du rail de chaque couple.

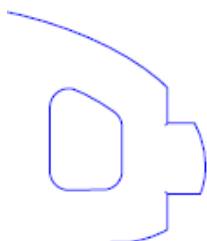


- Plain correspond à un rail en bois sans trous. Les couples sont coupés verticalement à l'apex.

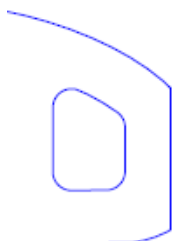


- 4 Stripes correspond à un rail construit avec 4 baguettes identiques de section carrée

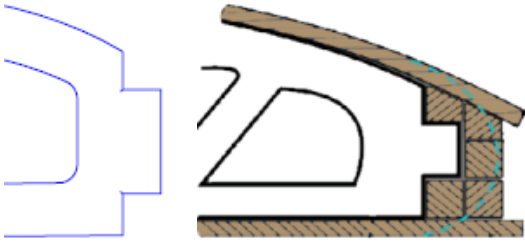

- Bead and Cove donne une encoche carrée sur le rail inférieur des couples

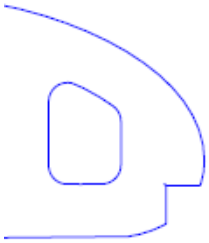


- Bead and Cove Deck donne une encoche carrée sur le rail inférieur et supérieur des couples

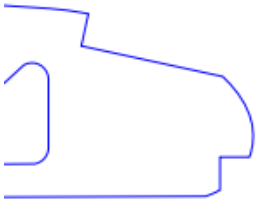


Notez que si vous définissez le nombre de couples **Number of slices** identique au nombre de couples de définition, l'export conservera les positions des couples de définition.

■ Export 3D Complet

- La planche entière **Whole Board** peut être exportée sous forme de maillages **Surface Meshes** (en .dxf, .igs, .vrl, ou .stl) ou en tant que NURBS **Surface Splines** (en .igs).

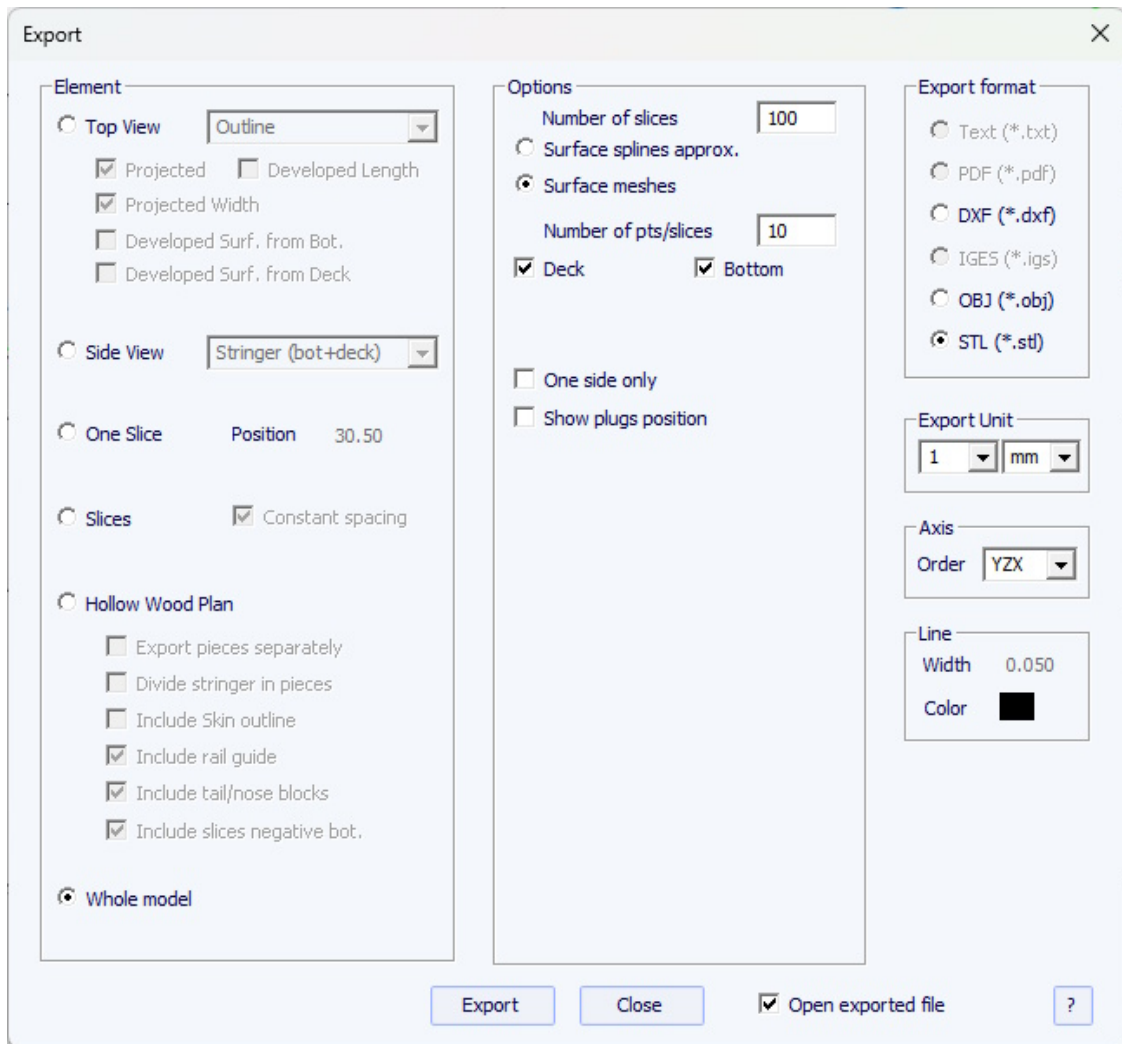


Lors de l'exportation en tant que **Surface meshes**, vous pouvez modifier le nombre de couples et le nombre de points par couple (comme dans la vue 3D).

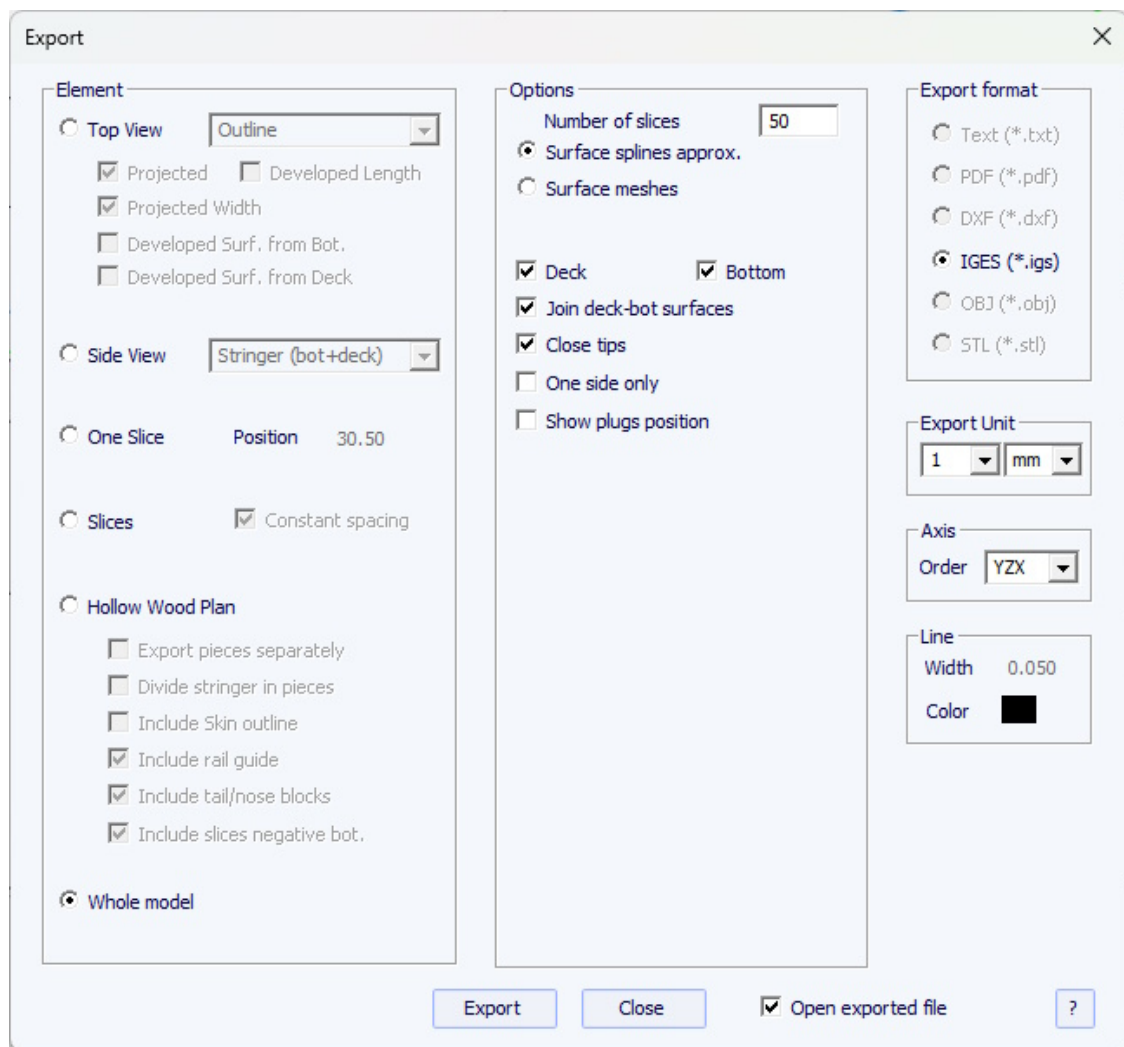

Lors de l'exportation d'une planche en tant que **Surface splines**, la forme exportée peut être composée de plusieurs surfaces nurbs de chaque côté ou d'une surface par côté.

Vous pouvez modifier la distance minimale entre les points car certains logiciels comme Fusion 360 ne gèrent pas bien les petites surfaces.

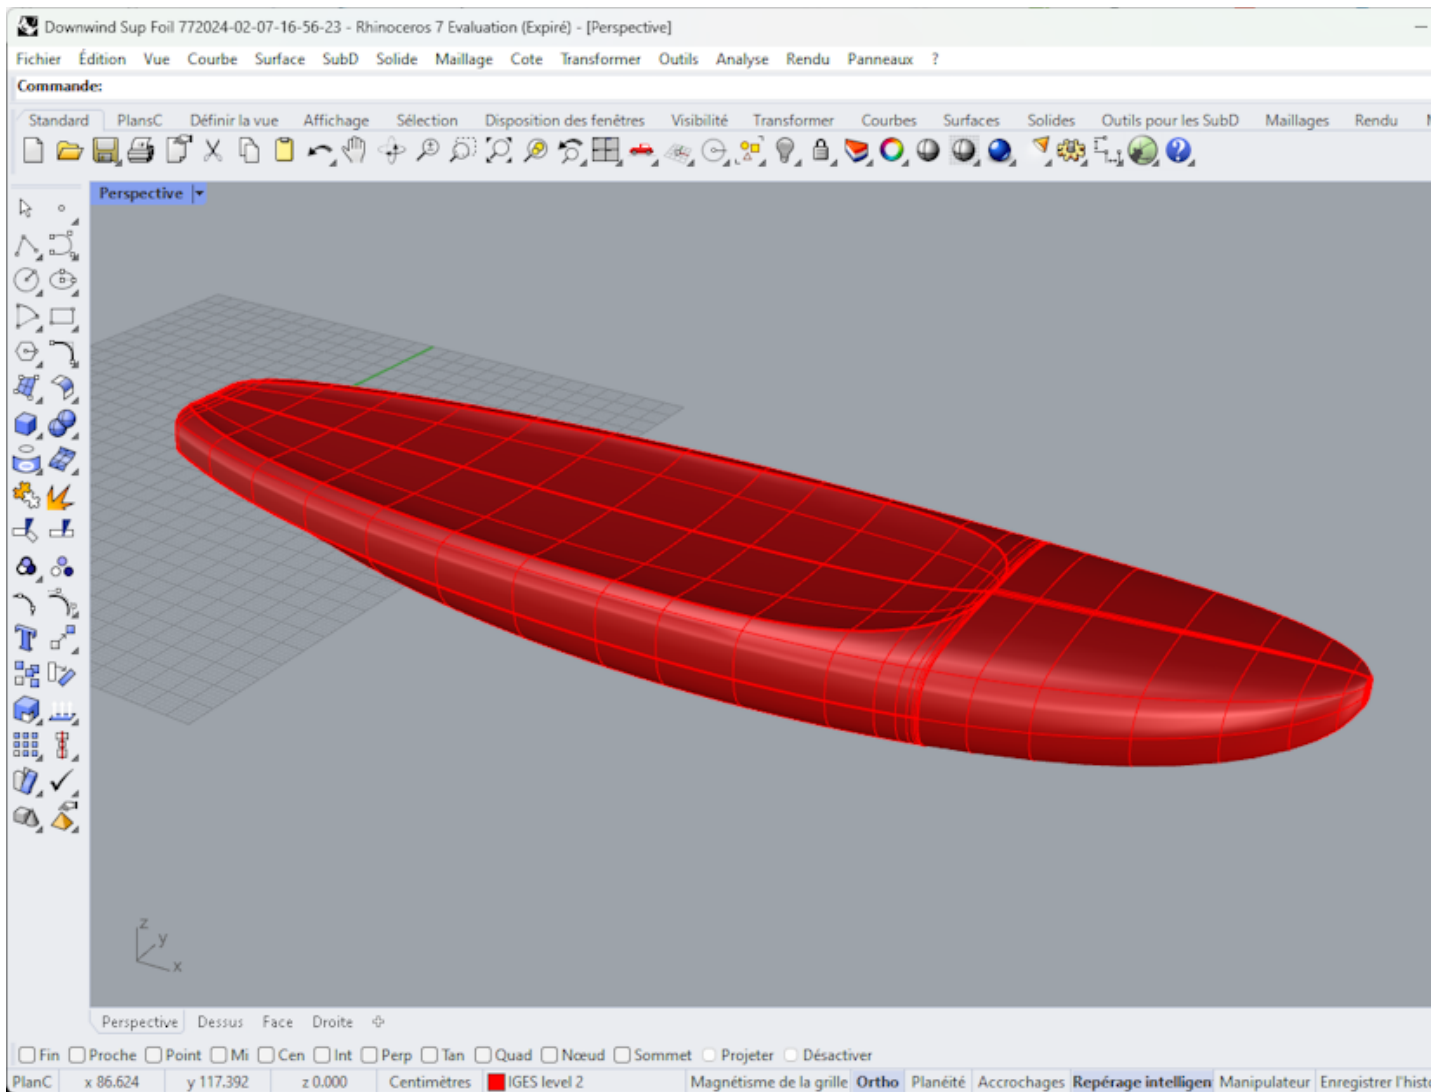

A noter que dans les deux cas, la conversion en Surface Splines passe par des ajustements numériques dont la précision peut varier en fonction du shape.

Notez aussi que vous pouvez accéder à la fenêtre d'exportation avec l'option **Pro** , mais vous avez besoin de l'option **3D Export** pour exporter toute la carte sous forme de maillages ou de surfaces splines.

■ L'option Scan


La fonction d'importation de scan de Shape3d est un outil puissant qui permet de créer un modèle Shape3d à partir de données de numérisation. C'est le meilleur moyen de concevoir la réplique exacte d'une planche existante.

Vous avez besoin de l'option **Scan Import** pour accéder à la fenêtre Scan.

■ Le type de données BOARD: un fichier de données Text, G-Code ou DXF

- Choisissez le format d'importation "BOARD" et naviguez pour ouvrir le fichier que vous souhaitez importer (format DXF, G-Code ou texte). Cliquez sur le bouton "load".

- Les points de scan apparaissent sur l'écran. Les points gris sont les données d'origine. Le stringer extrait s'affiche en bleu. Le contour extrait et les couples sont affichés en vert pour le côté droit et en rouge pour le côté gauche. Sur le côté gauche se superposent les données rouges droites et les données gauches miroir en vert clair afin de pouvoir vérifier la symétrie. Vérifier que tout va bien (arrière en x=0, pont vers le haut, symétrie...).

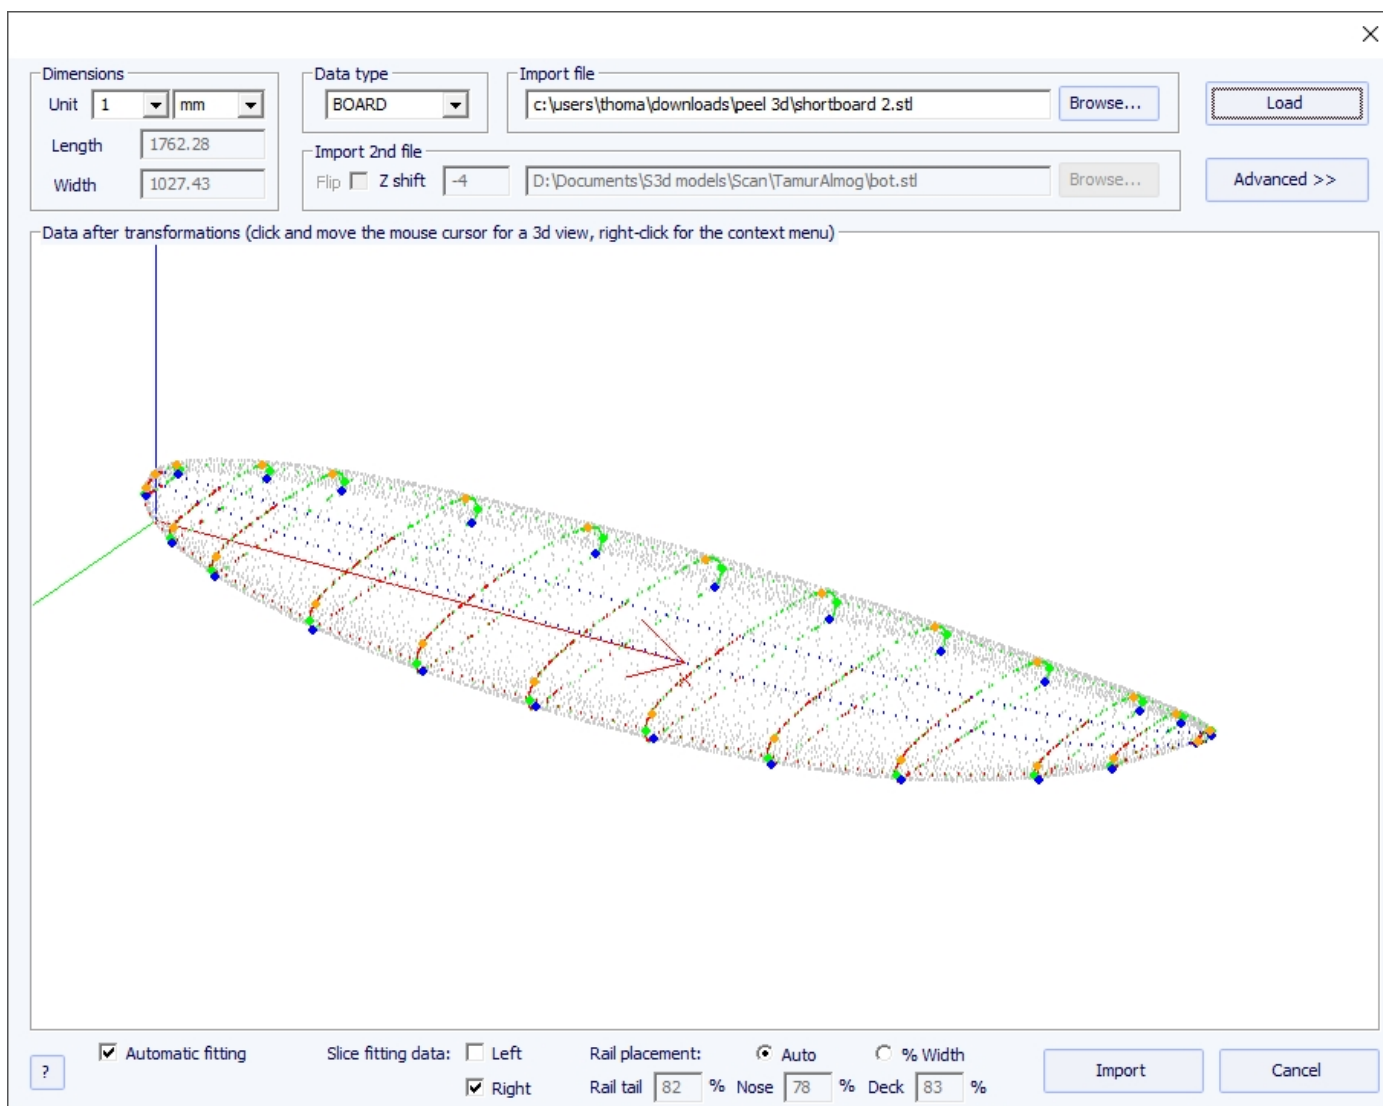

■ Si tout semble correct :


Ensuite, vous pourrez importer le scan avec ajustement automatique des courbes de conception aux données de scan extraites. Un point clé pour obtenir un résultat propre est le positionnement d'un point de contrôle sur l'angle du rail du dessous des couples, ainsi que sur le rail du pont.

Cela se fait automatiquement lorsque la case Auto est cochée. Si ce n'est pas satisfaisant, vous pouvez cocher l'option "% Width" qui vous permettra de définir manuellement la position des points du rail inférieur et du rail du pont en pourcentage de la largeur. Une fois les pointes de rail bien placées, vous pouvez choisir de n'utiliser que le côté gauche ou le côté droit pour le montage automatique. Il donne de meilleurs résultats que d'utiliser les deux côtés lorsque la planche d'origine n'est pas parfaitement symétrique. Cochez ensuite la case "automatic fitting" et cliquez sur OK.


Il faudra quelques secondes pour ajuster les courbes sur les points de numérisation.

■ Si les données de numérisation ne semblent pas bonnes :

Si les données de numérisation ne s'affichent pas correctement sur le contrôleur après l'importation, cliquez sur "Advanced" :

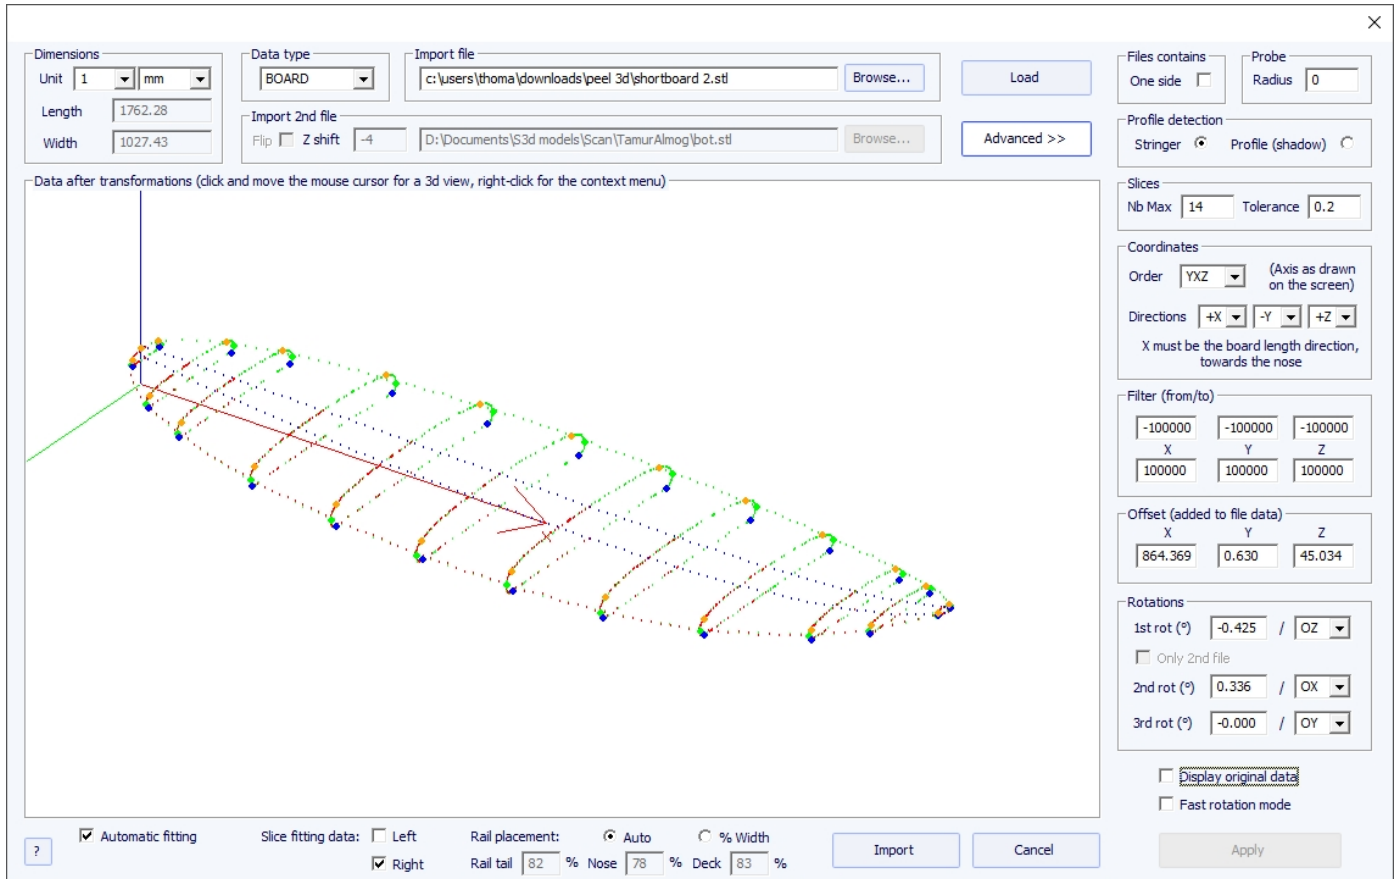

- Cochez la case "One side" si le fichier ne contient que la moitié de la planche.
- Si la sonde numérique est une boule, vous pouvez entrer le rayon de la sonde, qui sera soustrait aux dimensions.
- Si vous souhaitez importer vos données dans une carte qui est en mode design "Stringer", cochez Profile detection: "Stringer". Le logiciel va alors chercher les données du stringer autour de l'axe X (avec la tolérance fixée dans le groupe Slices : "Tolerance"). En revanche, si vous souhaitez importer vos données dans un tableau qui est en mode de conception Profile, cochez "Profile", et le logiciel recherchera les points les plus bas et les plus hauts de chaque coupe pour créer le profil.
- Vous pouvez également réduire le nombre de couples s'il y en a trop.
- Vous pouvez régler la tolérance. Il permet l'importation de tranches même si elles ne sont pas exactement dans le même plan Oyz.
- Vous pouvez changer la direction des axes : le X doit être le sens de la longueur (vers le nez), le Y doit être le sens de la largeur et le Z doit être le sens vertical (vers le pont).
- Vous pouvez réduire les données de numérisation à une fenêtre dans chaque direction à l'aide de la fonction "Filter".
- Vous pouvez appliquer un décalage aux données dans chaque direction à l'aide de la fonction "Offset".

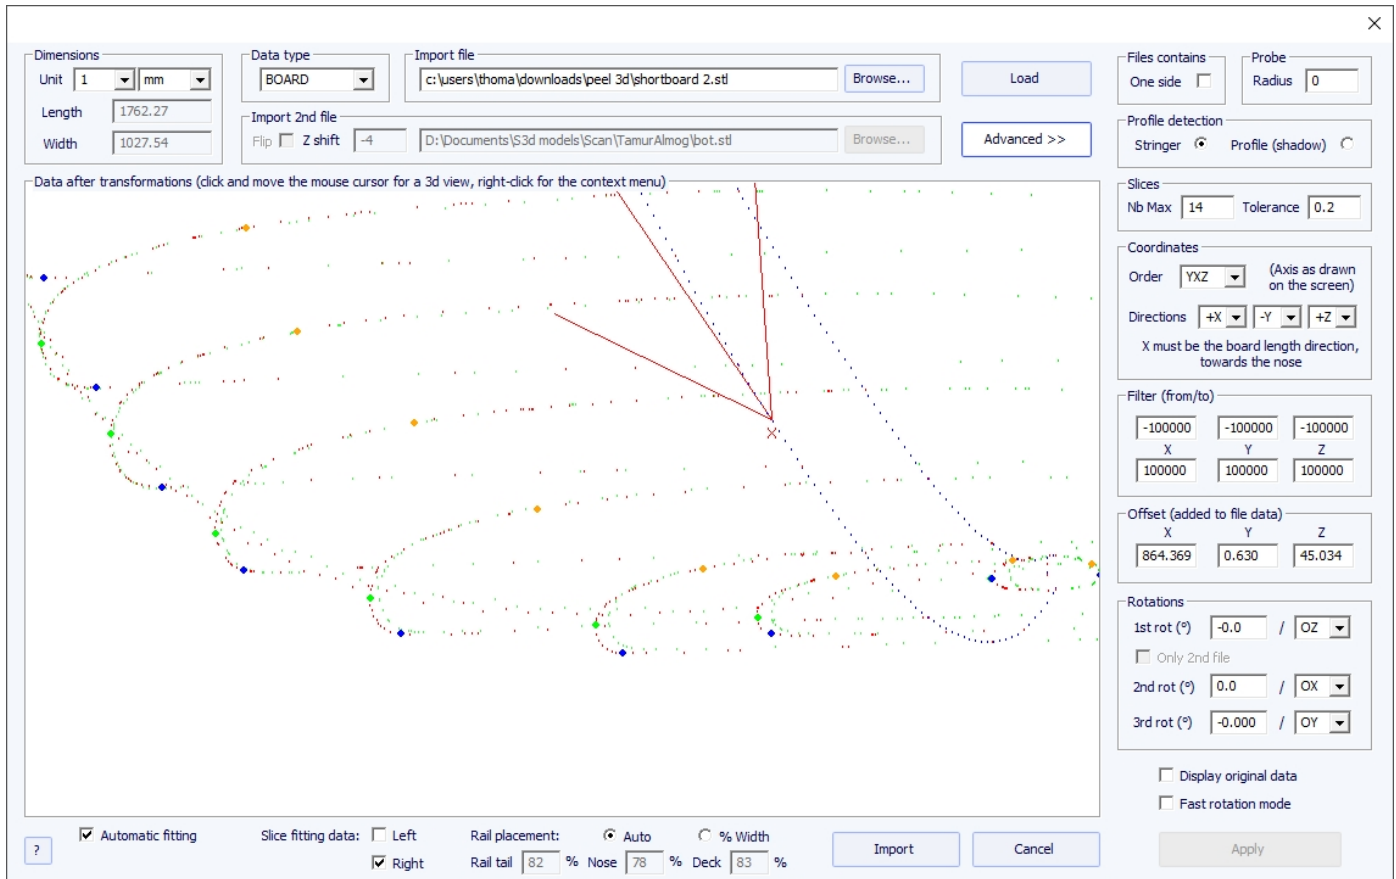

- Si la planche n'est pas bien alignée avec l'axe, vous pouvez appliquer 3 rotations autour des axes de votre choix.

Appuyez ensuite sur "Apply". Notez que si vous appuyez à nouveau sur le bouton "Load", vos paramètres d'axes seront conservés, mais les données seront repositionnées de sorte que la queue soit à $x = 0$.

Lancez l'ajustement automatique quand tout semble bon.

■ Si l'ajustement automatique échoue :

Vous pouvez faire l'importation des données sans ajuster automatiquement les courbes. Ensuite, les dimensions du modèle seront ajustées avec les dimensions des données, mais les courbes du modèle ne seront pas ajustées sur les repères. Cela peut être un bon moyen de voir ce qui ne va pas avec eux et de déplacer ou de supprimer les mauvais.

Ensuite, vous pouvez choisir d'ajuster chaque courbe automatiquement ou manuellement.

■ Lorsque l'ajustement automatique est terminé :


Vérifiez toutes les courbes du modèle :

- Vérifier le profil et l'outline. L'ajustement automatique peut ne pas être parfait. Vous pouvez refaire l'ajustement automatique en choisissant le nombre de points de contrôle que vous souhaitez (clic droit, automatic fitting, ajuster toute la courbe, choisir le nombre d'arcs). Vous pouvez aussi le faire à la main. Vérifiez en particulier les points et les tangentes à chaque extrémité, puis, la régularité des courbes.
- Vérifiez les couples; l'ajustement automatique essaie de placer un point de contrôle directement sur le rail, mais si le rail n'est pas assez vif, ou si les données de numérisation ne sont pas très propres, le point de contrôle peut très bien être à une mauvaise position. Si c'est le cas, vous pouvez nettoyer les repères et refaire un ajustement automatique. Mais le moyen le plus sûr est de placer le point de contrôle directement sur le rail à la main et d'ajuster le couple, arc par arc. Faites-le pour chaque couple. N'HÉSITEZ PAS À SUPPRIMER LES COUPLES QUI NE SEMBLENT PAS NÉCESSAIRES ; moins il y a de couples, plus c'est lisse (idem pour les points de contrôle).

■ Type de données Brd 2 fichiers : deux fichiers de données texte, code G ou DXF

- Choisissez le format d'importation "Brd 2files" et naviguez pour ouvrir les deux fichiers que vous souhaitez importer (format DXF, G-Code ou texte). Cliquez sur le bouton "Load".

- Cochez la case "Flip" si le deuxième fichier (contenant les données du haut ou du bas) est retourné par rapport au premier. Ensuite, vous pouvez le décaler verticalement à l'aide de la case "Z shift".

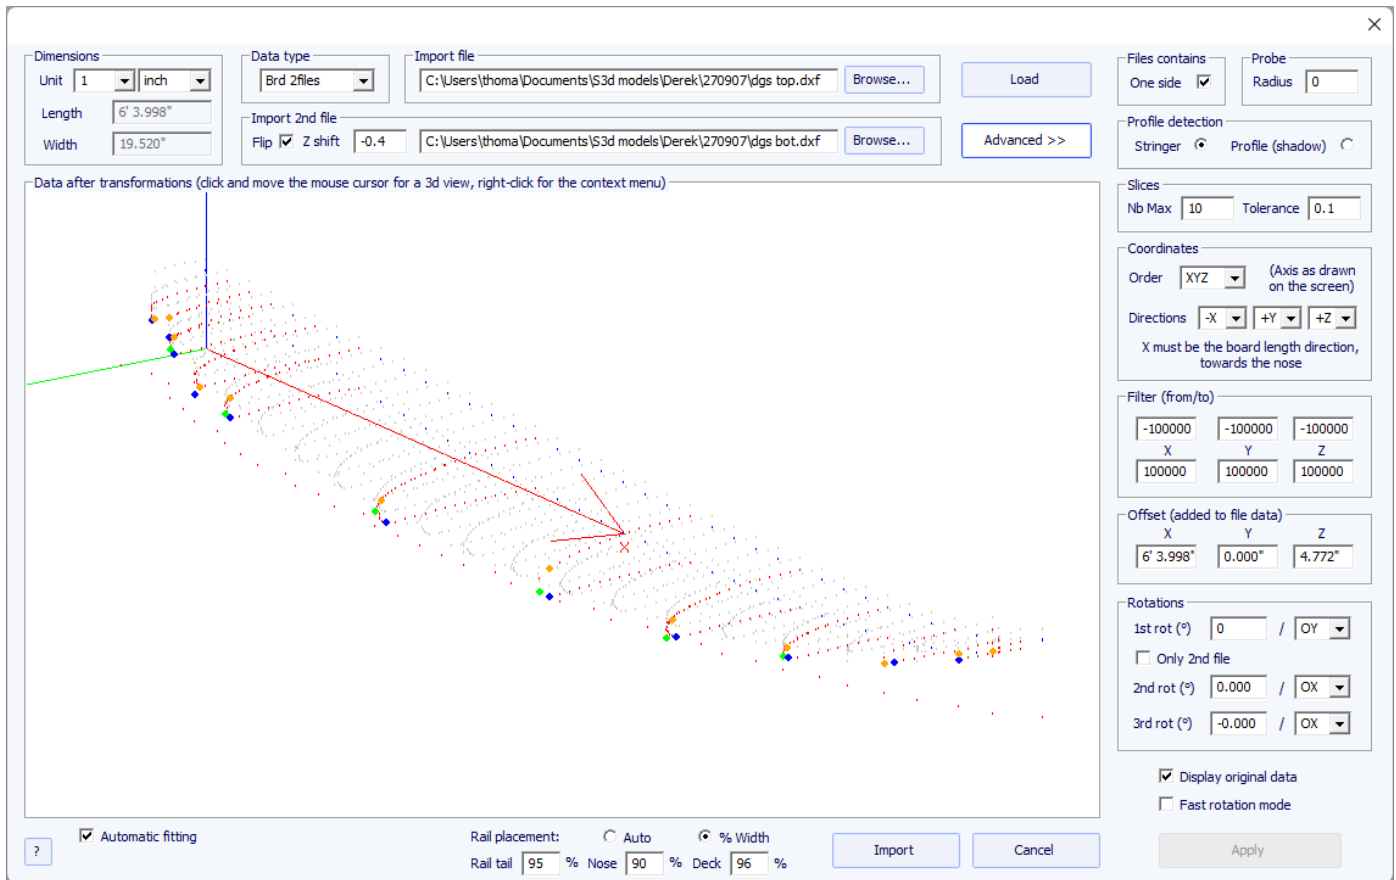


- Si les deux fichiers n'ont pas la même orientation, vous pouvez faire pivoter l'un relativement à l'autre. Pour continuer, appuyez sur Advanced, et cochez la case "Only 2nd file". Réglez ensuite l'angle "1st rot" (en degrés) et choisissez l'axe de rotation (OY en général).

- Appuyez ensuite sur Apply ou Load .

- Toutes les autres commandes sont identiques au type de données "BOARD".

■ La fonction de numérisation 3DM

- Choisissez le format d'importation "3DM" et naviguez pour ouvrir le fichier .CSV ou .txt que vous souhaitez importer. Cliquez sur le bouton "Load". Si le fichier n'a pas été créé avec la sonde numérique 3DM, il ne sera pas accepté. Ensuite, sélectionnez le type de données "BOARD".

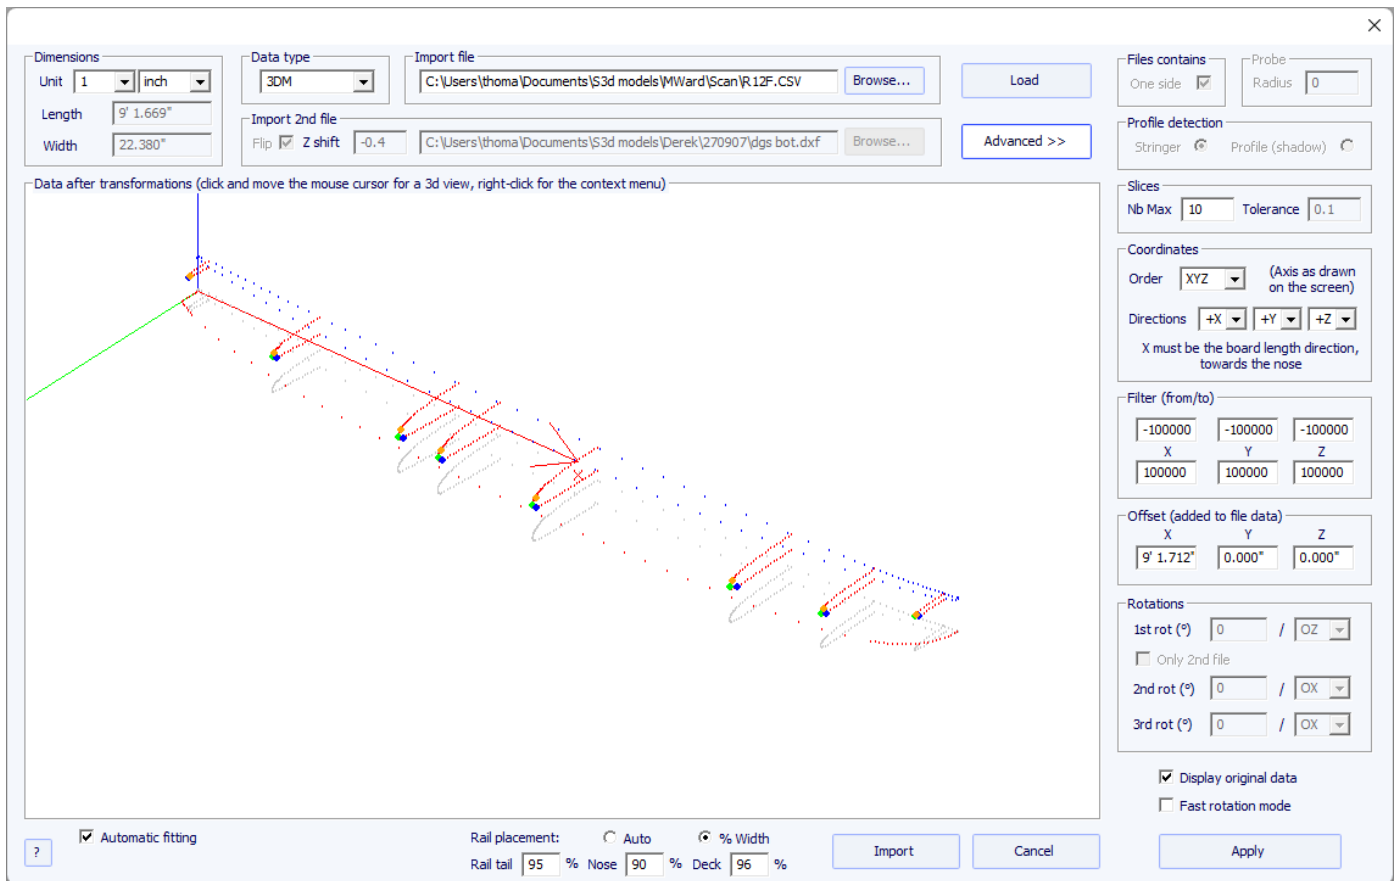


- La suite de la procédure est identique au type de données "BOARD".

■ La fonction de numérisation KKL

- Le type de données KKL correspond à un fichier .PIM provenant du scanner KKL. Avant de charger votre fichier, appuyez sur Advanced et assurez-vous que le rayon de votre sonde est correctement défini.

- Réglez ensuite la Tolérance : elle correspond au décalage entre le centre de la planche et la position Y à laquelle la sonde commence à balayer.

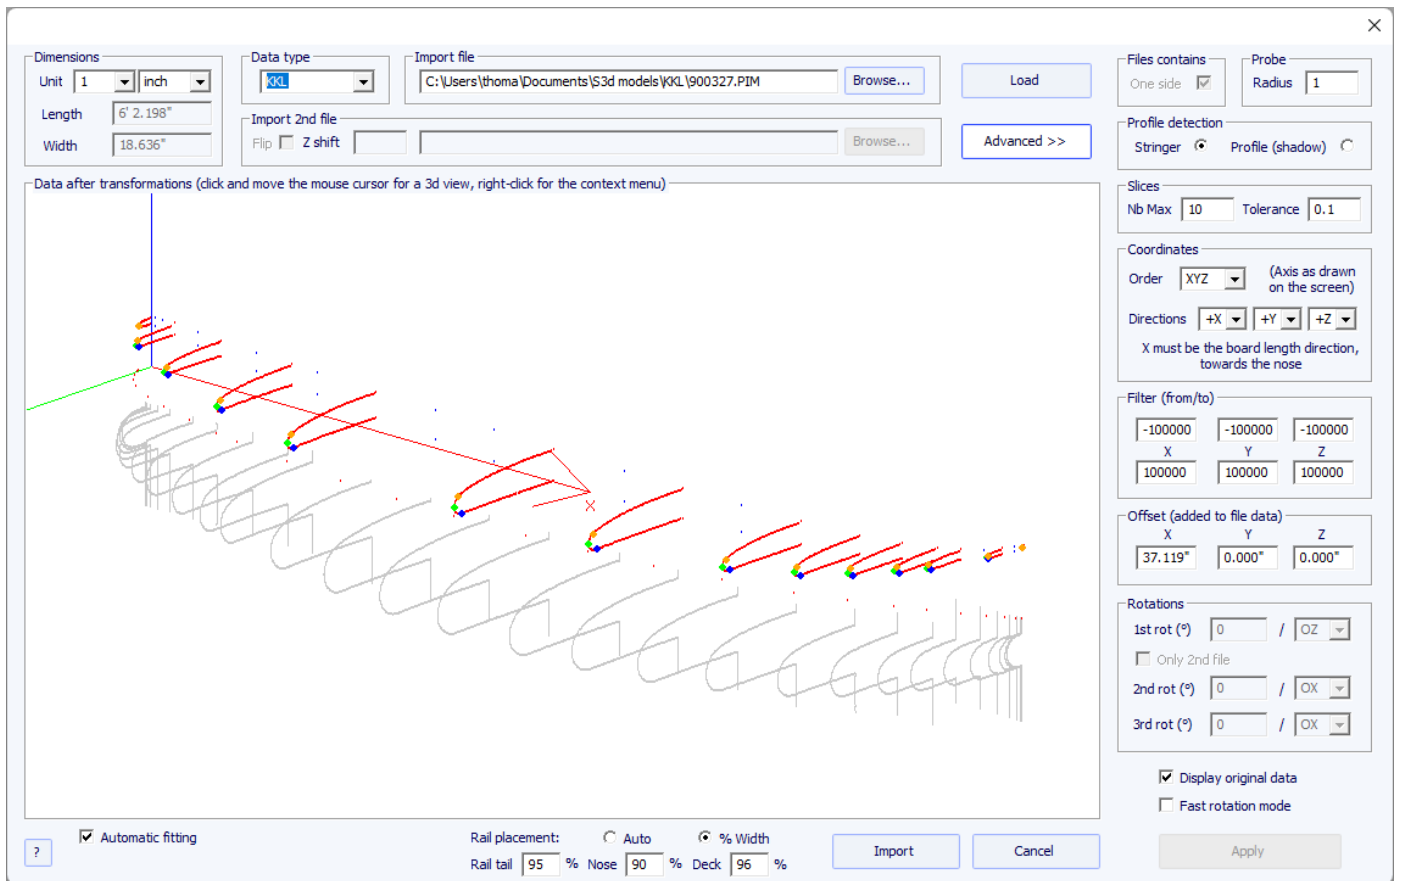

- La suite de la procédure est identique au type de données "BOARD".

■ Les types de données Outline, Bottom, Deck, Thickness et Slice

- Ces cinq types de données permettent d'importer des données pour associer des repères à une partie particulière d'une planche.



- Les données de types Outline, Bottom, Deck ou Thickness seront directement importées dans la courbe correspondante de la planche, tandis que les données de type Slice seront importées dans le couple sélectionné de la planche qui a déjà été ouverte.



- L'ajustement des courbes sur les repères importés peut se faire automatiquement, ou à la main, après l'importation.

■ Contact

Adresse:

149 boulevard de magenta

75010 PARIS

FRANCE

Tel: +33 (0)9 70 40 73 64

Email: contact@shape3d.com

Web: www.shape3d.com



SHAPE3D
www.shape3d.com

